DEKRA-Nr: 0423 / 027588 / 2026 / B090927000285 vom 30.10.2026

Zweitschrift

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 397 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links
- Tür vorne rechts
- Heckklappe

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 3 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.03.2022	Letzte Zulassung	23.03.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Ranger (TKE)(2011->) / Ranger 2.0 TDCi Panther XLT 4x4 Doppelkabine (EURO	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PMK40116	Maße Länge/Breite/Höhe	5282 / 1867 / 1815 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3220
zul. Gesamtmasse	3270 kg	HSN / TSN	1566 / AAL

DEKRA-Nr: 0423 / 027588 / 2026 / B090927000285 vom 30.10.2026

Zweitschrift

DAT €uropa-Code®	012850960140007	DAT Marktindex	DE008 6219
Km-Stand abgelesen	43485	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	125	Hubraum (ccm)	1996
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 70 R 16 120 S	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	A /O	6 mm
rechts	255 / 70 R 16 120 S	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	A /O	6 mm
2 links	255 / 70 R 16 120 S	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	A /O	6 mm
rechts	255 / 70 R 16 120 S	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	A /O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	255 / 70 R 16 111 T	Continental / CrossContact RX	S /O	8 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Paket 61, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel verchromt, Außentemperaturanzeige, Batterie verstärkt, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachkonsole mit Leseleuchten, Einstiegsleisten (Edelstahl), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe heizbar, Fußmatten vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen), Gurtstraffer, Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine, Kindersicherung elektrisch, Klimaanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kühlergrill verchromt, Laderaum-Paket 5, Laderaumwanne, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelkonsole mit Armlehne, Modellpflege (2), Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi Panther KAT, Nebelscheinwerfer, Rad-Paket 5, Radstand 3220 mm, Reifen 255/70 R16 ...S, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 11, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Schmutzfänger hinten, Schwellerrohre (Edelstahl), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz-Paket 3A / 47, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum, Türgriffe außen verchromt, Verglasung getönt, Vorbereitungs-Paket Tachograph, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14200	Anhängerkupplung
17670	Entfall Überrollbügel
1793	Off-Road-Paket
29306	Standheizung

Zweitschrift

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 18.03.2026 bei Kilometerstand 39.533

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Armaturenbrett Zierleiste Löcher, erneuern (Bild 9, 10)
2. Dach zusätzliches Antennenloch, instandsetzen (Bild 11, 12)
3. Motor Dämmung beschädigt, erneuern (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türverkleidung hinten rechts verschrammt, (Bild 14)
Stoßfänger vorne Spoiler verschrammt, (Bild 15)
Mehrere Steinschläge im Frontbereich, (Bild 16)

Zweitschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

Zweitschrift



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

Zweitschrift

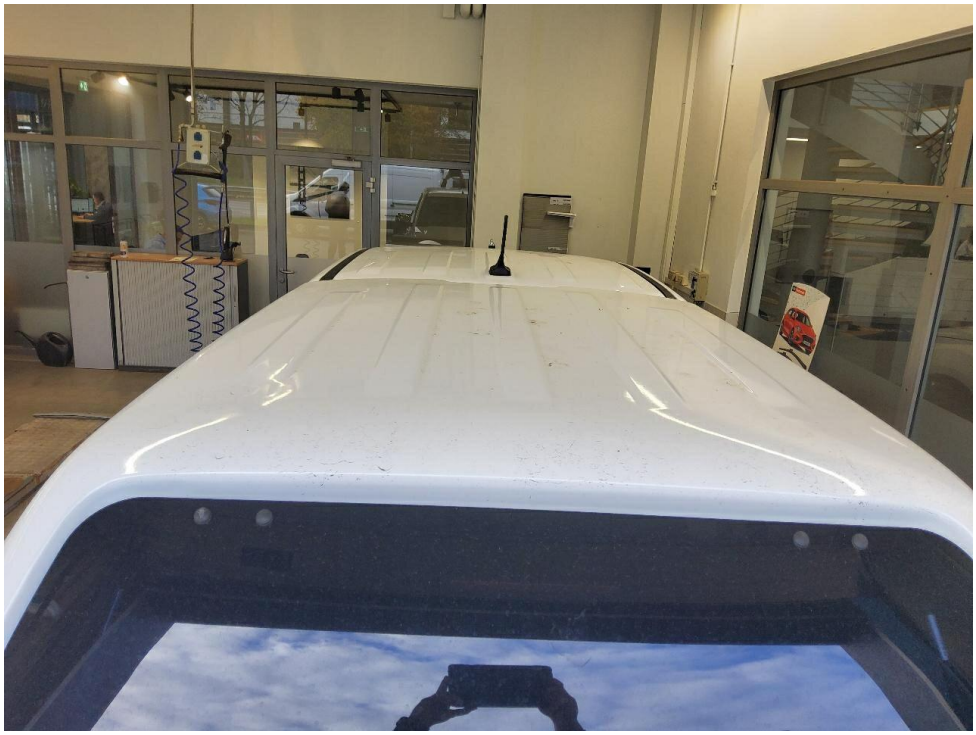


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

Zweitschrift

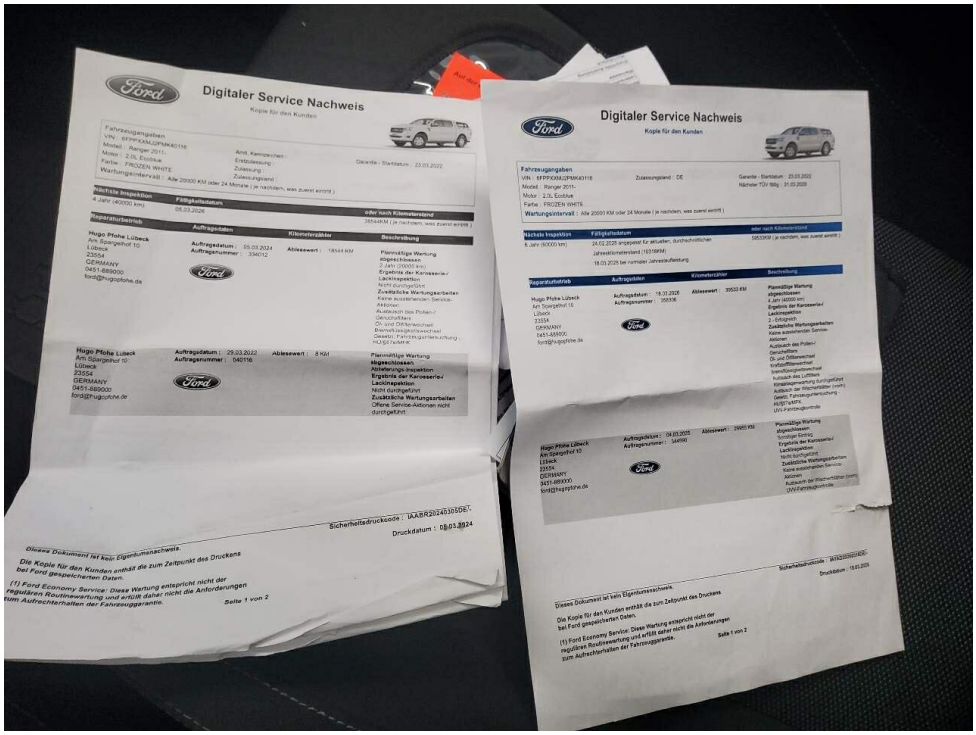


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK

Zweitschrift



Bild 9 : Armaturenbrett Zierleiste Löcher

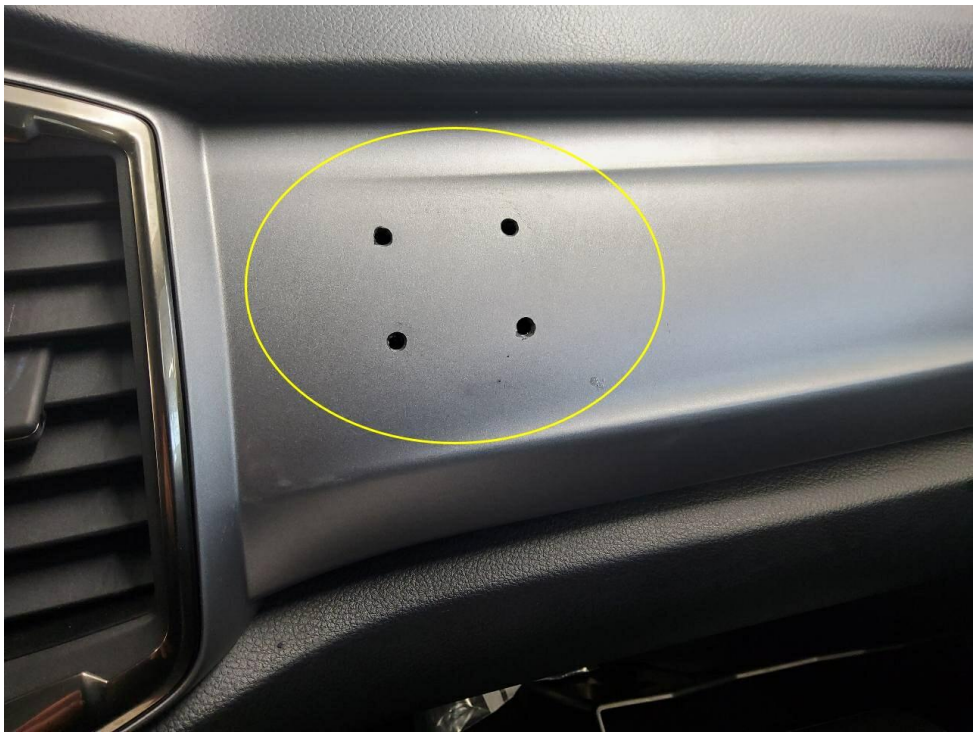


Bild 10 : Armaturenbrett Zierleiste Löcher

Zweitschrift



Bild 11 : Dach zusätzliches Antennenloch



Bild 12 : Dach zusätzliches Antennenloch

Zweitschrift



Bild 13 : Motor Dämmung beschädigt



Bild 14 : Türverkleidung hinten rechts verschrammt

Zweitschrift



Bild 15 : Stoßfänger vorne Spoiler verschrammt

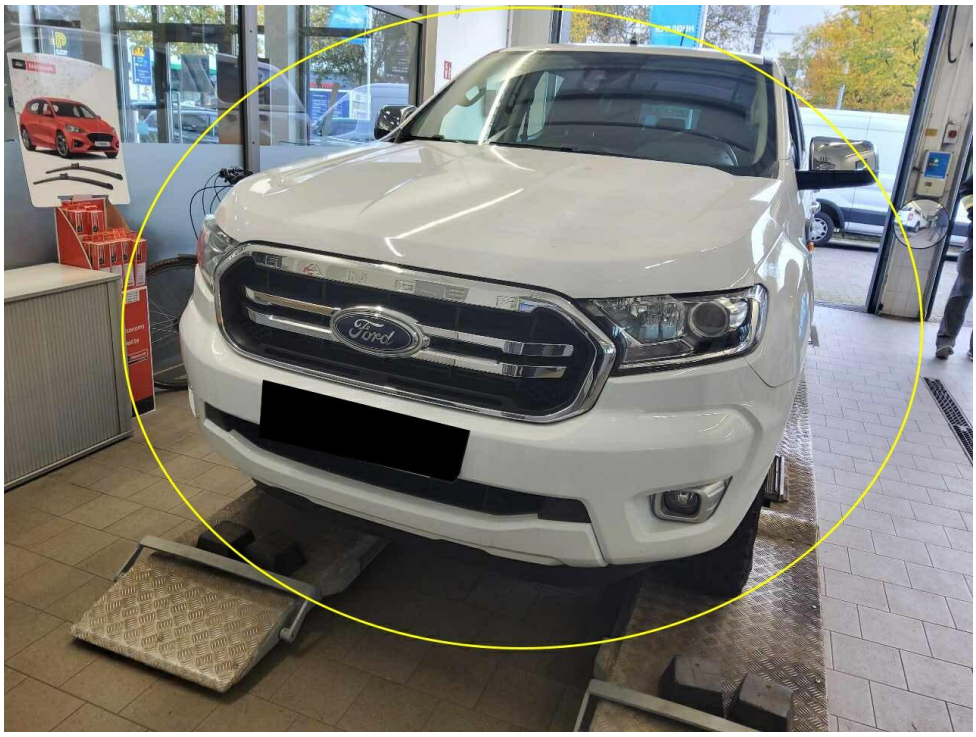


Bild 16 : Mehrere Steinschläge im Frontbereich