DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002652708
Besichtigt am:	15.09.2026 12:34
Berichts-Nr:	11443880
FIN:	TMBJG8NX6PY119557



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

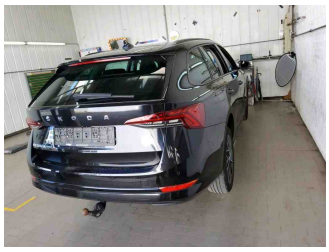

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

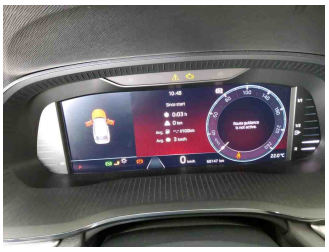

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	03.05.2023
Laufleistung:	68.147 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.400 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerätmit Speedlimiter

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"LIGHT AND VIEW"

"REAR VIEW"

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

AM Clever

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablagetasche/Ablagebox)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung (10L)

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und Tiefeneistellung

Infotainment Columbus w/o VC

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort Paket 2

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist (ohne HOD)

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Mit Adapter

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Multipler Matrix-Beam

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anschlussgarantie

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Halter

Ohne Head-Up Display

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Reserverad, platzsparend

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Stahlnotrad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstofferstbefüllung 10L)

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	1,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	1,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	8,0 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
3	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.650,64
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.650,64

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	164,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	160,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	192,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	166,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	151,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJG8NX6PY119557 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend, Nässe
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

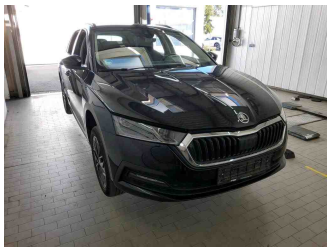


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

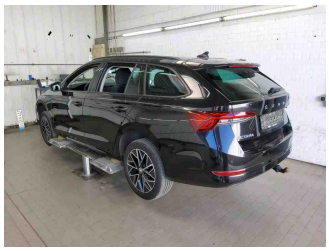


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

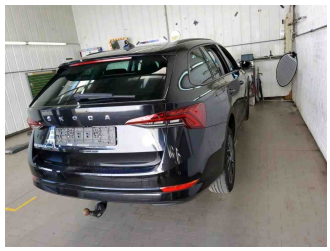

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

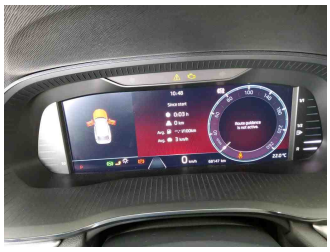

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

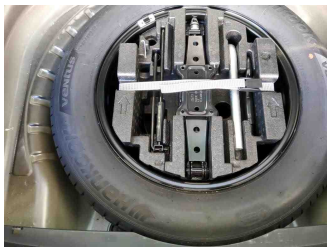

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

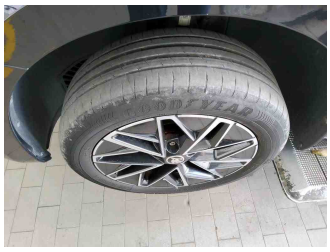


Räder - Rad montiert vorne links

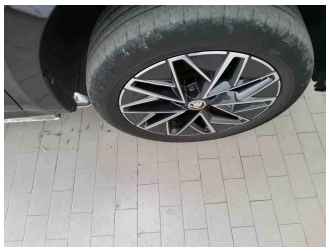


Räder - Rad montiert vorne rechts

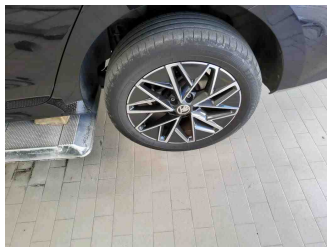


Räder - Rad montiert hinten links

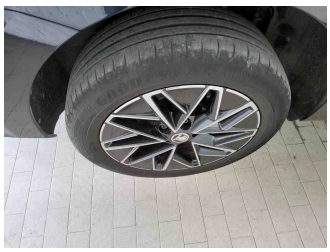


Räder - Rad montiert hinten rechts

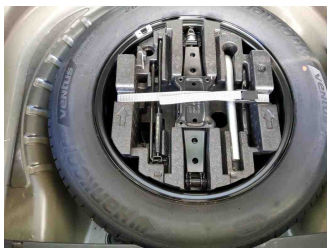

Räder - Ersatzrad

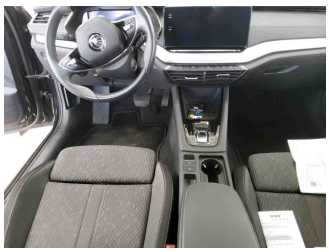

Innenraum - Mittelkonsole

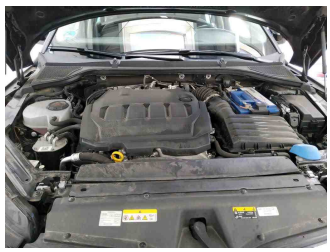


Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

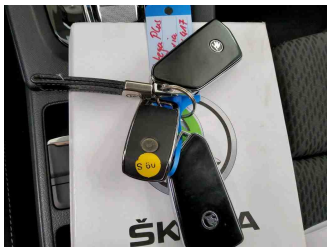

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

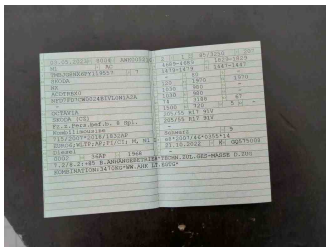

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung

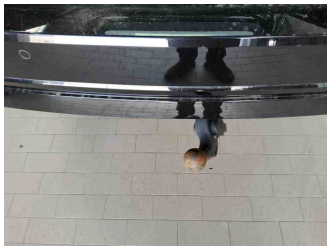

Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts

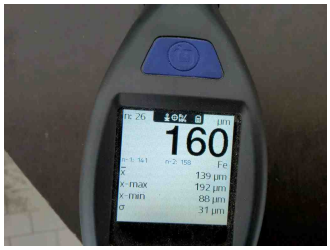

Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

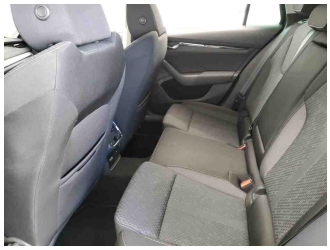

Innenraum - hinten

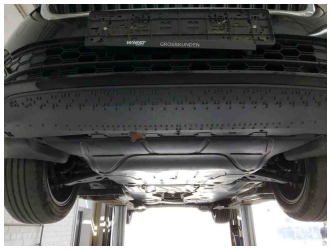

Unterbodenscan

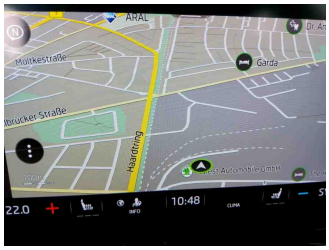

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11443880
vom: 15.09.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

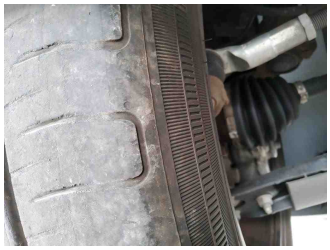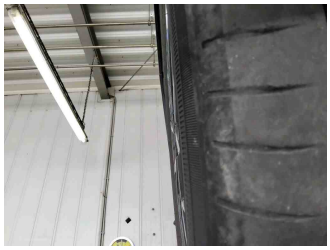3 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen