DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002556670
Besichtigt am:	01.09.2026 13:10
Berichts-Nr:	11286177
FIN:	WVWZZZCJ6RD027697



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CTG
Erstzulassungsdatum:	11.07.2024
Laufleistung:	54.850 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W

230-V-Steckdose im Gepäckraum

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bari" 7 J x 16

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Climatronic (1-Zonen) mit VorbereitungClimatronic (2-Zonen)

Dachhimmel in Ceramique

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Doppelton-Signalhorn

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3J0-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Freischaltbare Sonderausstattung: Beheizbarkeit der Vordersitze

Freischaltbare Sonderausstattung: Fernlichtassistent "Light Assist"

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Gepäckraumpaket

Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grundausstattung

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Heckspoiler in Wagenfarbe

Hinterachsgewicht Standard

Hybrid-Antriebssystem MHEV

Infotainment-System mit 32-cm-Display (12,9 Zoll)

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

KD-Maßnahme DCC-Stoßdämpfer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
Kreuzungsassistent
Ladekantenschutz in Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer
Leergewichtsbereich Standard
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mit Blende
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit UNECE CS&SU
Mittelarmlehne hinten
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Normalsitze vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze
Ohne 2. Batterie
Ohne Ambientebeleuchtung außen
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-Up Display
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kindersitz
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit
Rückstrahler in allen Türen
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Passat"
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationssystem

Vorbereitung Alcohol Interlock

Vorderachsgewicht Standard

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	8,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	8,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tankdeckel	Gebrochen	Ersetzen
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Smart Repair
5	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
6	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schwellerverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.289,99
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.289,99

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	125,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	126,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	128,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	125,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	119,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	197,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	181,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	131,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	122,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	127,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	128,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZCJ6RD027697
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Ansichtsfotos

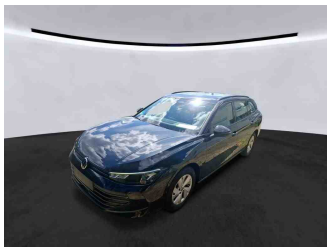

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

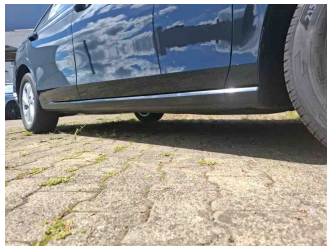


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

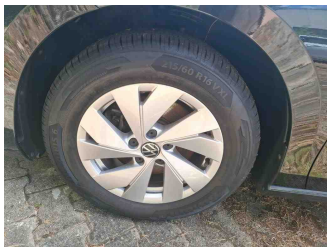


Räder - Rad montiert vorne links

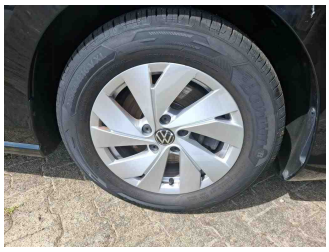


Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

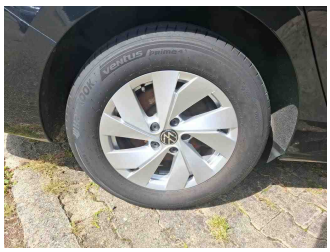


Räder - Rad montiert hinten rechts

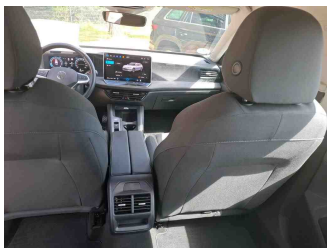

Innenraum - Mittelkonsole

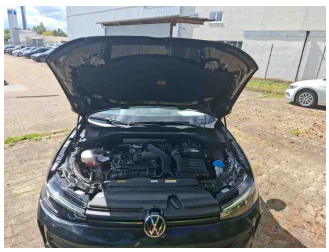


Fahrzeug - Motorraum offen

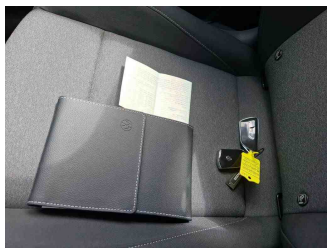


Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

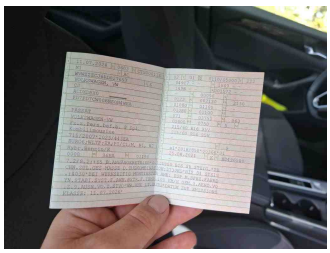

Fahrzeug - abgegebene ZB1

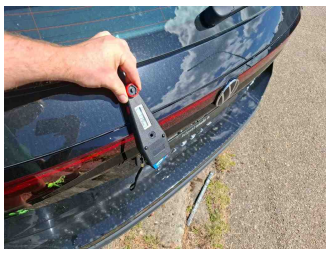

Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Dach

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

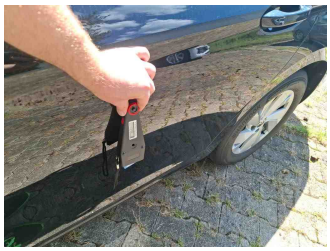

Lackstärke Tür hinten links

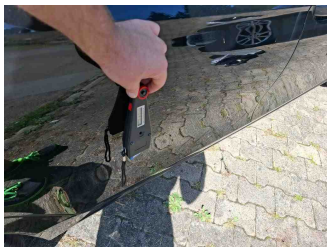

Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube

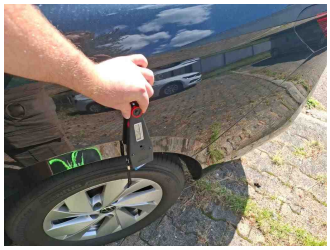


Lackstärke Seitenwand hinten links

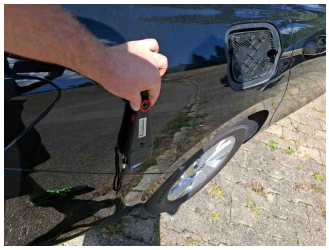


Lackstärke Seitenwand hinten rechts

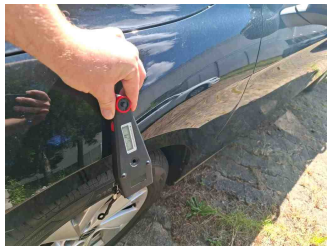


Lackstärke Kotflügel vorne links

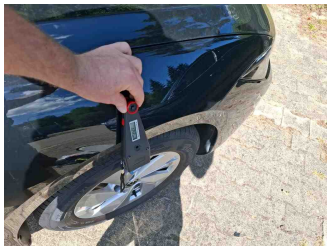

Lackstärke Kotflügel vorne rechts

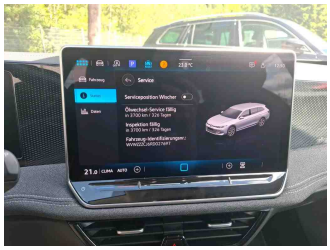

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

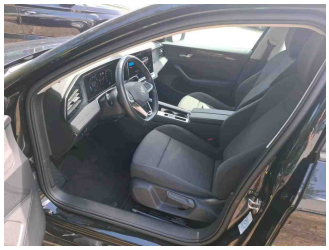


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

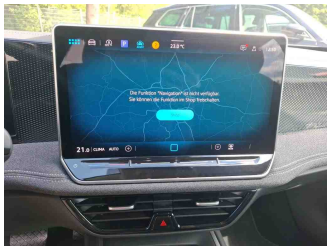

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tankdeckel - Gebrochen - Ersetzen

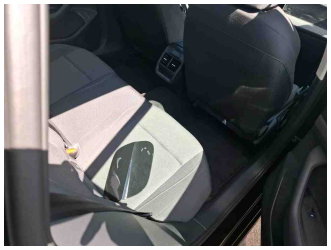




2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen







3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

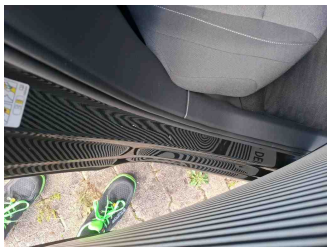

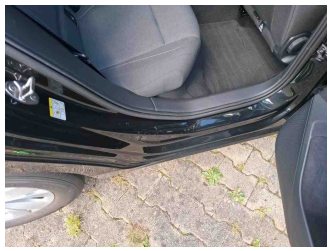4 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Smart Repair



DEKRA

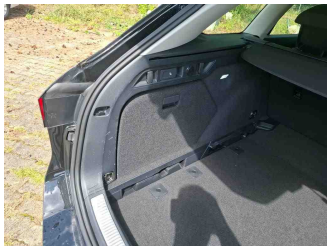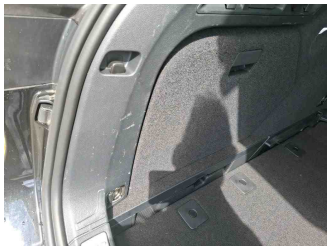Zustandsbericht





- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

5 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

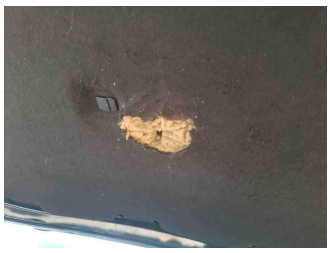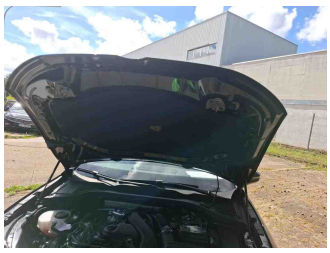6 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

DEKRA

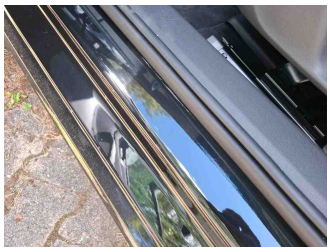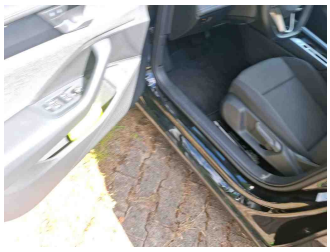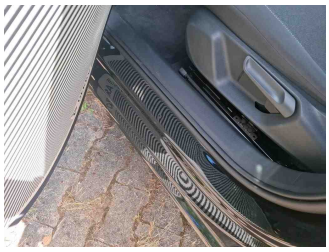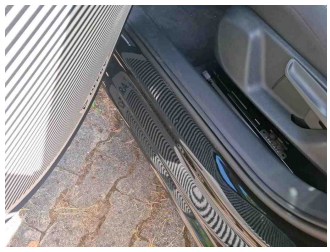
Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Schwellerverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

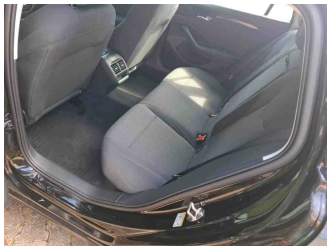

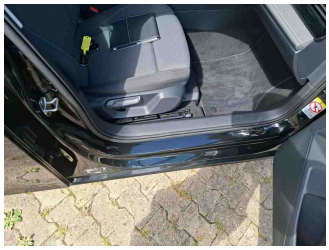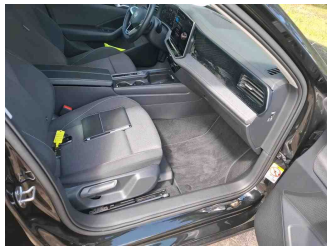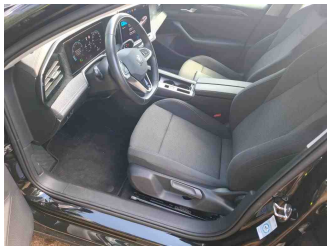


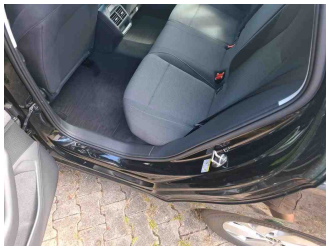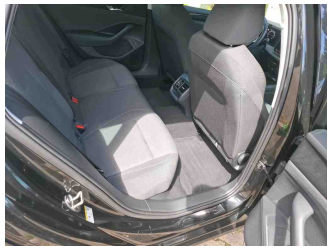

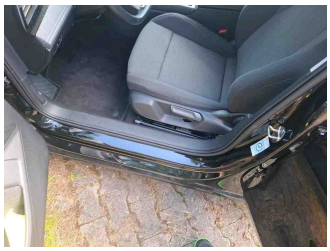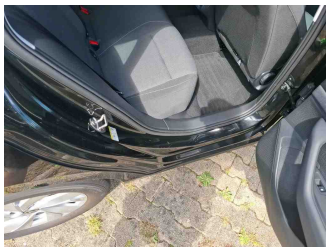



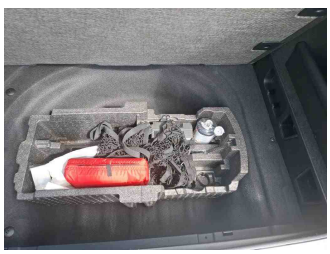


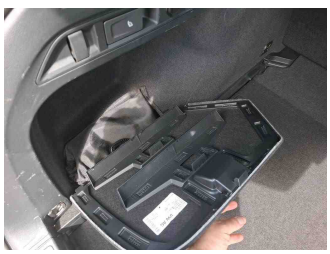


2 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



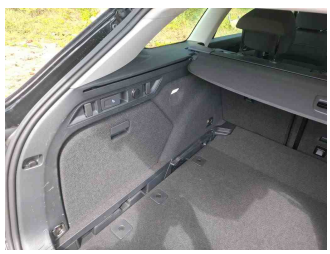


DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11286177
vom: 01.09.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tankdeckel - Gebrochen - Ersetzen

https://www4.macadam.eu/picture/89de9045-6666-47d7-8d19-79dab4cd3055.pdf?boundingBoxes=true

2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

https://www4.macadam.eu/picture/4006e17a-deed-4423-9271-d7ac54776d2a.pdf?boundingBoxes=true

5 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

https://www4.macadam.eu/picture/cd2268d2-10de-4aef-a00e-0ac08df5f621.pdf?boundingBoxes=true