TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Übersicht


| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002665202 |
| **Besichtigt am:** | 23.09.2026 10:15 |
| **Berichts-Nr:** | 11493182 |
| **FIN:** | TMBJH7NP7P7026558 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

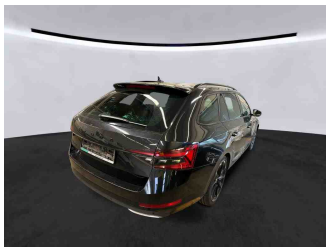

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

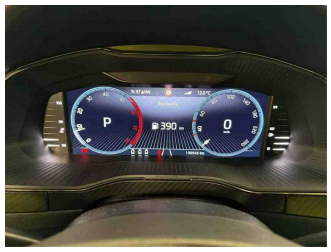

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Kombi |
| **Hersteller:** | Skoda |
| **Modell:** | Superb |
| **HSN / TSN:** | 8004 / APL |
| **Erstzulassungsdatum:** | 09.02.2023 |
| **Laufleistung:** | 139.545 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Schwarz-Magic Perleffekt |
| **Farbe Dach:** | Schwarz-Magic Perleffekt |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Diesel |
| **Hubraum:** | 1.968 ccm |
| **Leistung:** | 110 kW (150 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Leder und Alcantara |
| **Interieurfarbe:** | Schwarz-Formhimmel in schwarz |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 3 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Beide |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drathlos f}r Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2x USB vorne + 2x USB hinten

3 Schlüssel

3-Speichen-MF-Lederlenkrad Sport, beheizb.,mit Schaltwippen DSG,perforiertschwarze Umnähung (grau für Sportline)

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher ( passiv )

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Alu Pedalen

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung, schwenkbar

Anhängerkupplung, schwenkbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Ausstattungsstufe - Sportline

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vordersitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Amundsen

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekorleiste SportLine mit Ambiente- Beleuchtung

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einstiegsleisten vorne und hinten

Elektrische Zusatzheizung

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler (Version 3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum

Leichtmetallräder "SUPERNOVA" 8Jx19" schwarz glanzgedreht

Leichtmetallräder "SUPERNOVA" 8Jx19" schwarz glanzgedreht

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Matrix-Beam

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Motorenstart Standard

Navi Amundsen + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie

Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Kindersitz

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Müdigkeitserkennung

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Panorama Schiebedach PSD

Panorama Schiebedach PSD

PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion

Preisstützung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/40 R19 96W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Teilleder "Sportnarbe"

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschield

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Textilfußmatten

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus.Warnleuchten (Türbereich)

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 W | 5,0 mm |
| Pirelli | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 W | 5,0 mm |
| Hankook | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 Y | 6,0 mm |
| Hankook | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/40 R 19 96 Y | 6,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Heckscheibe | Kratzer | Ersetzen |
| 2 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts | Deformiert | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 3 | Anhängerkupplung (schwenkbar) | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen |
| 4 | Alufelge  glanzgedreht hinten rechts | Kratzer | Optische Wertminderung |
| 5 | Kotflügel hinten rechts | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 6 | Tür vorne links | Delle(n) und Kratzer | Spotrepair |
| 7 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Smart Repair |
| 8 | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer | Smart Repair |
| 9 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Smart Repair |
| 10 | Motorhaube | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 11 | Kotflügel vorne rechts | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 12 | Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Kotflügel hinten links | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Heckklappe | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4 | Dach | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5 | Karosserie | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Wischerarm Abdeckung hinten | Fehlt | Ersetzen |

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Unfallfahrzeug:** | Ja |
| **Vorschäden bekannt:** | Ja |
| **Vorschäden feststellbar:** | Ja |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Ja |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andere | Haftpflichtschaden | | € 4.505,57 |
| | | | **Summe (ohne MwSt.):** | € 4.505,57 |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm) | 185,0 |
| Lackschichtdicke Tür vorne links (µm) | 177,0 |
| Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm) | 174,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | TMBJH7NP7P7026558<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Mittelmäßiger Allgemeinzustand |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Ausreichend |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

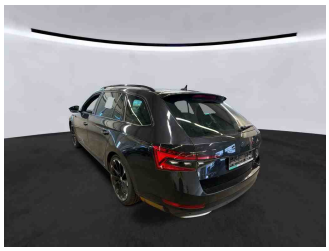


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

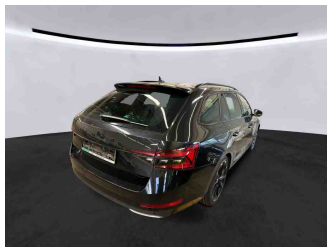


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

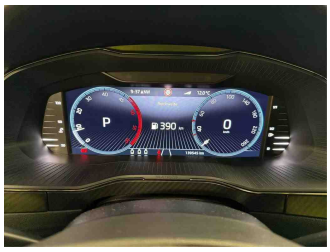

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

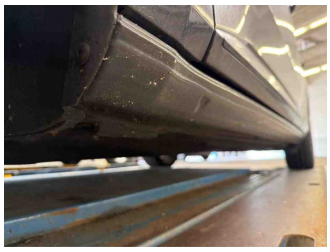

Seitenansicht - Schweller links

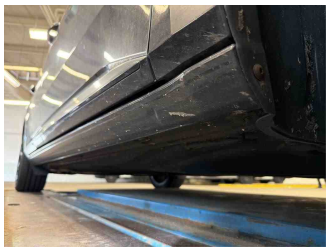

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts

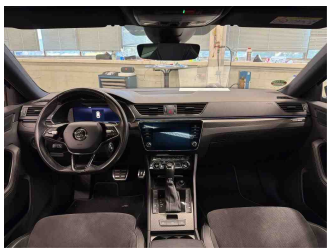

Innenraum - Mittelkonsole

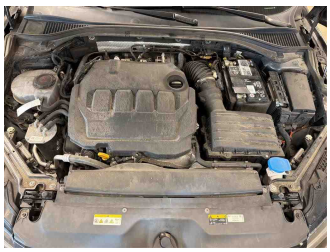


Fahrzeug - Motorraum offen

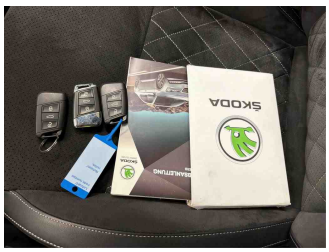



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

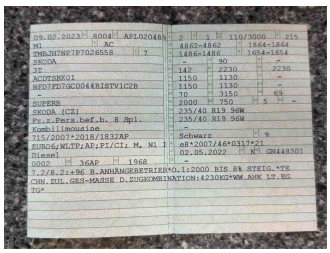

Fahrzeug - abgegebene ZB1

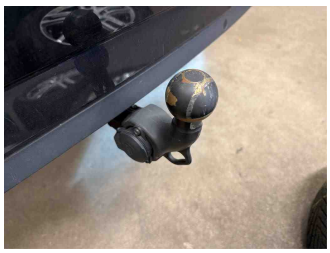

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür vorne links



FIN: TMBJH7NP7P7026558

TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026





Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

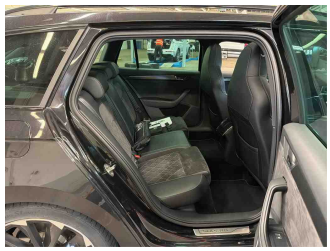

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit




Innenraum - Navigationsgerät/Radio



FIN: TMBJH7NP7P7026558

Berichts-Nr: 11493182

TÜVNORD

# Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## » Beschädigungsfotos


### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen

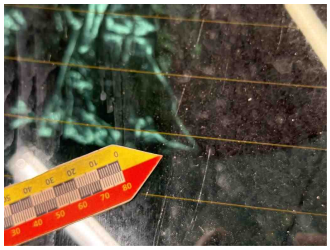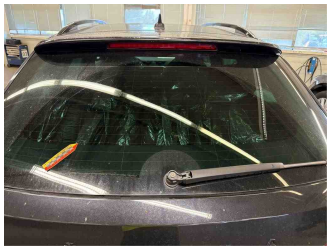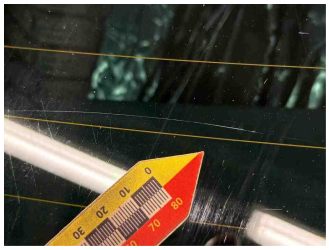2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

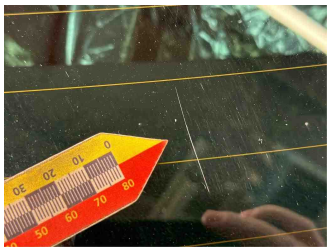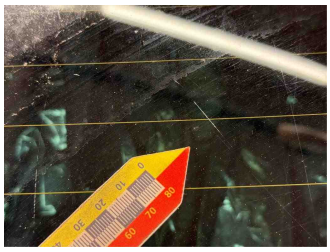

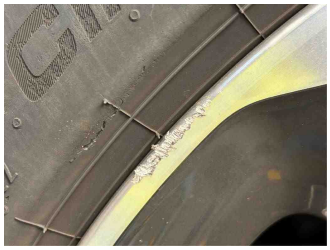


3 - Anhängerkupplung (schwenkbar) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
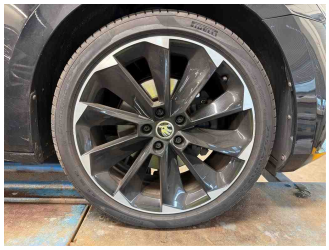
| Kommentar | Betätigung beschädigt |
|---|---|




4 - Alufelge  glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung







FIN: TMBJH7NP7P7026558


TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

## 5 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

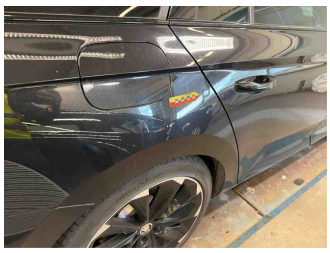



## 6 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair







## 7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

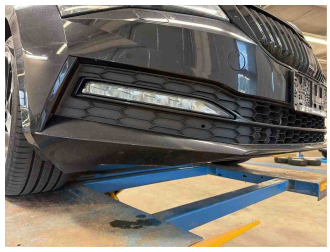


## 8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

## 9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

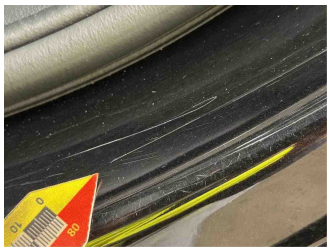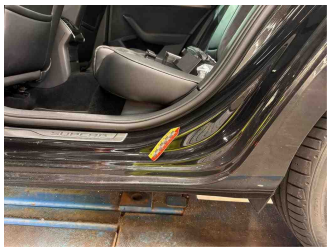

FIN: TMBJH7NP7P7026558

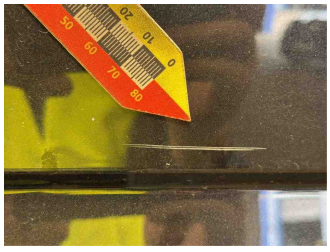Berichts-Nr: 11493182


TÜVNORD

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

10 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

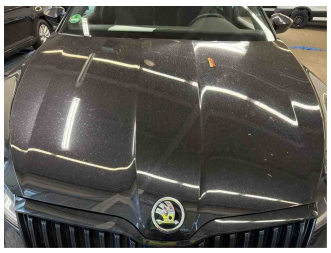
11 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





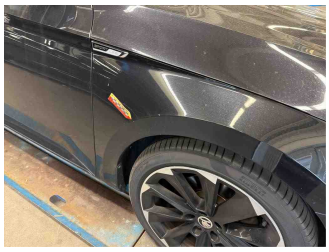



12 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

## GEBRAUCHSSPUREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

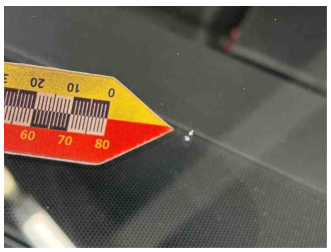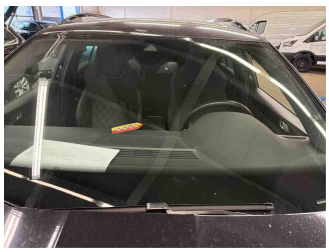2 - Kotflügel hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

3 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

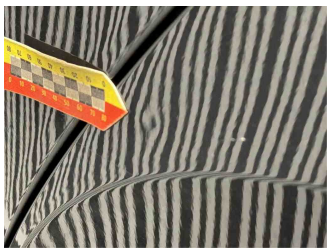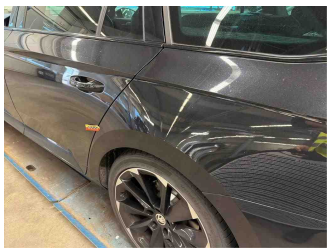


TÜVNORD
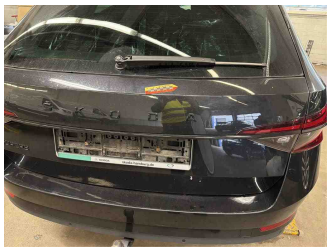
# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11493182
vom: 23.09.2026

4 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)







5 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

| | |
|---|---|
| Kommentar | auslegen und polieren |

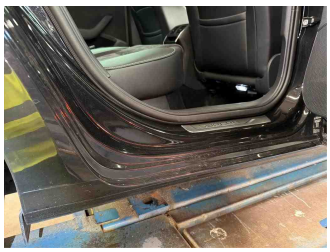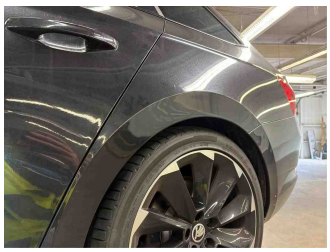


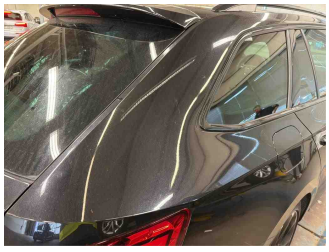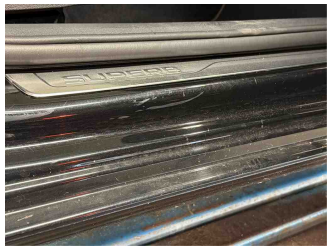

## FEHLTEILE

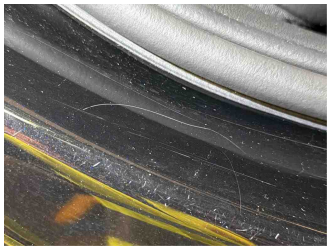1 - Wischerarm Abdeckung hinten - Fehlt - Ersetzen



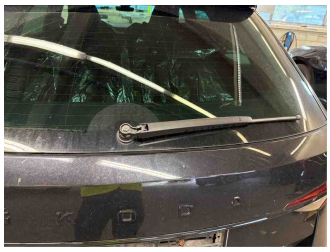


FIN: TMBJH7NP7P7026558