DEKRA-Nr: 0486 / 0100059685 / 2026 / B079714000224 vom 04.09.2026

DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig


Firma
akf mobility GmbH
Am Diek 50
42277 Wuppertal

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Leipzig
Torgauer Str. 235
04347 Leipzig
Telefon 0341 / 25939-0
Fax 0341 / 25939-76
E-Mail leipzig.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Jakob Schumann
Tel. direkt 0341 25939-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

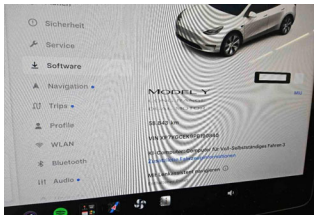

Kennzeichen **M TV226E** **FIN** **XP7YGCEK9PB190840**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210009203
Auftraggeber	Firma akf mobility GmbH, Am Diek 50, 42277 Wuppertal
Ihr Auftrag vom	24.08.2026, telefonisch.
Besichtigung	04.09.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Jakob Schumann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig, im Beisein von Herrn Böhme.
Bewertet auf	04.09.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-10.779,00 EUR
	ohne MwSt.	-9.057,98 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-7.997,51 EUR
	ohne MwSt.	-6.720,60 EUR

DEKRA-Nr: 0486 / 0100059685 / 2026 / B079714000224 vom 04.09.2026

Bemerkungen

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.08.2023	Letzte Zulassung	18.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Tesla
Typ / Verkaufsbez.	Model Y (01.2021->) / Model Y Dual Maximale Reichweite Dual AWD	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	XP7YGCEK9PB190840	HSN / TSN	1480 / ABI
DAT €uropa-Code®	018530050050001	DAT Marktindex	DE001 9999
Km-Stand abgelesen	58843	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	190
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 19 104 W	Continental / Sport Contact 7	S /O	6 mm
	rechts	255 / 45 R 19 104 W	Continental / Sport Contact 7	S /O	6 mm
2	links	255 / 45 R 19 104 W	Continental / Sport Contact 7	S /O	6 mm
	rechts	255 / 45 R 19 104 W	Continental / Sport Contact 7	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 45 R 19 104 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W /O	5 mm
255 / 45 R 19 104 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W /O	5 mm
255 / 45 R 19 104 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W /O	5 mm
255 / 45 R 19 104 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 14 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Warnlautsprecher), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar, Elektromotor 378 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistenz-System: Autopilot Generation 1.0, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 75 kWh, Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold), Innenausstattung: schwarz, Karosserie: 5-türig, Karosserie: Hinterwagen innen Rahmen einteilig, Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, LM-Felgen 9,5x19 (Gemini), Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung elektrisch, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Navigationssystem mit Kartendarstellung, Nebelscheinwerfer LED, Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2890 mm, Regensensor, Reifen 255/45 R19 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera HD, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sensor Temperatur-/Scheibenbeschlagerkennung, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Perl-Weiß, Sound-System Premium, Sprachsteuerungs-System, Subwoofer, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Tesla Collision Repair Time (CRT), Touchscreen-Farbdisplay (15,0 Zoll), Wi-Fi on Board, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Entry

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Satz Felgen Winterbereifung verschürft, erneuern	1.260,50	1.500	anteilig	-764,24	-909,45
2. Aufbereitung Hundehaare, reinigen (Bild 9)	252,10	300	voll	-252,10	-300,00
3. Tür hinten links verschrammt und verformt, instandsetzen (Bild 17)	642,00	764	voll	-642,02	-764,00
4. Felge vorn links verschrammt, erneuern (Bild 11)	761,00	906	anteilig	-461,61	-549,31
5. Felge hinten links verschrammt, erneuern (Bild 12)	761,34	906	anteilig	-461,61	-549,31
6. Felge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 13)	761,34	906	anteilig	-461,61	-549,31
7. Felge und Reifen vorn rechts verschrammt, erneuern	887,39	1.056	anteilig	-538,03	-640,25
8. Seitenwand hinten rechts verschürft und eingedellt, instandsetzen (Bild 15)	630,25	750	voll	-630,25	-750,00
9. Stoßfänger hinten rechts verschrammt, instandsetzen (Bild 16)	567,00	675	voll	-567,23	-675,00
10. Kotflügel vorn links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)	432,77	515	voll	-432,77	-515,00
11. Stoßfänger vorn rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)	596,00	710	voll	-596,64	-710,00
12. Steinschlag Frontscheibe, erneuern (Bild 20)	1.505,00	1.791	anteilig	-912,50	-1.085,88
Gesamt	**9.056,69**	**10.779**		**-6.720,61**	**-7.997,51**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jakob Schumann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
04.09.2026	Böhme	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
04.09.2026	Schumann	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

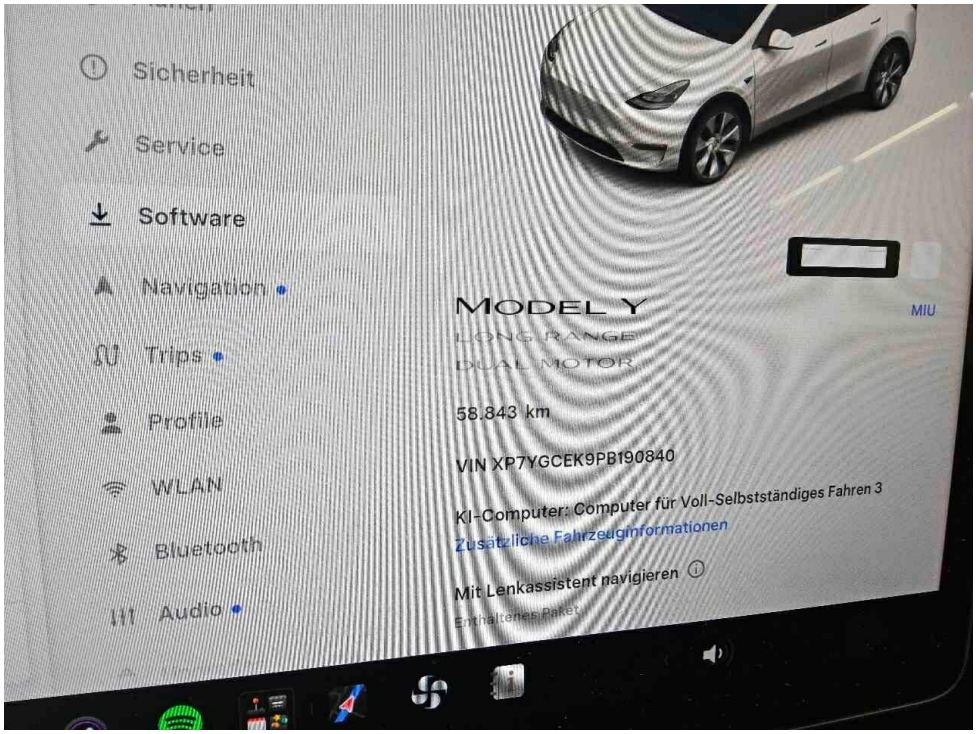


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Felgen Winterreifen verschürft



Bild 6 : Felgen Winterreifen verschürft

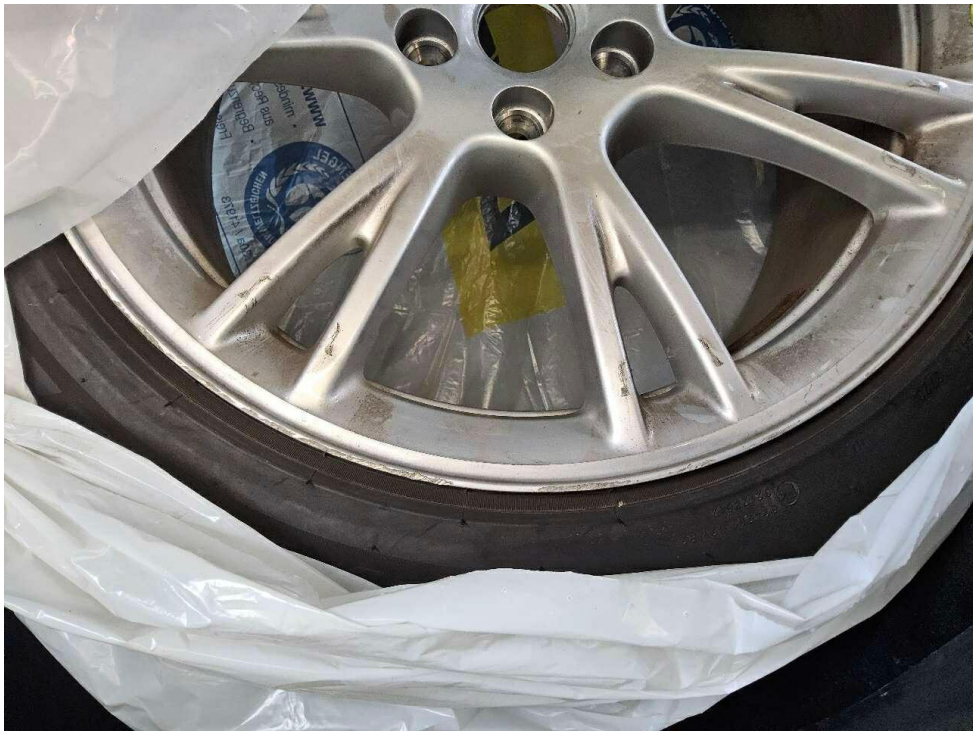


Bild 7 : Felgen Winterreifen verschürft



Bild 8 : Felgen Winterreifen verschürft



Bild 9 : Aufbereitung Hundehaare



Bild 10 : Tür hinten links verschrammt



Bild 11 : Felge vorn links verschrammt



Bild 12 : Felge hinten links verschrammt

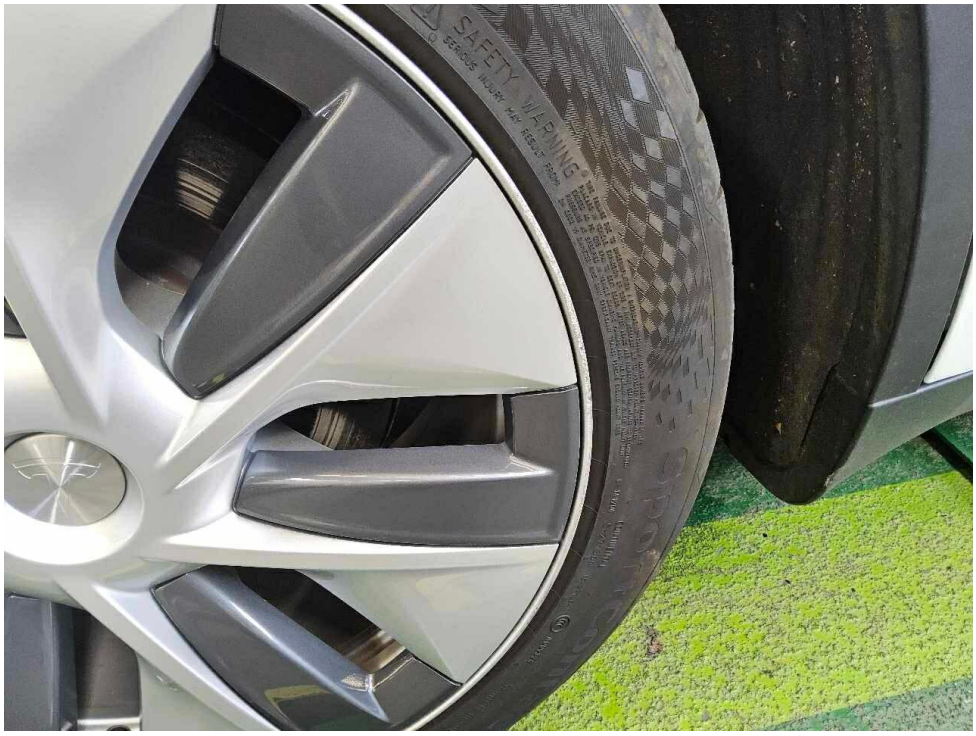


Bild 13 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 14 : Felge vorn rechts verschrammt



Bild 15 : Seitenwand hinten rechts verschürft und eingedellt



Bild 16 : Stoßfänger hinten rechts verschrammt

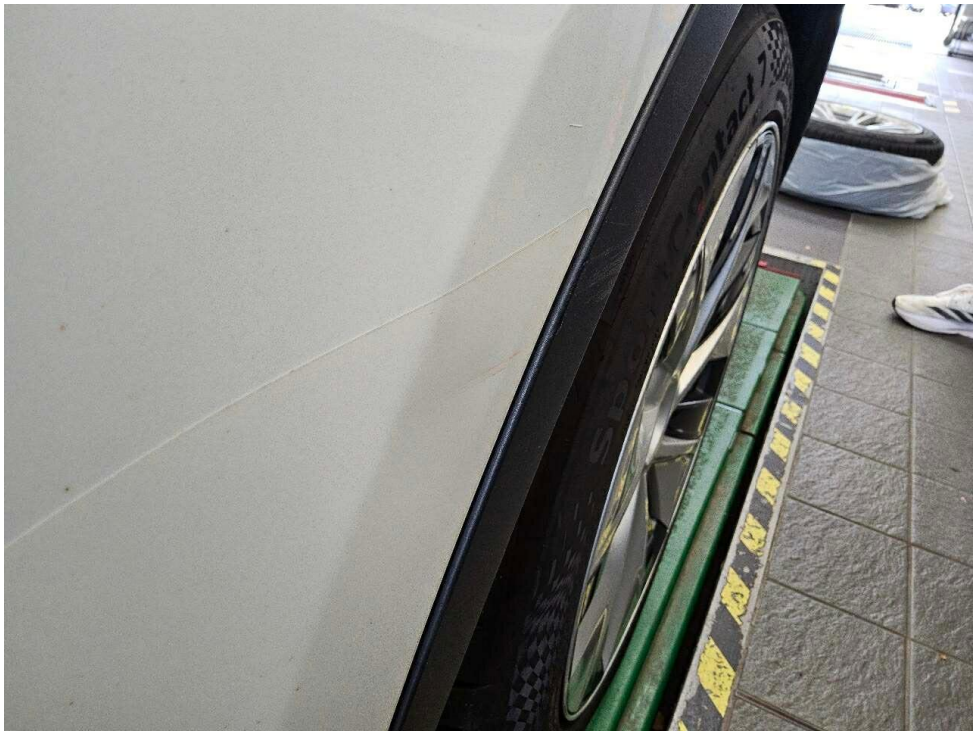


Bild 17 : Tür hinten links verschrammt und verformt



Bild 18 : Kotflügel vorn links verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger vorn rechts verschrammt



Bild 20 : Steinschlag Frontscheibe

DEKRA Nr.: 0486/ING_NR/2026/B079714000224 04.09.2026

Universal Rücknahmeprotokoll (PKW)

Verwaltungsdaten / Besichtigungsort - Abstellort			
Auftraggeber:	akf mobility GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal	**Kunden-Nr.:**	0210009203

Nutzer:	WAVESTONE GERMANY AG Leopoldstr. 28a, 80802 München
Rückgabedatum:	04.09.2026
Besichtigung außerhalb der DEKRA ☐ **ja** ☒ **nein**	
Besichtigungsort: (Anschrift, Tel.-Nr.)	DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Leipzig Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig 0341/25939-0


Fahrzeugdaten			
Kennzeichen:	M TV226E		
Hersteller / Typ:	Tesla (USA)/003		
Erstzulassung:	31.08.2023		
Fahrzeugident.-Nr.:	XP7YGCEK9PB190840		
Km-Stand :	58843		
Nächste HU §29StVZO:	08/2026	**HU Prüfbericht (wenn älter als 3 Jahre) vorhanden:**	☐ ja ☒ nein

Fahrzeugunterlagen / -zubehör

Fahrzeugschlüssel	vorhanden	☒ ja	☐ nein	Anzahl 2
Fahrzeugschein	vorhanden	☒ ja	☐ nein	
Inspektionsheft	vorhanden	☐ ja	☒ nein	
Inspektion:	fällig	☐ ja	☒ nein	
letzte Inspektion	am/in	bei Km		

Bedienungsanleitung	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Radio Code Karte	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Navigations - Datenträger	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Navigationssystem/-gerät	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Kugelkopf - Anhängerkupplung	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Bordwerkzeug	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Wagenheber	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Mobiltelefon	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Pannenset	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Ladekabel bei Elektrofahrzeugen	vorhanden	☐ ja	☐ nein

Notwendige Reparaturen an der Karosserie

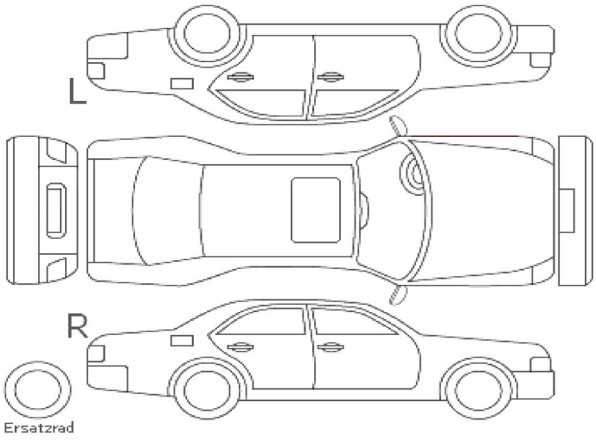

		Beschädigung			Reparaturweg	
		1 = zerkratzt 2 = eingedellt 3 = Steinschlag 4 = deformiert 5 = beschädigt 6 = sonstige (Text) 0 **= Gebrauchsspur**			1 = drücken 2 = instandsetzen 3 = lackieren 4 = inst.+lackieren 5 = erneuern 6 = Smartrepair 7 = Polieren 8 = Reinigen 9 = prüfen, Schadenerweit. möglich	
vorn	Stoßfänger	**1**			**3**	
	Motorhaube					
	Kotflügel links	**1**			**3**	
	Kotflügel rechts					
	Frontscheibe	**3**			**5**	
mitte	Tür vorne links					
	Tür vorne rechts					
	Tür hinten links	**2**			**4**	
	Tür hinten rechts					
	Dach					
	Dachrahmen links					
	Dachrahmen rechts					
	Schweller links					
	Schweller rechts					
hinten	Seitenwand links					
	Seitenwand rechts	**2**			**4**	
	Heckklappe/Deckel					
	Stoßfänger	**1**			**3**	
Satz Felgen Winterbereifung verschürft		**1**			**5**	
Aufbereitung Hundehaare					**8**	
Sämtliche Felgen verschrammt		1			5	

	Reifen und Räder	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profil	Bemerkung
Fahrbereifung	Rad vorn links	255/45 R 19 104 W	Continental	6.0	
	Rad vorn rechts	255/45 R 19 104 W	Continental	6.0	
	Rad hinten links	255/45 R 19 104 W	Continental	6.0	
	Rad hinten rechts	255/45 R 19 104 W	Continental	6.0	
	Ersatzrad				
	Reifenart	☒ Sommer	☐ Winter	☐ Allwetter	☐ Gelände
	Felgenart	☒ Aluminium	☐ Stahl	☒ Zierblenden	
	Leichte Schäden an:	☒ Reifen	☒ Felgen		

	Reifen und Räder	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profil	Bemerkung
Zweiter Radsatz	Rad vorn links	255/45 R19 104 W	Pirelli		
	Rad vorn rechts	255/45 R19 104 W	Pirelli		
	Rad hinten links	255/45 R19 104 W	Pirelli		
	Rad hinten rechts	255/45 R19 104 W	Pirelli		
	Reifenart	☐ Sommer	☒ Winter	☐ Allwetter	☐ Gelände
	Felgenart	☒ Aluminium	☐ Stahl	☐ Zierblenden	
	Leichte Schäden an:	☐ Reifen	☒ Felgen		

Fehlteile

Bemerkungen

Angaben zu Vorschäden

Vorschäden vorhanden	☒ ja	☐ nein	
Reparierte Vorschäden vorhanden	☐ ja	☒ nein	nach ☒ Sichtprüfung / ☒ Rücksprache LN
Lackschichtdickenmessung durchgeführt	☐ ja	☒ nein	
Nachlackierung vorhanden	☐ ja	☐ nein	
Fahrzeug fahrbereit	☒ ja	☐ nein	

Sichtprüfung

Eine Sichtprüfung war **nicht** ordnungsgemäß durchführbar wegen:

☐ Verschmutzung des Fahrzeuges ☐ Regen/Nässe

☐ Schnee/Eis ☐ Dunkelheit

☐ Sonstiges:

DEKRA Nr.: 0486/ING_NR/2026/B079714000224 04.09.2026

Folgender oben aufgeführter Fahrzeugzustand / Fahrzeugdokumentation wurde von den nachfolgenden beteiligten Personen überprüft, zur Kenntnis genommen und durch Unterschrift bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug an der DEKRA OE abstellt

Datum	*Name in Druckbuchstaben*	*Unterschrift*

DEKRA Sachverständiger

Datum	*Name in Druckbuchstaben*	*Unterschrift*
04.09.2026	Jakob Schumann	

Spediteur / Abholer

Datum	*Name in Druckbuchstaben*	*Unterschrift*

Lieferadresse

Datum	*Name in Druckbuchstaben*	*Unterschrift*