**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

# Zustandsbericht

Protokollnummer: 47825122
Auftrags-Nr / Referenz: 19220498
Besichtigungsdatum: 25.09.2026

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor | | |
| **Kennzeichen** | S-SP 333E | **Vehicle Identification number** | LRW3E7EB3NC613458 |
| **Erstzulassung** | 08.09.2022 | **Laufleistung (abgelesen)** | 77.378 km |
| **HSN/TSN** | 1480 / AAR 00183 | **Kraftstoffart** | Elektro |
| **Fahrzeugart** | PKW Limousine | **Antriebsart** | Allradantrieb |
| **Schadstoffklasse** | 2017/1151 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Direktantrieb |
| **Farbe** | Solid Black | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Leistung** | 153 kW | **Nächste HU** | 01/2028 |
| **Wartungsheft / Nachweis** | digitaler Nachweis / vollständig | **Restlauf bis Service** | |
| **Letzte Wartung** | | **Polsterart** | Leder |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Schwarz |
| **Nachlackierung** | Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 2.232 kg |
| **Dokumente** | ZB I vorhanden | **Anzahl Halter** | unbekannt |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/2 | **Anzahl Sitze / Türen** | 5 / 4 |
| **Vertragsnummer** | 52087193 | **Re-Import** | |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/40 R19 96W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook | 5mm / 5mm | i.O. |
| 2 | 235/40 R19 96W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook | 4mm / 4mm | i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags |
| Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik |
| Antiblockiersystem (ABS) |
| Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend |
| Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage |
| Bremsleuchte, drittes |
| Dual Motor Allradantrieb |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle |
| Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
|---|
| Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht |
| Heckscheibe beheizt |
| Individuelle Fahrerprofile |
| Innendekor Holz |
| Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik) |
| Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien |
| Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung |
| Kopfstützen vorne (2) |
| LED-Nebelscheinwerfer |
| Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone |
| Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio |
| Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig |
| Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz |
| Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren |
| Schlüsselloser Zugang |
| Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung |
| Sitze: Beheizte Rücksitze |
| Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher |
| Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar |
| Sprachgesteuerte Funktionen |
| Wegfahrsperre |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Lackierung: Uni |
| Räder: 19-Zoll Sport-Felgen Mit Bereifung 235/40 R19 |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Verkleidungen/Abdeckungen | Kofferraumverkleidung - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen |
| 2 | Tür hinten rechts | Tür - Kratzer - Smart Repair |
| 3 | Seitenwand rechts | Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 4 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 5 | Schweller rechts | Verkleidung - beschädigt - erneuern |
| 6 | Tür vorn rechts | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| 1 | Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Ausstattungsliste ohne Gewähr.

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug, je nach Fälligkeit, angezeigt.

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 7:** FIN

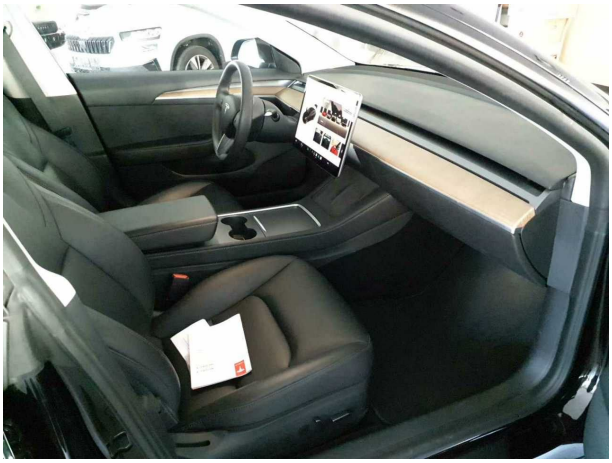


**Abbildung 8:** Innenraum vorne

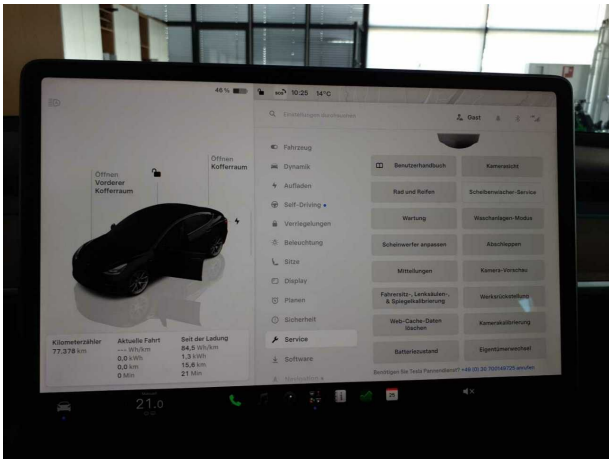


**Abbildung 9:** Kombiinstrument

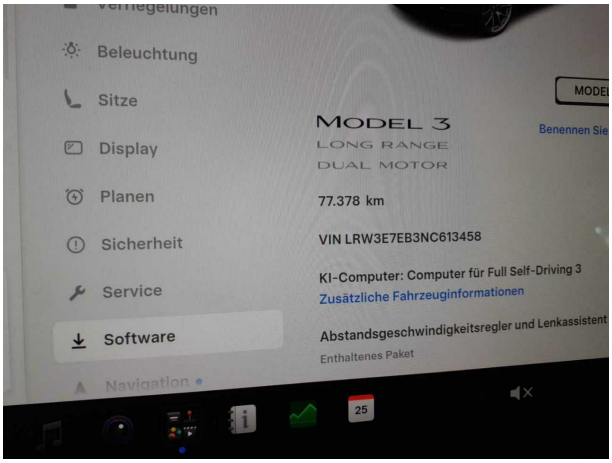



**Abbildung 10:** Laufleistung



**Abbildung 11:** Instrumententafel

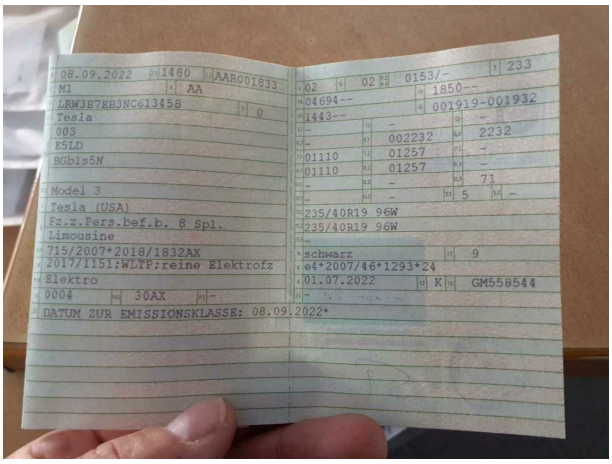



**Abbildung 12:** Zulassungsdokument(e)

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

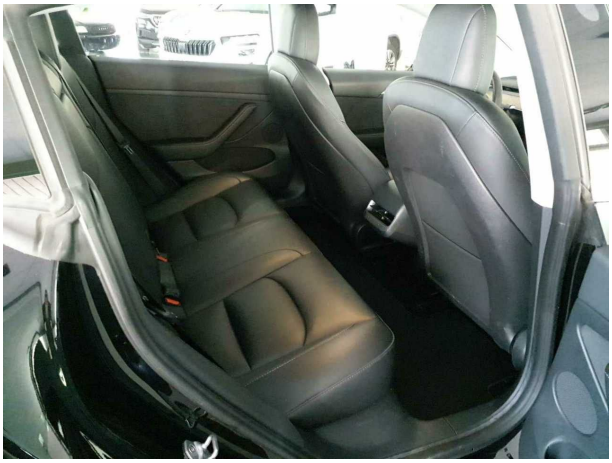


**Abbildung 13:** Innenraum hinten

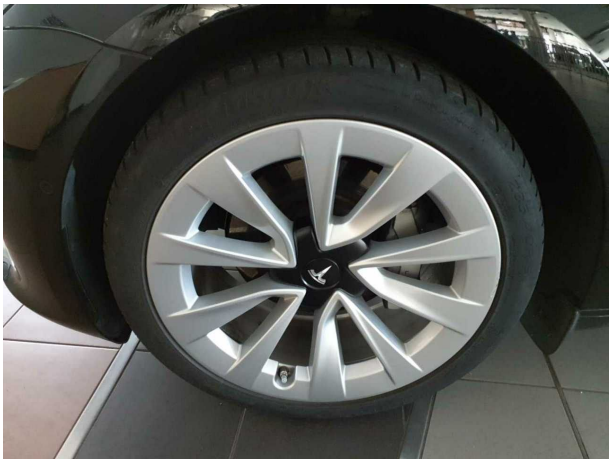


**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Ladebuchse/Tankstutzen




**Abbildung 16:** Sonstiges

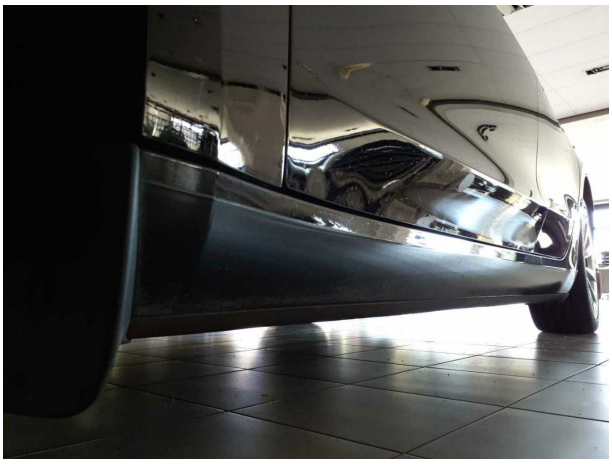


**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürf… Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

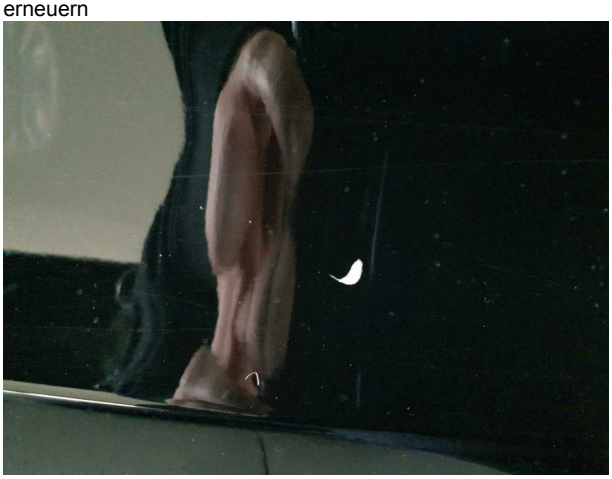

**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Auto Partner: DTS GmbH
Deizisauer Str. 24
73770 Denkendorf

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Nachlackierungfotos

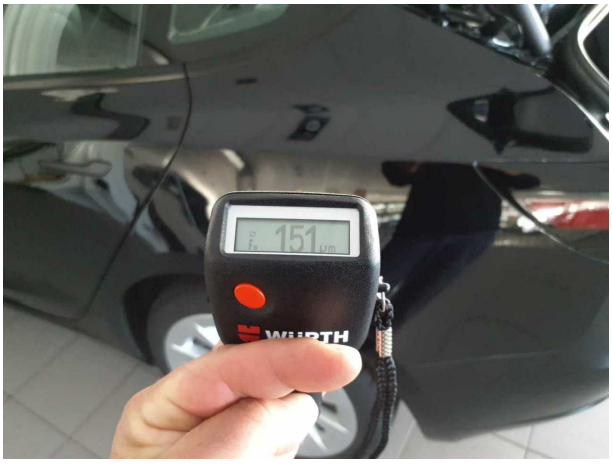


**Nachlackierung 1:** Seitenwand links