TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48025008
Auftrags-Nr / Referenz:	21049140
Besichtigungsdatum:	09.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen	B-AS 1495E	**Vehicle Identification number**	XP7YGCEK5PB183822
Erstzulassung	30.08.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	81.319 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00004	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Pearl White Multi-Coat	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	190 kW	**Nächste HU**	08/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.518 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52098955	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7mm / 7mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Enhanced Autopilot (verbesserter Autopilot) - Mit Autopilot navigieren - Spurwechselassistent - Autoparken - Herbeirufen (Bei Ansteuerung mit der Tesla App findet Ihr geparktes Auto Sie und kommt zu Ihnen.) - Smart Herbeirufen (- meistert auch komplexe Parkbedingungen. Sie hält sich an Spurmarkierungen oder Stoppschilder und vermeidet Fußgänger oder Hindernisse wie Verkehrskegel, Abfallkörbe oder abgestellte Einkaufswagen.)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomtik - Auffahrwarnung - Totwinkel -Überwachung - Mit Autopilot navigieren - Spurwechselassistent - Autoparken - Herbeirufen - Smart Herbeirufen - Ampel- und Stoppschilderkennung
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (HEPA-Filter, Pollenfilter, Wischerblätter) - fällig - durchführen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommer, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Sommer) - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

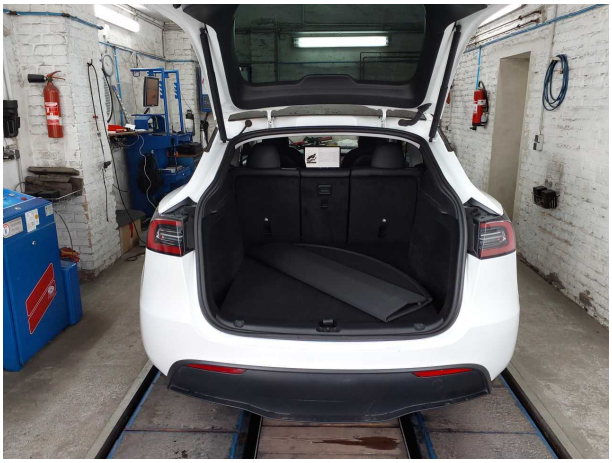


Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Innenraum vorne

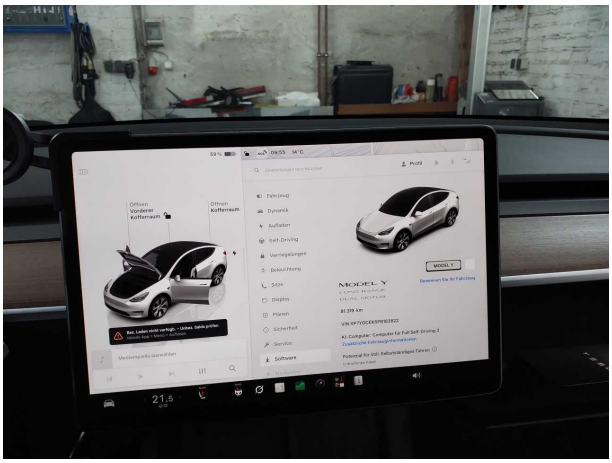


Abbildung 10: Kombiinstrument

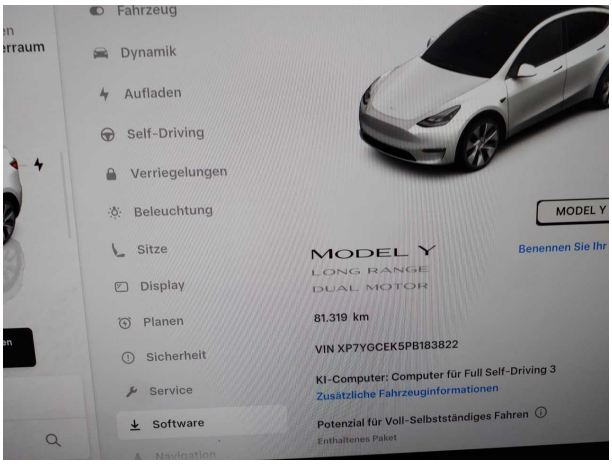


Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

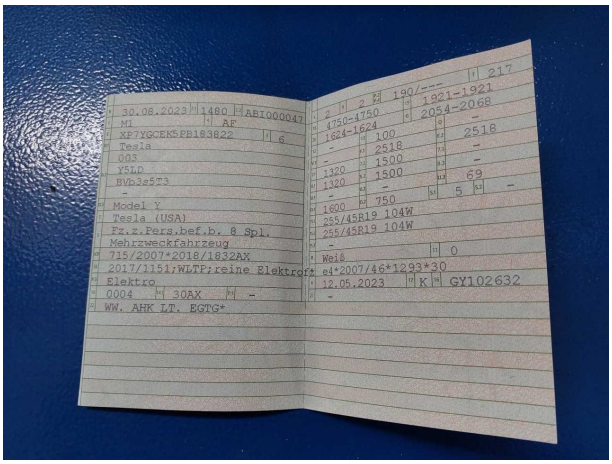


Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)

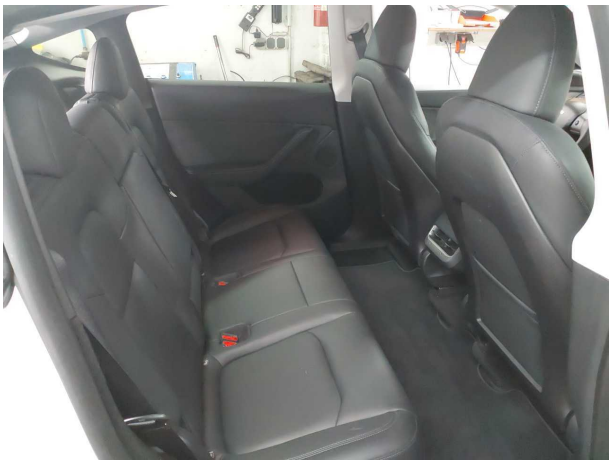

Abbildung 14: Innenraum hinten


Abbildung 15: Montierte Bereifung


Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos

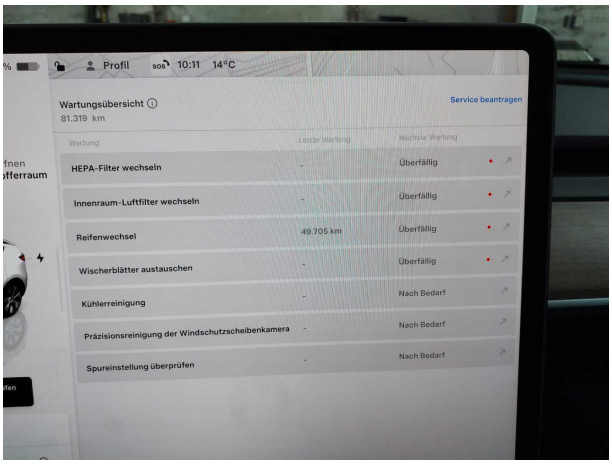

Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung (HEPA-Filter, Pollenfilter, Wischerblätter) - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommer, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommer, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

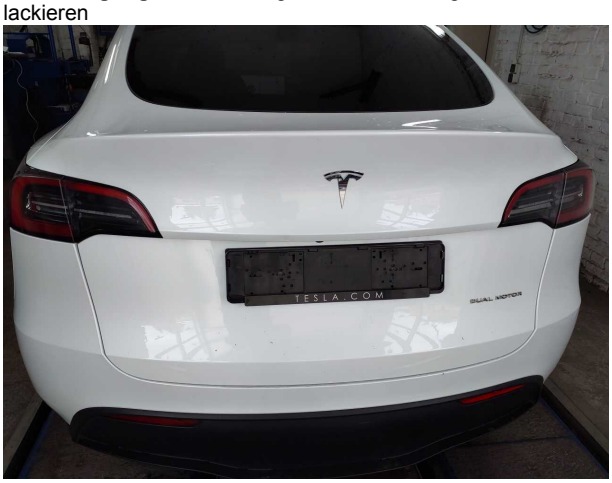

Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett (Winter, Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern