TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	44696376
Auftrags-Nr / Referenz:	52417045
Besichtigungsdatum:	25.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC90 B5 D AWD Plus Bright		
Kennzeichen	HH-NB 1950	**Fahrgestellnummer**	YV1LFK2V1R1205912
Erstzulassung	11.01.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	42.757 km
HSN/TSN	9101 / BPR 00001	**Kraftstoffart / Zylinder**	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Weiß Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung / Hubraum	173 kW / 1.969 ccm	**Nächste HU**	01/2025
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	13.925 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.840 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52417045	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/45 R20 110H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	275/45 R20 110H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD) über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung (5. Generation) mit Instant Traction
Aluminium Ladekantenschutz im Gepäckraum
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorne und hinten - beleuchtete Türbablagen und Türöffner vorn und hinten - Ambientebeleuchtung an den Türen vorn und hinten - Einstiegsleisten mit illuminiertem Volvo-Schriftzug - Ausstiegsleuchten in den Fondtüren - Ambientebeleuchtung an der Armaturenobertafel - Fußraumbeleuchtung hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten
Armlehnen mit integriertem Staufach und Getränkehalter für die 3. Sitzreihe (links und rechts)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen am Fahrzeugheck
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
Chromzierleiste im Türschwellerbereich
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Dieselpartikelfilter
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Driver Assistance - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h) - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
Driver Awareness - Blind Spot Information System (BLIS) - Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel -Warnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs -Warnung m. Bremseingriff - Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern beim rückwärtigen Ausparken inkl. Bremsung bis zum Stillstand bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Heckaufprallabschwächung Präventivschutz bei drohenden Heckkollisionen
Einparkhilfe, vorne und hinten mit automatischen Bremseingriff
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn und hinten
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Flaschenhalter im Gepäckraum
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe)
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer mit Intervallfunktion
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn und hinten - individuell dimmbar, Fußraum vorn, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchen
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Menü
Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Kopfstützen vorne
Ladebox unter dem Laderaumboden
Laderaumrollo (semiautomatisch)
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter
Modell- und Motoremblem am Heck
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz (8-Wege) - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8 -Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Pollenfilter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze - inkl. Mittelarmlehne hinten (2. Sitzreihe) - Aluminiumeinlage: Metal Mesh - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air - Subwoofer - Dirac Unison - Soundoptimierung
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor mit automatischer Lichtfunktion
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid), Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallfelgen 20"-10-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz Ganzjahresbereifung 275/45 R20; Felgen 9 x 20"
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar inkl. individueller Lehnenneigungseinstellung
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanalage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Dritte Sitzreihe (7-Sitzer) manuell aufstell- und versenkbar mit Längseinstellung (120 mm) für die 2. Sitzreihe und Easy-Entry-Funktion
Sitze: Kindersitz im mittleren Fondsitz (2. Sitzreihe) integriert
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Sitze: Sitzheizung vorn
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den QI-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Textilfußmatte für die 3. Sitzreihe
Textilfußmatten-Premium vorn und hinten
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel inkl. automatischer Verriegelung des Handschuhfachs und der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Crystal Weiß-Perleffekt
Paket: Licht-Paket - LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Parkkamera mit 360° Surround View - inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrieben)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Fehlstellung - Diagnose durchführen
2	Kotflügel rechts	Radlauf (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
3	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
6	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
7	Tür hinten links	Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn links	Tür (Farb nebel) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, nicht fachgerecht ausgeführt	
2	Kotflügel rechts, nicht fachgerecht ausgeführt	
3	Seitenwand rechts	
4	Tür hinten rechts	
5	Tür vorne rechts	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum

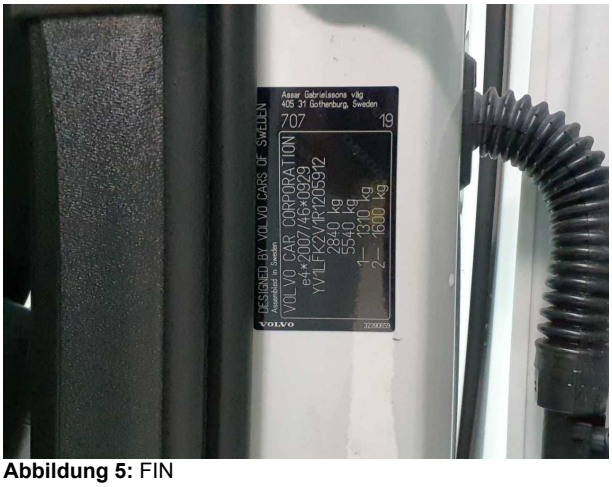


Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

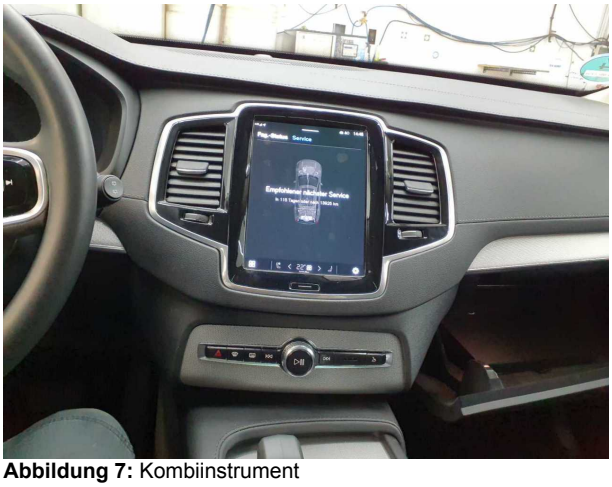


Abbildung 7: Kombiinstrument

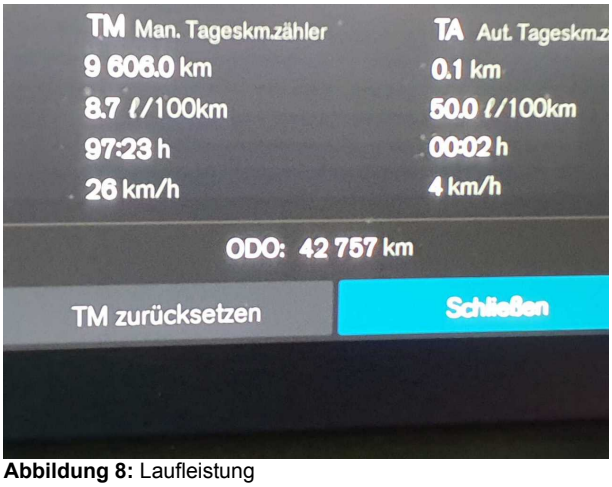


Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel

Abbildung 10: Zulassungsdokument(e)

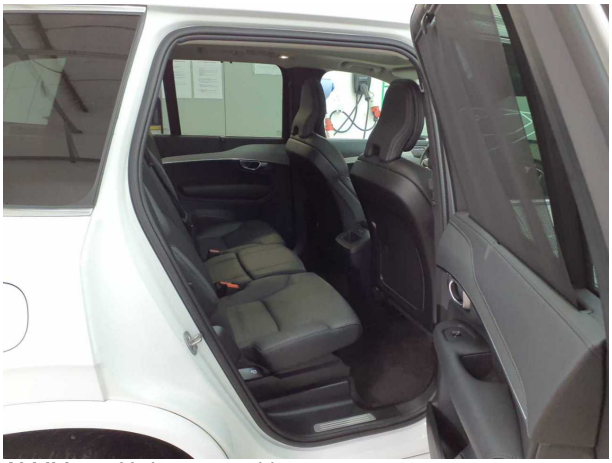


Abbildung 11: Innenraum hinten

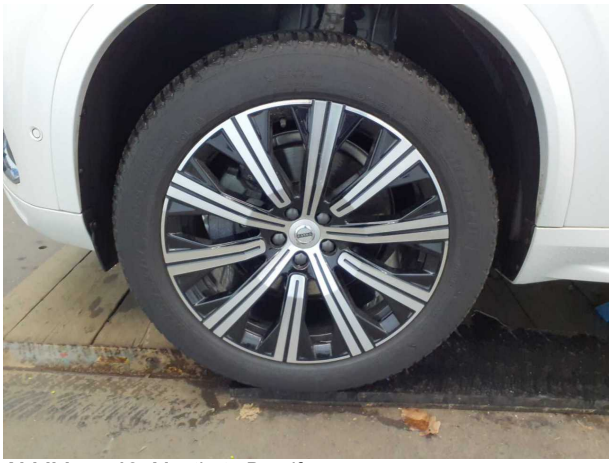


Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

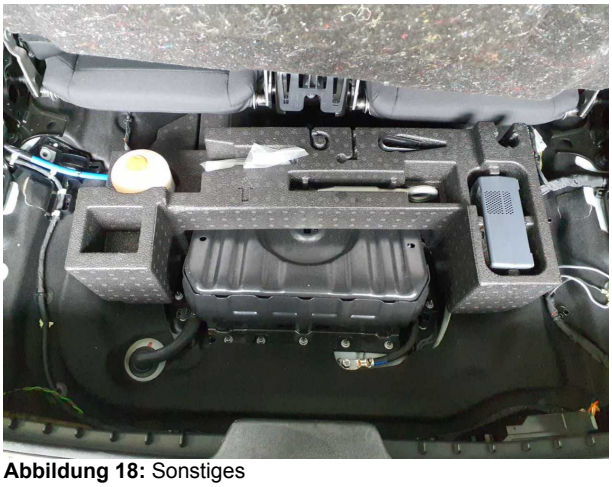


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - Diagnose durchführen



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - Diagnose durchführen



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Radlauf (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Radlauf (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür (Farb nebel) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür (Farb nebel) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

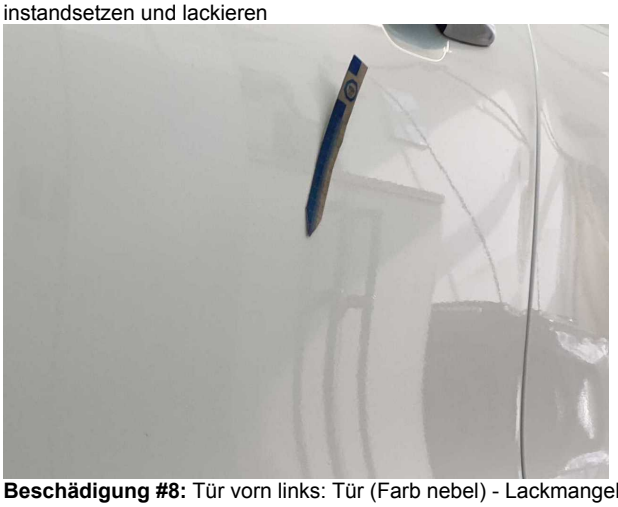

Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür (Farb nebel) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür


Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür


Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür


Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür


Nachlackierung 2: Kotflügel rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierung 2: Kotflügel rechts


Nachlackierung 2: Kotflügel rechts


Nachlackierung 2: Kotflügel rechts

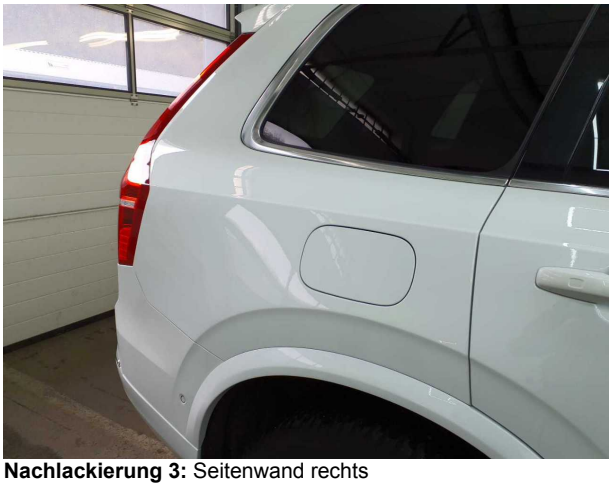
Nachlackierung 3: Seitenwand rechts

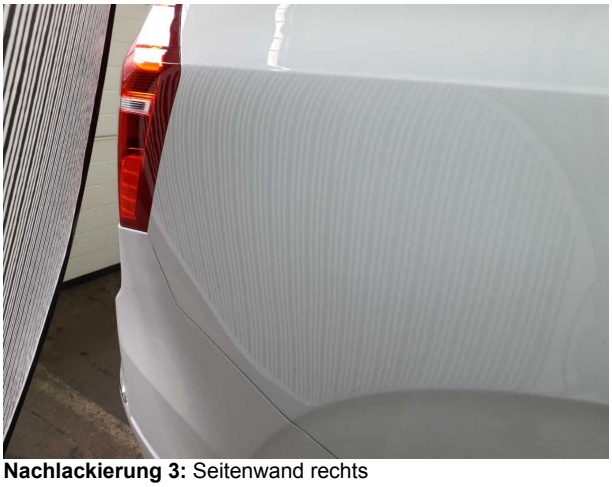
Nachlackierung 3: Seitenwand rechts

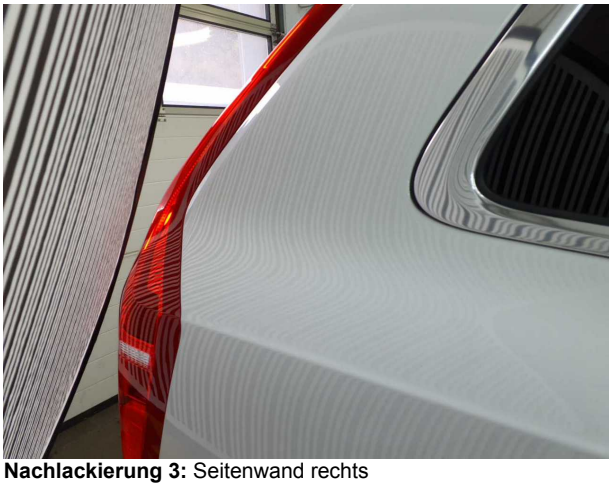
Nachlackierung 3: Seitenwand rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierung 3: Seitenwand rechts




Nachlackierung 4: Tür hinten rechts



Nachlackierung 4: Tür hinten rechts



Nachlackierung 4: Tür hinten rechts

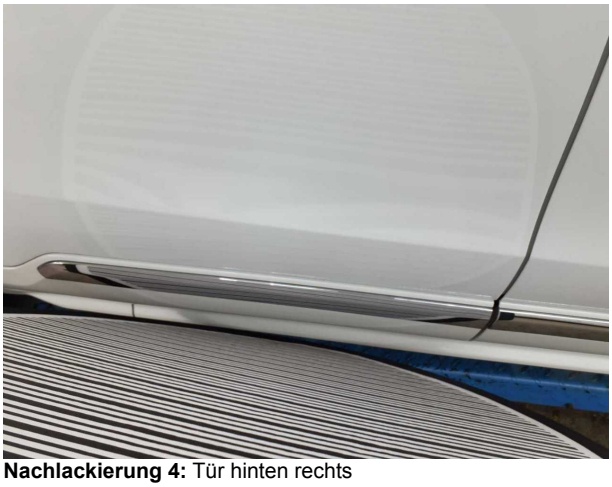

Nachlackierung 4: Tür hinten rechts



Nachlackierung 4: Tür hinten rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierung 5: Tür vorne rechts



Nachlackierung 5: Tür vorne rechts



Nachlackierung 5: Tür vorne rechts



Nachlackierung 5: Tür vorne rechts



Nachlackierung 5: Tür vorne rechts



Nachlackierung 5: Tür vorne rechts