TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48355040
Auftrags-Nr / Referenz: 21911244
Besichtigungsdatum: 12.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD TANG Flagship		
Kennzeichen	WL-PN 76E	**Fahrgestellnummer**	LC0CF4CD7P0193510
Erstzulassung	19.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	40.388 km
HSN/TSN	2160 / AAC 00004	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Silver sand black	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	130 kW	**Nächste HU**	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Braun-Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.060 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	7 / 5
Vertragsnummer	52103379	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/40 R22 106V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	265/40 R22 106V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Beifahrerseite
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Kopfairbag vorne und hinten
Airbag: Seitenairbag vorn
Allradantrieb (AWD)
Antiblockiersystem (ABS)
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent - Hill Hold Control (HHC)
Brake Override System (BOS)
Bremsassistent hydraulisch (HBA)
Bremsleuchte, dritte

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Bremsscheibenreinigung (BDW)
Comfortable Stop (CST)
Controlled Deceleration for Parking Brake (CDP)
Coordinated Regenerative Braking System (CRBS)
Elektronische Bremsverteilung (EBD)
Elektronisches Bremsvorladesystem (EBP)
Fahrdynamikregelung (VDC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckklappe elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Instrumentenpanel: 12,3" TFT LCD Informationsdisplay
Integrated Power Brake (IPB)
Kamera: Innenraum Kamera
Kopfstützen (7) - höhenverstellbar
Künstliches Motorgeräusch (AVAS)
Lackierung: Metallic
Lenkrad: Multifunktionslenkrad beheizbar
Panorama-Schiebedach mit Sonnenschutz
Polster: Leder/Kunstleder
Radio: Infotainment - DAB radio & FM radio - Elektrisch drehbarer Touchscreen (15.6 Zoll) - BYD DiLink - Internetzugang (4G) - Cloud service
Radiozubehör: Dirac Audio System - mit 12 Lautsprechern
Reifendruckkontrollsystem
Räder: Leichtmetallfelgen 22" - LM Felgen 9,5 J x 22 - Reifen 265/40 R22
Servolenkung
Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf alle Plätzen - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe - 3er Sitzbank, geteilt (40:60) und umklappbar
Sitze: 3. Sitzreihe - 2er Sitzbank - Lehne geteilt und in das Boden versenkbar
Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar mit memory
Telefon: Kabelloses laden für Smartphones
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrollsystem (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Überrollschutz

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Bearbeitungsspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (bearbeitungsspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
5	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern
6	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
7	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren
8	Unterlagen	Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Stoßfänger hinten, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos


Abbildung 1: Schräg vorne


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg hinten


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Laderaum


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN

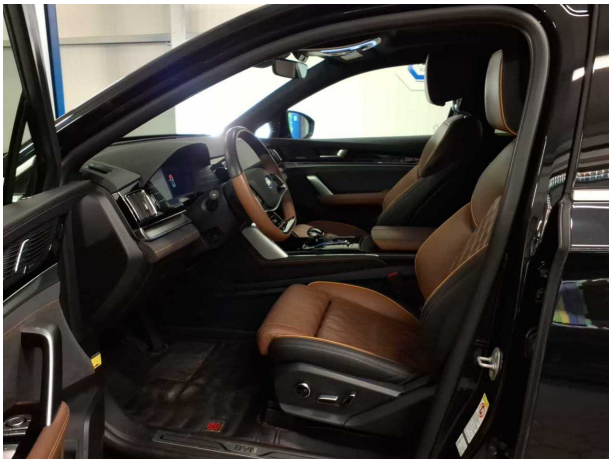


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

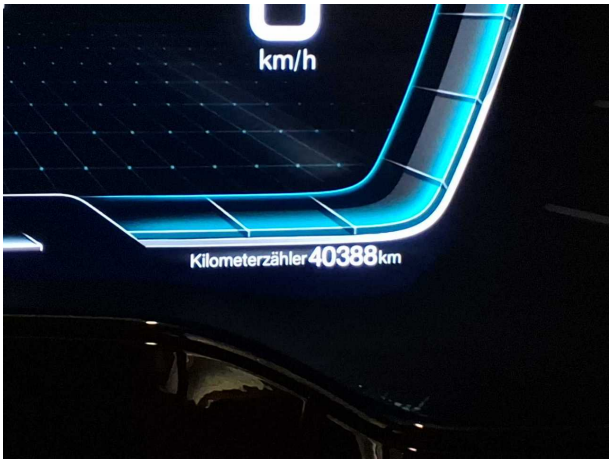


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

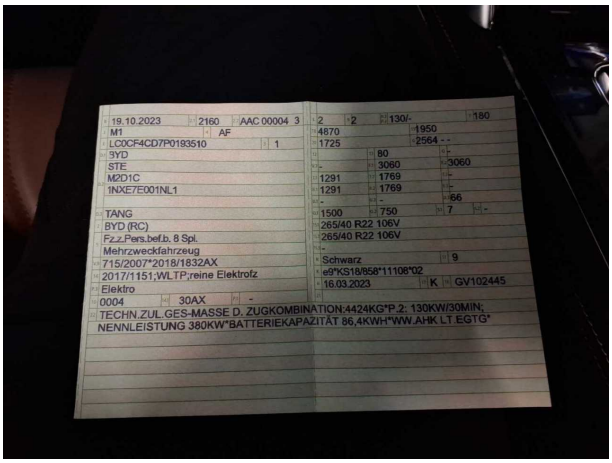


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

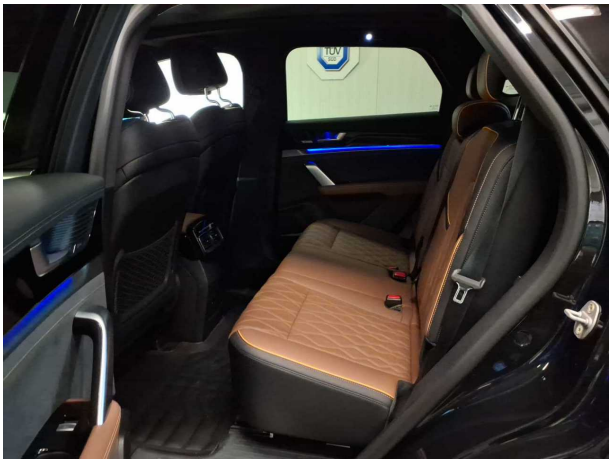


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Ladebuchse/Tankstutzen

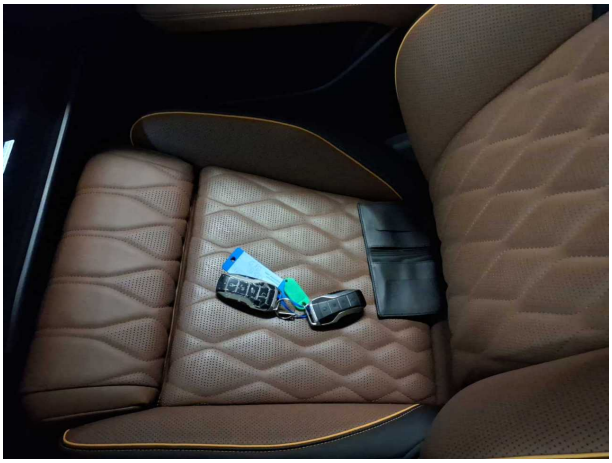


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Bearbeitungsspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Bearbeitungsspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (bearbeitungsspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (bearbeitungsspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Farbunterschied) - nicht fachgerecht instandgesetzt -


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren

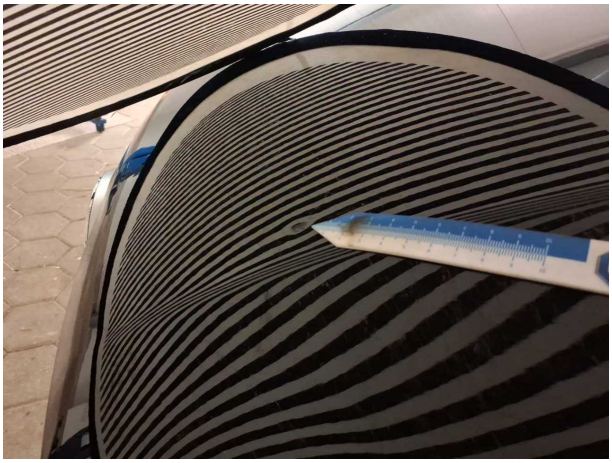

Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - lackieren

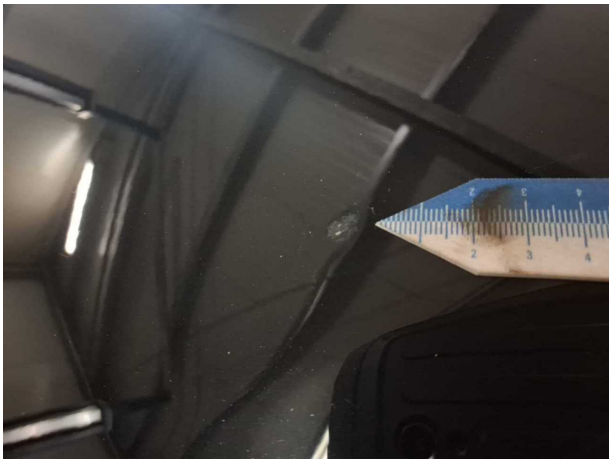

Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 2: Stoßfänger hinten