TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48483670
Auftrags-Nr / Referenz:	21319930
Besichtigungsdatum:	30.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 RWD Hinterradantrieb		
Kennzeichen	ÖHR-HD 24E	**Fahrgestellnummer**	LRW3E7FS3RC956887
Erstzulassung	16.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	62.382 km
HSN/TSN	1480 / AAZ 00197	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Ultra Red	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	88 kW	**Nächste HU**	10/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä…	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Weiß
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.200 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52101006	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	235/45 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags - Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne und Vorhangairbags, Knie airbags vorne
Aktive Sicherheitstechnologien - Überwachung gegen Neigung und Einbruch - PIN to Drive - Glovebox PIN
Ambientebeleuchtung
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot - Abstandsgeschwindigkeitsregler: Passt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs an die des Verkehrs in der Umgebung an. - Lenkassistent: Unterstützt beim Lenken auf klar gekennzeichneter Spur und verwendet den Abstandsgeschwindigkeitsregler.
Außenspiegel elektrisch einstellbar - el. anklappbar und beheizbar
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Fußmatten
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe elektrisch mit einstellbarer Öffnungshöhe
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Kindersicherung hintere Türen
Klimaanlage mit Innenraumfilter, Überhitzungsschutz und Vorwärmumg
Kollisionwarnung Assist - front Kollisionwarnung - Automatische Notbremse
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Laden: Mobile Connector-Ladekabel Typ 2 (4,5m Länge) Die Reichweite, die für tägliche Fahrten benötigt wird, lässt sich gewöhnlich mit dem mitgelieferten Mobile Connector -Ladekabel und einer 220V Haushaltssteckdose problemlos laden.
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad beheizt
Mittelkonsole Mit Ablagefächer und Ladedocks für zwei Smartphones
Mobile App Fahrzeug app zu Steuerung diverser Funktionen - Klima - Lokalisierung - Uprages - Servis - Second Driver Access
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Notbremse mit dynamischem Bremslicht
Radiozubehör: Audiosystem mit 9 Lautsprechern und einem Verstärker
Regeneratives Bremsen
Räder: 18-Zoll Photon-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Rückfahrkamera
Schlüsselloser Zugang mit Phone Key oder Key Card
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar - Gurtstraffer
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Belüftete Vordersitze
Sitze: Elektrische verstellbare Vordersitze mit Sitzheizung mit Sitzeinstellung in: - Länge - Höhe - Neigung
Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen - Klima - Navigation - Telefonbuch - Media - App und Setings
Steckdose 12-V
Tote Winkel Überwachung
Touchscreen 8" in der zweiten Sitzreihe - für Klimaanlage und Unterhaltung
USB-C Anschlüsse (3) - jeweils bis zu 65W Ladeleistung
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Innenraum in Schwarz und Weiss mit Synthetic Sitzbezug in schwarz und weiß (Lederoptik)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Lackierung: Uni-Sonderlackierung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

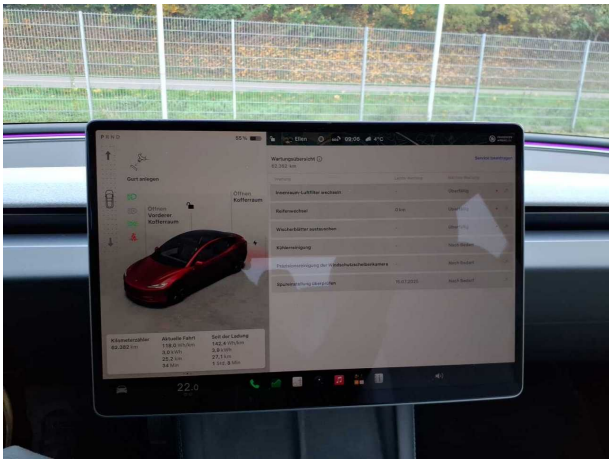


Abbildung 9: Kombiinstrument

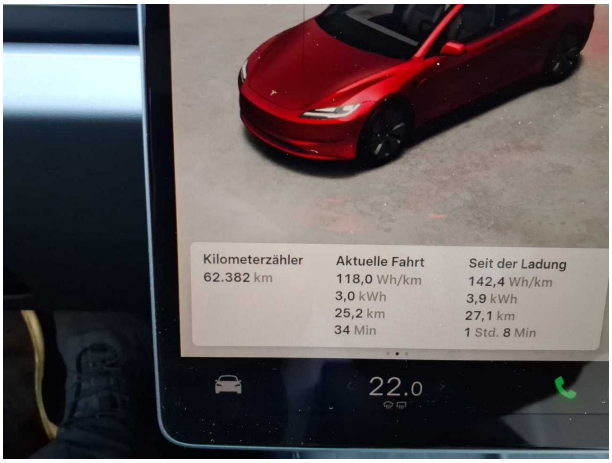


Abbildung 10: Laufleistung

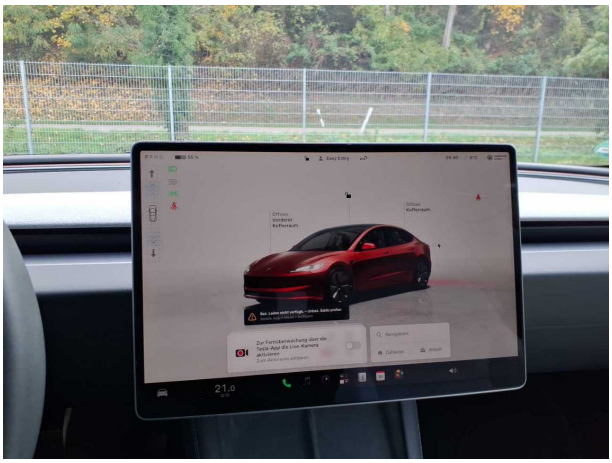


Abbildung 11: Instrumententafel

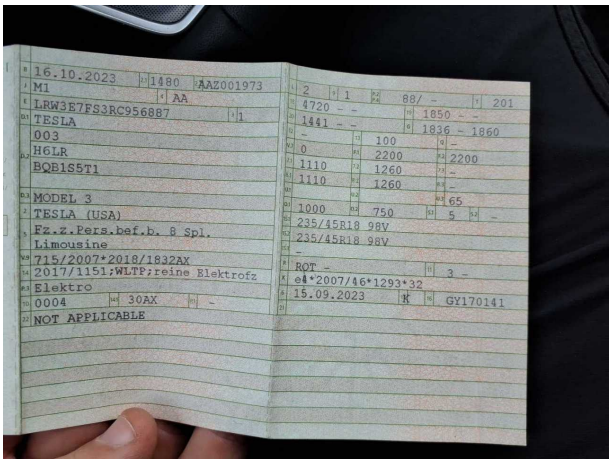


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)

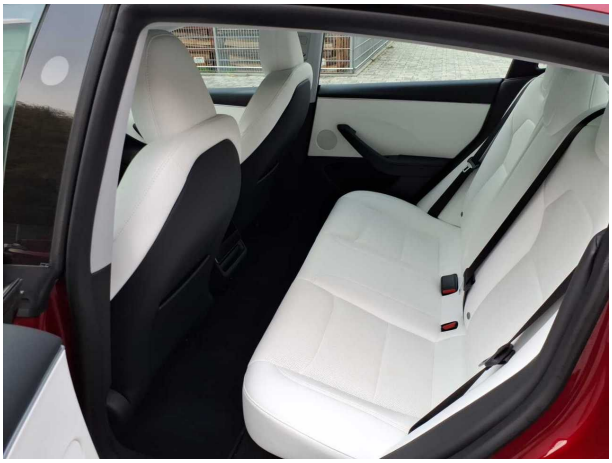


Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos

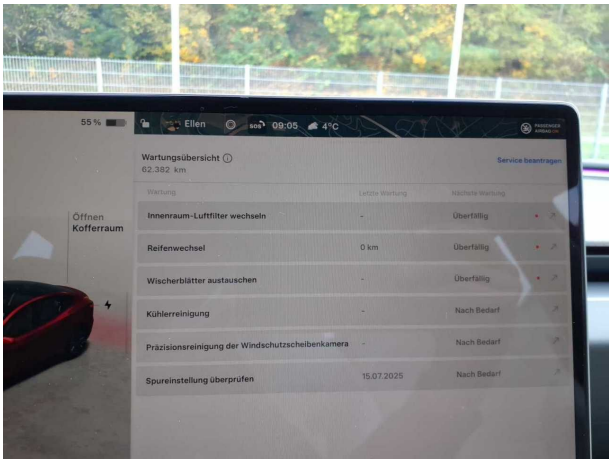

Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #2: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

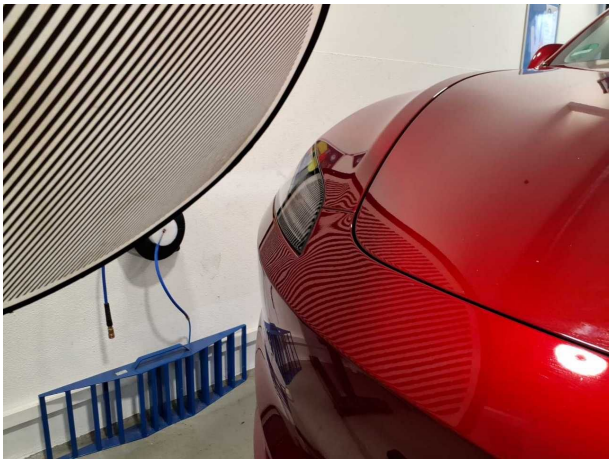

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

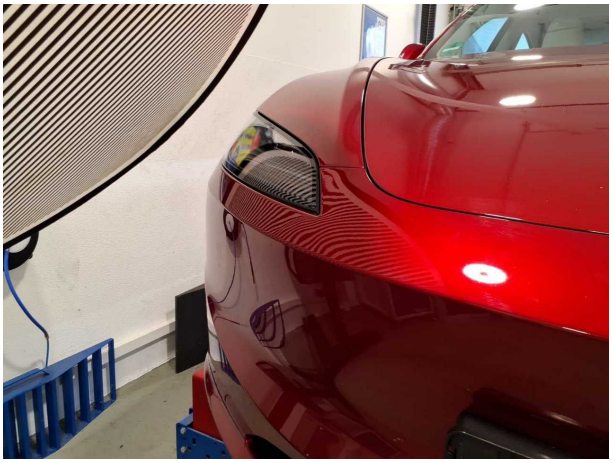


Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

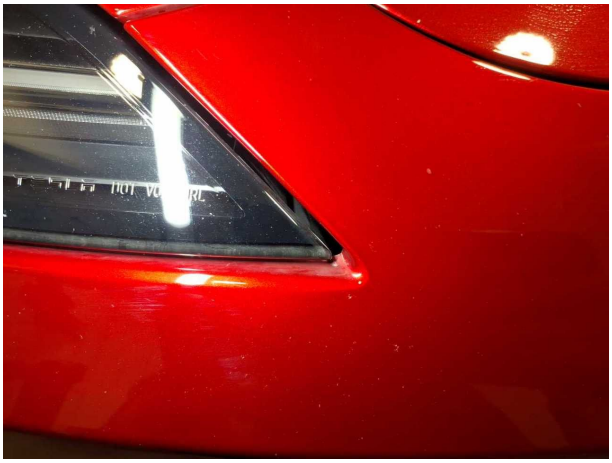

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

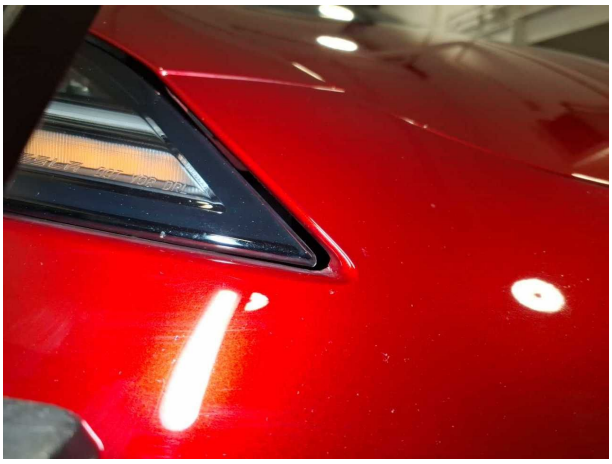

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Vorschadenfotos




Vorschaden 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Möckmühl
Daimlerstraße 17
74219 Möckmühl

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos

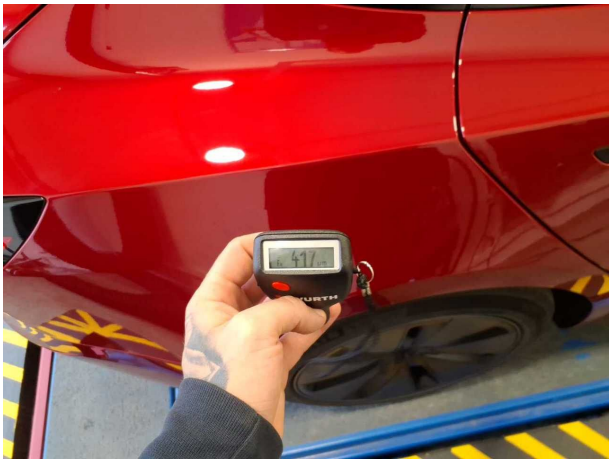

Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts