DEKRA-Nr: 0357 / 057929 / 2026 / B085568003105 vom 19.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 142 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.10.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Marke	KIA
Typ / Verkaufsbez.	CLS (BM 257)(04.2018->) / CLS 220 d AMG Line (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2J1EB5PA121123	HSN / TSN	2234 / ABA
DAT €uropa-Code®	015700883140002	DAT Marktindex	DE008 6445
Km-Stand abgelesen	127516	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	118	Hubraum (ccm)	1482
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Schwarz / Uni / 040 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 35 R 20 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * MOE FP	S /O /F	7 mm
	rechts	245 / 35 R 20 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * MOE FP	S /O /F	7 mm
2	links	275 / 30 R 20 97 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * MOE FP	S /O /F	6 mm
	rechts	275 / 30 R 20 97 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * MOE FP	S /O /F	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	4 mm
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	4 mm
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	4 mm
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang), Anti-Blockier-System (ABS), Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Brillenfach im Dachhimmel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kühlergrill Diamant-Optik, Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Media-Display, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT, Motorhaube mit Powerdome, Navigationssystem: Festplattennavigation, PRE-SAFE-System, Reifen vorn/hinten: 245/45 R18 ..Z / 275/40 R18 ..Z, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, USB-Anschlüsse, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
68900	Bereifung mit Notlaufsystem
4312	Fahrassistenz-Paket
35506	Fernschließung Heckdeckel
3846	Infotainment-Paket High-End
31700	Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
77405	Kraftstofftank: vergrößert
50467	LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (Vielspeichen, schwarz, glanzgedreht)
1706	Memory-Paket
27079	Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz


18026	Multibeam LED
2235	Night-Paket
4409	Park-Paket
33508	Rücksitzlehne geteilt / klappbar
29500	Sitzheizung vorn
2610	Spiegel-Paket
24669	Surround-System Burmester

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04.02.2026 bei Kilometerstand 108.885

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

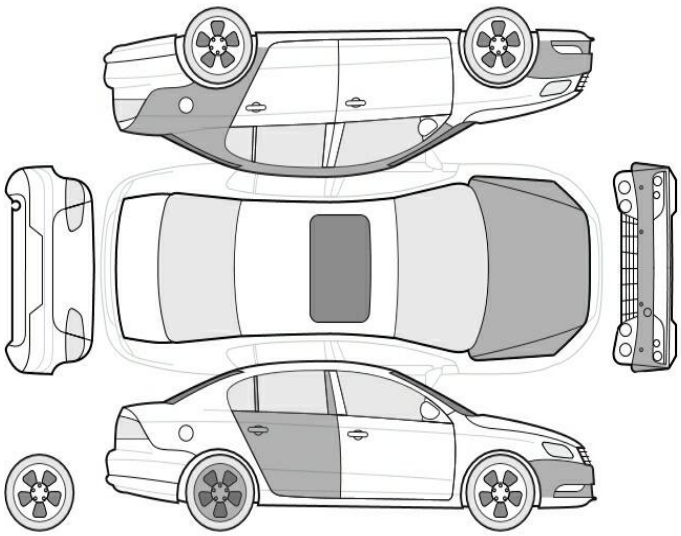

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe reparierter Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 18, 19, 20)
2. Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6stück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)
4. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11, 12)
5. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 9)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Winterrad vorne rechts, zerkratzt, (Bild 21)
Leiste Dachrahmen rechts, zerkratzt, (Bild 22)
Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 15)
Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorne

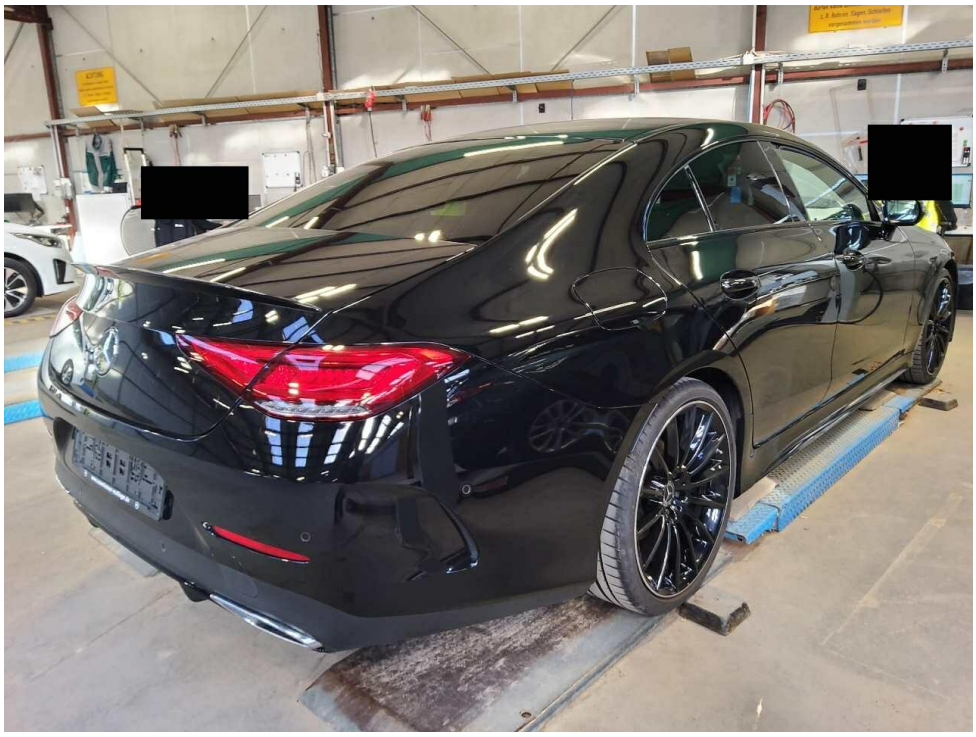


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

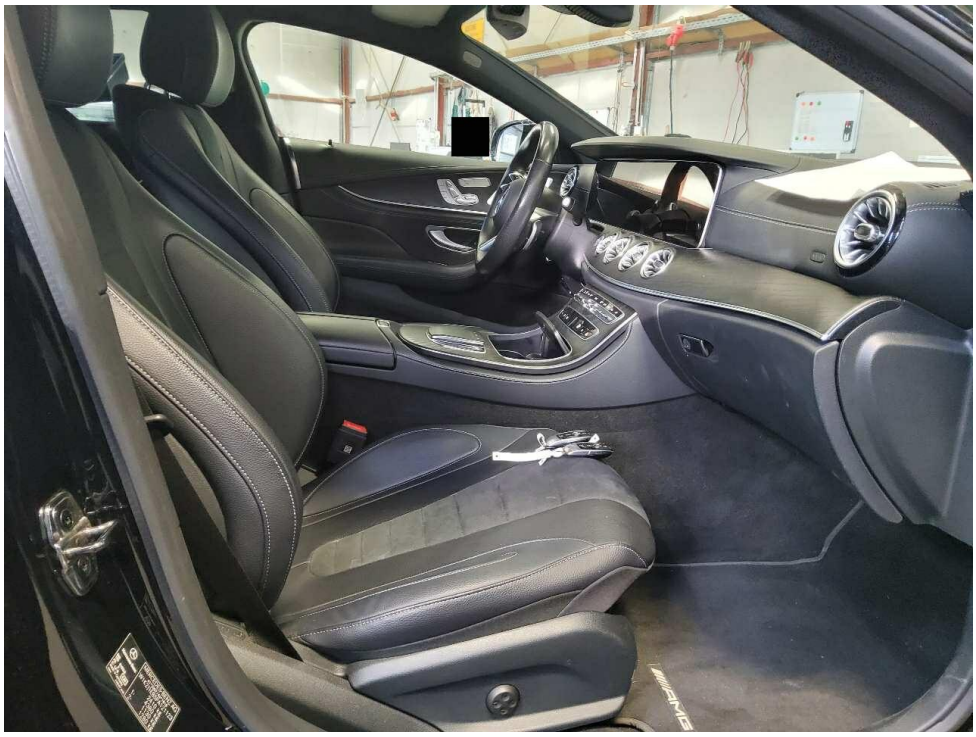



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

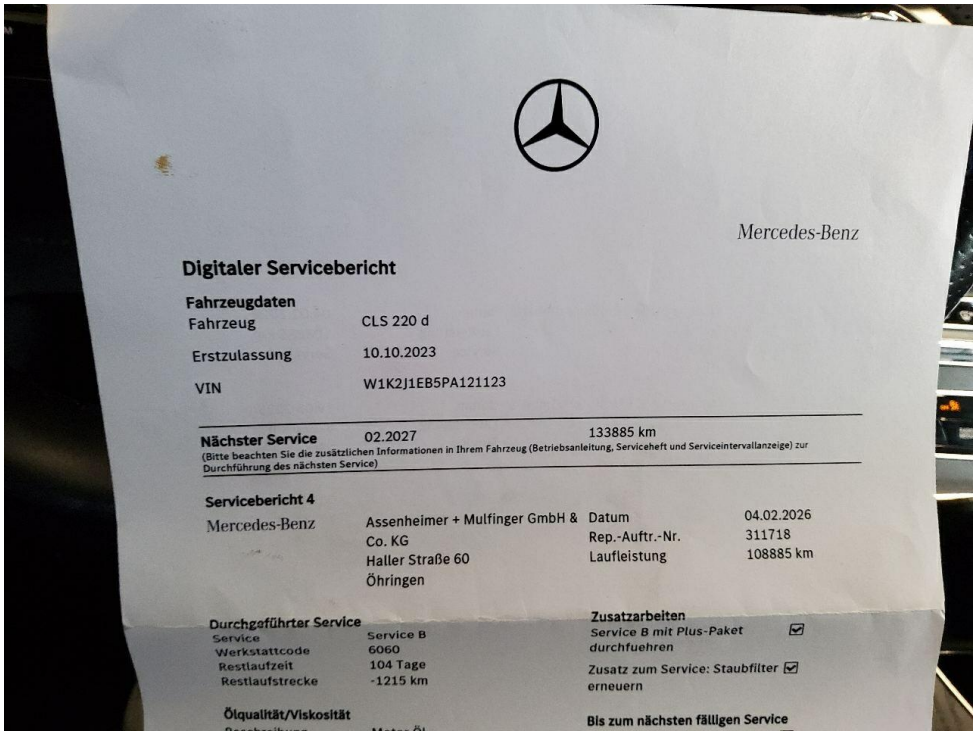

Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	CLS 220 d
Erstzulassung	10.10.2023
VIN	W1K2J1EB5PA121123

Nächster Service 02.2027 133885 km
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 4

Mercedes-Benz
Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KG
Haller Straße 60
Öhringen

Datum	04.02.2026
Rep.-Auftr.-Nr.	311718
Laufleistung	108885 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	6060
Restlaufzeit	104 Tage
Restlaufstrecke	-1215 km

Zusatzarbeiten
Service B mit Plus-Paket durchfuehren ☑
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern ☑

Ölqualität/Viskosität

Bis zum nächsten fälligen Service

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 10 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

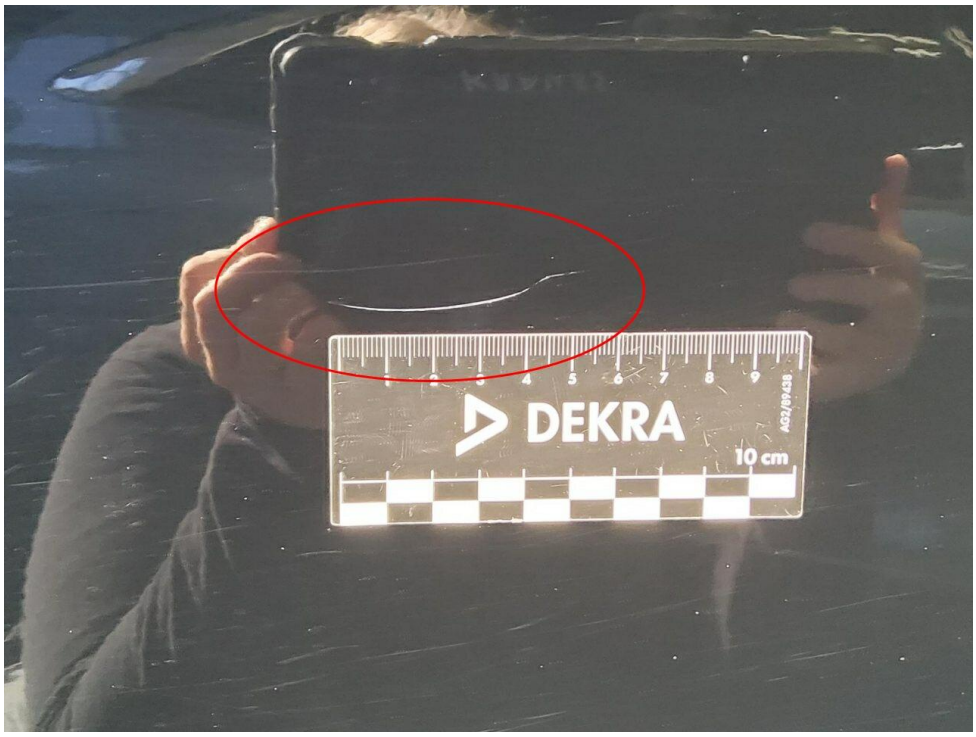


Bild 12 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau

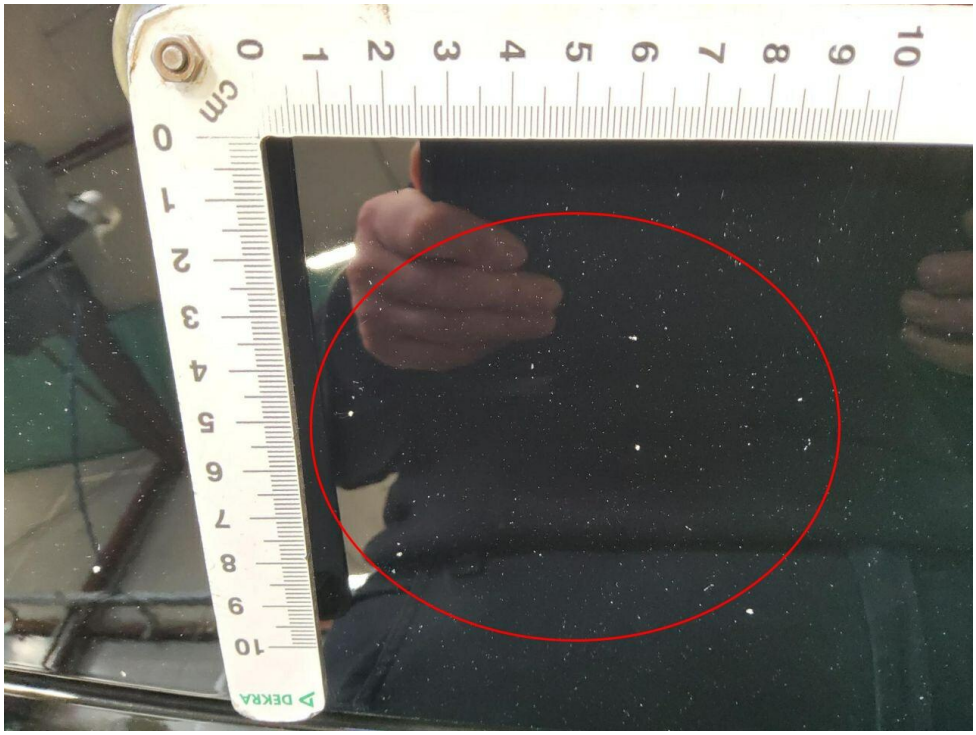


Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau

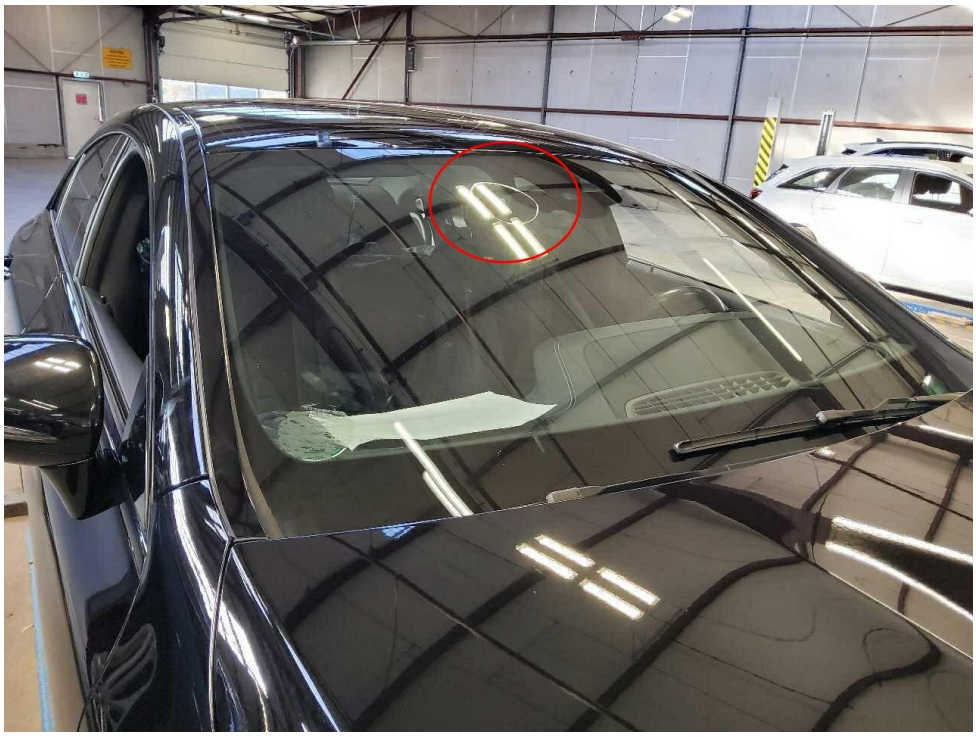


Bild 18 : Frontscheibe reparierter Steinschlag mit Rissbildung

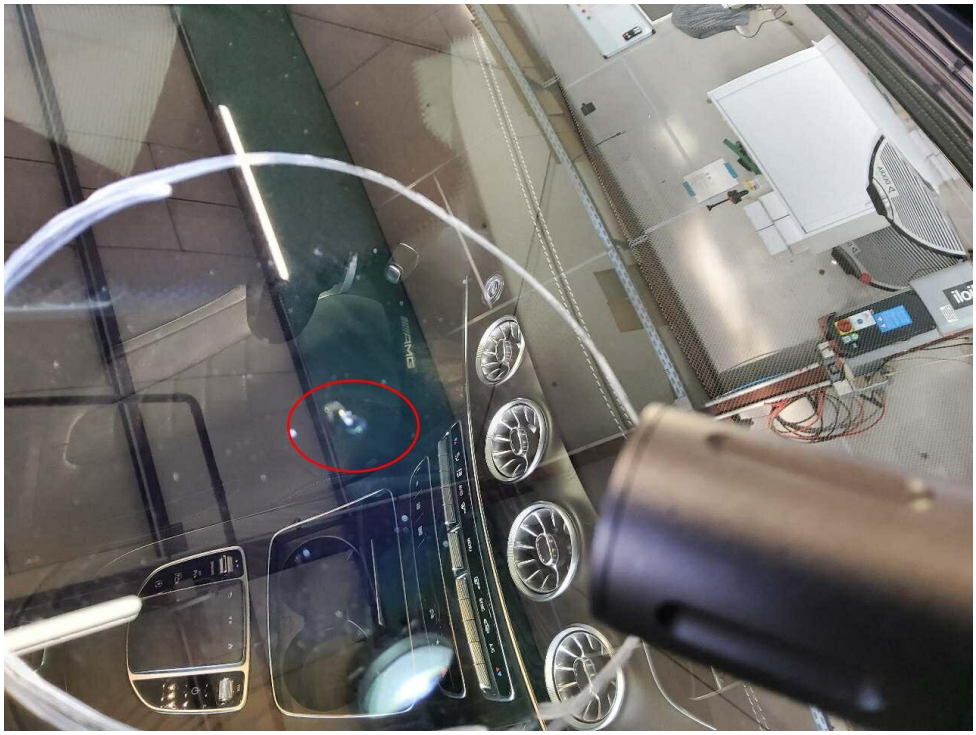


Bild 19 : Frontscheibe reparierter Steinschlag mit Rissbildung



Bild 20 : Frontscheibe reparierter Steinschlag mit Rissbildung



Bild 21 : Winterrad vorne rechts, zerkratzt



Bild 22 : Leiste Dachrahmen rechts, zerkratzt

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP