TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 44425971
Auftrags-Nr / Referenz: 26145278
Besichtigungsdatum: 09.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 T6 AWD Recharge Core		
Kennzeichen	K-CB 7991E	**Fahrgestellnummer**	LYVUZH1VDNB000897
Erstzulassung	02.03.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	68.075 km
HSN/TSN	9101 / BRS 00012	**Kraftstoffart / Zylinder**	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Grau Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm	**Nächste HU**	02/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Letzte Wartung	02/2025 bei 48.582 km	**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.660 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	35000229	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/60 R18 107V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Nokian	6mm / 6mm	i.O.
2	235/60 R18 107V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Nokian	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD) - abhängig vom Fahrmodus

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrhilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte - Notfall-Bremsleuchten (bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km / h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage)
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Dachkantenspoiler
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne
Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchen
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge, 1-phasig, 10A (zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Notfall-Bremsleuchen bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Parkassistenz-Paket - Einparkhilfe vorne und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten) - Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze - Einlage: Iron Ore - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Doppelspeichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz mit Ganzjahresbereifung 235/60 R18 mit Felgen 7,5 Jx 18"
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Distanzwarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanalage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung für den Fahrersitz
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den QI-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Verbandskasten und Warndreieck

Bezeichnung
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Licht-Paket - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht - Ambientebeleuchtung Erweitert: Ambientebeleuchtung v/h Ausstiegsleuchten v/h Beleuchtete Türablagen - öffner v/h Fußraumbeleuchtung h. Leseleuchten h. Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten - Lenkradheizung
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
3	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
5	Tür hinten rechts	Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der montierte Reifensatz ist nicht Wintertauglich!

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

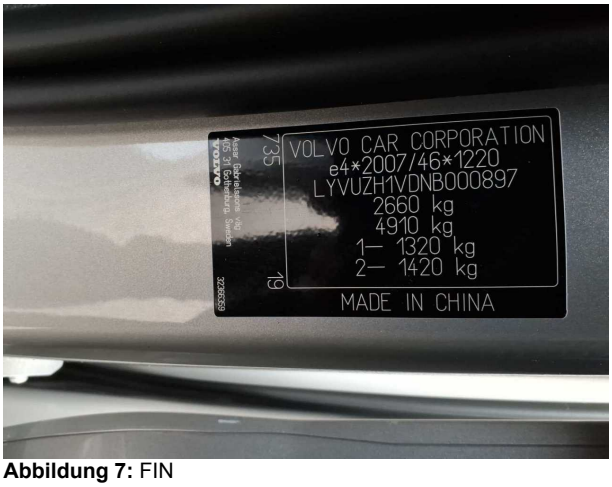


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

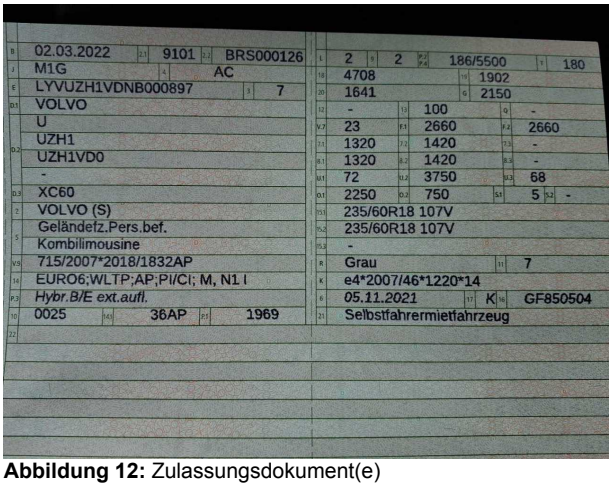


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

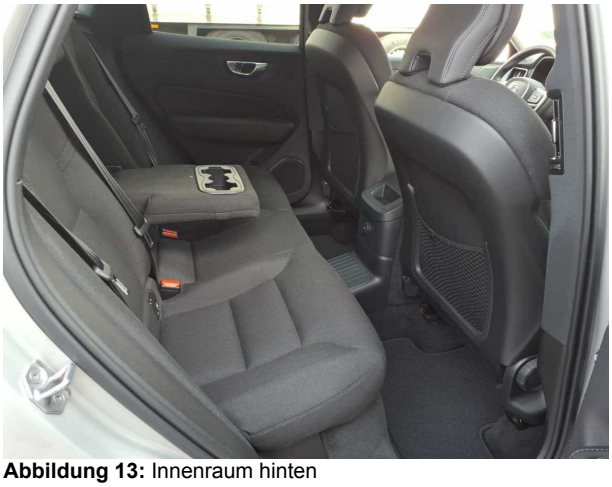


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

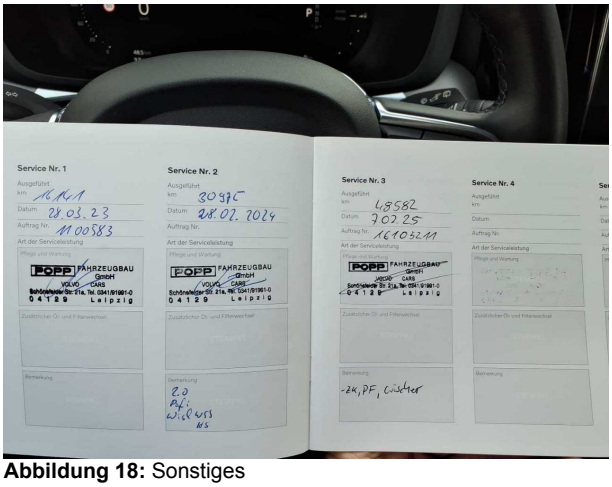


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 25: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos

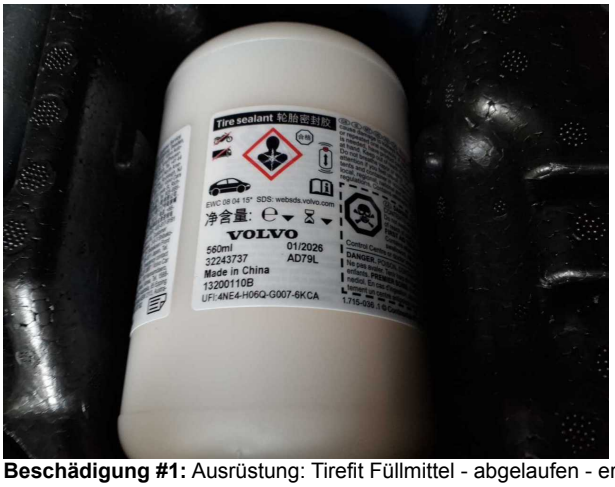

Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

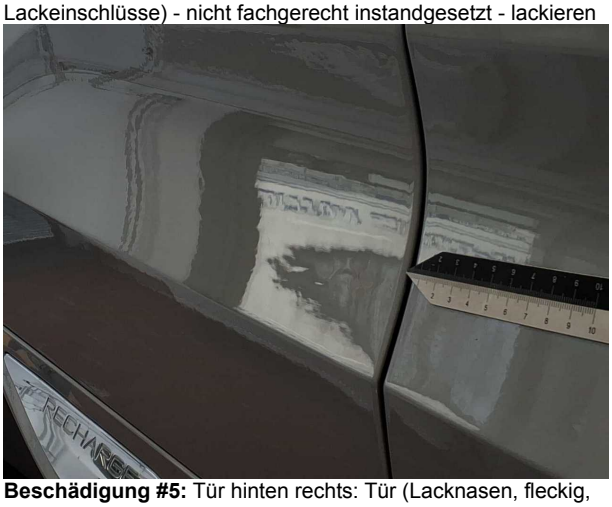

Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

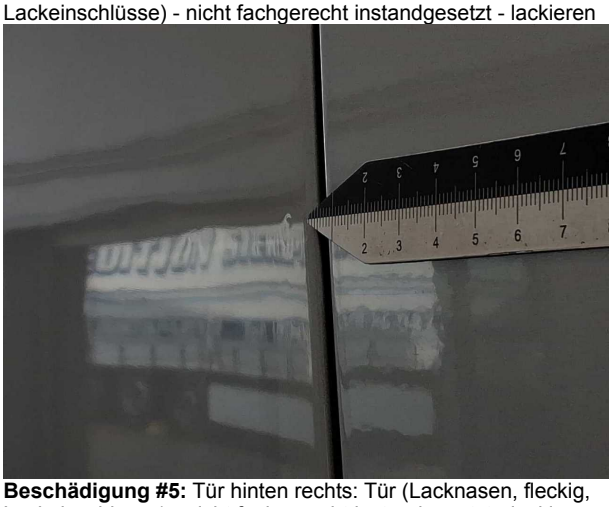

Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

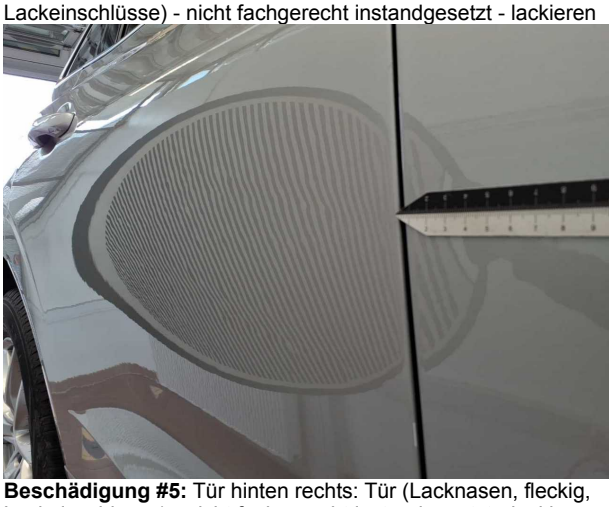

Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Lacknasen, fleckig, Lackeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts