Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Seite li.-Tür hi. / fixed acc.damage left side-rear door

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Explorer

FORD Explorer EcoBoost Plug-in Hybrid ST-LINE

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF02K8GY0NNA07828**
Kilometerstand (km)	**29.412**
Erstzulassungsdatum	**27.10.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**363 PS**
Leistung kW	**267 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Carbonized Grey Metallic**
Interieurfarbe	**Leder Schwarz mit roten Ziernähten**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11652184**	Besichtigt am	**21.10.2026 18:14:32**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Ganzjahresreifen	Aluminium

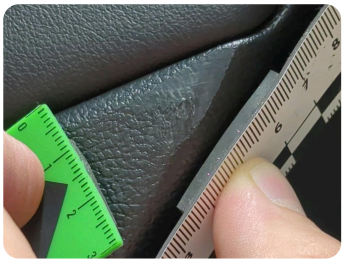
KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Türverkleidung hinten rechts	Deformiert	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
2 | Stoßfängerspoiler vorne	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3 | Motorhaube	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4 | Windschutzscheibe Zierblende	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 | Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
6 | Fensterzierleiste vorne links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
7 | Fensterzierleiste hinten links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
8 | Türzierleiste hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
9 | Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
10 | Türscheibe hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11 | Tür vorne rechts	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12 | Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
13 | Aussenspiegel Blinker rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
14 | Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen

SCHÄDEN

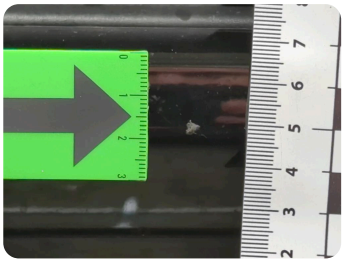
[Unclassified]



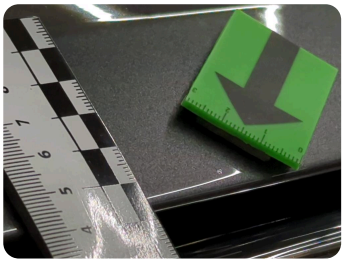
1 | Türverkleidung hinten rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

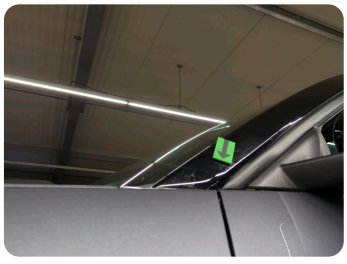
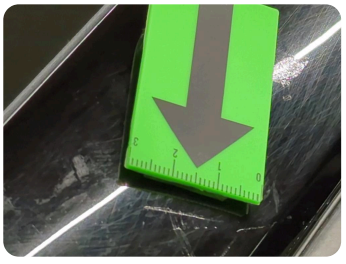
2 | Stoßfängerspoiler vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

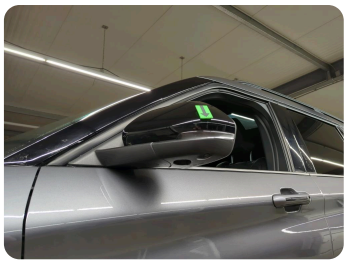
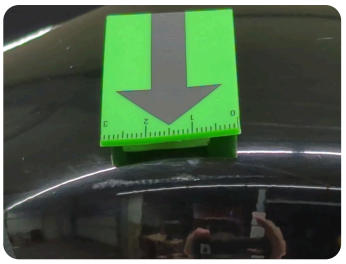
3 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

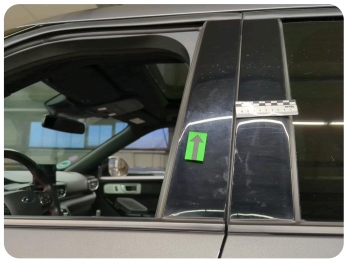
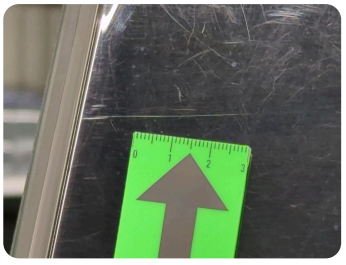
4 | Windschutzscheibe Zierblende

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

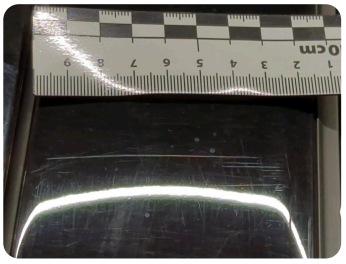
5 | Außenspiegel Gehäuse links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

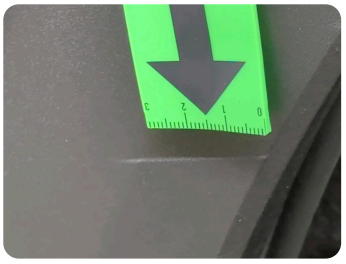
6 | Fensterzierleiste vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Fensterzierleiste hinten links

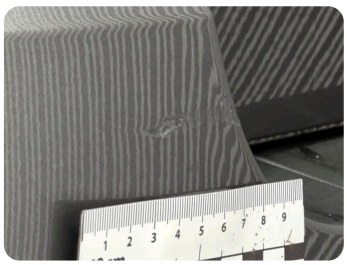
Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

8 | Türzierleiste hinten links

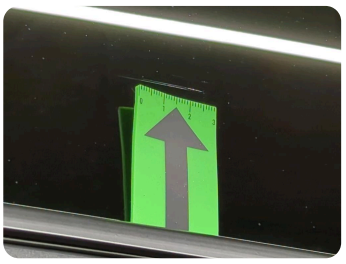
Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





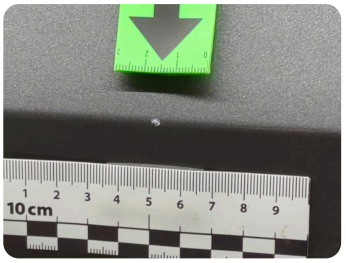

9 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

10 | Türscheibe hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

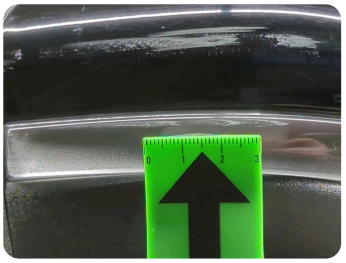
11 | Tür vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



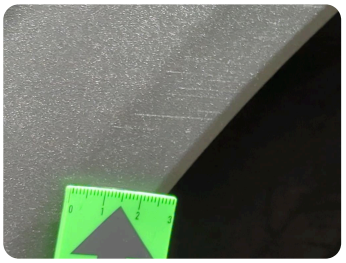

12 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

13 | Aussenspiegel Blinker rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

14 | Kotflügelzierleiste vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2. Sitzreihe - Sitze außen verschiebbar	360-Grad-Kamera mit "Split View"-Technol	ABS inkl. EBD
Aktive Geräuschkompensation	Allradantrieb	Ambientebeleuchtung
Anhängevorrichtungs-Vorbereitungs-Set	Armaturenträger mit Desingelement. in Ca	Auspuffanlage mit vier Endrohren
Außenspiegel in Kontrastfarbe Schwarz gl	Außenspiegel verstelb.,beh.,anklapb.	Ausweichassistent (ESA)
Bereifung: Notrad	Bergabfahrassistent	Berganfahrassistent
Bremsleuchte, dritte	Dachkonsole mit Brillenablagefach	Dachreling,schwarz
Diebstahl-Alarmanlage	Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll	Einstiegszierleisten vorn
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	EV-Modus (EV Auto, EV Später, EV Jetzt,	Fahrmodus-Schalter selektiver
Fahrspur-Assistent inkl. Müdigkeitswarne	Fahrwerk: Sportlich abgestimmtes Fahrwer	Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hol	Ford Easy Fuel	Ford Intelligent Drive Assist
FordKeyFree-System inkl. Ford Power-St.	FordPass Connect	Frontscheibe beheizbar
Gepäckraumabdeckung	Getriebe: 10-Gang-Automatik	Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert
Heckklappe mit Applikationen in Schwarz	Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer
Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert	Induktive Ladestation für mobile Endgerä	Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer	Intelligentes Sicherheits-System (IPS)	ISOFIX-Halterungen an den Außensitzen
Kartenleselampe vorn und Leselampen	Klimaanlage mit automatischer Temperat.	Kopfstützen vorn (2)
Kühlergrill in Schwarz glänzend	Lackierung: Uni	Lackierung:Carbon.Grey,Forged Green Met.
Ladekabel: 2 Ladekabel	LED Rückleuchten	LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer mit Fernlicht-Assistent	Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, be	Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einst
Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer	Mittelkonsole vorn, mit gepolsteter Arma	MyKey-Schlüsselsystem
Navigationssystem Ford Navigationssystem	Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten	Panorama-Schiebedach, elektrisch
Park-Assistent (Active Park Assist)	Polster: Leder	Post-Collision-Assist
Pre-Collision-Assist	Räder: LM 8,5J x 20 m.255/55 R 20 5x2Sp	Radiozubehör: B&O Sound System
Reifendruckkontrollsystem	Scheibenwischer mit Regensensor und Ente	Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sen
Schriftzüge	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun.getönt	Seitenschweller in Schwarz mit Kontraste
Servolenkung	Sitze: 3. Sitzreihe elektrisch aus- und	Sitze: Rücksitze der 2. Sitzreihe beheiz
Sitze: Sportsitze, klimatisiert und beh.	Sonnenblenden für die 2. Sitzreihe	Start-Stopp-System
Steckdose: 12-Volt-Anschluss	Steckdose: 230-Volt-Anschluss	Teppichfußmatten vorn und hinten mit rot
Türeinsätze, lederbezogen, mit roten Zie	Türgriffe in Wagenfarbe mit Applikatione	Variabler Kühlerlufteinlass
Verzurrösen im Gepäckraum	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Fernb.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**475**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**250**

FAHRZEUGBILDER





