G u t a c h t e n

1470R-R754

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Auftrag vom / durch


Besichtigungsdatum / -ort
Besichtigt durch
Anwesend
Reparaturfirma

Bewertungsergebnis:

Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**5.881,12**
Umsatzsteuer	**EUR**	**1.117,41**
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	**EUR**	**6.998,53**
Minderwerte ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**4.145,08**
Umsatzsteuer	**EUR**	**787,57**
Minderwerte mit Umsatzsteuer	**EUR**	**4.932,65**

Fabrikat	:	RENAULT
Typ / Untertyp	:	Express / Express TCe100 FAP Extra
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	VF1RJK00570191679
Hubraum / Leistung	:	1333 ccm / 75 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto G-KAT / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	:	E6T,E6d
Plätze	:	2
KBA-Nr.:	:	3333BNV
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	1296 kg / 1871 kg / 575 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4393 mm / 1775 mm / 1811 mm
Reifendimension vorn / hinten	:	185/65 R 15 92T / 185/65 R 15 92T
Reifenfabrikat	:	Michelin CrossClimate
Reifenart	:	Allwetter-Reifen / Allwetter-Reifen
Profiltiefe in (mm)	:	 Pannenset
Reifenzustand	:	vorne abgefahren
Anzahl der Achsen	:	2
Radstand	:	2812 mm
Erstzulassung	:	16.05.2023
Letzte Zulassung	:	04.07.2025
Anzahl der Vorbesitzer	:	1
Nächste HU / AU	:	07.2027 / 07.2027
Laufleistung abgelesen	:	30784 km
Farbe	:	TEINTE CAISSE BLANC GLACIER (3
Lackart	:	Uni (2 Schicht)
Fahrzeugzustand	:	gut
Besichtigungszustand	:	fahrbereit, verkehrssicher, unzerlegt
Serien/Sonderausstattungen	:	Ablagefach in Vordertüren und Armaturenträger; Ablagegalerie über den Vordersitzen; Airbag: Fahrerseite; Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV); Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar und beheizbar; Bremsassistent; Bremsleuchte dritte; Drehzahlmesser; ECO Modus; ESP mit Berganfahrhilfe Hill Start Assist; Fensterheber elektrisch vorne; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Hecktüre, asymmetrisch, ohne Fenster; Kopfstützen (2); Kunststoffboden im Laderaum; Lackierung: Uni; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad

höhenverstellbar; Lichtsensor; Mobilitätsset; Otto-Partikelfilter; Polster: Stoffpolsterung "INTI"; Räder: Stahlfelge 15" mit 185/65 R15; Radio: Radio standard DAB+; Reifendruckkontrolle; Schaltpunktanzeige; Schiebetür rechts, geschlossen; Schlüssel: 3-Tasten-Schlüssel; Seitenschutzleisten; Servolenkung; Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar; Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar; Steckdose (12 V); Telefon: e-Call Notrufsystem; Trennwand geschlossen, mit Fenster; Verzurrösen (6) im Laderaumboden; Wärmeschutzglas; Warnton für "Licht an"; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Fernbedienung Airbag: Beifahrerairbag, deaktivierbar; Einparkhilfe vorn und hinten; Radio: EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integration; Radio: EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integration und Navigation

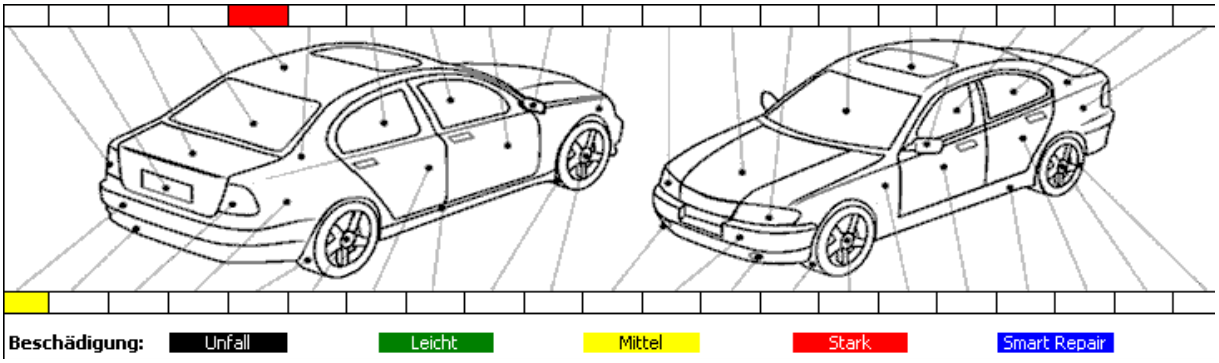

Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HP WN1702 FIN VF1RJK00570191679

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
Allgemeinzustand			
1	Aufbereitung	250,00	250,00
Karosserie			
2	Stoßfänger vorne verschrammt - erneuern	731,47	438,88
3	Stoßfänger hinten verschrammt - erneuern	540,18	324,10
4	Seitenwand hinten rechts eingeformt/ eingedellt - instand setzen und lackieren	1622,48	973,48
5	Schiebetür rechts Delle - Smart Repair	150,00	150,00
6	Dach eingeformt - instand setzen und lackieren	1927,89	1349,52
Anbauteile			
7	Blende Aussenspiegel rechts beschädigt - erneuern	88,17	88,17
Felgen/Bereifung			
8	Reifen vorne verschlissen - erneuern	263,68	263,68
Innenraum/Kofferraum			
9	Verkleidung Flügeltür hinten links beschädigt - erneuern	127,21	127,21
10	Dichtung Flügeltüren beschädigt - erneuern	180,04	180,04
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	5881,12	4145,08

19% MwSt		1117,41	787,57
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	6998,53	4932,65

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 20403 in 08/2025.



Bild 1 Kombiinstrument.

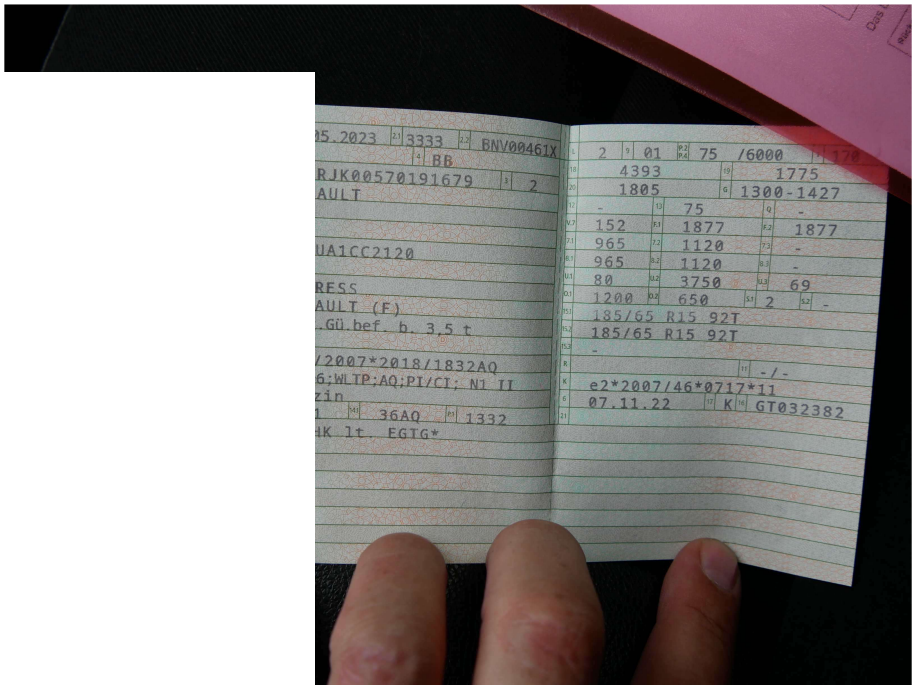


Bild 2 Zulassungsbescheinigung Teil 1.



Bild 3 FIN.

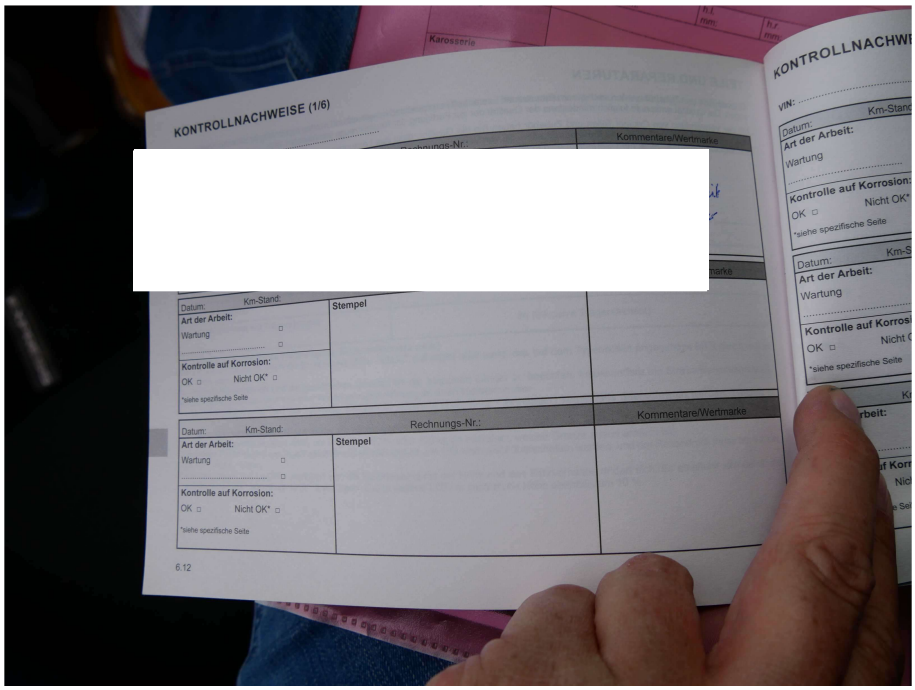


Bild 4 Serviceheft.



Bild 5 Diagonale VR.



Bild 6 Diagonale VL.



Bild 7 Diagonale HL.



Bild 8 Diagonale HR.

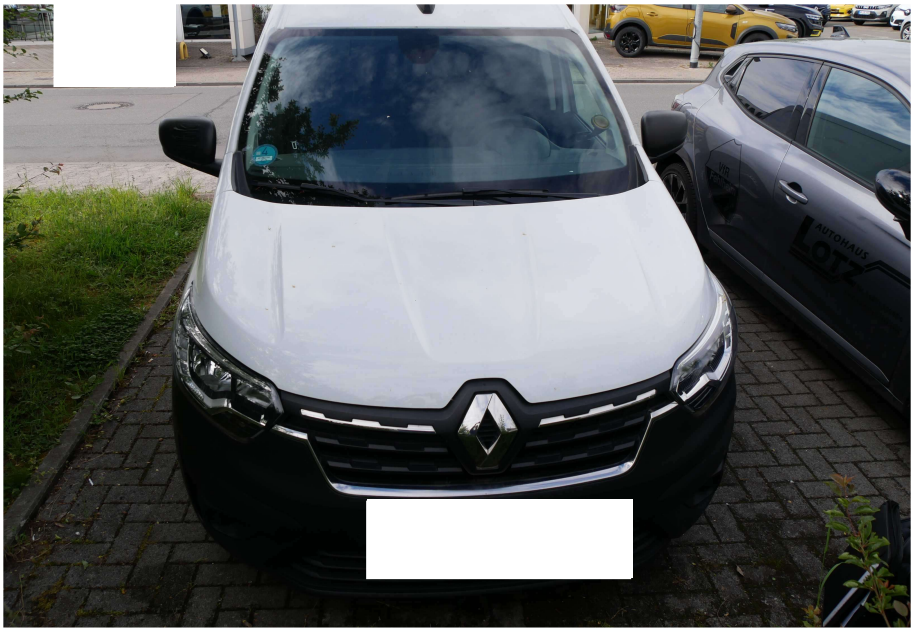


Bild 9 Fahrzeugfront.



Bild 10 Fahrzeugheck.



Bild 11 Innenraum Fahrerseite.



Bild 12 Innenraum Beifahrerseite.



Bild 13 Laderaum.



Bild 14 Laderaum R.



Bild 15 Rad/ Reifen VL.



Bild 16 Rad/ Reifen VR.



Bild 17 Rad/ Reifen HR.



Bild 18 Rad/ Reifen HL.



Bild 19 Innenraum verschmutzt.

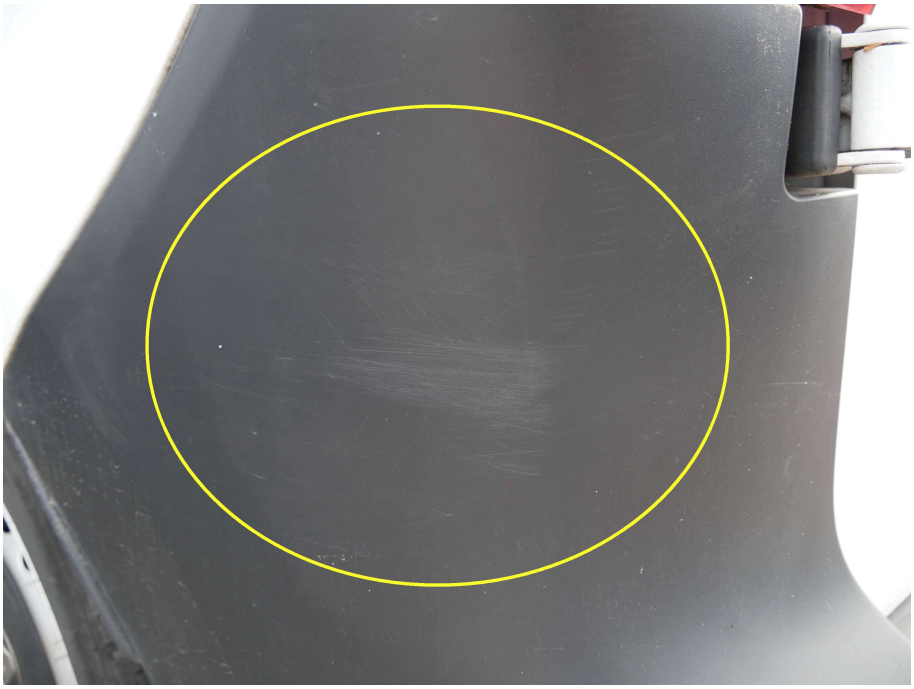


Bild 20 Stoßfänger HL verschrammt.



Bild 21 Stoßfänger HL verschrammt.



Bild 22 Verkleidung Flügeltür L beschädigt.



Bild 23 Dichtung Flügeltüren beschädigt.



Bild 24 Stoßfänger VR beschädigt.



Bild 25 Kotflügel VR verformt/ beschädigt.



Bild 26 Blende Aussenspiegel R beschädigt.



Bild 27 Reifen VA L&R verschlissen



Bild 28 Seitenwand HR verormt/ beschädigt.



Bild 29 Dach H eingeformt.

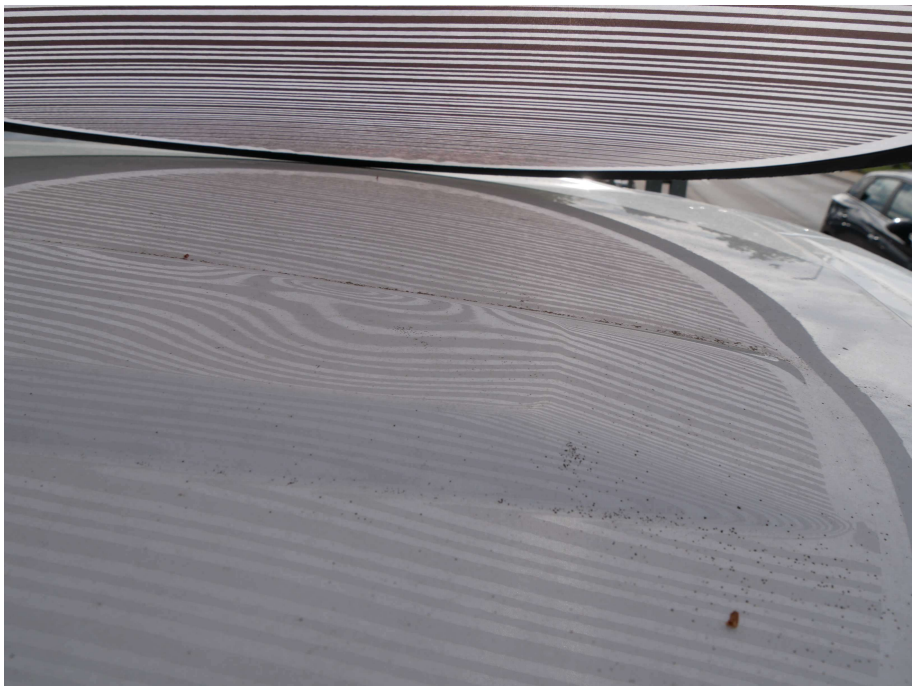


Bild 30 Dach H eingeformt.

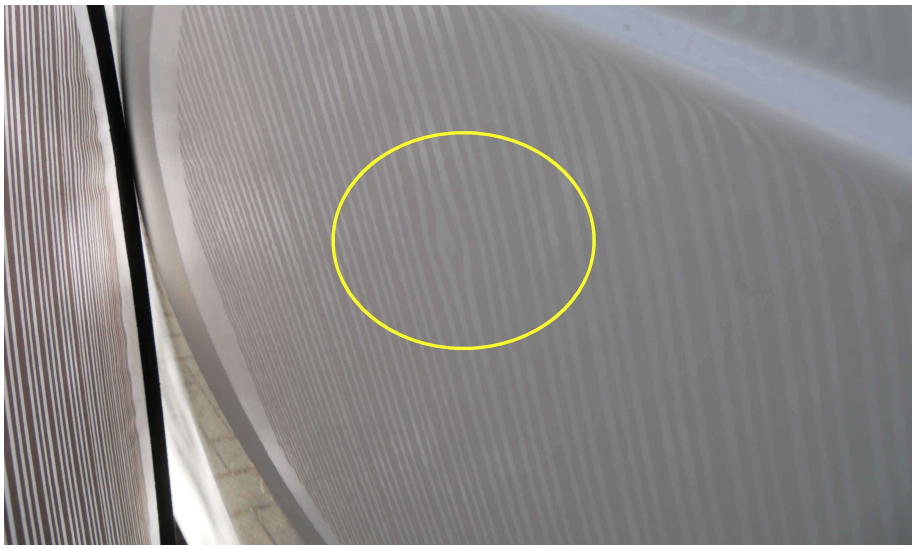


Bild 31 Schiebetür R Delle.