TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002664501
Besichtigt am:	18.09.2026 14:05
Berichts-Nr:	11488240
FIN:	TMBJW7NP9R7013593



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

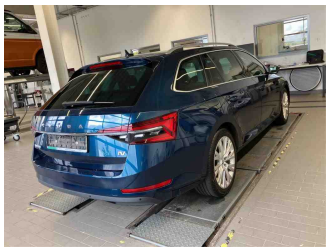

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	04.09.2023
Laufleistung:	51.453 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.200 KM

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drathlos f}r Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung

2x USB vorne + 2x USB hinten

3 Schlüssel

4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8

6-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Aktivkohlebehälter

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstattungsstufe - Style

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Beifahrersitzverstellung vom Fond

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Columbus

Chrom-Paket (Ausführung 2)

Chromrahmen um die Seitefenster

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, eloxiert

Dachspoiler

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung

Doppelton-Signalhorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --

Einstiegsleisten (PHEV)

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckscheibenwischer "AERO"

Hybrid-Antriebssystem PHEV

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, elektrisch betätigt
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Komfort Plus
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)
Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
Leergewichtsbereich 1
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum
Leichtmetallr{der "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Matrix-Beam
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit Halter
Mit Multifunktionskamera
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Motorenstart Standard
Navi Columbus + Web radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne Adapter
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Garagentoröffner
Ohne Generator
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Head-Up Display
Ohne Kindersitz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Ladeboden
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Müdigkeitserkennung
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Uhr
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Preisstützung
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/45 R18 94W Bremswegoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschield

Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Umwelt bonus

Variant/Avant

Variante Hybrid

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der5.Türen(nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus.Warnleuchten (Türbereich)

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.653,67
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.700,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.353,67

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJW7NP9R7013593 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Nein
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

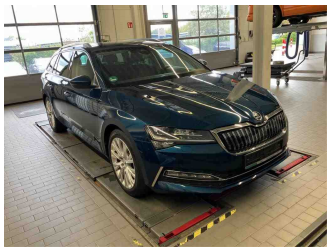

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

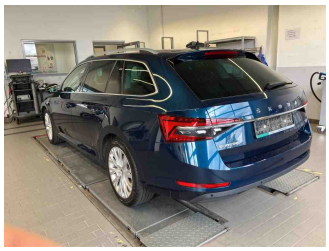


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

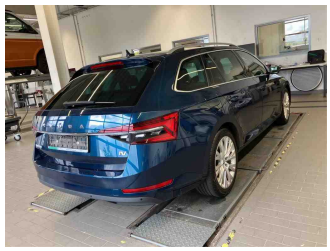


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

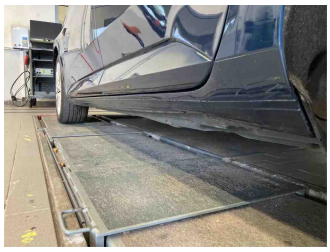


Seitenansicht - Schweller links

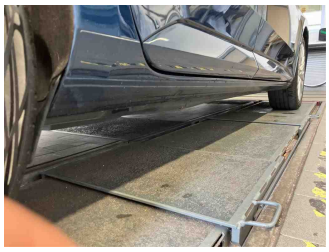

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

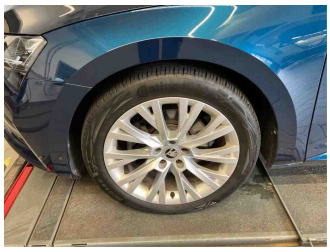


Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts

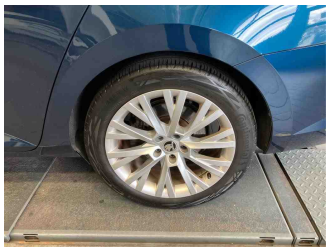


Räder - Rad montiert hinten links

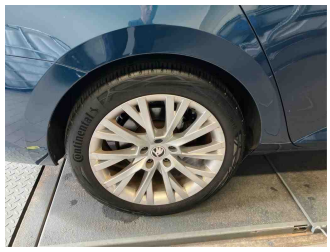


Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole

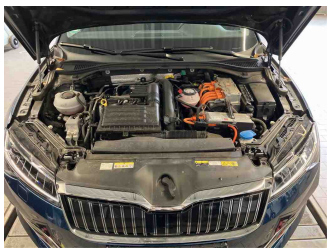

Fahrzeug - Motorraum offen

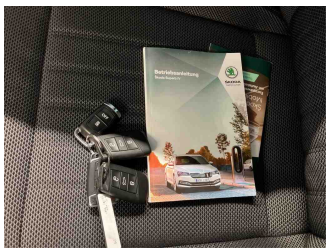

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

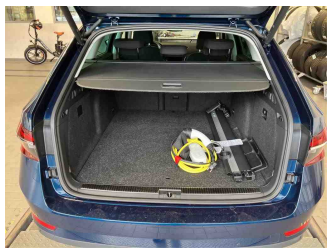


Innenraum - Kofferraum

TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

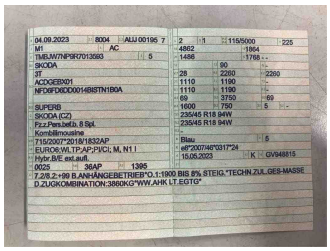


Fahrzeug - abgegebene ZB1

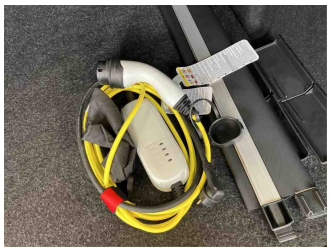


Equipment - Ladeequipment

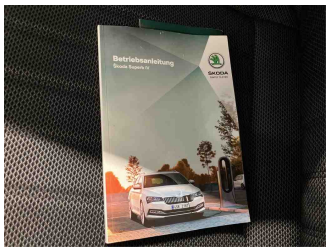

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

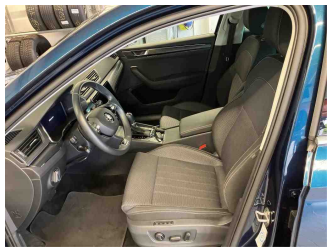

Innenraum - vorne

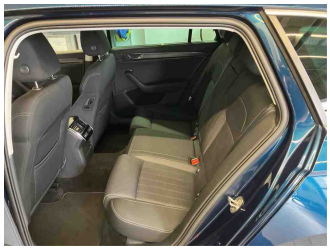

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

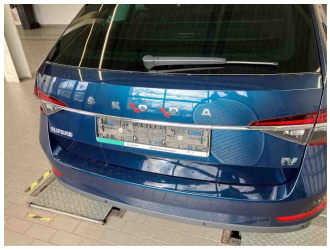




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



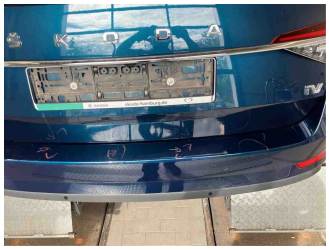



3 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren

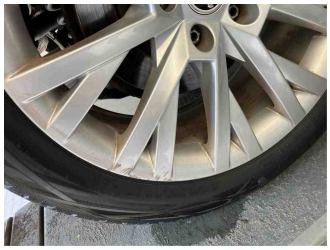

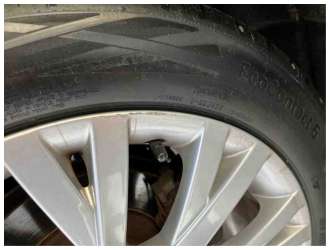
4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



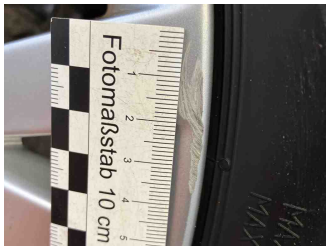

TÜVNORD


Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11488240
vom: 22.09.2026


GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	unterhalb

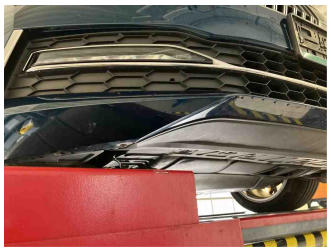

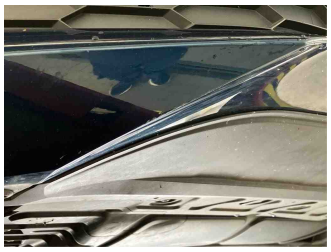

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	Oberflächensteinschlag bis 2mm

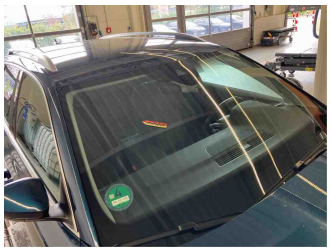

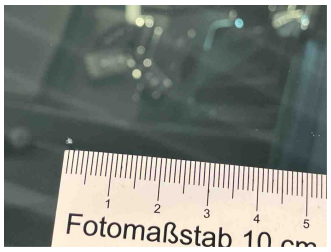

FIN: TMBJW7NP9R7013593

Berichts-Nr: 11488240