TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002490418
Besichtigt am:	12.06.2026 10:08
Berichts-Nr:	10832517
FIN:	VSSZZZKJ9PR091099



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANY
Erstzulassungsdatum:	06.03.2023
Laufleistung:	20.546 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	59 kW (81 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	GRAU-SCHWARZ 17/TIT
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Reference-Plus"-Paket

2 Leseleuchten vorn

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1

3-Zyl. Benzinmotor 1,0 l/59 kW Grundmotor: T5Y, "MPI"

4 Lautsprecher (passiv)

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe "M5"

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne für AM/FM Empfang

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Ausströmerpaket in Neutralgrau

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe

Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Basic

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Handbremshebelgriff in Kunststoff

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung Standard

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klimaanlage

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Komfortausstattung

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

Linkslenker
Mit Multifunktionskamera
Modellbezeichnung, Entfall
Modul Boden hinten Ausführung 1
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalausführung
Normal-Lackierung
Normalluftfilter
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Alu/Chrom-Paket
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Applikationen
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dachreling / Dachlastträger
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Differenzialsperre
Ohne ECO-Funktion
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Ladeboden
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Navigationsgerät
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Pan-European-eCall
Pannen-Set
Radschrauben Standard
Radstand
Radvollblenden
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
SBBR-Leuchten, Normalausführung
Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden ohne Spiegel mit Tickettasche auf Fahrerseite
plus Airbag-Label auf der Sonnenblende

Speed-Limiter ohne GRA u.ohne ACC

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Stahlräder 5 1/2J x 15

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staub- und Pollenfilter

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht

Telefonvorbereitung für Handy

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 H	3,0 mm
Maxxis	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 H	3,0 mm
Maxxis	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 H	5,0 mm
Maxxis	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
5	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	177,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	197,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	209,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	211,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	192,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	185,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	173,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	216,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	184,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	189,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	204,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKJ9PR091099 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(12.06.2026 10:08) Kennzeichen verbleiben Vorort

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

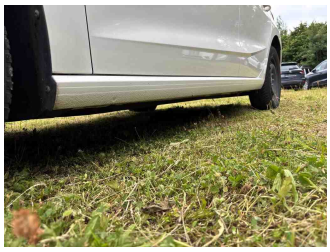

Seitenansicht - Schweller links

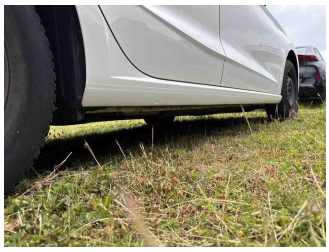

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

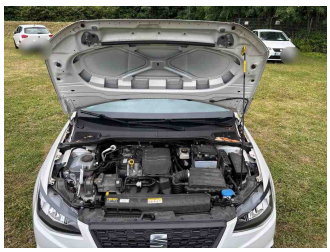


Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

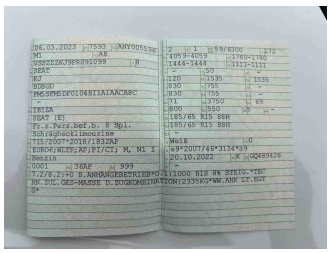

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links

FIN: VSSZZZKJ9PR091099

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne rechts

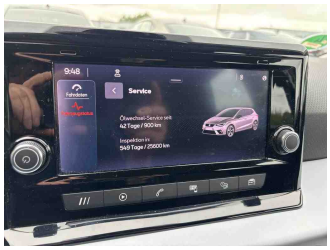

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

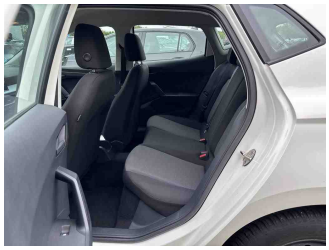

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: VSSZZZKJ9PR091099

Berichts-Nr: 10832517

TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

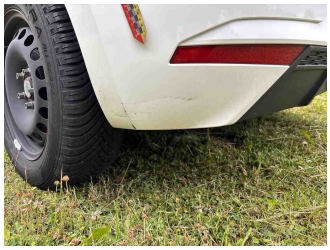



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren






3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

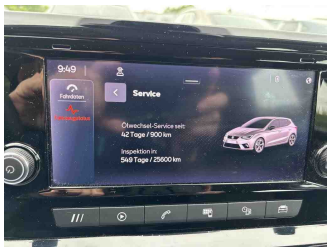

4 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

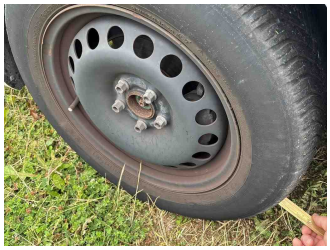TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10832517
vom: 19.06.2026

5 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



