TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf leasing GmbH & Co KG Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	07.05.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeug-Identnummer	W1VVMFEZ4P4238448

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf leasing GmbH & Co KG Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	07.05.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	119 CDI Tourer Lang Aut. PRO CampStar
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 ABP 02094
Fahrzeug-Identnummer	W1VVMFEZ4P4238448
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	28.09.2023 / 14.07.2025
Nächste HU	09/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	31.609 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 140 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.022
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.100
Maße (L/B/H)	5140 x 1928 x 1874

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 4
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	-392 Tag(e)
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 107/109H	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/55 R17 107/109H	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für Dachträger, BlueEfficiency-Paket, Bodenbelag: Fahrgastraum TPO, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung, Design- und Ausstattungslinie PRO, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsgriff hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Haltegriffe A-Säulen, Haltegriffe im Fond, Handschuhfach abschließbar, Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr., Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenverkleidung gehobene Ausführung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserie/Aufbau: lang, Kindersicherung, Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kCDI KAT, Nebelschlussleuchte, PKW-Zulassung, PTC Heater, Partikelfilter, Pro, Radstand 3200 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückspiegel innen, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Umfeldleuchte in Heckklappe, Vlies-Batterie 92 Ah, Vorbereitung für DAB Radioempfang, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Akustik-Paket, Anhängelast 2500 kg, Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, Chrom-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Entfall 1.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum, Entfall 2.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum, Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fußmatten Velours, Fzg. ohne Windowbag (Kopf-Airbag-System) Fahrer-/Beifahrerseite, Generator 250 A, Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz), Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, Kraftstofftank: vergrößert, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen 7x17 (5-Speichen), Lenkrad (Leder), Mittelkonsole mit Staufach, Nebelscheinwerfer, Park-Paket, Parktronic-System (PTS), Rückfahrkamera, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach, Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert, Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Zweiwege Lautsprecher vorn

Drehsitze vorne, Campingausstattung, Spühle, zweiflammiger Gasherd, Kühlschrank, Tisch, Schränke, Aufstelldach mit Liegefläche, Leseleuchten

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum (Anschlag Schrankschloss) - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Interieur	Innenraum (Gasdruckprüfung seit 09/2025) - fällig - durchführen
3	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern
4	Bremsanlage	Bremsscheiben vorn - verschlissen - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (seit 392 Tagen) - fällig - durchführen
6	Sitz hinten	Kühlschrank / -box (Abdeckung) - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Instrumententafel	Kombiinstrument (Fehlermeldungen) - leuchtet - instandsetzen lt. Kalkulation
8	Abgasanlage	NOX Sensor - defekt - instandsetzen lt. Kalkulation

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Unterlagen - Serviceheft (Digitaler Servicenachweis)
2	Unterlagen - HU Bescheinigung

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 39 Übersichtsfotos, 19 Beschädigungsfotos, Reparaturkalkulation

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

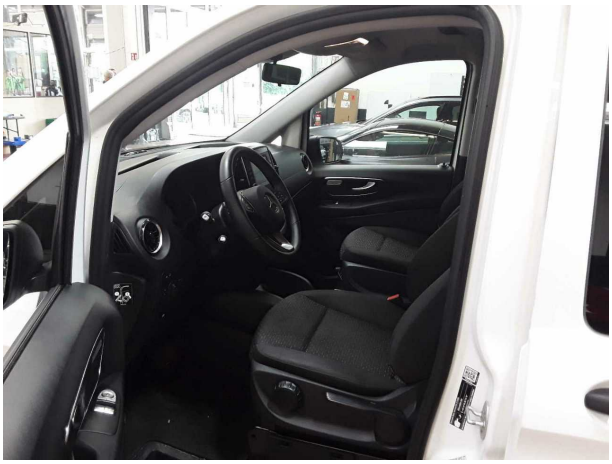


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

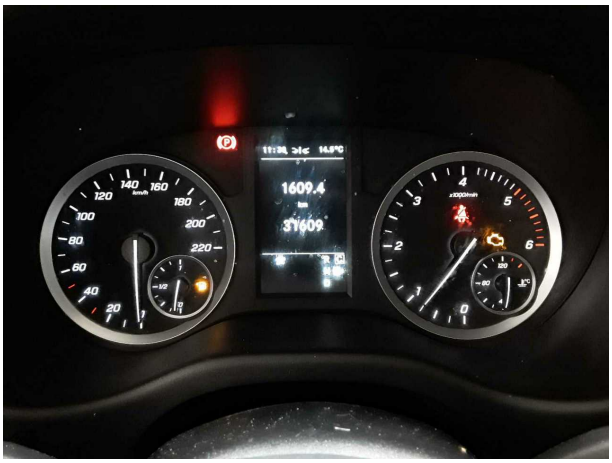


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026



Abbildung 13: Dokumente

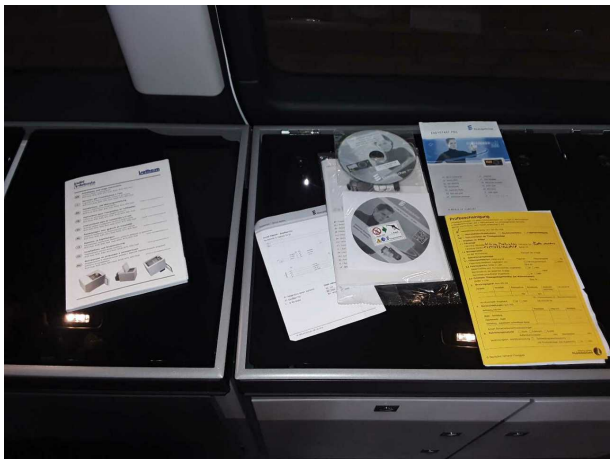


Abbildung 14: Dokumente

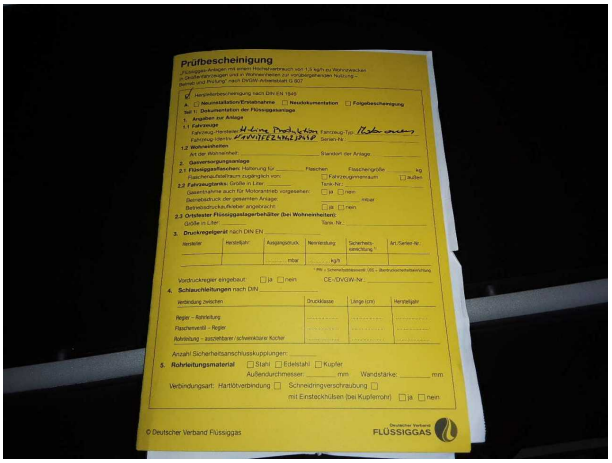


Abbildung 15: Dokumente

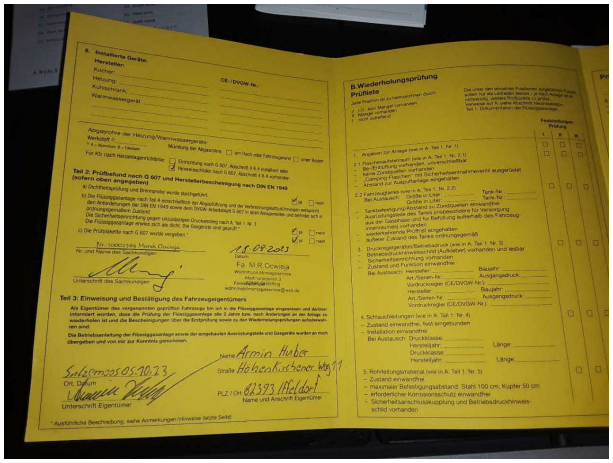


Abbildung 16: Dokumente

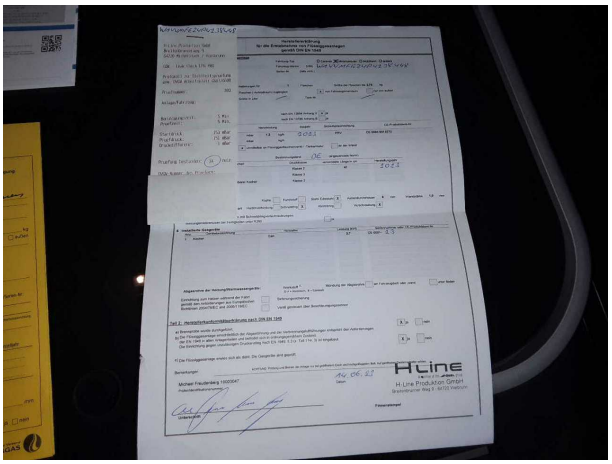


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

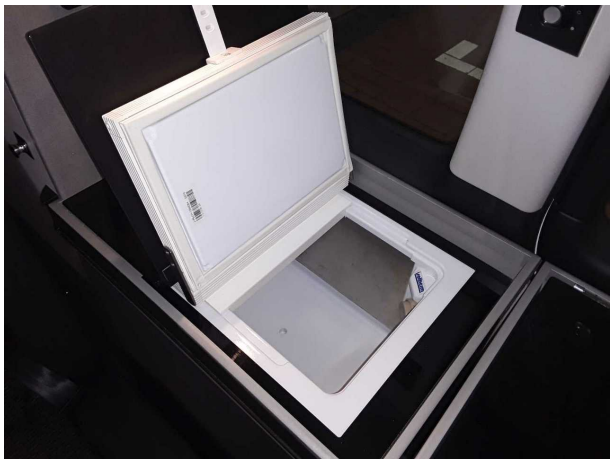


Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

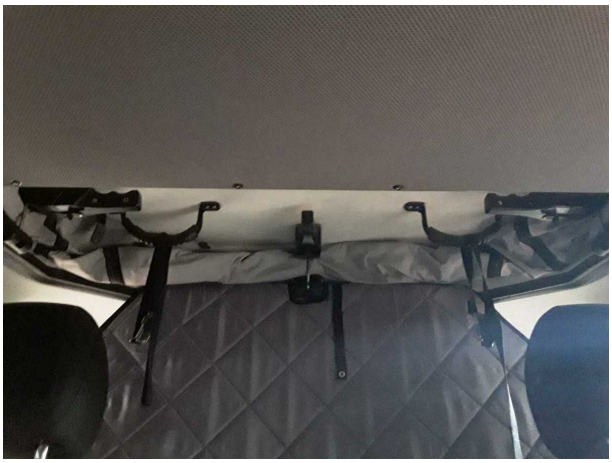


Abbildung 37: Sonstiges

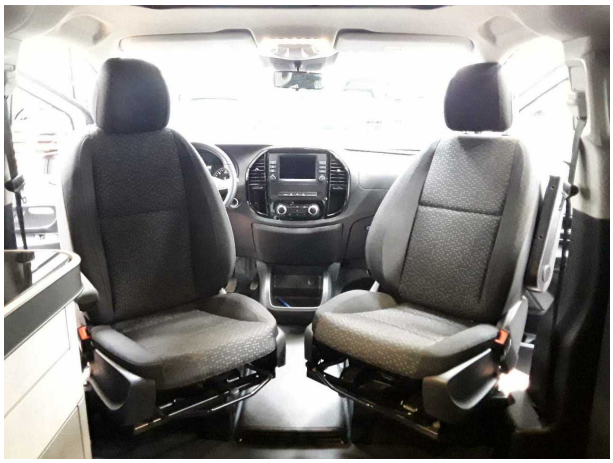


Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Anschlag Schrankschlos… - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Anschlag Schrankschloss) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Anschlag Schrankschlos… - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Anschlag Schrankschloss) - gebrochen / gerissen - erneuern

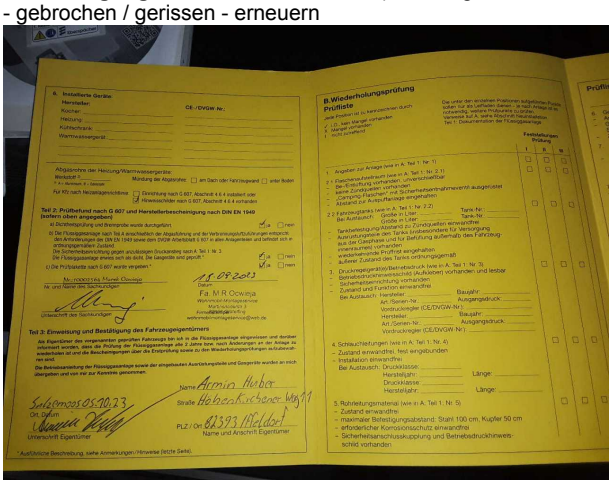

Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Gasdruckprüfung seit 09/2025) - fällig - durchführen




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Gasdruckprüfung seit 09/2025) - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026

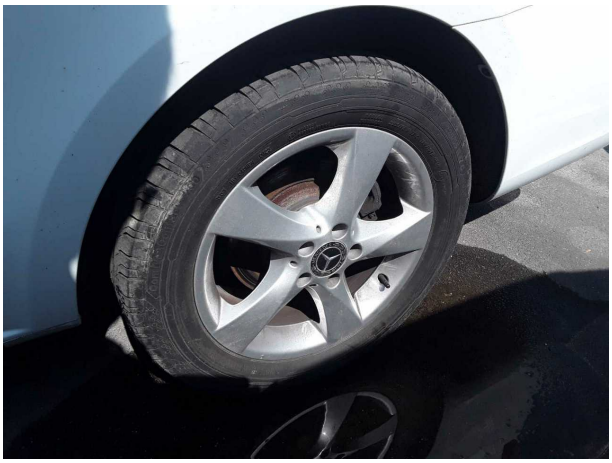

Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Inspektion/Wartung (seit 392 Tage… fällig - durchführen



Beschädigung 6: Sitz hinten: Kühlschrank / -box (Abdeckung) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026



Beschädigung 6: Sitz hinten: Kühlschrank / -box (Abdeckung) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 6: Sitz hinten: Kühlschrank / -box (Abdeckung) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Sitz hinten: Kühlschrank / -box (Abdeckung) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Instrumententafel: Kombiinstrument (Fehlermeldungen) - leuchtet - instandsetzen lt. Kalkulation

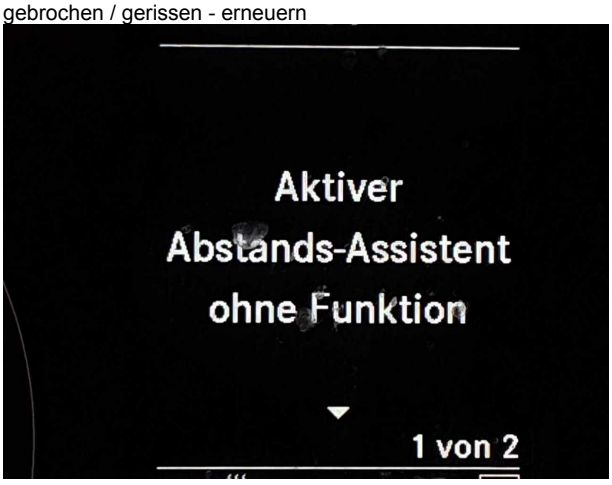

Beschädigung 7: Instrumententafel: Kombiinstrument (Fehlermeldungen) - leuchtet - instandsetzen lt. Kalkulation



Beschädigung 7: Instrumententafel: Kombiinstrument (Fehlermeldungen) - leuchtet - instandsetzen lt. Kalkulation

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45454360

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.05.2026



Beschädigung 8: Abgasanlage: NOX Sensor - defekt - instandsetzen lt. Kalkulation