DEKRA-Nr: 0227 / 039341 / 2026 / B075520000945 vom 10.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	28.08.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 218 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.07.2023	Letzte Zulassung	25.07.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Smart
Typ / Verkaufsbez.	#1 (01.2023->) / #1 Pro+ (66kWh)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	HESXR1C42PS019548	HSN / TSN	2320 / AAA
DAT €uropa-Code®	015601112100001	DAT Marktindex	DE001 6375
Km-Stand abgelesen	32146	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	75
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Digital White Metallic / Metallic / 096

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 45 R 19 99 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A /O	4 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A /O	4 mm
2	links	235 / 45 R 19 99 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A /O	4 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 Y	Michelin / Cross Climate 2 RG	A /S	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORTMAXX	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORTMAXX	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORTMAXX	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORTMAXX	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeigeinstrumente Full LCD HD (9,2" Farbdisplay), Audio-Navigationssystem, Audiosystem: basic, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Memory, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Brillenfach, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einparkhilfe vorn und hinten, 8 Parksensoren, Einstiegshilfe Easy-Entry, Einstiegsleisten, Elektromotor 200 kW (cont. 75 kW), Elektromotor 200 kW HA, Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DMS), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (EMA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (HWA), Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCM), Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten (RCM), Fahrassistenz-System: Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping, ELK), Fahrassistenz-System: Pannenmanagement (bCall), Fahrassistenz-System: Pilot Assist, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (RCTA), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (FCTA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA), Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention, LDP), Fahrzeugortungssystem, Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter, Getränkehalter in Mittelkonsole, HV-Batterie 66 kWh brutto / 62 kWh netto, Heckklappenöffnung elektrisch, Heckleuchten LED, Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Center 12,8 Zoll Display (Touchscreen), Infotainment-System: Remote Online Services, Innenausstattung: Interieur Lightning, Innenraumluftfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Leder-Optik, Intelligenter Sprachassistent, Intelligentes Batteriemanagement-System mit Temperaturregelung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem 360 Grad, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Fahrwerk, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, LM-Felgen 8x19 (Amps), Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Luftdüsen hinten, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn klappbar, Mittelkonsole mit Kühlfunktion, Notbrems-Warnblinkautomatik, Notrufsystem (eCall), Panorama-Glasdach, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand Standard, Regensensor, Reifen 235/45 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit

(Kompressor), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Scheinwerfer LED, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose, T2), Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Smart APP (Zugang und Steuerung), Sonnenschutz Glasdach, Sprachbediensystem, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), WLAN-Hotspot, Warndreieck, Warnweste(n) Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre, elektronisches Gaspedal, Überschlag-Schutzsystem

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic mit Dach in Kontr.- Digital White Metallic/ Dach in Eclipse Black
	Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

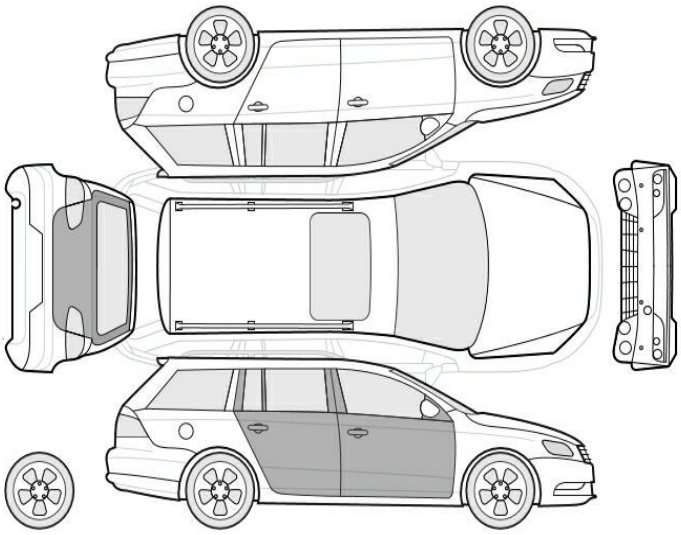

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU seit 07/2026 überfällig, erneuern
2. Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt und plastisch verformt, erneuern
3. LM Felge vorn links verschrammt, smart repair (Bild 21, 22)
4. LM Felge hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)
5. LM Felge vorn rechts verschrammt,

smart repair (Bild 25, 26, 27, 28, 30)
6. Türe vorn links Dellen, smart repair (Bild 32, 33)
7. Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
8. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
9. Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
10. Lackvorbereitung

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten rechts	4 mm	AS

Legende A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden

UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATNUMMER: DD2046D3-5F84-4D3F-9356-842C81179B17

FAHRZEUG

MARKE: smart
MODELL: #1 - 66 kWh

KILOMETERSTAND: 32.148 km
FIN: HESXR1C42PS019548
DATUM UND UHRZEIT:
10.09.26, 10:55

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


97,5 %

ENERGIE 60kWh | 62kWh

WLTP-REICHWEITE 429km | 440km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

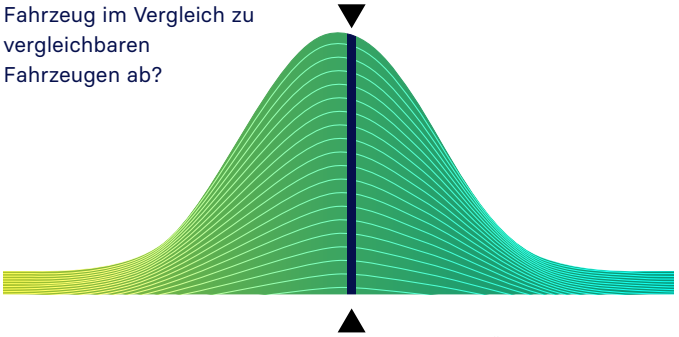

Unterdurchschnittlich | Durchschnittlich | Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED ·
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	64,3kWh	60,4kWh	62,3kWh
Neu:	66,0kWh	62,0kWh	64,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	390-429km	319km
Neu:	400-440km	327km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen.	10:55:21
FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	52%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	99%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	14,3°C	15,5°C	1,2°C	✓
Zellenspannung	3,727V	3,743V	16mV	✓
Batteriespannung	399,8V			
Durchschn. Stromstärke	-0,7A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.736	3.735	3.736	3.738	3.743	3.736	3.737	3.738	3.737	3.736	3.733	3.734	3.737	3.738	3.732	3.733	3.738	3.735	3.736	3.733
21 - 40	3.736	3.733	3.736	3.734	3.731	3.736	3.735	3.736	3.727	3.734	3.735	3.738	3.738	3.736	3.740	3.737	3.741	3.736	3.738	3.736
41 - 60	3.737	3.738	3.733	3.738	3.737	3.738	3.737	3.734	3.738	3.733	3.740	3.734	3.732	3.735	3.736	3.735	3.738	3.736	3.737	3.735
61 - 80	3.737	3.735	3.740	3.740	3.730	3.736	3.737	3.736	3.741	3.735	3.732	3.740	3.732	3.735	3.735	3.736	3.734	3.735	3.735	3.735
81 - 100	3.734	3.732	3.736	3.735	3.740	3.737	3.733	3.730	3.733	3.737	3.734	3.738	3.738	3.737	3.738	3.733	3.735	3.738	3.738	3.738
101 - 107	3.735	3.738	3.736	3.736	3.736	3.736	3.735													

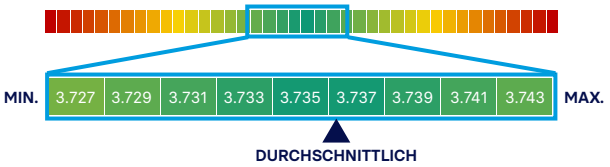

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

DD2046D3-5F84-4D3F-9356-842C81179B17



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

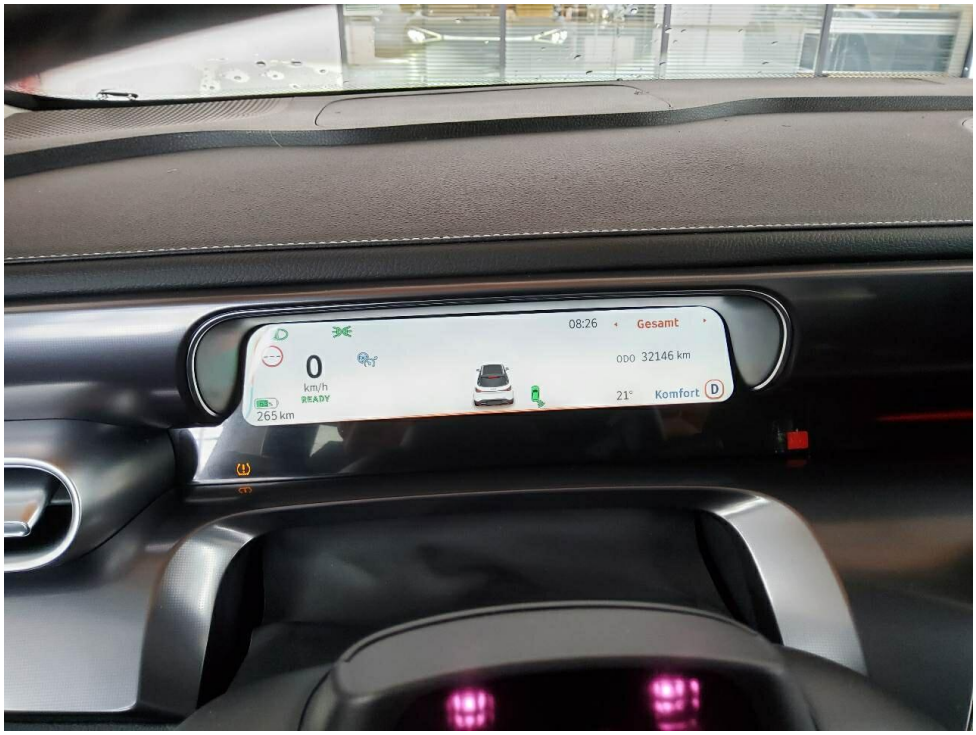


Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

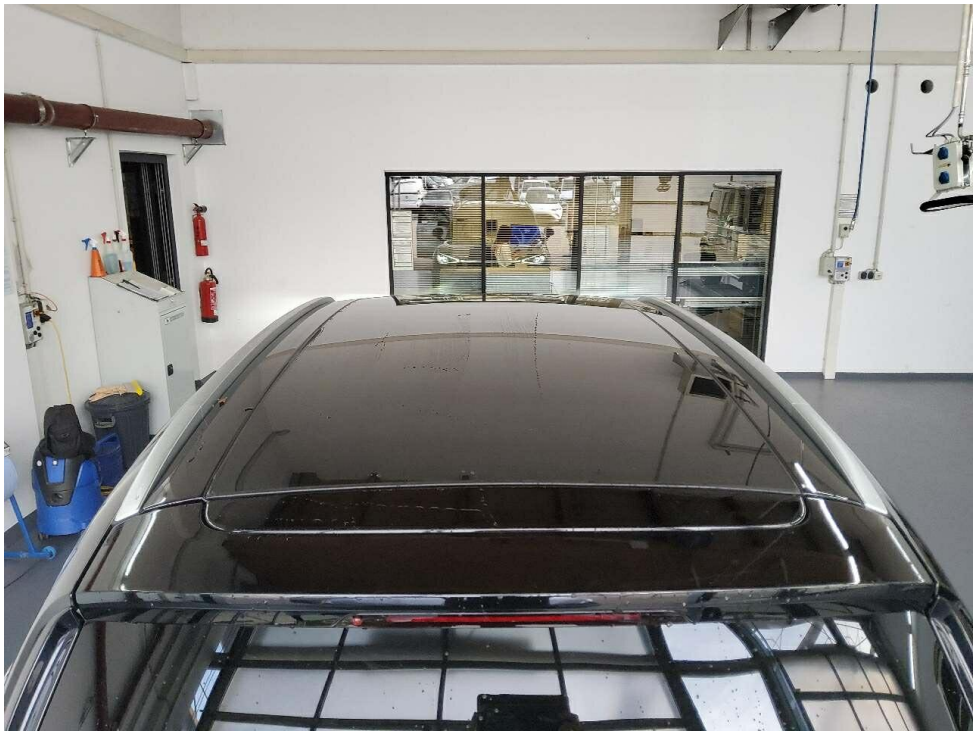


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK

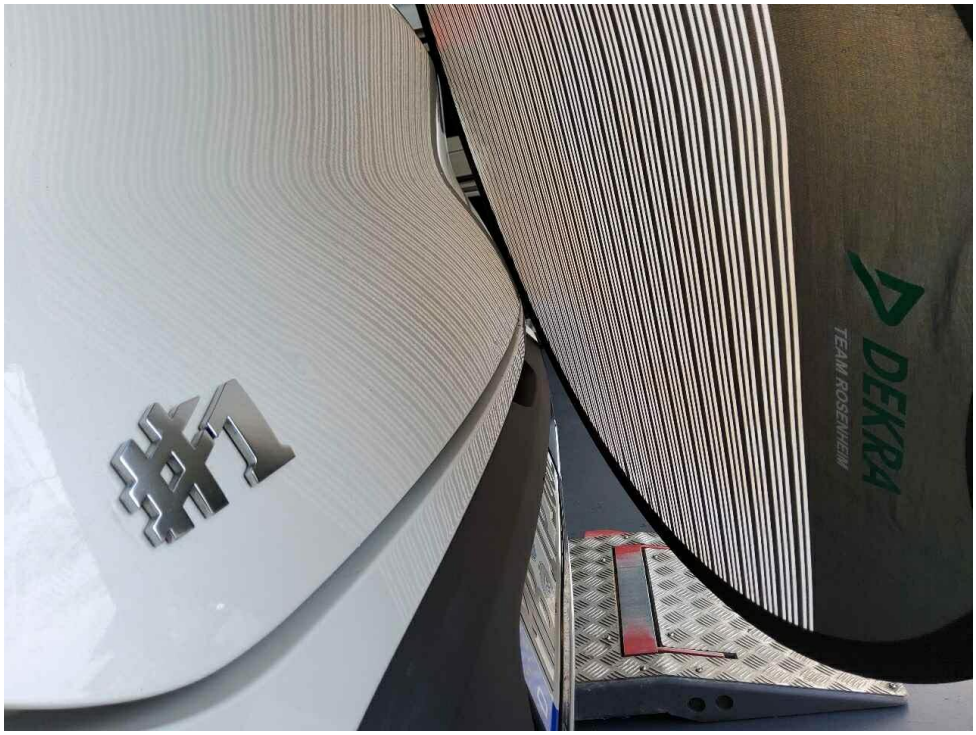


Bild 9 : Heckklappe unterhalb eingedrückt

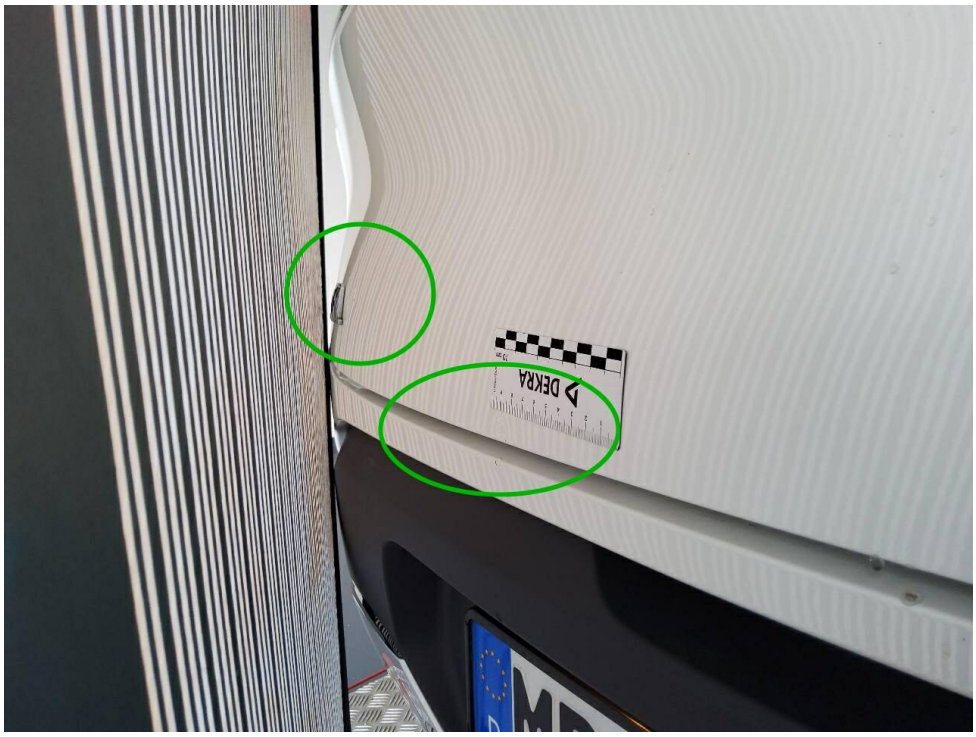


Bild 10 : Heckklappe unterhalb eingedrückt

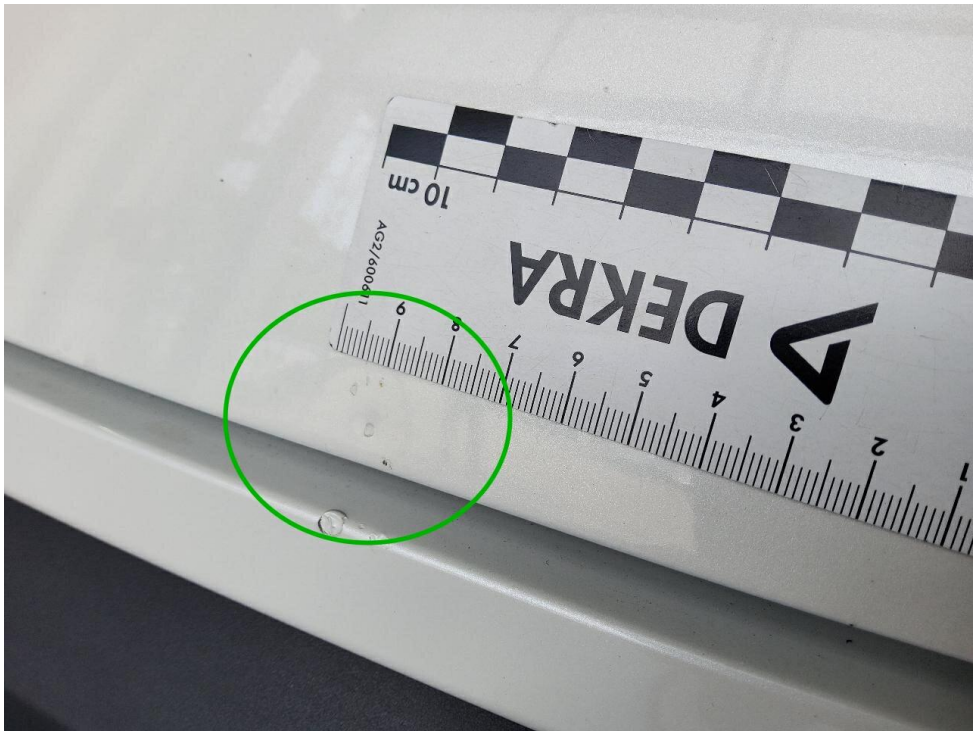


Bild 11 : Heckklappe unterhalb eingedrückt

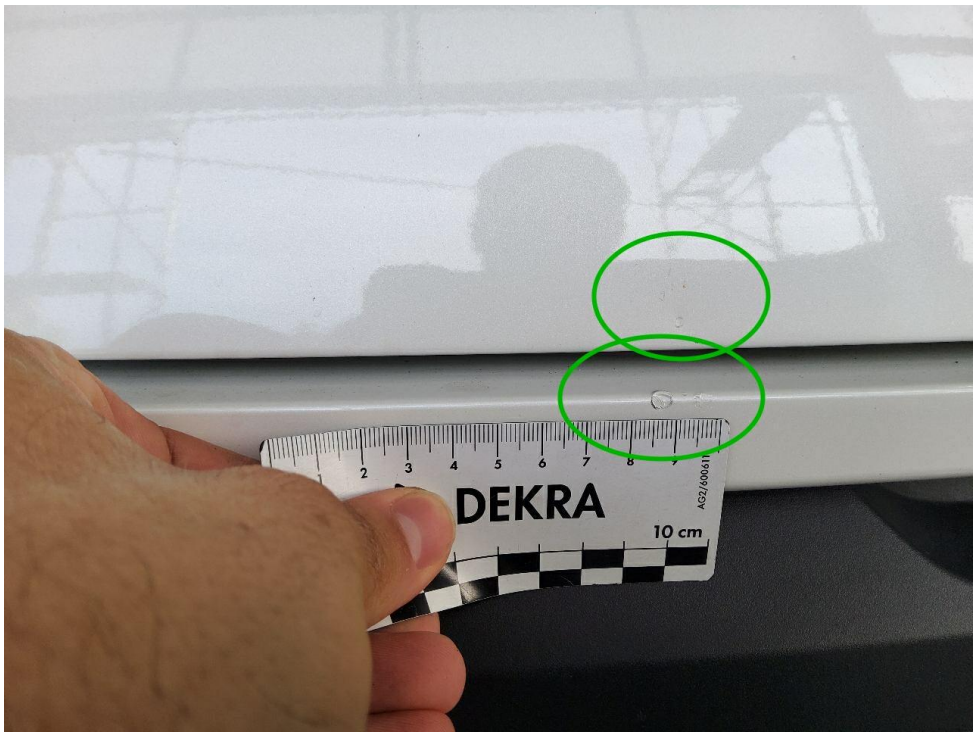


Bild 12 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt

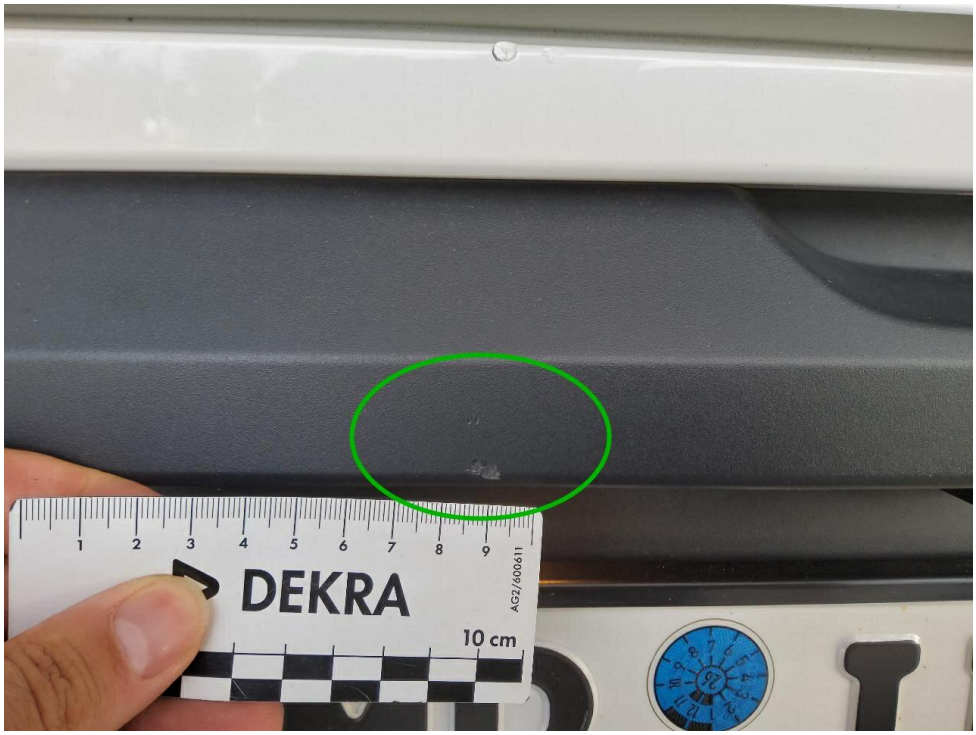


Bild 13 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt



Bild 14 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt



Bild 15 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt

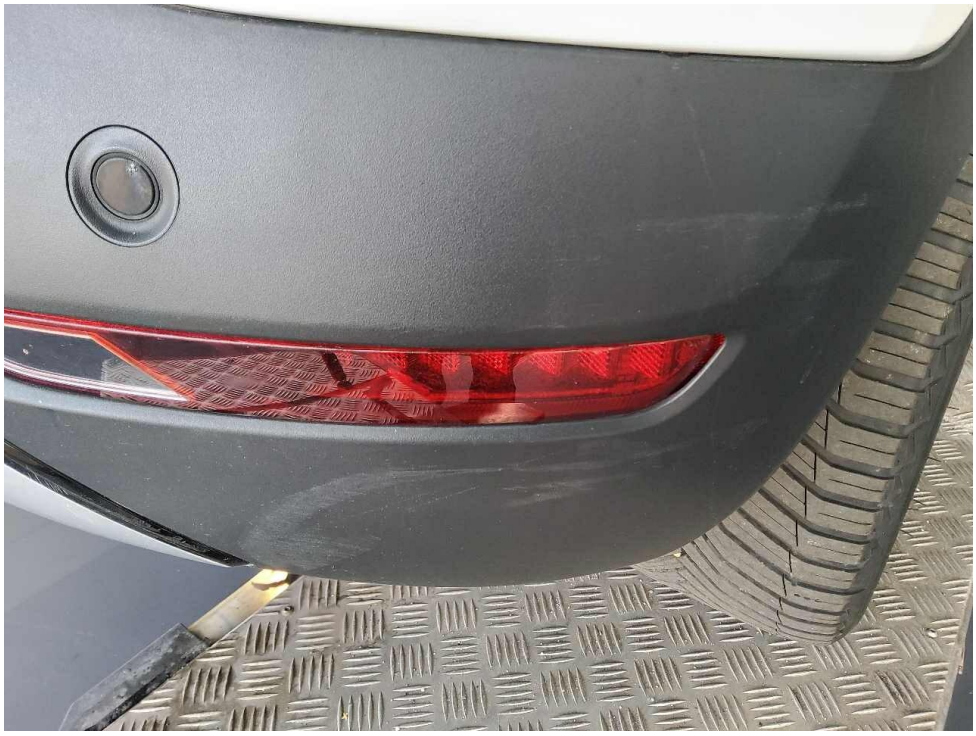


Bild 16 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt

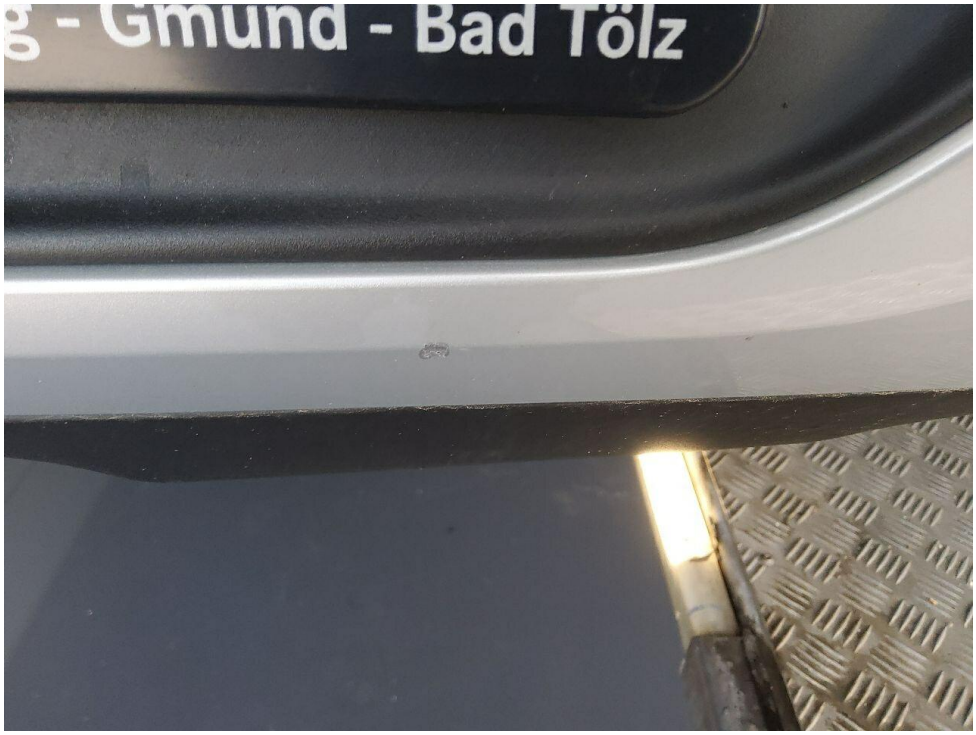


Bild 17 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt



Bild 18 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt



Bild 19 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt



Bild 20 : Stoßfänger verschrammt und plastisch verformt



Bild 21 : LM Felge vorn links verschrammt



Bild 22 : LM Felge vorn links verschrammt



Bild 23 : LM Felge hinten rechts verschrammt



Bild 24 : LM Felge hinten rechts verschrammt



Bild 25 : LM Felge vorn rechts verschrammt



Bild 26 : LM Felge vorn rechts verschrammt



Bild 27 : LM Felge vorn rechts verschrammt



Bild 28 : LM Felge vorn rechts verschrammt



Bild 29 : Reifenflanke vorn rechts Riss



Bild 30 : LM Felge vorn rechts verschrammt



Bild 31 : Stoßfänger vorn links verschrammt



Bild 32 : Türe vorn links Dellen



Bild 33 : Türe vorn links Dellen



Bild 34 : Türe hinten rechts eingedellt und verschrammt



Bild 35 : Türe hinten rechts eingedellt und verschrammt



Bild 36 : Türe hinten rechts eingedellt und verschrammt



Bild 37 : Türe hinten rechts eingedellt und verschrammt



Bild 38 : Türe vorn rechts Delle und verschrammt



Bild 39 : Türe vorn rechts Delle und verschrammt



Bild 40 : Türe vorn rechts Delle und verschrammt



Bild 41 : Türe vorn rechts Delle und verschrammt