Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002654154
Besichtigt am:	15.09.2026 16:24
Berichts-Nr:	11447383
FIN:	VSSZZZK1ZNP020764



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

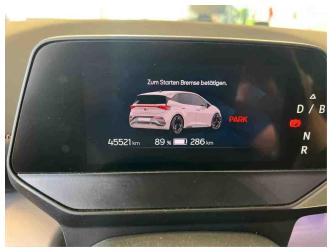

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ASO
Erstzulassungsdatum:	16.09.2022
Laufleistung:	45.521 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Quasargrau
Farbe Dach:	Quasargrau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

"Unter Null": Sitzheizung vorn, beheiztes Lenkrad und Scheinwerfer- Reinigungsanl. m. beheiztem Waschwasser

19"-Winterreifen in Kombination mit Leichtmetallfelgen

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Aerodynamische 20"-Leichtmetallräder "Blizzar" 31/4, bearbeitet, in Brilliantschwarz und dunklem Aluminium

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 395 W-Verstärker und Surround-Technologie

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Cargo

Climatronic, FCKW-frei

Cockpit Infotainment (Ausführung 2)

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 2)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Digitaler Radioempfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dynamiklenkung

Ebener Ladeboden hinten

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 11,530

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckantrieb

Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)

Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kurzheck Born

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar

LED-SBBR-Leuchte

Leichtmetallräder 7 1/2J x 20

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelkonsole

Müdigkeitserkennung

Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket

o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Armlehnen f.Vordersitze

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Kompensor

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

PILOT M

Plattformgruppenklasse 1

Privacy: Getönte Seitenscheiben

Privater Notruf

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/45 R20 95T / EU (Polymerbeschichtung)

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezug in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Softwareverbund Ausführung 7

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung BORN

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Sport

Telefonvorbereitung für Handy

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Vorbereitung erweitert.Sicherheitssystem

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Werkzeugset + Wagenheber für 18"- und 19"-Räder und Winterreifen

Zellmodul A

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zusätzliche Winterbereifung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 20 95 T	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 20 95 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 20 95 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 20 95 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/45 R 20 95 W	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/45 R 20 95 W	4,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	215/45 R 20 95 T	8,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	215/45 R 20 95 T	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kühlergrill Schutzgitter	Kratzer	Ersetzen
4	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
5	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
8	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
11	Unterbodenschutz vorne rechts	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 10.500,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.954,50
			Summe (ohne MwSt.):	€ 16.454,50

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	180,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	198,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	227,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZK1ZNP020764
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

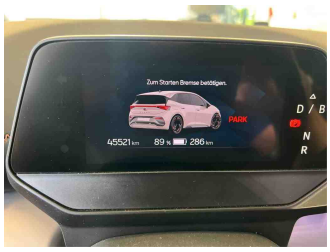


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

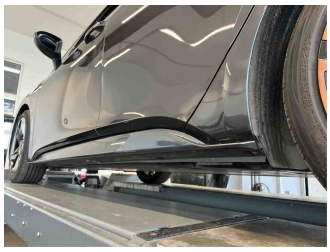


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

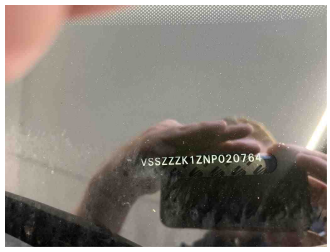

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

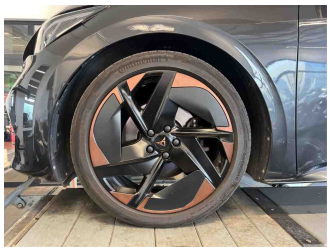

Räder - Rad montiert vorne links

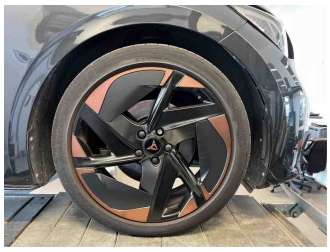

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

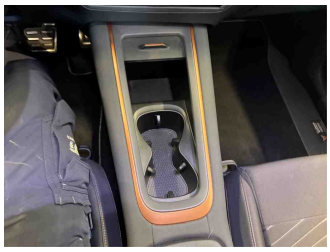

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

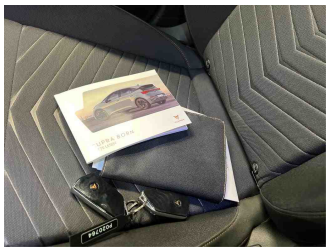

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

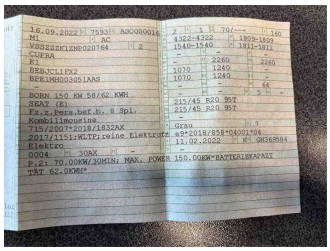

Fahrzeug - abgegebene ZB1

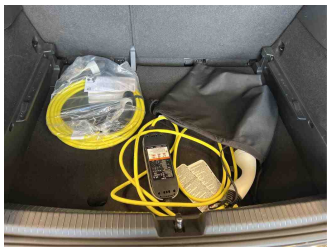

Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

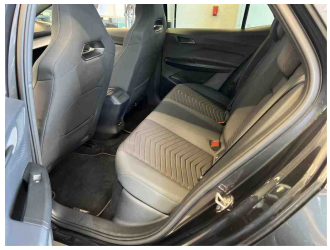

Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Ersetzen und lackieren

Kommentar	mit Materialabtrag

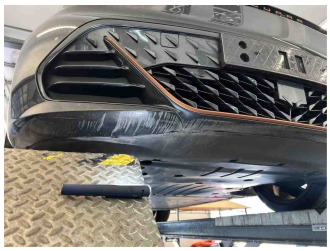



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kühlergrill Schutzgitter - Kratzer - Ersetzen





4 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen

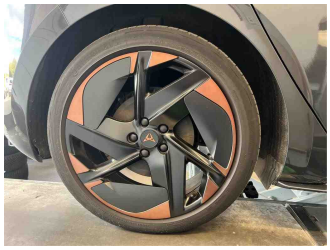




5 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



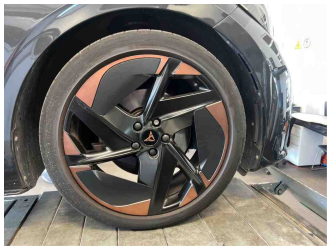



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung

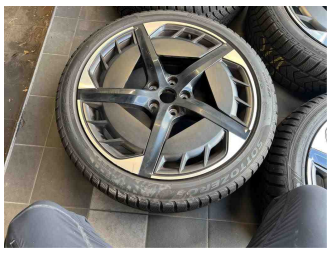7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen





8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair




9 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




10 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447383
vom: 15.09.2026

11 - Unterbodenschutz vorne rechts - Deformiert - Ersetzen

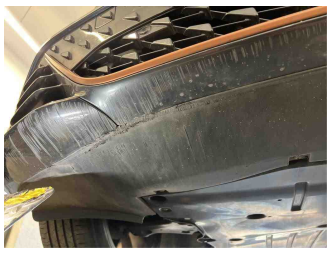



FIN: VSSZZZK1ZNP020764