DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002506020
Besichtigt am:	22.06.2026 15:18
Berichts-Nr:	10852370
FIN:	WAUZZZF25NN066075



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

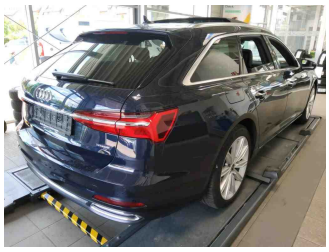

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BSU
Erstzulassungsdatum:	26.09.2022
Laufleistung:	95.865 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Firmamentblau Metallic
Farbe Dach:	Firmamentblau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P

6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail Grundmotor ist: T7V/T2P

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagepaket

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi pre sense front

Audi pre sense rear

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

design

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 13

Glanzpaket

Head-up-Display

Heckblende (ECE)

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig

Interieurelemente oben in Kunstleder

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder Milano

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung

LED-Heckleuchten

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

Manuell betätigte Türen

Memory-Funktion für den Fahrersitz

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch response

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Allradlenkung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne CD-Wechsler/CD-Player

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Geräuschkompensation

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Kompensor

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lederteilumfang

Ohne Luftqualität-Paket

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Zentrale Bedieneinheit

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Panorama-Glasdach

PKW-Ausführung

Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

Progressivlenkung

quattro

quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial)

Räder der Serie

Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch

Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/45 R 19

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rückfahrkamera

Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger design line

Tagfahrlicht

tiptronic (für Allrad)

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 H	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
2	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Reifen hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
7	Seitenwand hinten links	Steinschlag	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	641,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	162,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	186,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF25NN066075 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

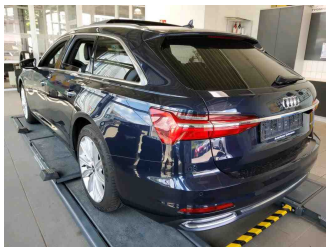

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

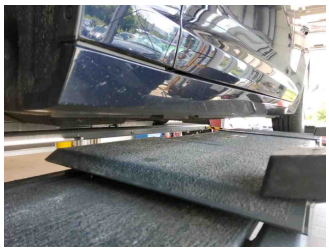


Seitenansicht - Schweller links

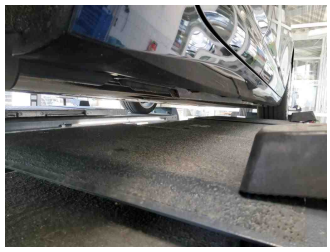


Seitenansicht - Schweller rechts

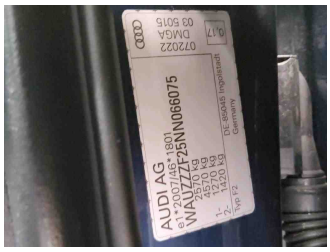

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

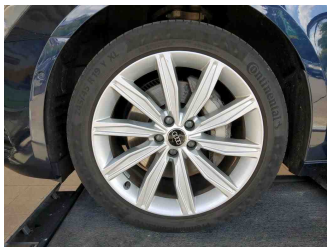


Räder - Rad montiert vorne links

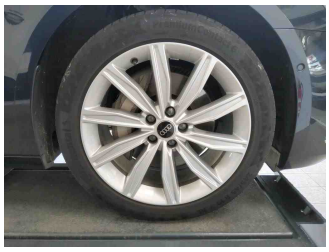

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

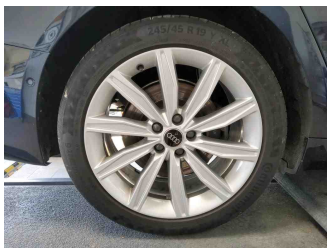

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

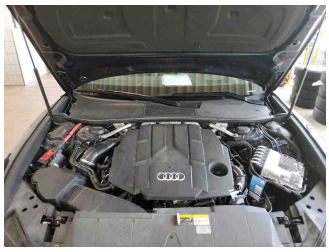


Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

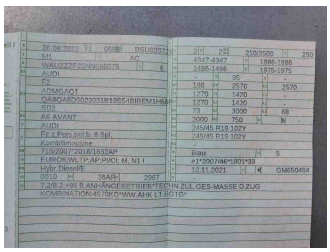

Fahrzeug - abgegebene ZB1

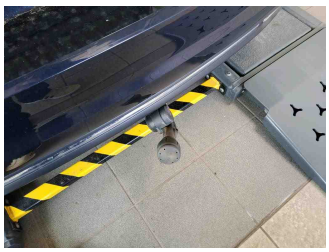

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

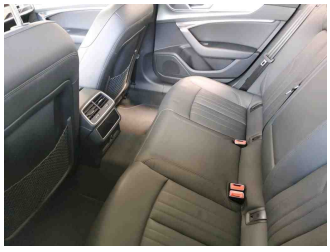

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen

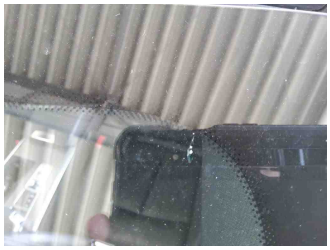



2 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren




3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

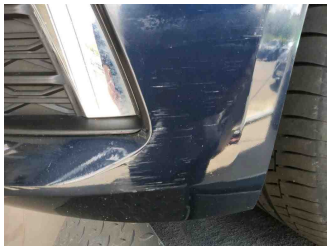

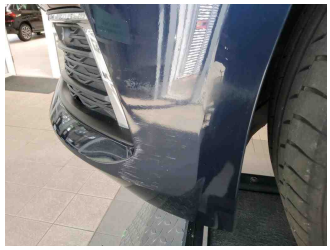4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar	Heckklappentaster ohne Funktion, Werkstattdiagnose erforderlich.





DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10852370
vom: 22.06.2026

6 - Reifen hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

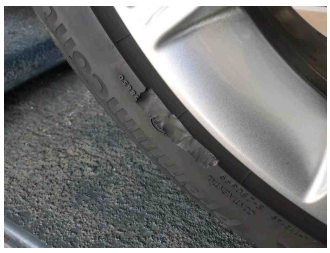



7 - Seitenwand hinten links - Steinschlag - Spotrepair

