DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002574892
Besichtigt am:	23.07.2026 13:30
Berichts-Nr:	11061154
FIN:	WVWZZZCD3RW803797



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNM
Erstzulassungsdatum:	25.10.2023
Laufleistung:	64.219 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.500 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW

6+1 Lautsprecher

6-Gang-Schaltgetriebe

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 10-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Autobahnlicht

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn
Leuchtweitenregulierung dynamisch
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar
Modul Boden hinten Ausführung 4
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne Alcohol Interlock
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-Up Display
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Ladekabel
Ohne Leergewichtsbereich
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Speedlimiter (LIM)
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne UNECE CS&SU
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Zierleisten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R 16
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Schaltgetriebe MQ 281
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen 205/55 R 16 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen 205/55 R 16 H, Radvollblenden

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Zündschlüssel	Gebrochen	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
6	Außenschweller rechts	Delle(n)	Spotrepair
7	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
8	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
9	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
10	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
11	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
12	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
13	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	284,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	247,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZCD3RW803797 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

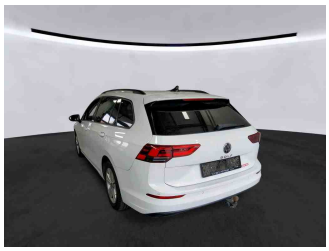


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

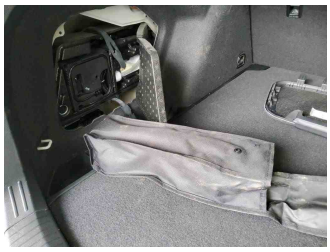

Equipment - Bordwerkzeug

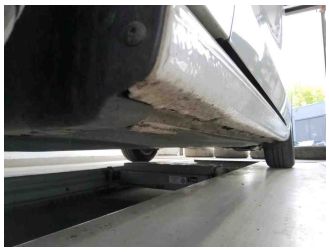

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

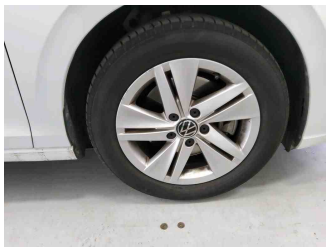

Räder - Rad montiert vorne rechts

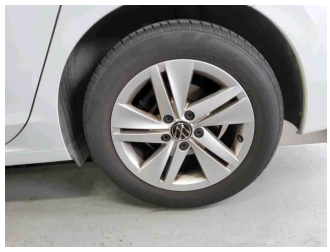


Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

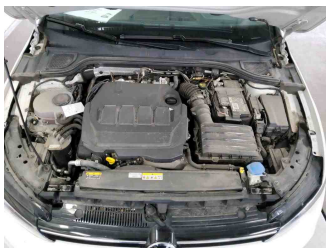


Fahrzeug - Motorraum offen

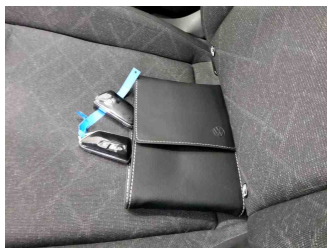

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

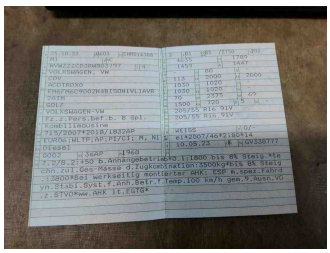

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

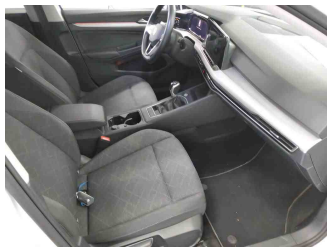

Innenraum - vorne

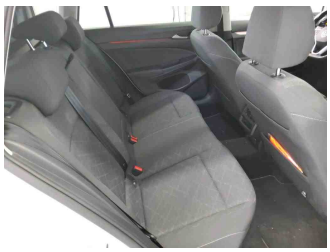

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVWZZZCD3RW803797

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	mehrfach Restverformungen sichtbar, Nacharbeit erforderlich



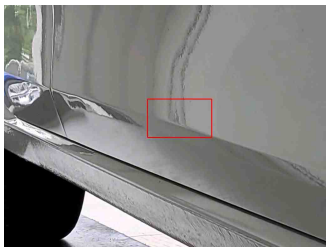

2 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	mehrfach Restverformungen sichtbar, Nacharbeit erforderlich

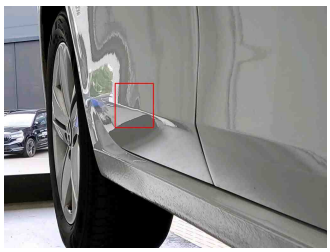


3 - Zündschlüssel - Gebrochen - Ersetzen	
Kommentar	Gehäuse lose




4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen	
Kommentar	mehrfach Kratzer






DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026

6 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Spotrepair	
Kommentar	Delle im Kantenbereich

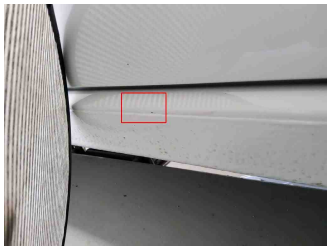7 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair

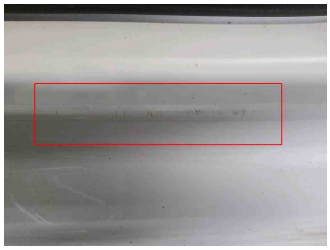


8 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag	
Kommentar	Smart Repair





9 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag	
Kommentar	Smart Repair




10 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag	
Kommentar	Smart Repair




DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11061154
vom: 23.07.2026


11 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen




12 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

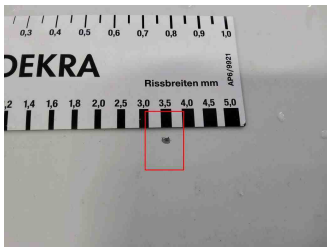13 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



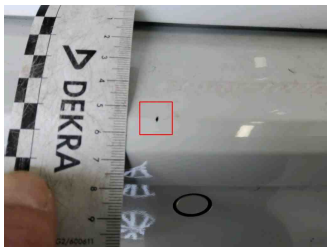

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FIN: WVWZZZCD3RW803797