TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48210656
Auftrags-Nr / Referenz: 19212950
Besichtigungsdatum: 28.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
Kennzeichen	OG-SI 550E	**Vehicle Identification number**	LRW3E7EL5NC615589
Erstzulassung	20.09.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	49.574 km
HSN/TSN	1480 / AAS 00290	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	155 kW	**Nächste HU**	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.232 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52087165	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Verkleidung - Fehlstellung - instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
4	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
5	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern
9	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren
11	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Codekarte
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
  Bemerkung: E–Fahrzeug

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

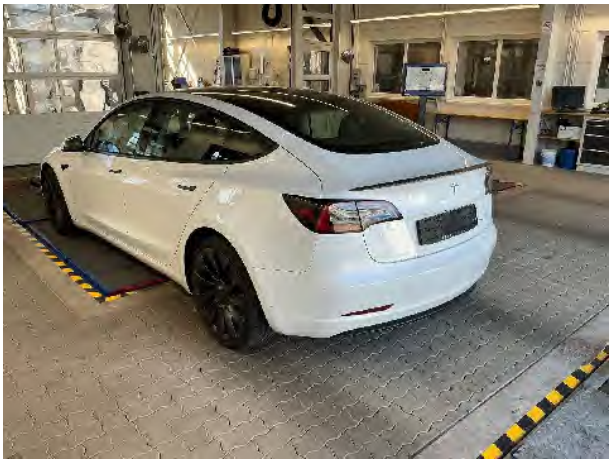


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN

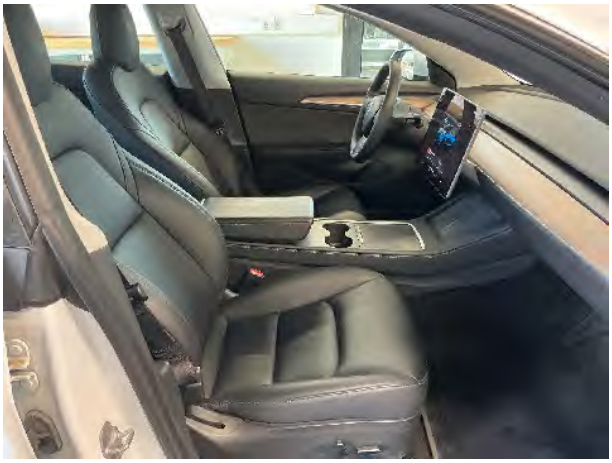


Abbildung 8: Innenraum vorne

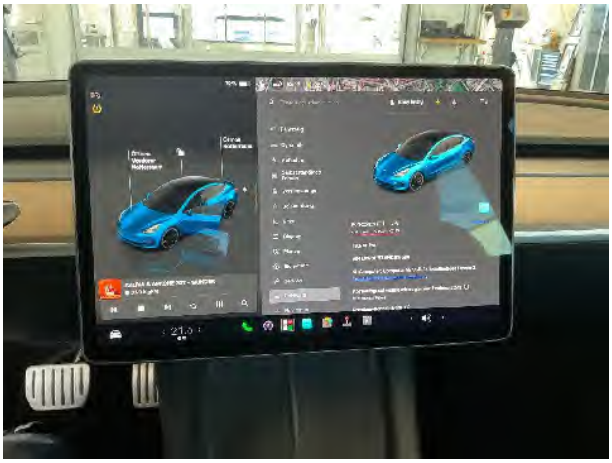


Abbildung 9: Kombiinstrument

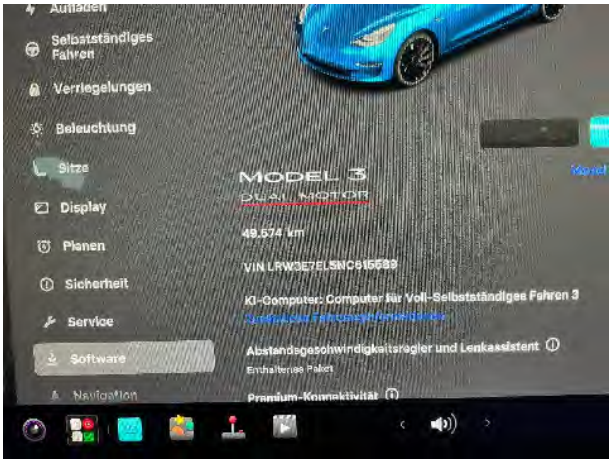


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

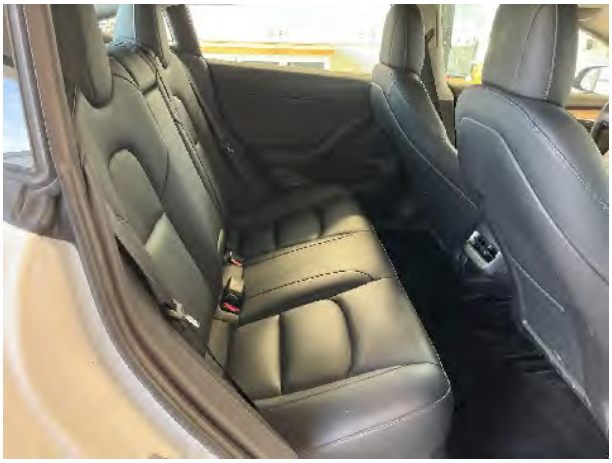


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Verkleidung - Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung #1: Schweller links: Verkleidung - Fehlstellung - instandsetzen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

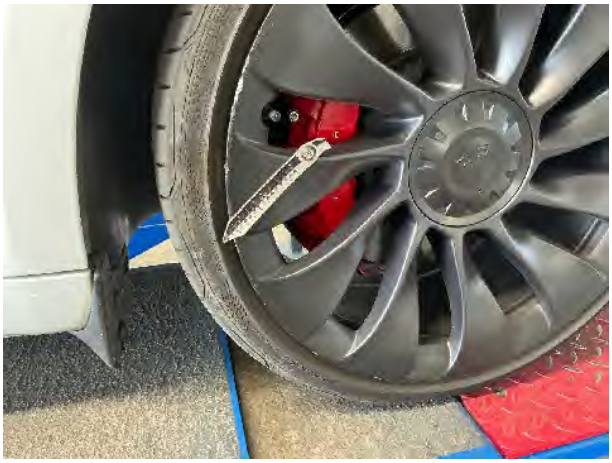

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern

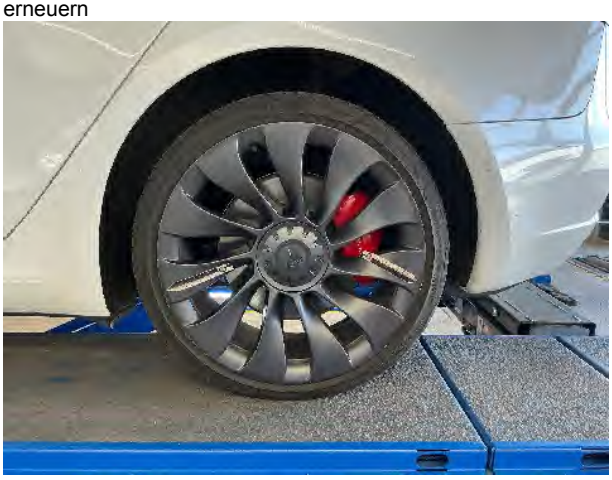

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

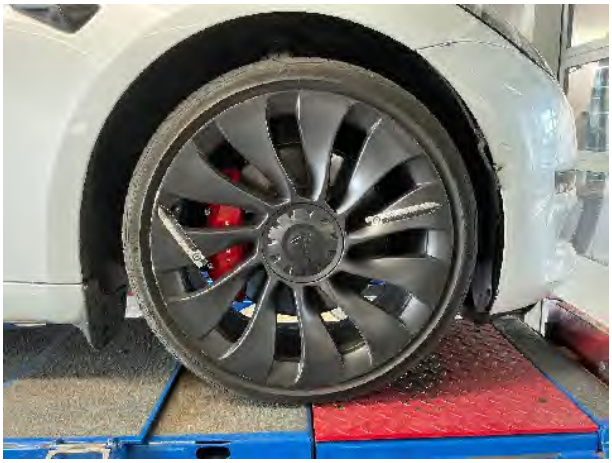

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

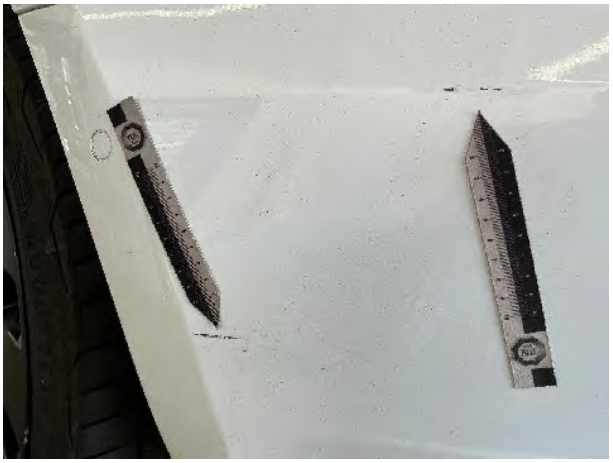

Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern