TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46044813

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	19.06.2026 /
Fahrzeug-Identnummer	SALCA2BN5SH358691

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46044813

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	19.06.2026 /
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Land Rover
Modell / Verkaufsbezeichnung	Discovery Sport Dynamic SE AWD
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1590 AKN 00194
Fahrzeug-Identnummer	SALCA2BN5SH358691
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	25.11.2024 / 25.11.2024
Nächste HU	11/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	17.727 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.590
Maße (L/B/H)	- x 1904 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5

Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Dunkelgrau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	16.250 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R20 104W	Maxxis	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 235/50 R20 104W	Maxxis	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 02/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Alarmanlage Ultraschall, Alarmanlage perimetrisch, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn, Bremssättel unlackiert, Dachhimmel Morzine Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einstiegsleisten mit Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Entfall 3.Sitzreihe, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll), Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Klimaautomatik 2-Zonen, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mild-Hybrid 150 k(Motor 2,0 Ltr. - 150 kDiesel), Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, mit Signalverstärker, Modellpflege (2), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Pedale Edelstahl-Design, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2741 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank teilbar (60:40) nicht verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED mit LED-Signatur, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory), Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start/Stop-Anlage, Traktionskontrolle, USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe und USB-Anschluss (1) 3.Reihe

Sonderausstattung

dimmbar, Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar, Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar), Dach Wagenfarbe, Frontscheibe heizbar, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black), Lenkrad heizbar, Metallic-Lackierung, Panoramadach (Glas) mit Sonnenschutz elektrisch, Reifen-Reparaturkit, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Motorhaube	Motorhaube (2xDelle) - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Fahrzeugdach	Dach (11xDelle) - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - fehlt - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46044813

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

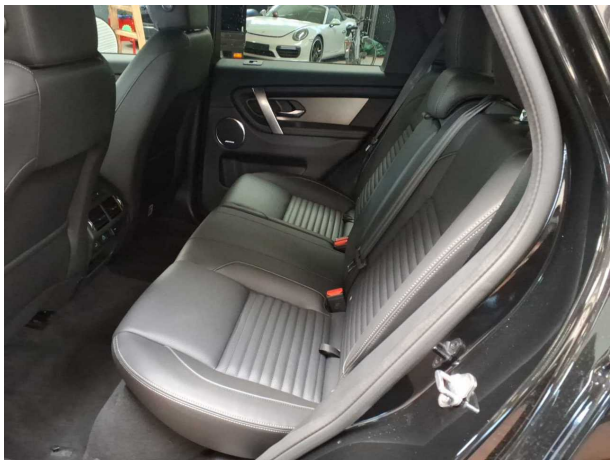


Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46044813

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026

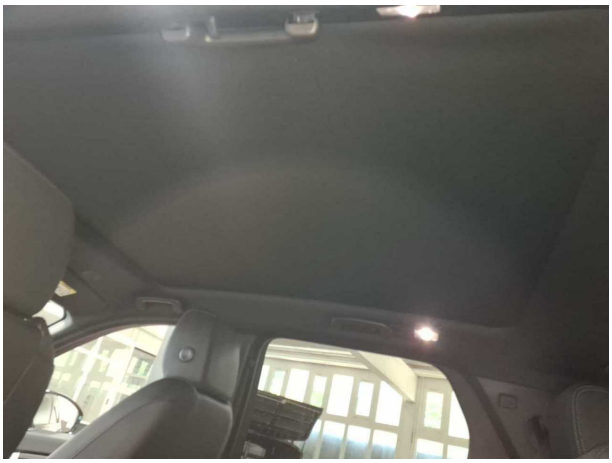


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument

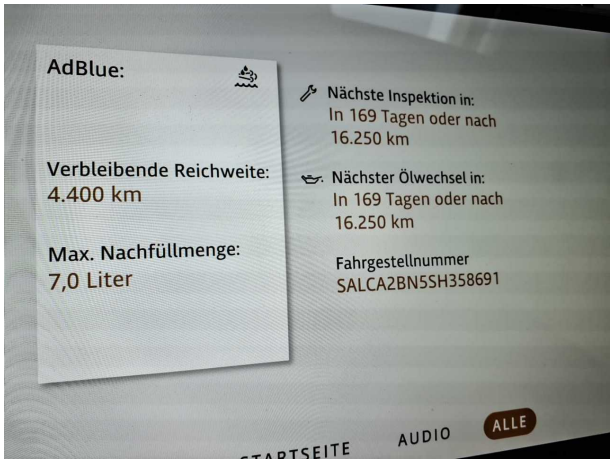


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum

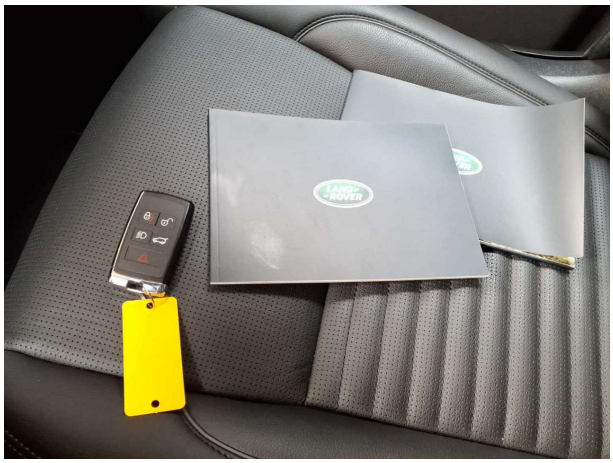


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46044813

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026

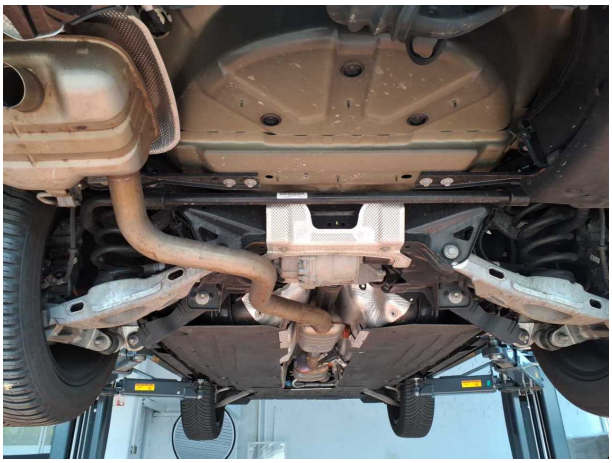


Abbildung 19: Sonstiges

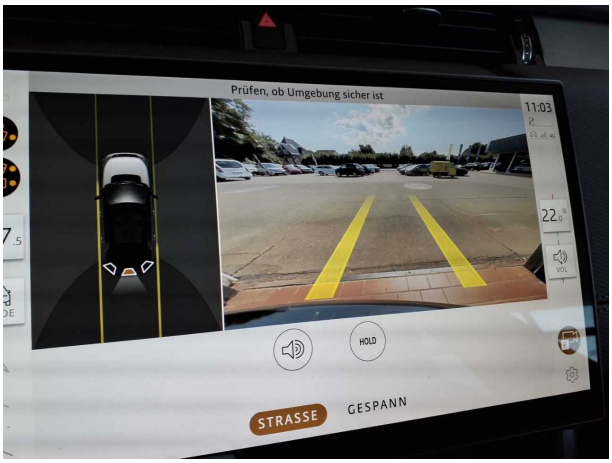


Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46044813

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

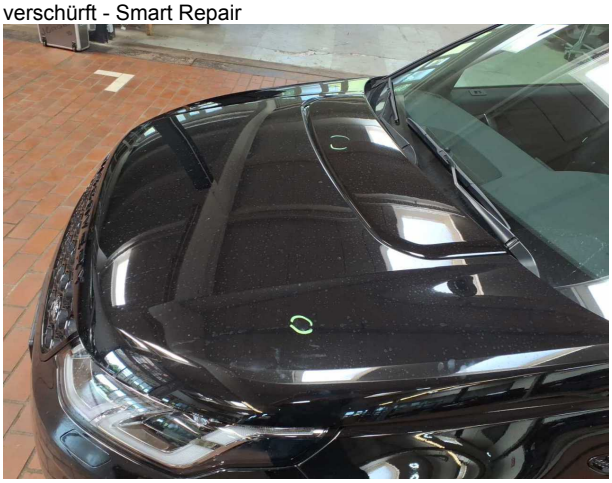

Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (2xDelle) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (2xDelle) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (2xDelle) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Motor: Motorverkleidung unten - gebroche… gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46044813

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.06.2026



Beschädigung 3: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dach (11xDelle) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dach (11xDelle) - Delle(n) - sa… instandsetzen



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dach (11xDelle) - Delle(n) - sanft instandsetzen