TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48085098
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	13.10.2026
Sachverständiger:	Andreas Mahlmann
Besichtigung durch	Andreas Mahlmann

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz V-Klasse		
Kennzeichen	WI-MD8349	**Vehicle Identification number**	W1VVNLTZ0S4448116
Erstzulassung	14.01.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	75.937 km
HSN/TSN	2222 / BBW 01404	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Van	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	obsidianschwarz metallic	**Besichtigungszustand**	
Leistung	174 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	2.778 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.200 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	8 / 5

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R17	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	235/55 R17	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: 3. Bremsleuchte, SZ7 Ablagenetz an Vordersitzlehne links, SZ8 Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, ET4 Aktiver Abstands-Assistent Distronic, LE3 Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), ZG2 Antriebsart: Allradantrieb, F65 Außenspiegel elektr. anklappbar, F69 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, F69 Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, LC5 Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außentemperaturanzeige, VQ1 Avantgarde, LC6 Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, MX0 BlueEfficiency-Paket, V44 Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum, V33 Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T74 Einstiegsgriff hinten, C74 Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet), LB9 Einstiegsleuchten, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, W29 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten, W16 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, W17 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, B25 Feststellbremse elektrisch, T14 Feststeller Schiebetür (Aktiv), LC7 Fußraumbeleuchtung vorn, M60 Generator 250 A, G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), FG9 Getränkehalter hinten, VH1 Haltegriffe im Fond, F66 Handschuhfach abschließbar, LG4 Heckleuchten LED, W64 Heckscheibe aufstellbar, BH1 Hold-Funktion, EI0 Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), F71

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Innenspiegel automatisch abblendbar, IK3 Karosserie/Aufbau: Bus, T70 Kindersicherung, SK5 Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch), HZ7 Klimaautomatik Fond (Tempmatik), JH0 Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), HH4 Komfort-Klimaautomatik Thermotronik, F3Z Komfortschließung, Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste), SH8 Kopf-Airbag-System (Windowbag), SH8 Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., VZ0 Lastenverankerung / Verzurrösen, CL3 Lenkrad (Leder), CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, FG0 Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, SA3 Mittenairbag vorn, XM7 Modellpflege (2) mit Code, M5O&MU8 Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT, L45 Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB6 Park-Paket mit 360° Kamera, Z42 PKW-Zulassung, JP1 PRE-SAFE-System, IN3 Radstand 3430 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, MO5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, T19 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), UR1 Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System, VX7 Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano, SB2 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, SE4 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA2 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, E4S Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), FS5 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), FP3 Spiegel-Paket, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ES2 Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, ES3 Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach, CM2 Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert, E1T Touchpad (Mittelkonsole), LC8 Umfeldleuchte in Heckklappe, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H00 Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, HZ0 Zuheizer, EL9 Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

Sonderausstattung: Q50 Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, D14 Dachreling (Aluminium eloxiert), VD7 Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz, P28 Easy-Pack-Paket, JF2 Energizing Komfortsteuerung, 553 Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist), EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, CA1 Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control, VL2 Fußmatten Velours, W68 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, F3T Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive, CK8 Lenkrad beheizbar, R1N LM-Felgen 7x17 (Aero-Rad), IL6 Metallic-Lackierung, E7H Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3´), F48 Scheibenwaschanlage beheizt, T56 Schiebetür links elektrisch, T55 Schiebetür rechts elektrisch, UT3 Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, US4 Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, US5 Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, W70 Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, A50 Vorderachse verstärkt, F2W Winter-Paket, XA5 Zul. Gesamtgewicht 3,20 t, H12 Zusatzheizung (Warmwasser)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sitz hinten	Sitzschienenabdeckung (3x) - fehlt - erneuern	10,50 €
2	Sonstiges	Sonstiges (Rollo klemmt - Mehrkosten möglich) - Fehlstellung - instandsetzen	20,00 €
3	Interieur	Cupholder - fehlt - erneuern	36,85 €
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
7	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
8	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
9	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	150,00 €
10	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair	150,00 €
11	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair	200,00 €
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair	250,00 €
13	Festpreis	Leichtmetallfelge 17" (HL) - verkratzt / verschürft - erneuern	305,58 €
14	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic (Inkl. Zierleiste) - verkratzt / verschürft - lackieren	350,00 €
15	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	350,00 €
16	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern	675,00 €
17	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	1.525,00 €
18	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern	1.525,00 €
Summe (netto)			6.091,93 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links
2	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	6.091,93 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	6.091,93 €
Mwst. (19%)	**1.157,47 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**7.249,40 €**

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel links	201 µm
2	Tür vorne rechts	166 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Andreas Mahlmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach

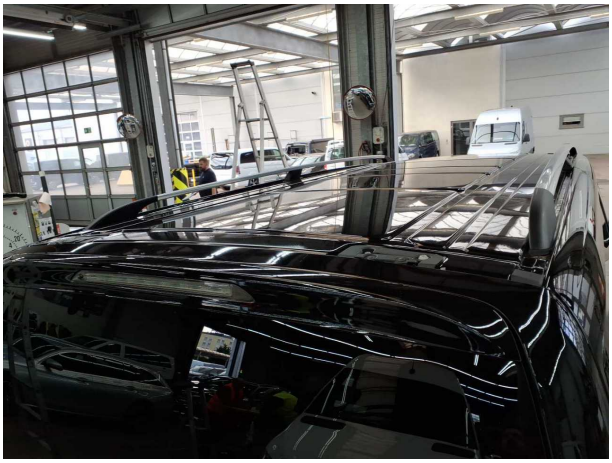


Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden

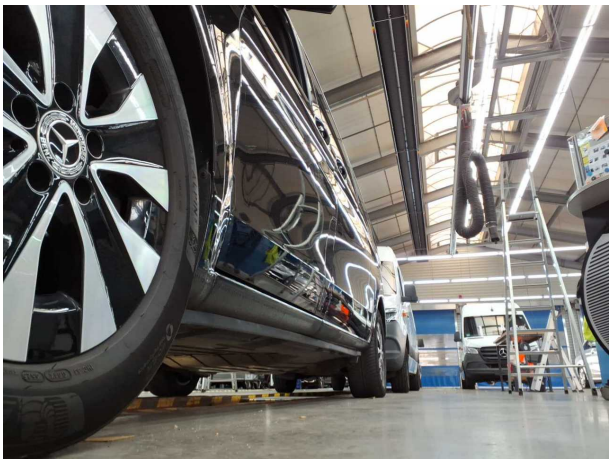


Abbildung 9: Schweller

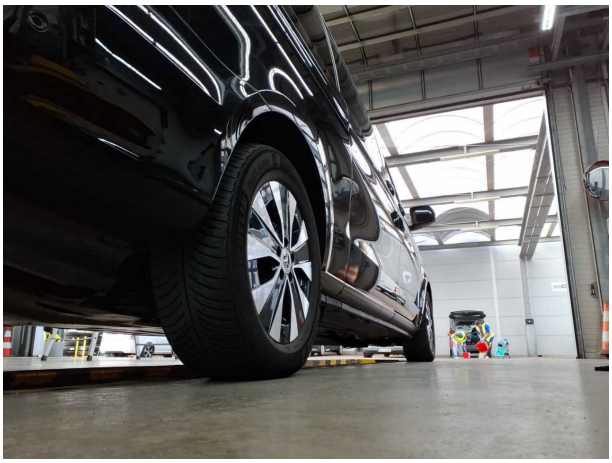


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

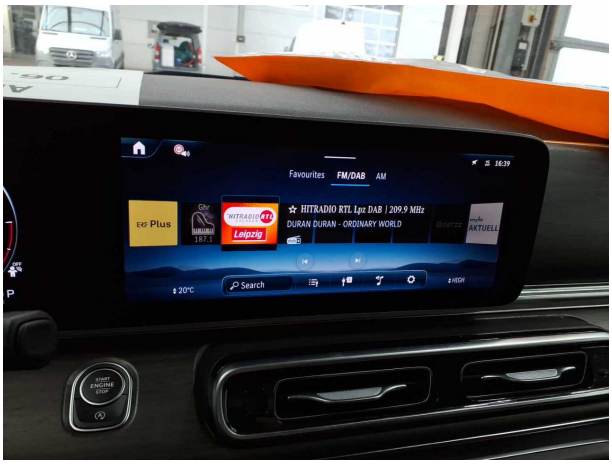


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz hinten: Sitzschienenabdeckung (3x) - fehlt - erneuern




Beschädigung #2: Sonstiges: Sonstiges (Rollo klemmt - Mehrkosten möglich) - Fehlstellung - instandsetzen

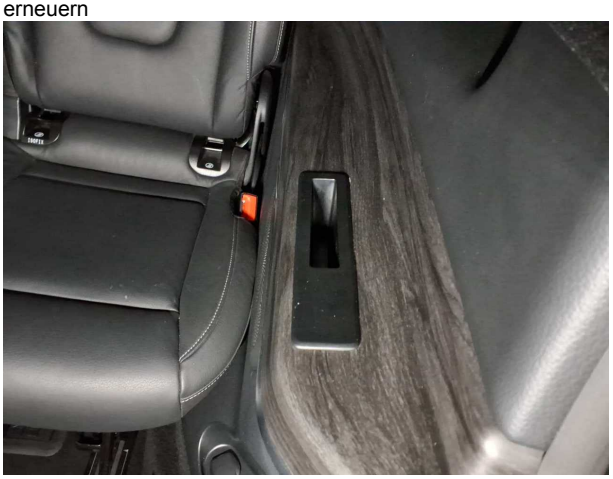


Beschädigung #3: Interieur: Cupholder - fehlt - erneuern



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

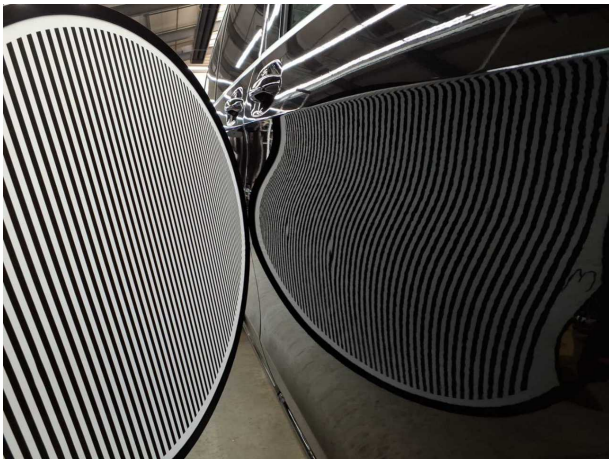

Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

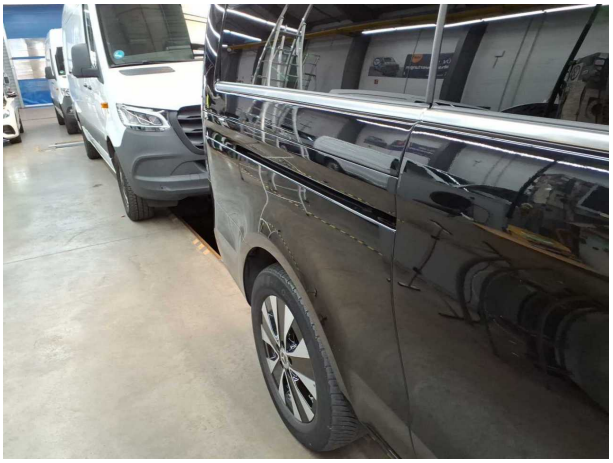


Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

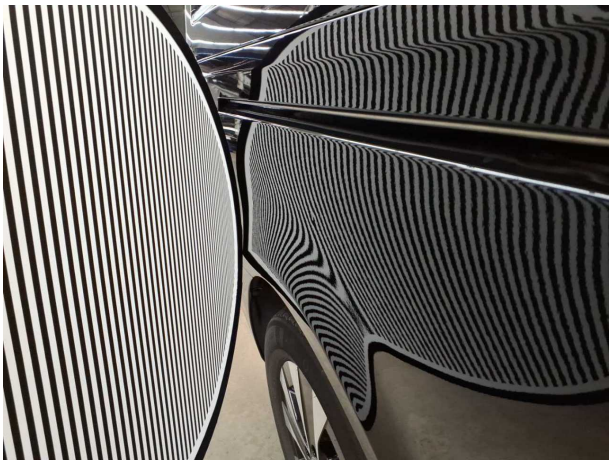

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm… Repair

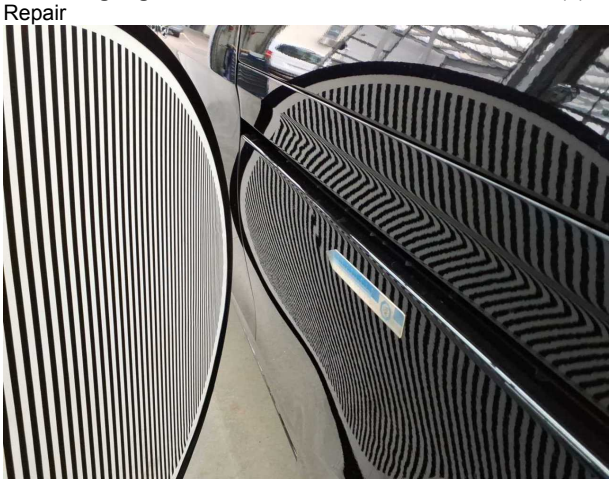


Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair

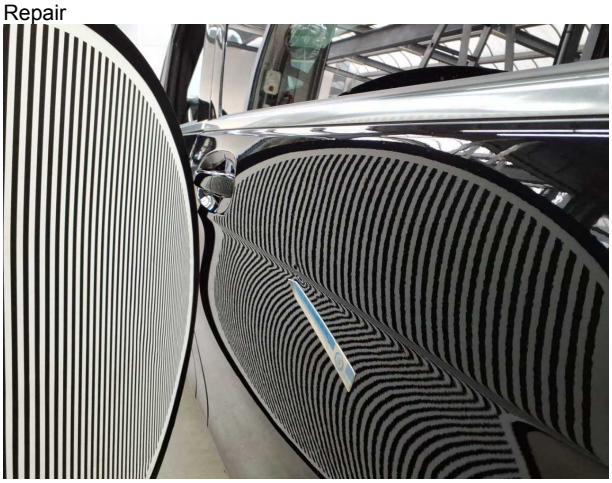

Beschädigung #7: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair

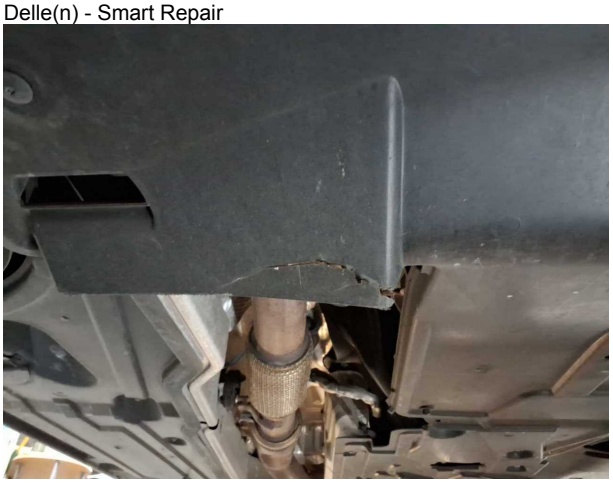

Beschädigung #8: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

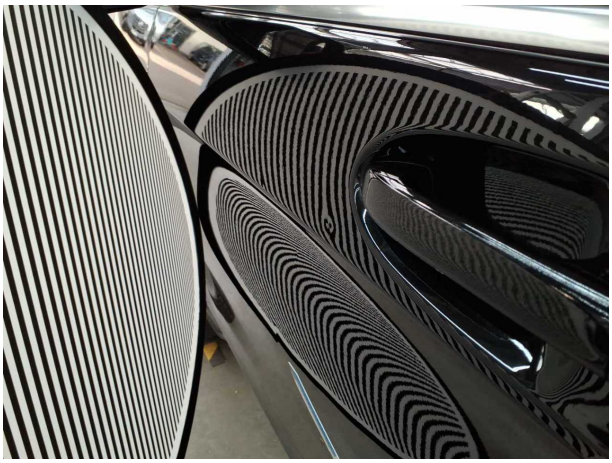


Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

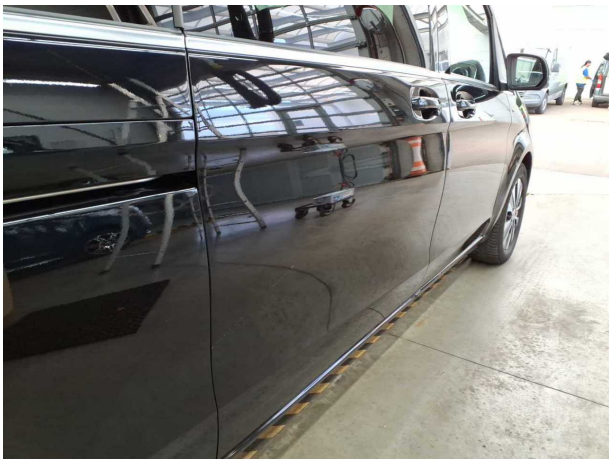

Beschädigung #10: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei… - Delle(n) - Smart Repair

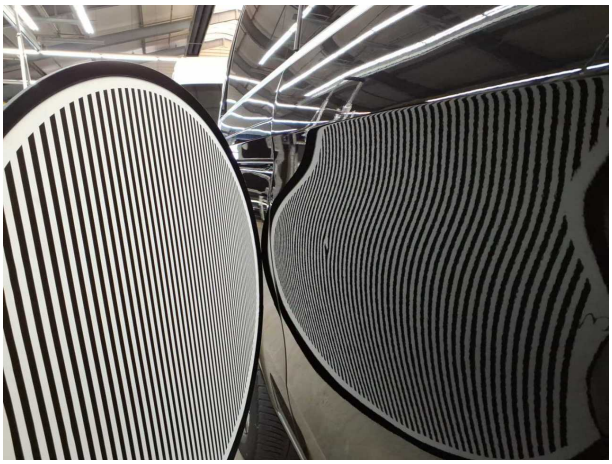

Beschädigung #10: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - Smart Repair

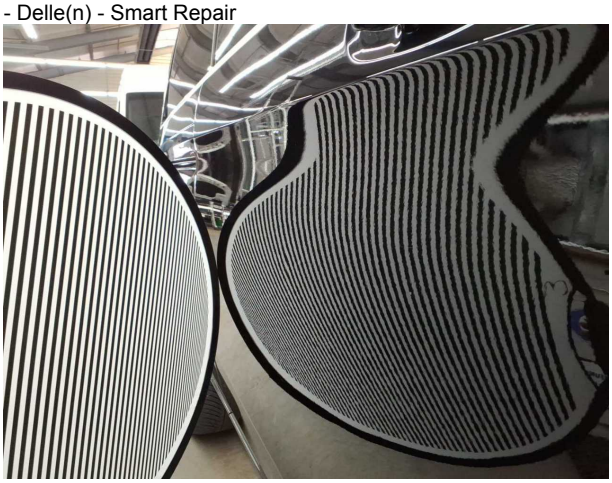


Beschädigung #10: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei… - Delle(n) - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

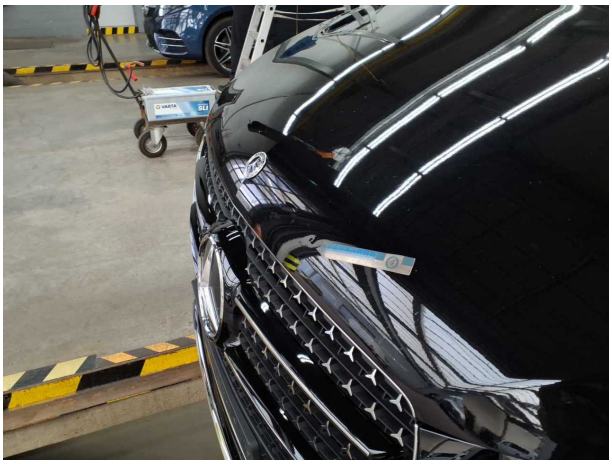

Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair

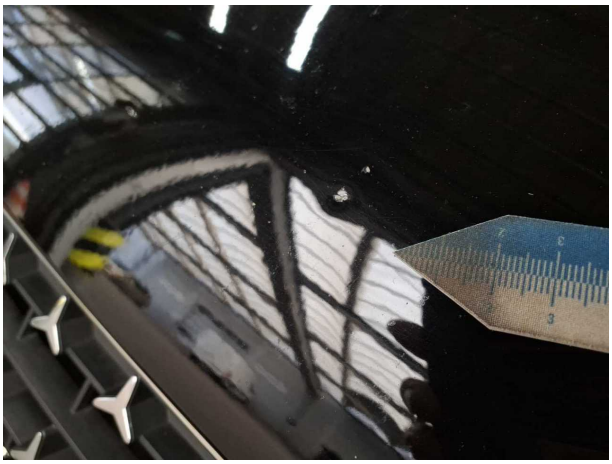


Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair

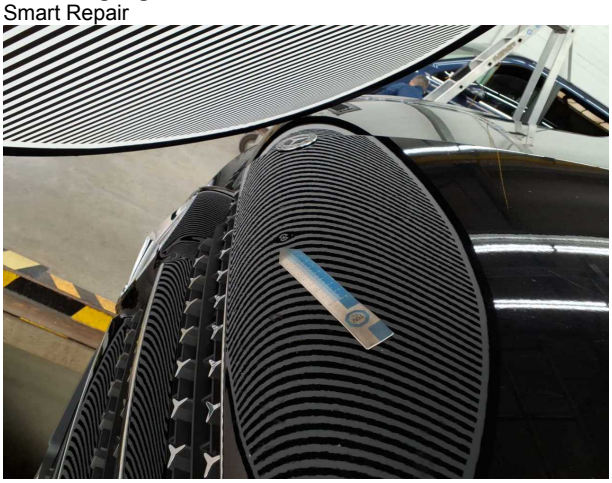


Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair

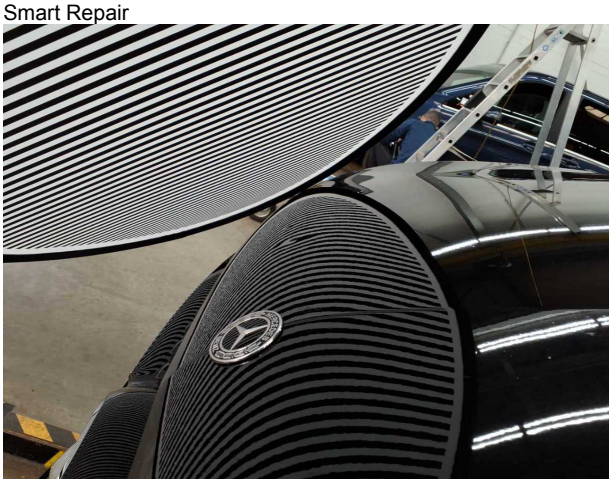

Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair

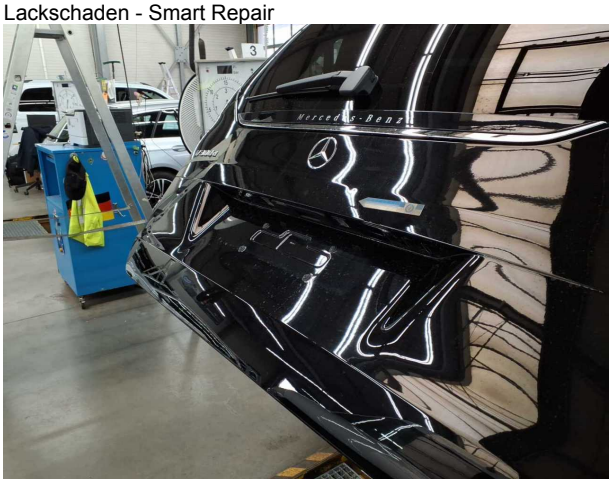

Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair

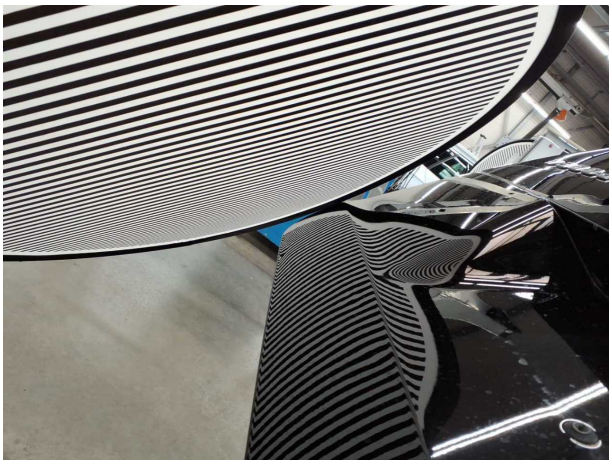


Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair

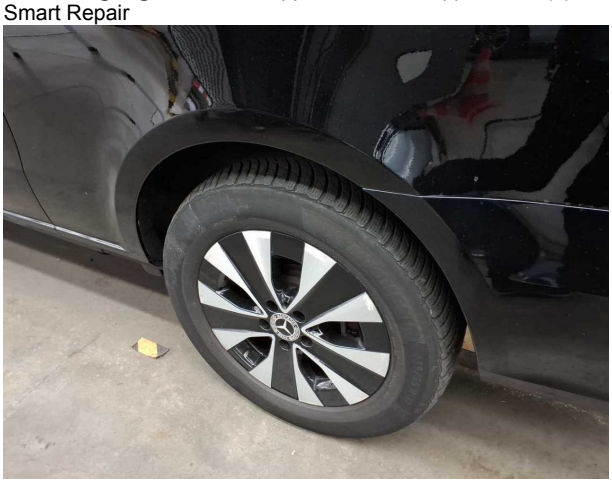

Beschädigung #13: Festpreis: Leichtmetallfelge 17" (HL) - verkratzt / verschürft - erneuern

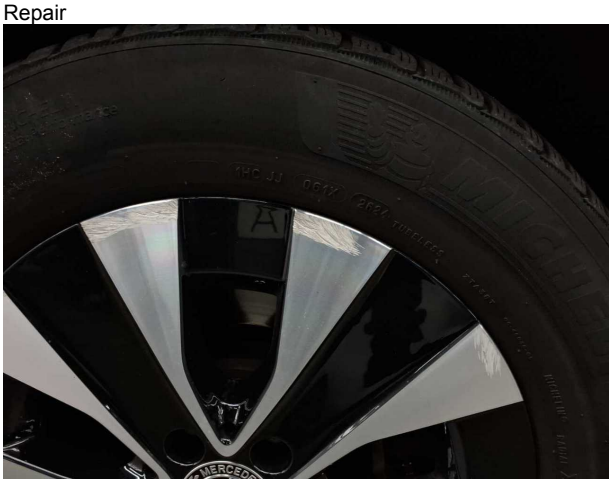

Beschädigung #13: Festpreis: Leichtmetallfelge 17" (HL) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Inkl. Zierleiste) - verkratzt / verschürft - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (In… Zierleiste) - verkratzt / verschürft - lackieren

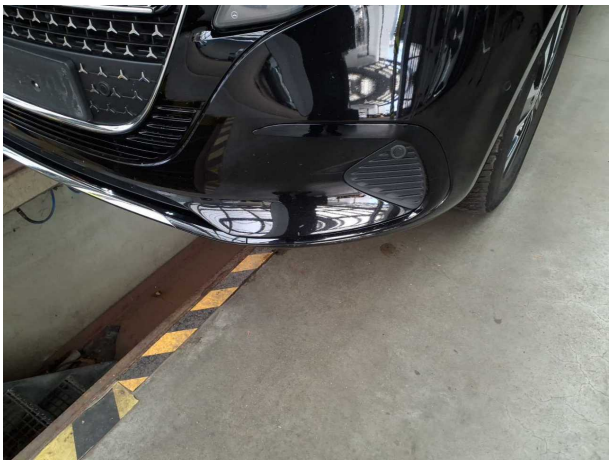

Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Inkl. Zierleiste) - verkratzt / verschürft - lackieren

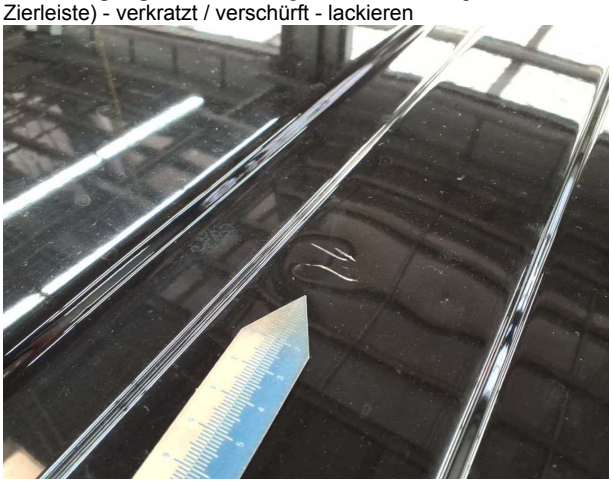

Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro… (Mehrkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern