DEKRA-Nr: 0357 / 034736 / 2026 / B085565002689 vom 04.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	04.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Instandgesetzter Heckschaden (Stoßfänger) nach vorliegenden Informationen ohne Schadenshöhe.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.05.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	GLB (BM 247)(07.2019->) / GLB 200 d Progressive 4Matic (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2476131W236957	HSN / TSN	2222 / AHX
DAT €uropa-Code®	015701596130003	DAT Marktindex	DE003 6387
Km-Stand abgelesen	55078	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni / 696		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 100 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 55 R 18 100 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 55 R 18 100 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 55 R 18 100 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Progressive, Easy-Entry Funktion, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Hinterachse: Vierlenker, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, LM-Felgen 6,5x17 (10-Speichen), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Off-Road-Pro Technik-Paket, Radstand 2829 mm, Reifen 215/65 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Rücksitzlehne neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
28402	Fußmatten Velours
37603	Ambiente-Beleuchtung
2707	Ausstattungs-Paket: Business
69820	Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
4312	Fahrassistenz-Paket
24995	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
16003	Fzg. ohne Dachreling
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
3846	Infotainment-Paket High-End
31704	Innenausstattung: Edelholz Walnussholz dunkel


28011	Innenhimmel schwarz
28901	Klimaautomatik (Thermotronik)
69012	Lenkrad (Leder Nappa)
69005	Lenkrad heizbar
4409	Park-Paket
19107	Scheibenwaschanlage beheizt
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
30208	Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
24205	Sound-System
2610	Spiegel-Paket
4107	Technik-Paket
26731	Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
40915	Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 23.05.2025 bei Kilometerstand 37.490

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

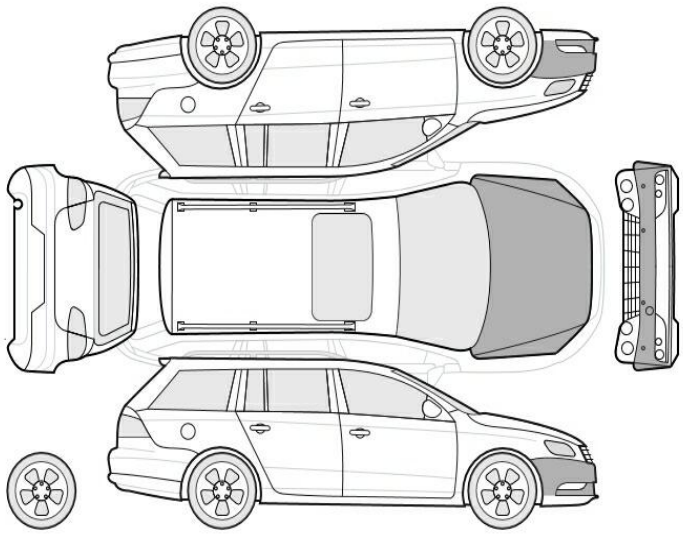

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag, smart repair (Bild 12, 13)
2. HU-Fällig,
3. Wartungsintervall überzogen, Wartung durchführen, (Bild 14)
4. Felge hinten links Kratzer, smart repair (Bild 15)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, Steins.>6st./dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)
6. Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)
7. Lackvorbereitung

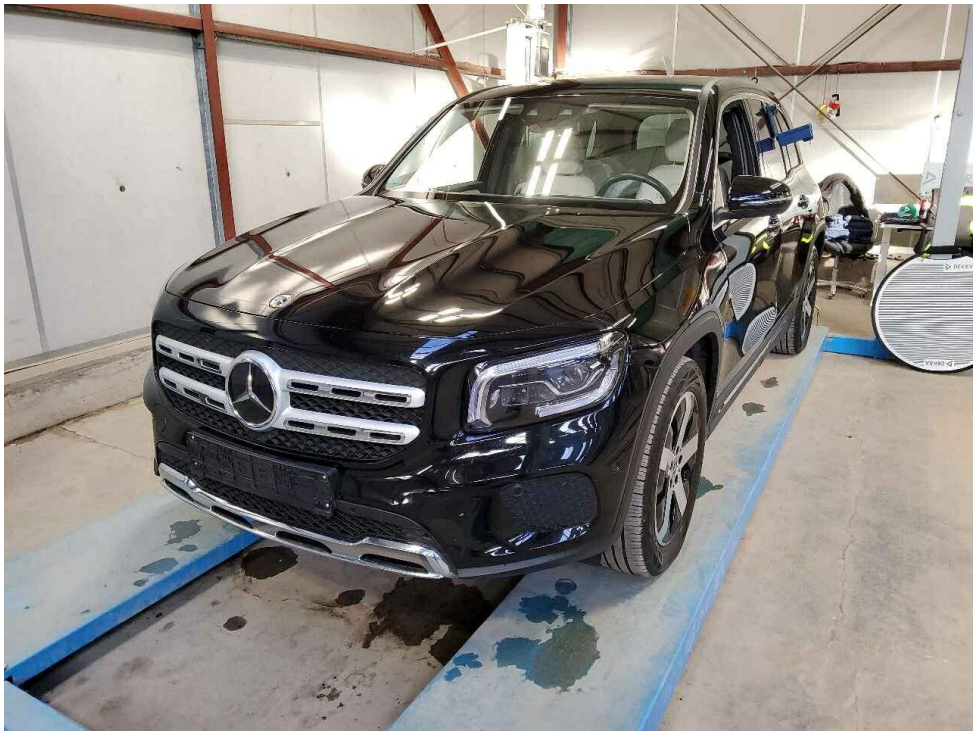


Bild 1 : Diagonal von vorne

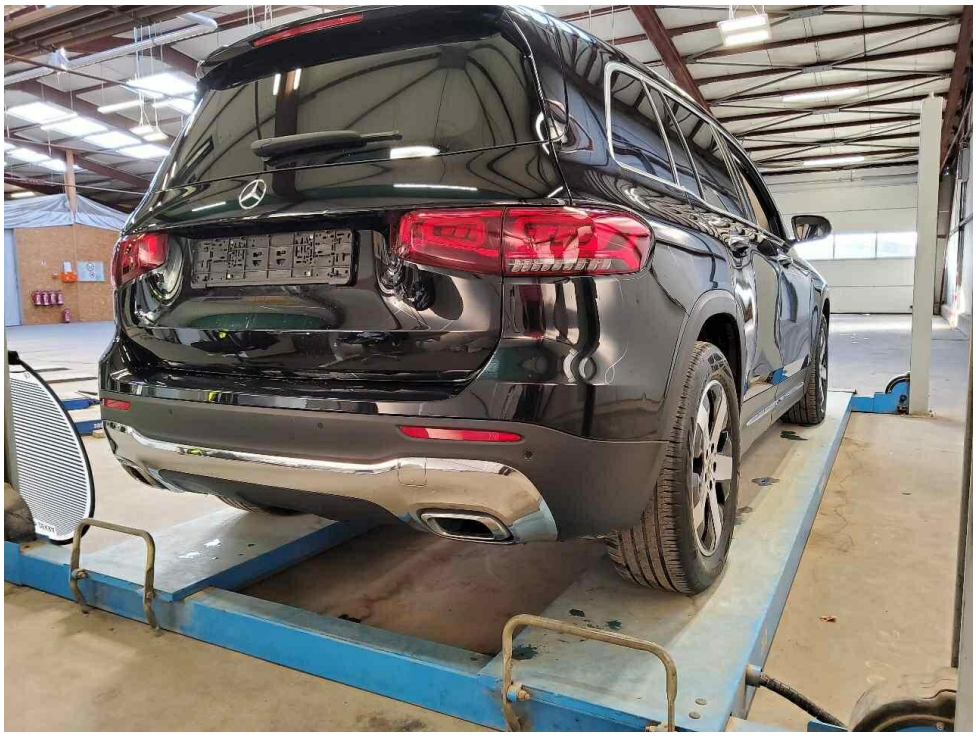


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

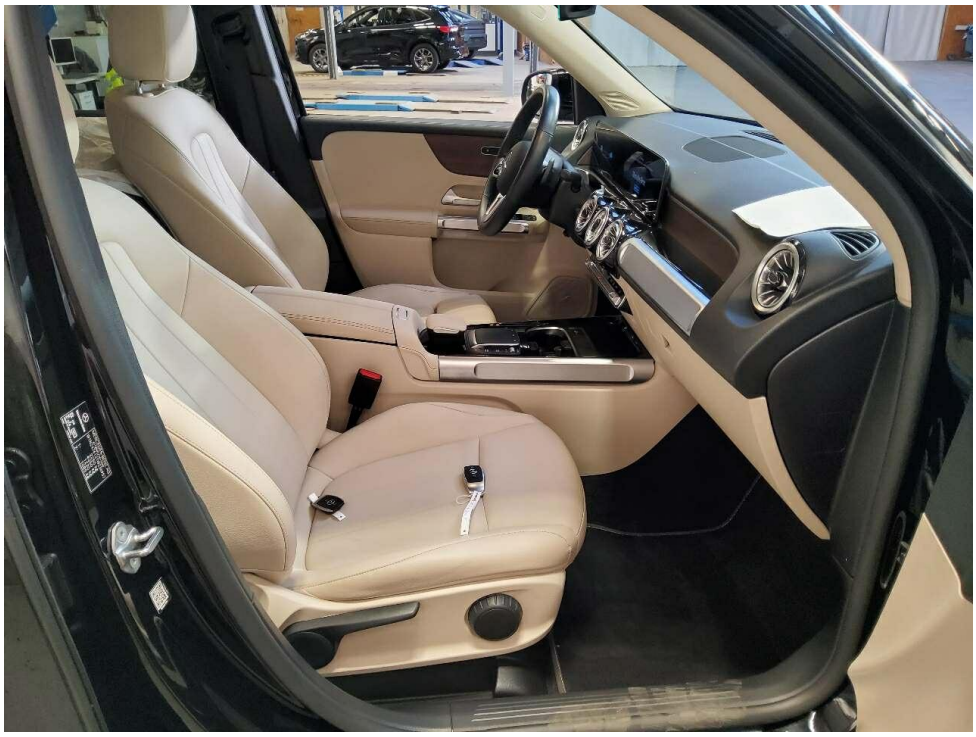


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

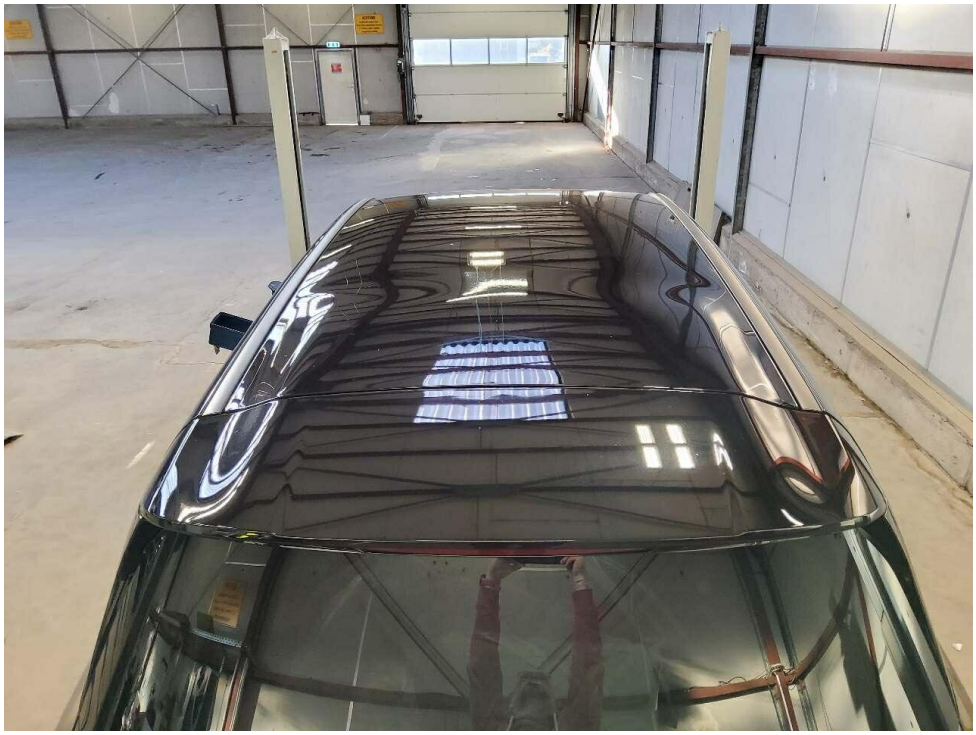


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

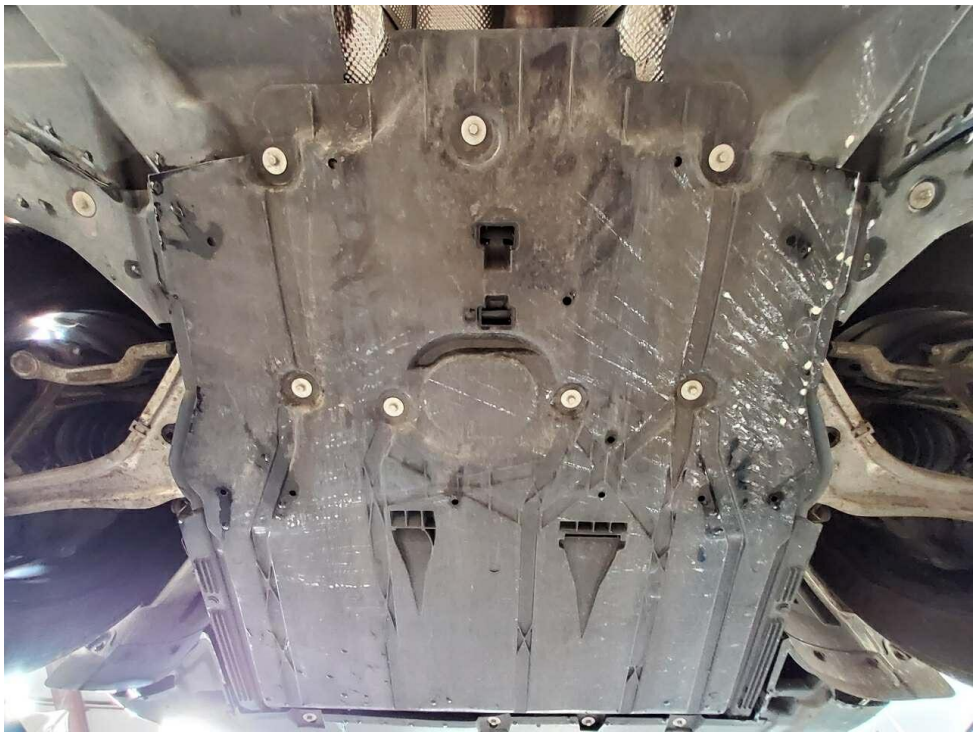


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

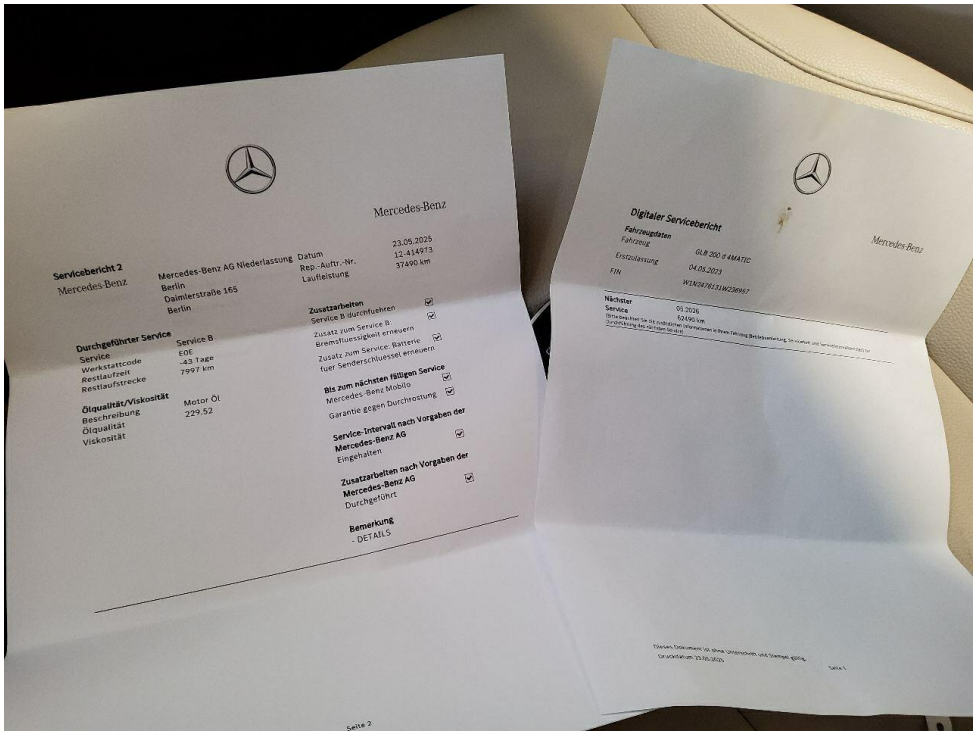


Bild 7 : Wartungsnachweise

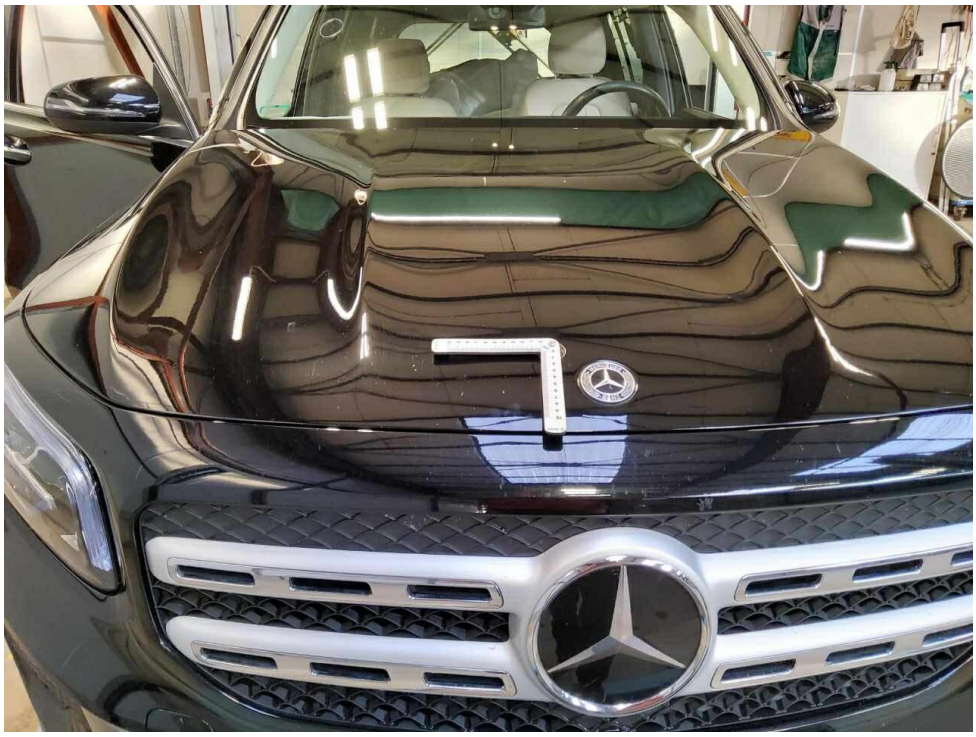


Bild 8 : Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau

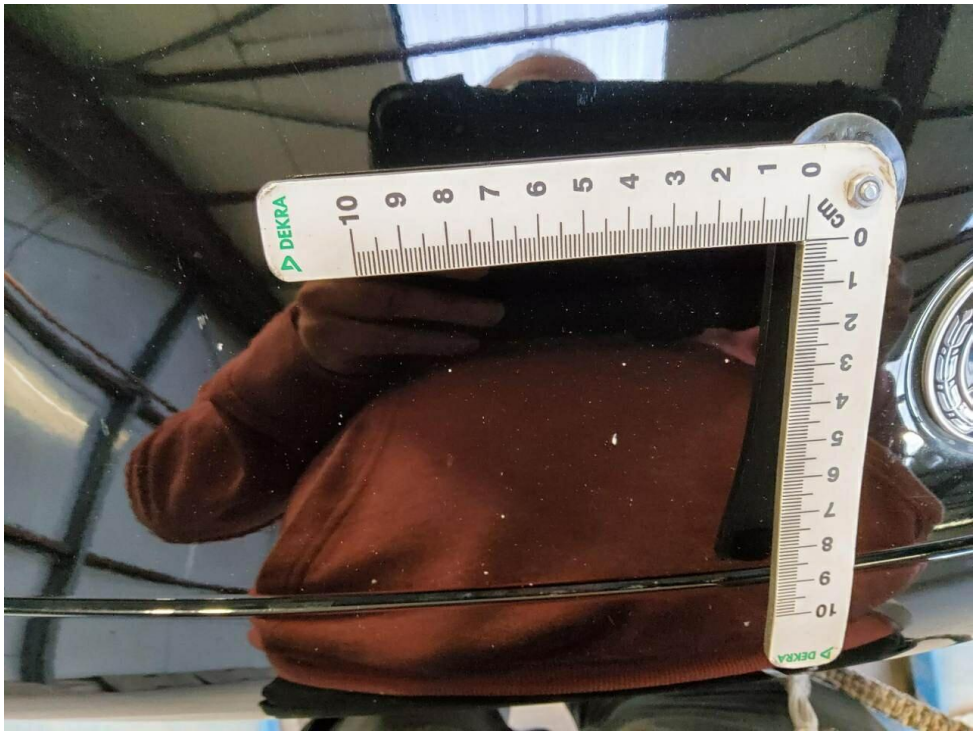


Bild 9 : Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau

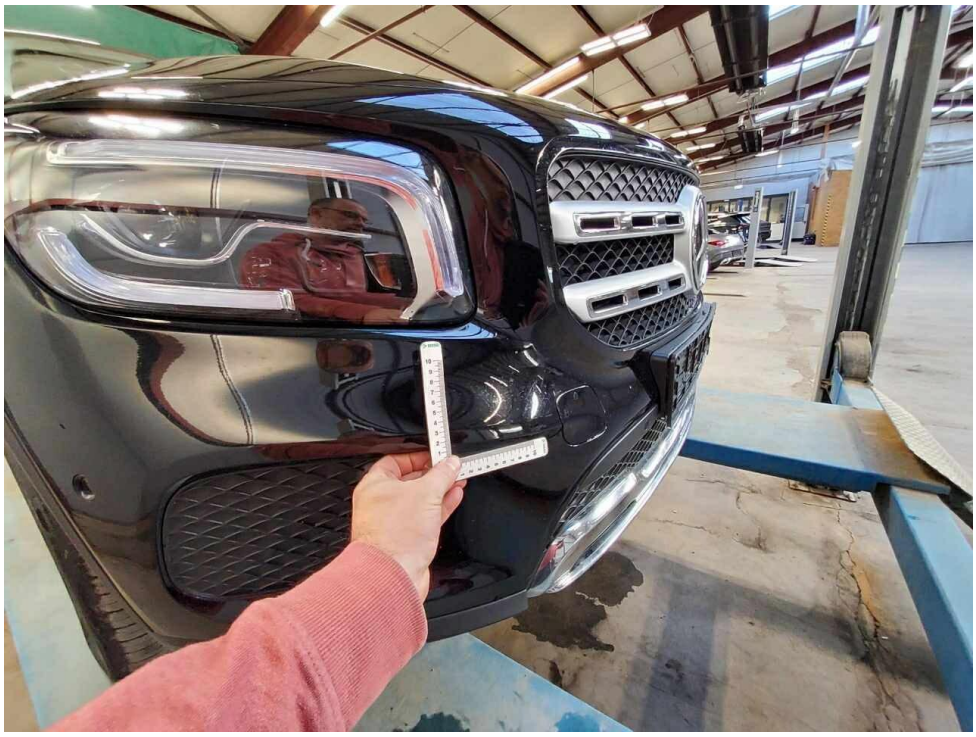


Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steins.>6st./dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steins.>6st./dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Frontscheibe Steinschlag

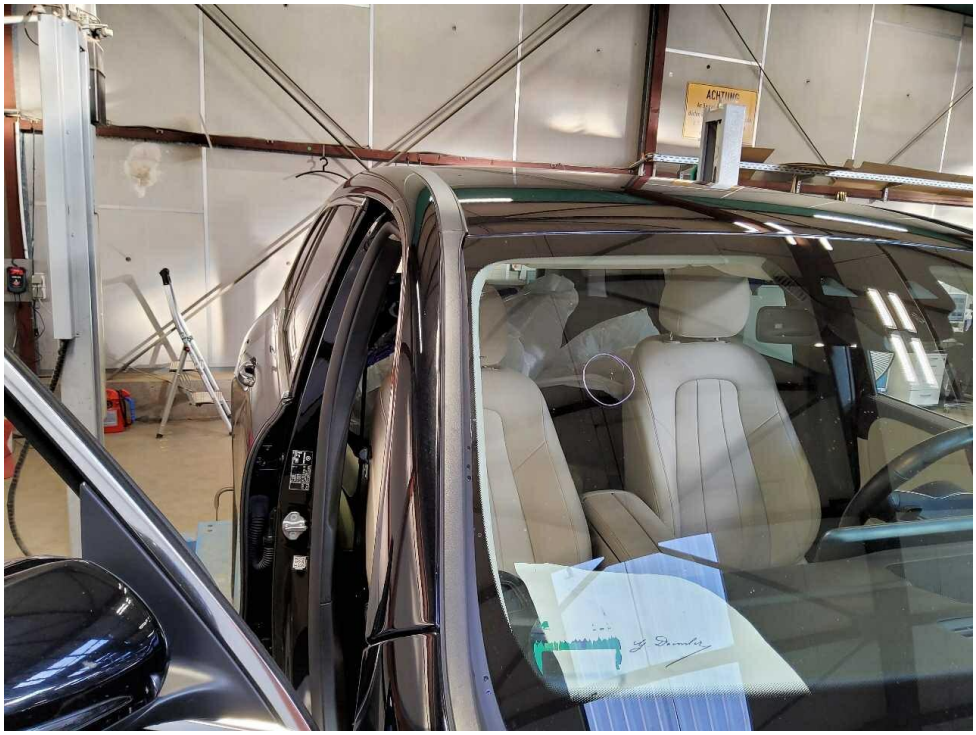


Bild 13 : Frontscheibe Steinschlag

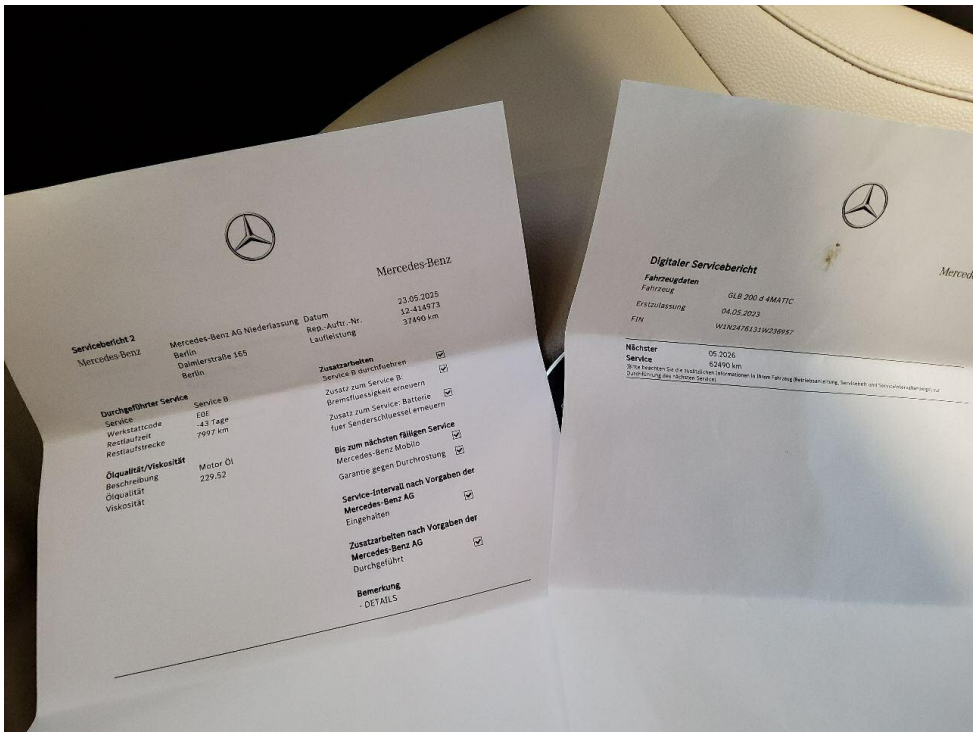


Bild 14 : Wartungsintervall überzogen, Wartung durchführen



Bild 15 : Felge hinten links Kratzer

Windshield repair



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie instandgesetzt.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been repaired for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP