TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48017455
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Sachverständiger:	Christian Kabbeck
Besichtigung durch	Ziad Altaiara

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD6523	**Vehicle Identification number**	W1V3KBFZ1SP746338
Erstzulassung	16.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	73.935 km
HSN/TSN	2222 / BOW 58498	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	-4.600 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Pro, IR4 Radstand 3665 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, VK8 Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrgastraum, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H1I Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern	255,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
3	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern	622,00 €
Summe (netto)			1.427,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts	5.024,95 €

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts, nicht fachgerecht repariert	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.
Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.427,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	5.024,95 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	6.451,95 €
Mwst. (19%)	**1.225,87 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**7.677,82 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Christian Kabbeck)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung

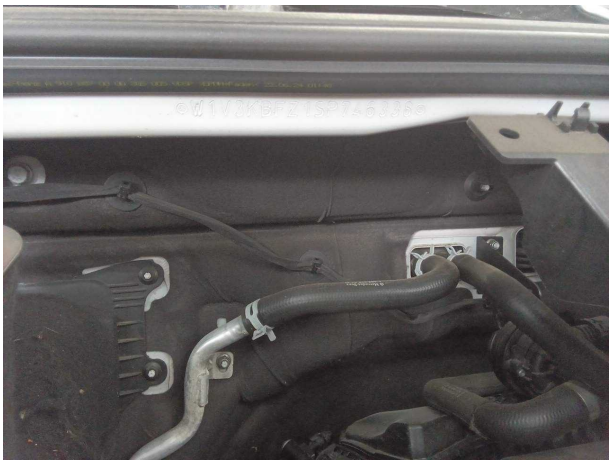


Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

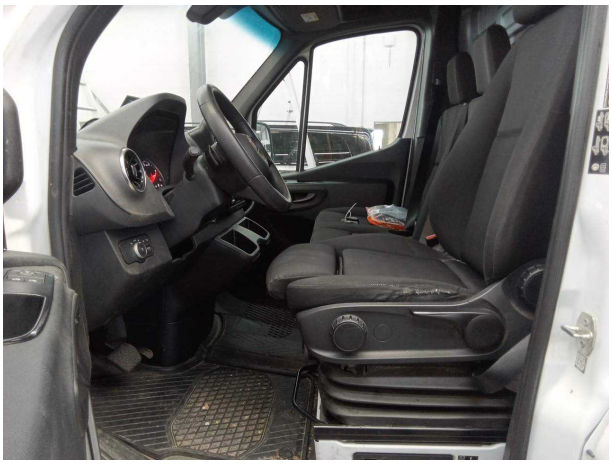


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Kombiinstrument

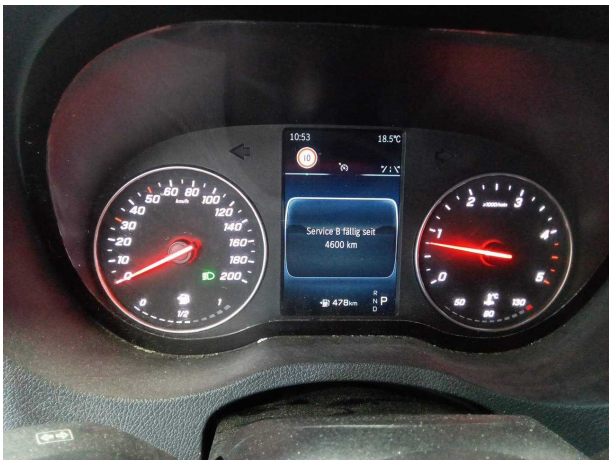


Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Dokumente

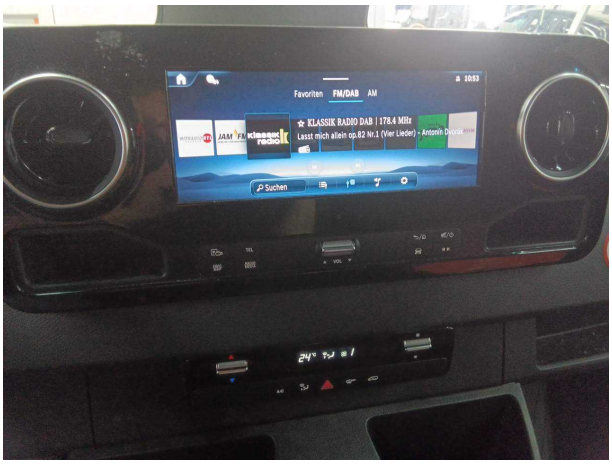


Abbildung 20: Sonstiges

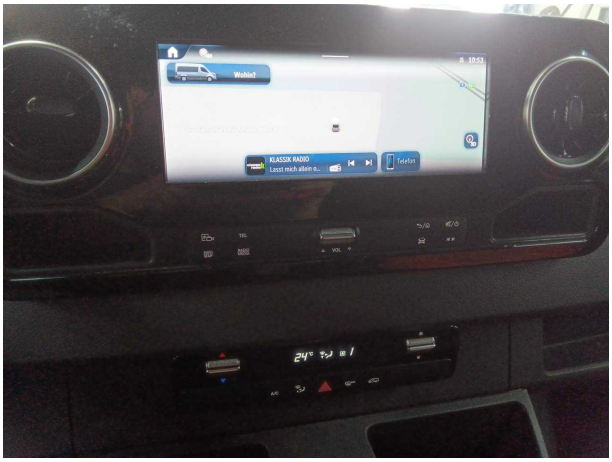


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern

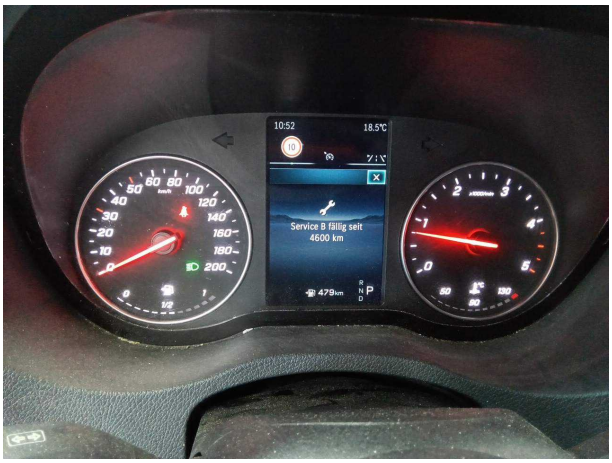

Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

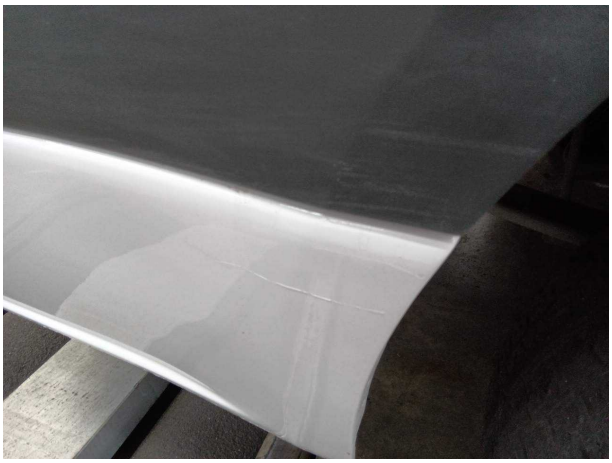

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7463 09.10.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 907	317 CDI
FZ-IDENT-NR	W1V3KBFZ1SP746338	AMTL KZ WI-MD6523	TYP-CODE 03 SP 77
ERSTE ZUL	16.10.2024	LAUFLEIST 73935	
REP-FIRMA	MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH		AM POSTBAHNHOF 16
	10243 BERLIN		

AUSFUEHR-	AB P626849/T154693	SERVICE FEST 60000KM	AUSST-PAKET AKUST
VARIANTEN	WEGFALL PARKLEUCHTE	REIFENDR-UEBERWACH	LENKRAD HOEHENVERST
	AENDERUNGSPAKET 4-I	KLIMAANLAGE	WAERMED-GL MIT BAND
	EINST-GR ECKSAEULE L	GRIFF EINST HECKTUER	GRIFF EINST SCHIEBET
	A-SPIEGEL OHNE BLINK	MBUX MULTIMEDIA SYST	PANNENMANAGEMENT
	NOTRUFASSISTENTSYST	A-SPIEGEL VERST/HZB	A-SPIEGEL ELEK/KLAPP
	MOBILE KOM-MODUL LTE	DIGITALRADIO	NAVIGATIONSSYSTEM
	MULTIFUNKT-LENKRAD	TEMPOMAT	ECO START/STOP
	LADERAUM BELEUCHTET	FAHRLICHTASSISTENT	VERKEHRSZ-ERKENNUNG
	SPURHALTEASSISTENT	DECKENLEUCHTE H	LED-LICHTB LADERAUM
	DACHBEDIENEINH KOMF	LED-SCHEINWERFER	NEBEL-/ABBIEGELICHT
	BLINKLEUCHTEN SEITL	MARKIERUNGSL SEITL	REGENSENSOR
	WET WIPER SYSTEM	SITZBEZUEGE STOFF	GURTWARNER BEIFAHRER
	SCHWINGSITZ KOMF FAH	SITZHEIZUNG FAHRER	SITZHEIZUNG BEIFAH
	BEIFAHRER ZWEISITZER	KOMBIINSTR FARBIG	HALTEGRIFF EINST L/R
	ABLAGEFACH U COCKPIT	WEITWURFDUESEN	KABELLOSES LADEGER
	LADEPAKET I-TAFEL	BATTERIE 12V 92AH	3.BREMSLEUCHTE DACH
	AUFTRITT HECKTUER	F-SITZKASTEN NIEDRIG	ABLAGE O WINDSCHUTZS
	ABSCHLEPPOESE H	TRENNWAND	PARKEN-PAKET
	KLAPPDECKEL ABLAGEF	HAUPTTANK 93 LTR	FEHLBETANKUNGSCHUTZ
	SITZERKENNUNG F-SITZ	ARMLEHNE FAHRERSITZ	ABGASREINIG SCR GEN4
	9-GANG AUTOMATIK	BERGANFAHRHILFE	VERZURRSCH SEITENW
	VERZURRSCH DACHRAHM	STABILISIERUNG I	WEGFALL FZG-ABSENK
	HOLD-FUNKTION	BEIFAHRERAIRBAG	FELGE HERST MAGNETTO
	REIFEN 235/65 R 16 C	DIEBSTAHL-WARNANLAGE	FELGE 6.5 J X 16
	INNENVERKL BIS DACH	LAENGST VERSTAERKUNG	BODENBEL KUNSTSTOFF
	AUSSTATTUNG PRO	HECKTUER 270 GRAD	V-ACHSE ERH TRAGLAST
	GENERATOR 250A	LADER-SCHIEBETUER R	SCHWINGUNGSTILGER
	TOTWINKELASSISTENT	AKTIV BREMSASSISTENT	GERAEUSCHMASSNAHMEN
	H-ACHSE R245FE-2.45H	ACHSUEBERSETZ 3,923	HOCHDACH
	HINTERRADANTRIEB	ZUL GESAMTGEW 3500KG	RADSTAND 3665MM
	AUSFUEHRUNG EUROPA	ZULASSUNG N1	PRODUKTIONSL DEUTSCH
	KASTENWAGEN	ABLAGEFACH O DACHVKL	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	1	3	22.56
63-6764 01	SEITENWANDBEPLANKUNG UNTERTEIL R VOR RADLAUF ERNEUERN FZG MIT MITTELLANGEM RADSTAND	2	45	338.40

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7463 09.10.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63-6767 01	SEITENWANDBEPLANKUNG UNTERTEIL R NACH RADLAUF ERNEUERN FZG MIT MITTELLANGEM RADSTAND	2	51	383.52
72-1213 01	2. TUER R ALS SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN, EINSTELLEN, TUERVERKLEIDUNG U, UND TUERFUEHRUNGEN AB-/ANMONTIEREN	1	7	52.64
72-1646 01)	ALLE TEILE DER 2. TUER R ALS SCHIEBETUER UMBAUEN (TUER AUSGEBAUT)	1	24	180.48
72-1638 01	ZUSATZ ZU SCHIEBETUER R ERSETZEN (FZG MIT HOCHDACH)	1	4	30.08
68-1117 01)	VERKLEIDUNG INNENRAUM AN TUERSAEULE R LOESEN/BEFESTIGEN	2	3	22.56
72-7796 01)	FUEHRUNGSSCHIENE DER SCHIEBETUER U R MIT TRITTBRETT AUS-/EINBAUEN (SCHIEBETUER AUSGEBAUT) UMFASST: VERKLEIDUNG EINSTIEG AUS-/EINBAUEN	1	3	22.56
88-2164 01	SCHUTZLEISTE AN DER SEITENBEPLANKUNG R H VOR RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: GGF SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	2	2	15.04
88-2163 01	ZUSATZ ZU SCHUTZLEISTE H R ERNEUERN (FZG MIT MARKIERUNGSLEUCHTEN SEITLICH)	2	1	7.52
88-2163 01	ZUSATZ ZU SCHUTZLEISTE H R ERNEUERN (FZG MIT MARKIERUNGSLEUCHTEN SEITLICH)	2	1	7.52
88-9042 01	SEITENTEIL R FUER STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHUTZLEISTE AN SEITENWAND-BEPLANKUNG NACH RADLAUF AUS-/EINBAUEN	2	11	82.72
88-9190 01	ZUSATZ ZU SEITENTEIL R AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	1	7.52
88-9191 01	ZUSATZ ZU SEITENTEIL R AUS-/EINBAUEN (FZG MIT TOTWINKEL ASSISTENZSYSTEME)	2	1	7.52
54-1015 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR ELEKTRISCHEN SCHWEISSARBEITEN DURCHFUEHREN (BEI REP)	1	1	7.52

97-2500 ZAX	HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEUERTEN KAROSSERIETEILEN DURCHFUEHREN	2	3	22.56
97-4101 01)	UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (SEITENBEPLANKUNG H R)	2	2	15.04
97-4101 01)	UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (ERG-ARB)	2	3	22.56

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7463 09.10.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.-PREIS
98-4373 01	SCHIEBETUER R	NEUTEILLACK ST I-M	59	579.38
98-5321 01	BEPLANKUNG M R U UNTERHALB LEISTE VOR RADLAUF	NEUTEILLACK ST I-E	9	88.38
98-5068 01	BEPLANKUNG H R U UNTERHALB LEISTE NACH RADLAUF	NEUTEILLACK ST I-E	11	108.02
L 9959	ZUSCHLAG FARBMUSTER HERSTELLEN		3	29.46
98-1560 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	186.58
98-1133 ZAX	FARBTON MIT MISCHANLAGE AUFBEREITEN		2	19.64
98-1055 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN LACKIERUNG (FUER AUSFUEHRENDEN UND ODER OBJEKT)		3	29.46

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1782		SCHIEBETUER R	910 730 6201	1361.77
1876		DAEMPFUNG SCHIEBET R	639 602 0380	12.21
2332		SCHUTZL SCHIEBET R	+910 690 0700 9K83	151.50
2592	2 X	SPREIZNIET R	+201 990 0292 9051	3.06
5512		SCHUTZL H S-WAND H R	+910 690 7800 9K83	59.25
5750		BEPLANKUNG M R U	907 637 1400	349.92
5752		BEPLANKUNG H R U	907 637 1600	350.55
5762		SCHUTZL V S-WAND H R	+910 690 7700 9K83	42.55

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZ1SP7463 09.10.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
GESAMT KL 1	42 AW	X	7.52	EUR/AW	315.84	
GESAMT KL 2	116 AW	X	7.52	EUR/AW	872.32	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						1 188.16
N E B E N K O S T E N						
UNTERBODENSCHUTZ						
LOHN KL 2	5 AW	X	7.52	EUR/AW	37.60	
MATERIAL					6.00	
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	3 AW	X	7.52	EUR/AW	22.56	
MATERIAL					40.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						106.16
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	106 AW	X	9.82	EUR/AW	1 040.92	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					312.28	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 353.20
E R S A T Z T E I L E					2 330.81	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					46.62	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						2 377.43
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						5 024.95
MWST 19.00 %						954.74
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						5 979.69

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = 67052794

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KBFZ1SP7463 09.10.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ SPRINTER 907 317 CDI
FZ-IDENT-NR W1V3KBFZ1SP746338 AMTL KZ WI-MD6523 TYP-CODE 03 SP 77
ERSTE ZUL 16.10.2024 LAUFLEIST 73935
REP-FIRMA MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH AM POSTBAHNHOF 16
10243 BERLIN

KD-NR / SV-NR : 131352 67052794 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 09.10.2026

AV-CODES
- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GJ GK GM G1 G5 G6
G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IJ IK I1
I2 I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK
LP L2 MB MC ME MG MZ M1 M7 N1 OG OH OY O3 O8 PA
PH P5 P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 T0 T6 VP VX
V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV
ZY Z3 Z8
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GJ GK GM G1 G5 G6
G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IJ IK I1
I2 I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK
LP L2 MB MC ME MG MZ M1 M7 N1 OG OH OY O3 O8 PA
PH P5 P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 T0 T6 VP VX
V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV
ZY Z3 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 2334 EL / E 5514 EL / E 5764 EL
E 5752 ---> N 2588 X / E 5752 ---> N 2588 LO
N 9853 LO / H 9975 LO / U 5752 LO
E 5750 ---> N 1782 Z / E 5750 ---> N 1782 LO
E 5750 ---> N 4888 Z / E 5750 ---> N 4888 LO
L 9957 LL / L 9960 LL

LOHNFAKTOREN
- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW
- LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNEN-CODES
- AKTIVE CODES : 40 30.00 / 70 6.00 / 72 40.00

ERSATZTEILE
- PREISSTAND : 01.10.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.10.2026

LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR : LE 1782 / LE 5750 / LE 5752 / L 9959

ANZAHL POSITIONEN
- ERFASST : 18
- MUTATIONEN :

SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KBFZ1SP7463 09.10.2026

SCHLUSSKALKULATION

LOHN:	1 188.16	NEBEN:	106.16	LACK:	1 353.20	ET :	2 377.43
REP :	5 024.95	MWST:	954.74	REPI:	5 979.69		

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

L 9960	L 9957	L 9959	N 9853	H 9975
E 5512	E 5514	E 5762	E 5764	E 5750
E 1782	E 1876	E 2332	E 2334	N 2588
E 2592	U 5752	E 5752		

SYSTEM AUDATEX