DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B085566001675 vom 28.05.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	14.04.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 111 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.04.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Tourneo Custom Bus (TTU)(2023->) / Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 320 L2 Titanium FWD
Aufbauart	Kleinbus	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0XXXTA4XPM80274	Maße Länge/Breite/Höhe	5050 / 2032 / 1962 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3500
zul. Gesamtmasse	3095 kg	HSN / TSN	8566 / CAE
DAT €uropa-Code®	022850651150002	DAT Marktindex	DE001 6490
Km-Stand abgelesen	7114	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1996
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall

Farbe	Magnetic-Grau (Metallic) / Metallic / PN4DQ0 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S /O	7 mm
	rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S /O	7 mm
2	links	215 / 60 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S /O	8 mm
	rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Eco	S /O	8 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2027			
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abbiegelicht im Scheinwerfer, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Armlehnen vorn, Außenspiegel in Wagenfarbe, Batterie (AGM), Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum, Bordcomputer, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Notrufsystem, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fenster in Schiebetür links, feststehend, Fenster in Schiebetür rechts, feststehend, Fensterheber elektrisch, Feststellbremse elektrisch, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Haltegriff A-Säule, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heizung mit Umluftschaltung, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie/Aufbau: Bus, Karosserievariante: Normaldach, LM-Felgen 6,5x17, LM-Felgen 6,5x17 (6-Doppelspeichen), Laderaumleuchte LED, Lenkrad (Leder), Motor 2,0 Ltr. - 100 kW EcoBlue KAT, Parkpilotsystem vorn und hinten, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 3500 mm, Reifen 215/60 R17C, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz-Paket 5 (3 Einzelsitze 2.Reihe / 1 Einzelsitz und Doppelsitzbank 3.Reihe), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Titanium, Traktionskontrolle, Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe, USB-Schnittstelle, Verzurrösen (4), Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,20 t

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
70335	Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle
29004	Klimaautomatik 3-Zonen
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad
4485	Sitz-Paket 49: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff
2360	Technologie-Paket 5
26724	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motor springt nicht an, gemäß KVA Batterie erneuert, (Bild 6, 7)
2. Wartung fällig, kein Nachweis,
3. Frontschaden, vorab Scheinwerfer links erneuert, instandsetzen (Bild 9, 10, 11, 12, 13, 14)
4. Seitenwand links eingedellt und verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)
5. Tür vorn links verschrammt, smart repair (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum Gebrauchsspuren, (Bild 8)
Frontscheibe Steinschlag, (Bild 19)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise
2. Bordmappe



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

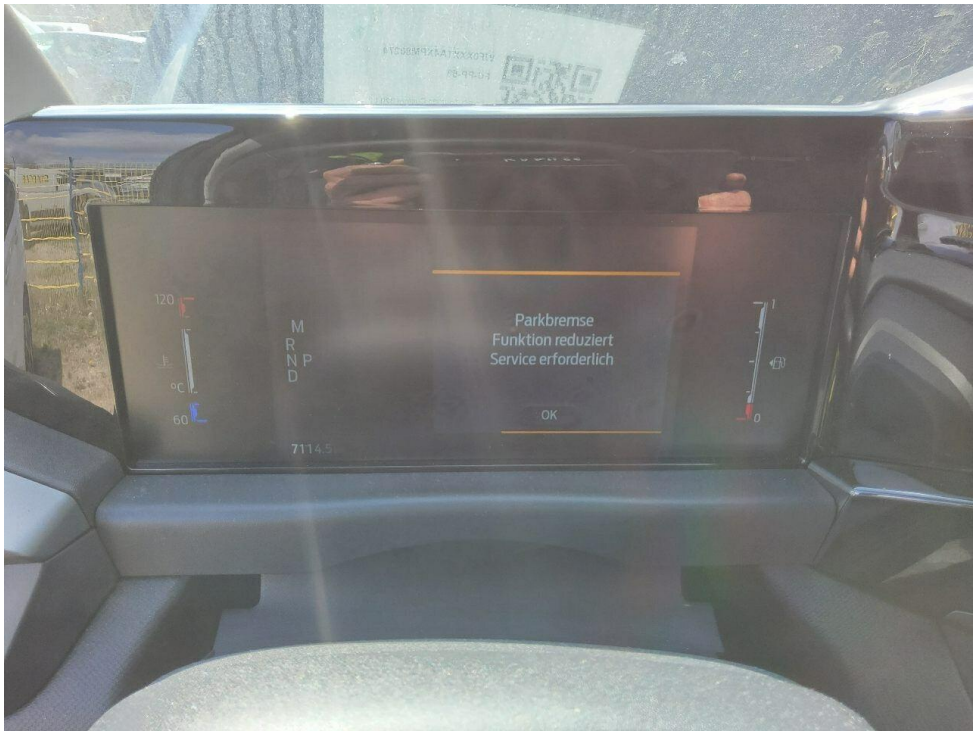


Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

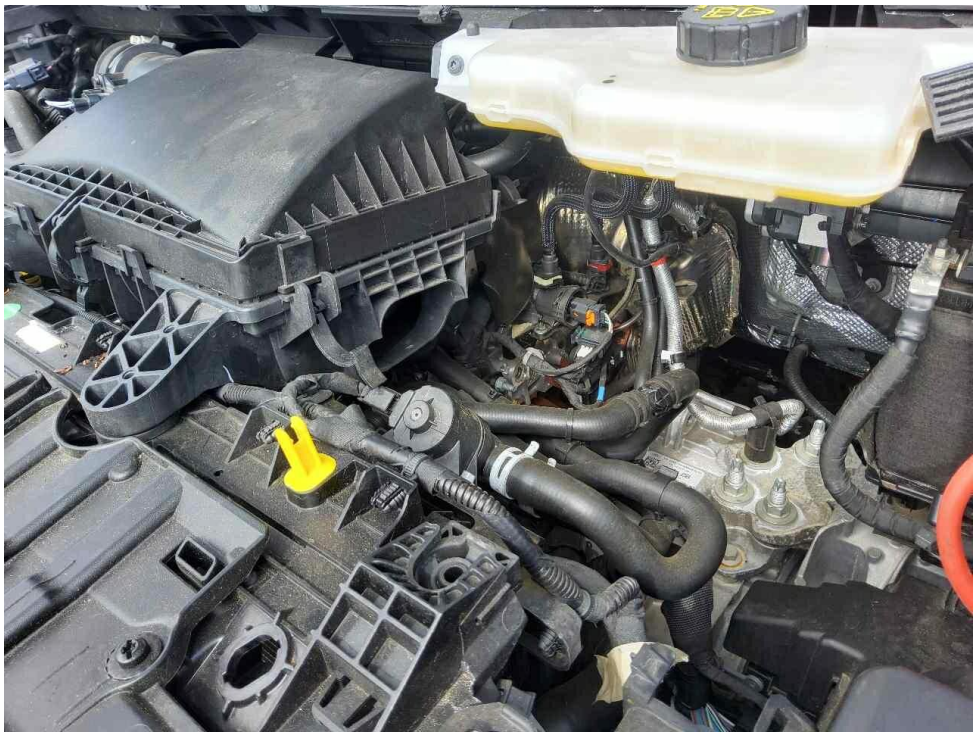


Bild 6 : Motorschaden



Bild 7 : Motorschaden



Bild 8 : Laderaum Gebrauchsspuren



Bild 9 : Frontschaden

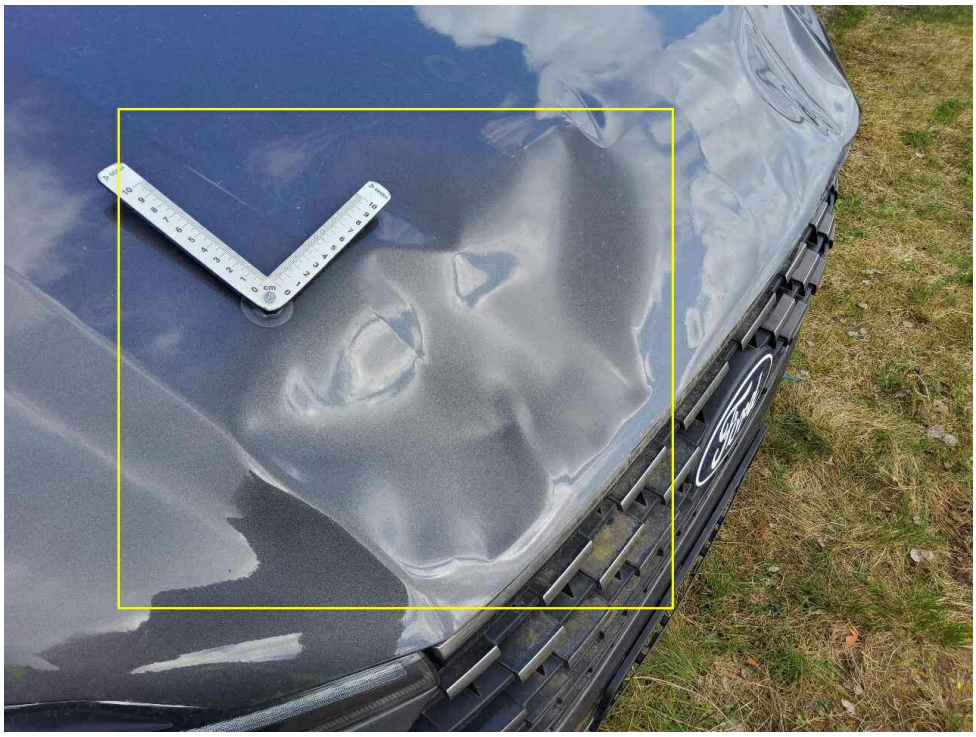


Bild 10 : Frontschaden

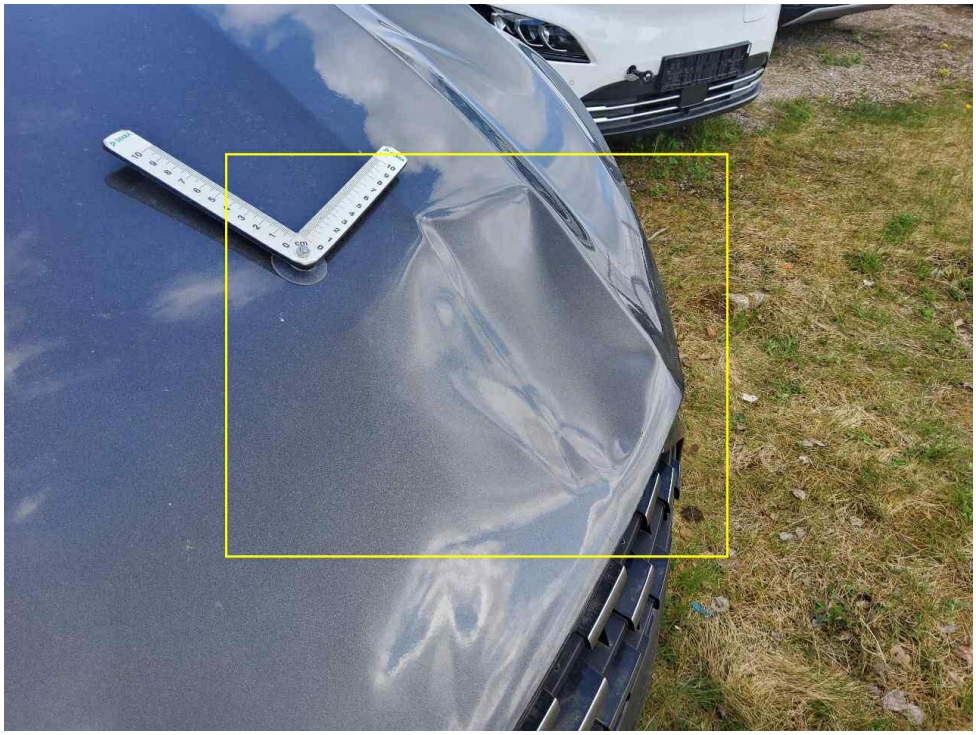


Bild 11 : Frontschaden



Bild 12 : Frontschaden

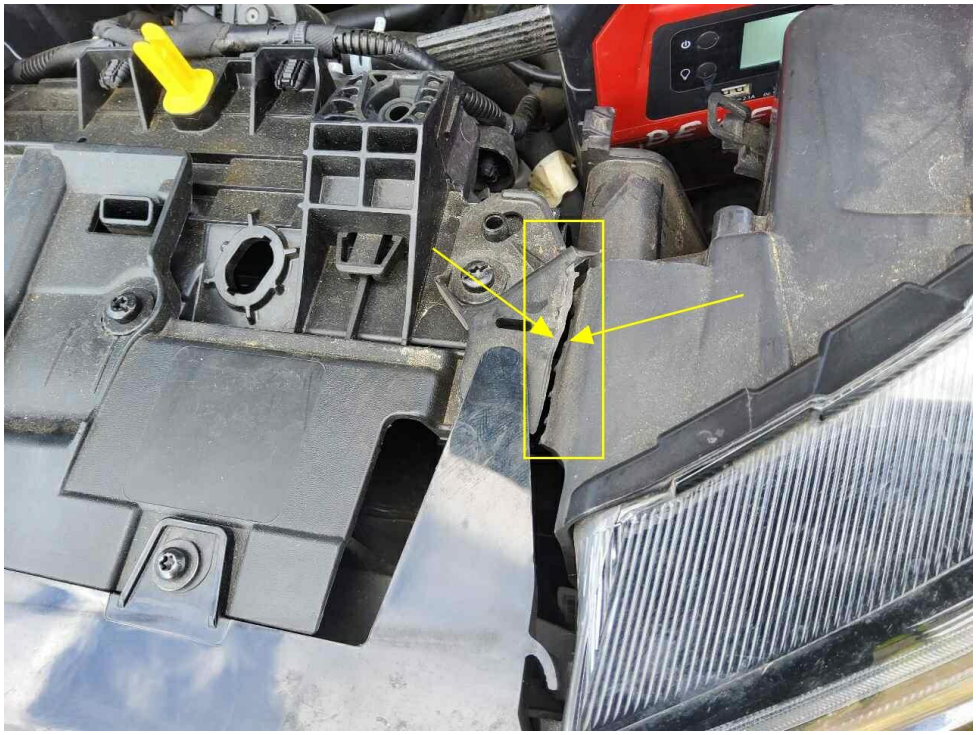


Bild 13 : Frontschaden

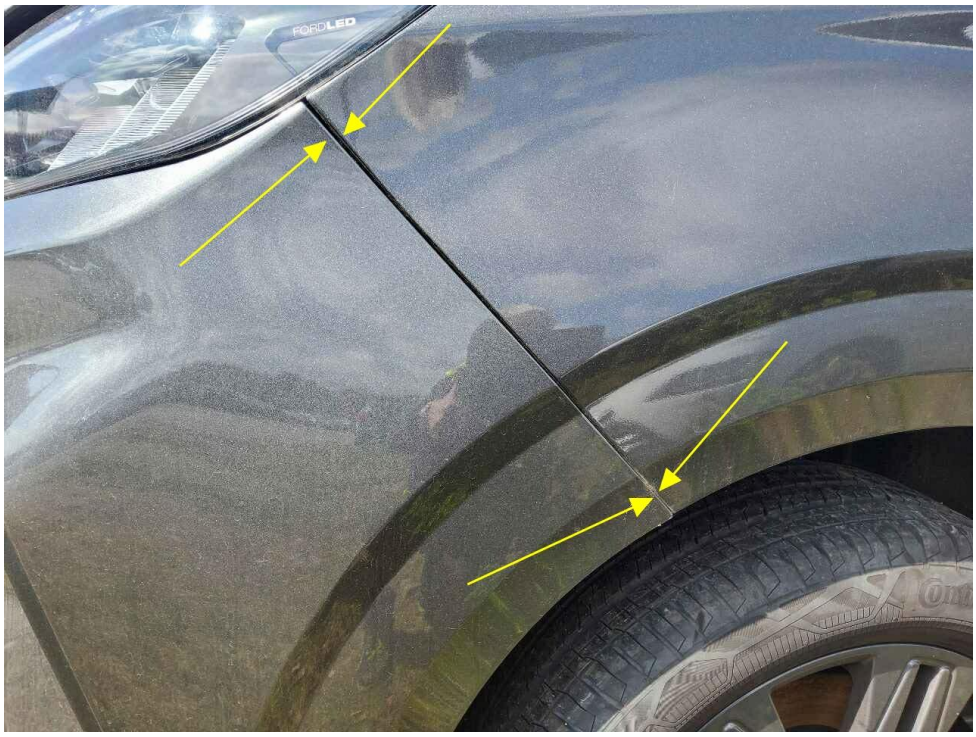


Bild 14 : Frontschaden



Bild 15 : Seitenwand links eingedellt und verschrammt

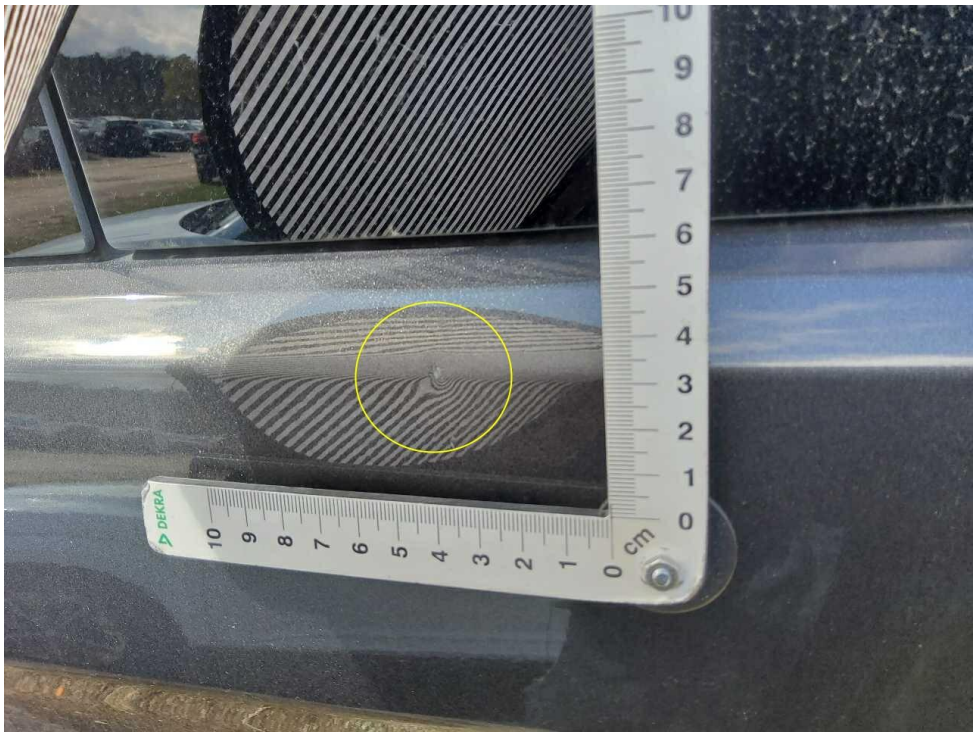


Bild 16 : Seitenwand links eingedellt und verschrammt



Bild 17 : Tür vorn links verschrammt



Bild 18 : Tür vorn links verschrammt



Bild 19 : Frontscheibe Steinschlag