DEKRA-Nr: 0357 / 042008 / 2026 / B079463003910 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Hinweis: Inspektion in Kürze fällig.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.12.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Polestar	Typ / Verkaufsbez.	2 (05.2020->) / Polestar2 Long Range Dual Motor Elektro 78kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YSMVSEDE6PL134821	HSN / TSN	2219 / AAA
DAT €uropa-Code®	016950900010001	DAT Marktindex	DE001 6337
Km-Stand abgelesen	39690	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	160
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Space / Metallic / Metallic / 71700 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 19 102 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	1 mm
	rechts	245 / 45 R 19 102 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	1 mm
2	links	245 / 45 R 19 102 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	4 mm
	rechts	245 / 45 R 19 102 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsenergierückgewinnung, Dachhimmel Anthrazit, Digital Key, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Elektromotor 300 kW (cont. 160 kW, Dual-Elektromotor), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Connected Safety, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung), Frontstaufach (Kofferraum, vorn), Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube, Fußmatten Textil, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 78 kWh brutto / 72,5 kWh netto (Lithium-Ionen), Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Entry, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (5-Double Spoke, Diamond Cut / Black), Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 245/45 R19 ...W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Google Services, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte schwarz, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe, Sprachsteuerungs-System, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole, USB-Anschlüsse (2) im Fond, USB-Schnittstelle vorn (2-fach), Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock), Warndreieck

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung
4431	Pilot-Lite-Paket
3808	Plus-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.11.2024 bei Kilometerstand 14.467

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

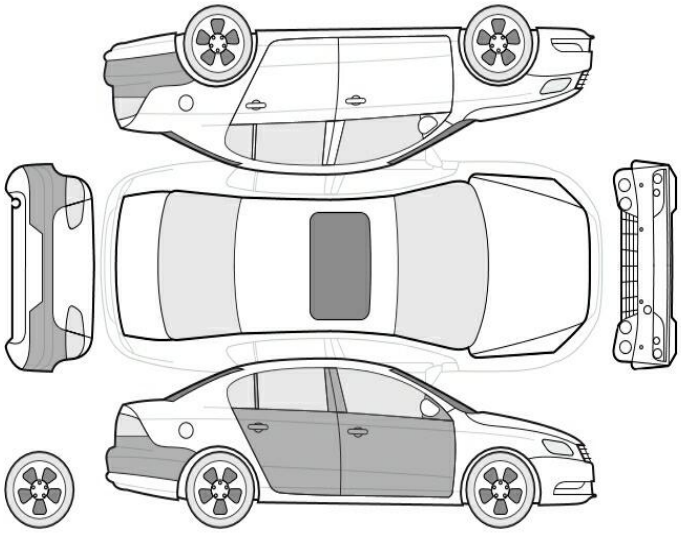

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche Reifen-Reparaturset, Ablaufdatum überschritten, erneuern (Bild 14)
2. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16)
3. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)
4. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
5. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, (Bild 12)
Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt, (Bild 13)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, (Bild 15)
Verkleidung Heckklappe, verschrammt, (Bild 17)
Tür hinten links Lackierung, Oberflächenkratzer, (Bild 20)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, (Bild 21)
Stoßfänger vorne Spoiler, unterhalb verschrammt, (Bild 22)
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 10)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	AO
vorne rechts	1 mm	AO

Legende A/ Ganzjahres /O Original

UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: B47E5930-4A9B-46C8-998E-506E667AB4A7

FAHRZEUG

MARKE: Polestar
MODELL: 2 - 78 kWh

KILOMETERSTAND: 39.690 km
FIN: YSMVSEDE6PL134821
DATUM UND UHRZEIT:
03.11.26, 15:24

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


95,2 %

ENERGIE 72kWh | 76kWh

WLTP-REICHWEITE 514km | 540km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

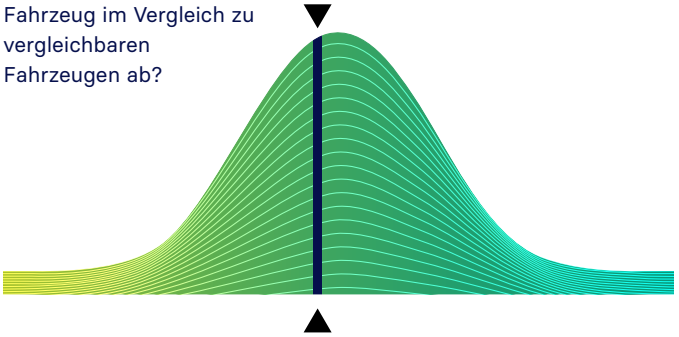

unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

GUTER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in gutem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED

AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	74,2kWh	72,3kWh	71,4kWh
Neu:	78,0kWh	76,0kWh	75,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	457-514km	378km	323km
Neu:	480-540km	398km	340km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	15:24:02
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	78%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	94%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	7,9°C	9,3°C	1,4°C	✓
Zellspannung	3,960V	3,966V	6mV	✓
Packspannung	428,1V			
Durchschn. Stromstärke	-1,1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.963	3.963	3.964	3.963	3.965	3.963	3.963	3.963	3.964	3.963	3.963	3.963	3.965	3.963	3.965	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
21 - 40	3.962	3.963	3.964	3.966	3.964	3.962	3.962	3.963	3.962	3.963	3.963	3.964	3.963	3.963	3.964	3.963	3.963	3.965	3.962	3.964
41 - 60	3.961	3.962	3.963	3.964	3.962	3.964	3.964	3.963	3.964	3.963	3.963	3.963	3.963	3.964	3.966	3.965	3.962	3.964	3.964	3.963
61 - 80	3.963	3.964	3.964	3.962	3.963	3.963	3.964	3.965	3.961	3.964	3.962	3.964	3.963	3.963	3.964	3.963	3.963	3.962	3.964	3.963
81 - 100	3.964	3.964	3.964	3.964	3.963	3.963	3.962	3.964	3.963	3.961	3.964	3.963	3.963	3.965	3.963	3.964	3.960	3.962	3.963	3.963
101 - 108	3.963	3.963	3.964	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963												

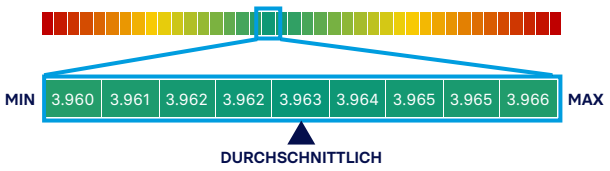

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

B47E5930-4A9B-46C8-998E-506E667AB4A7

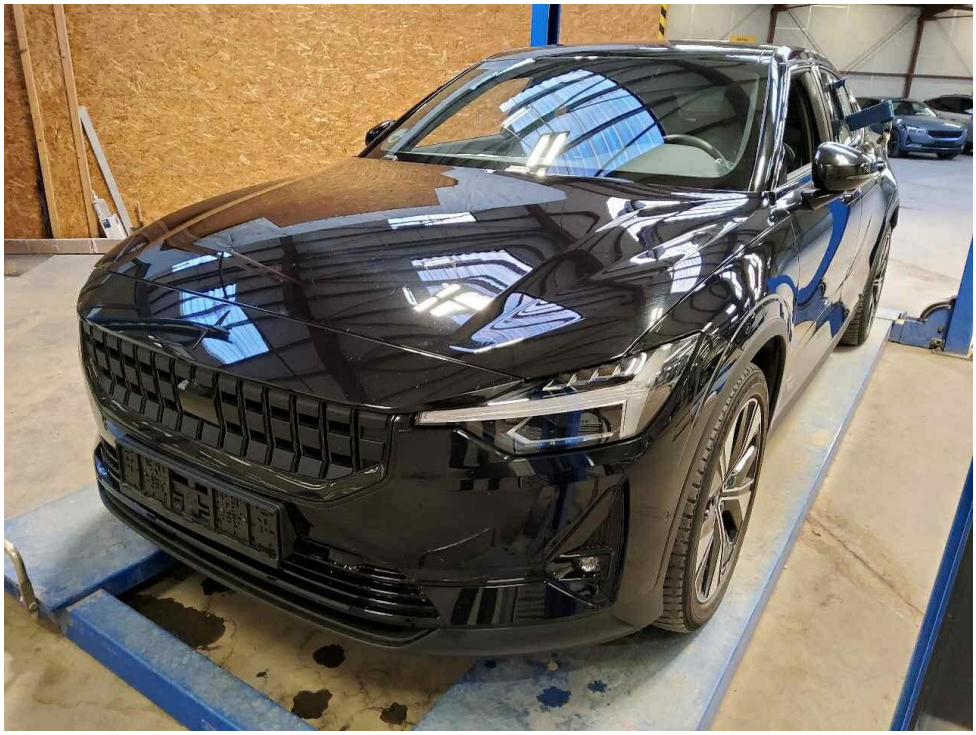


Bild 1 : Diagonal von vorne

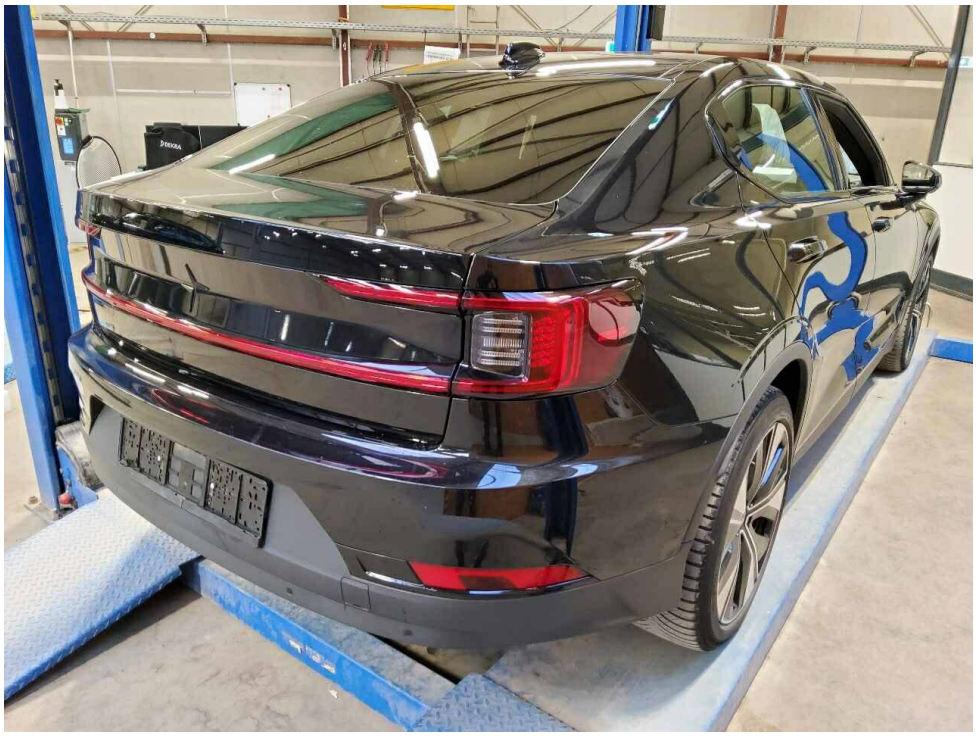


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

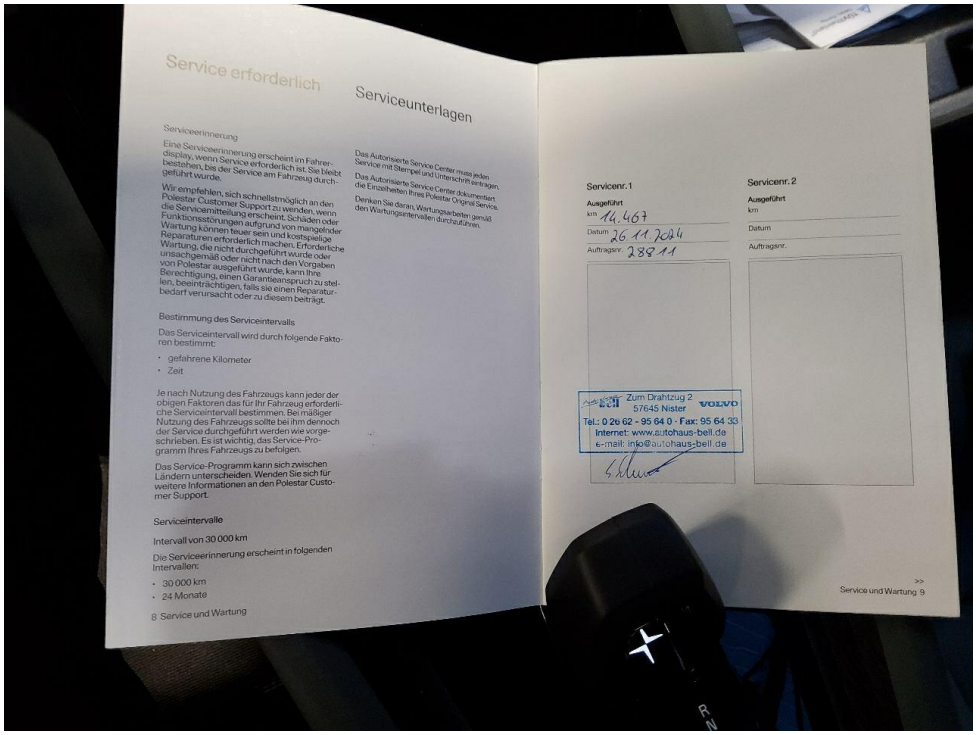


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

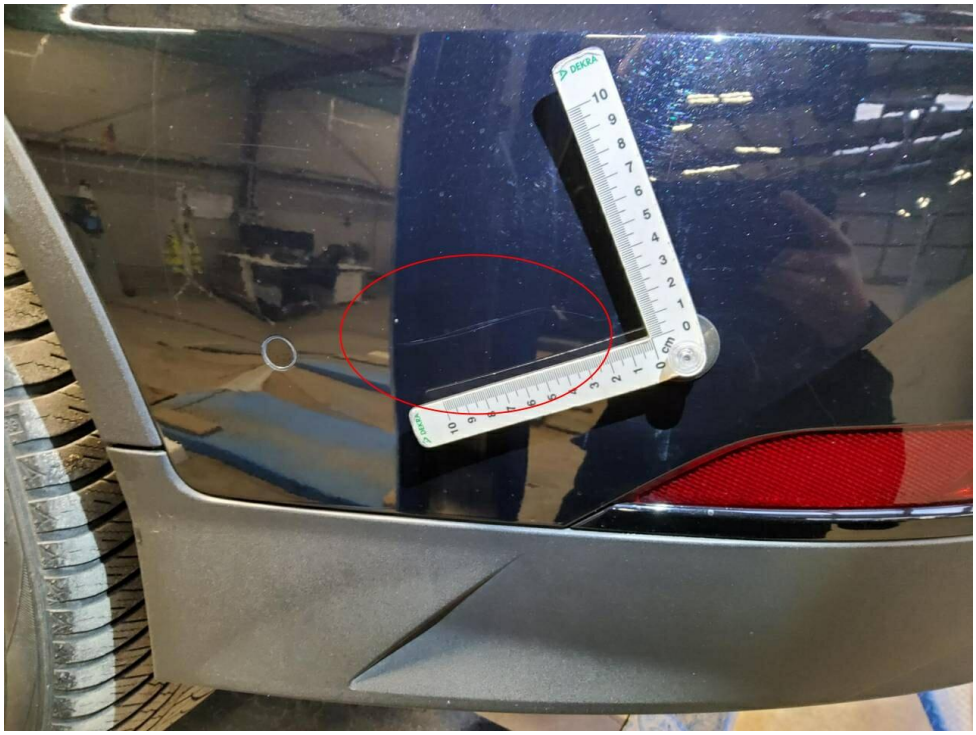


Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

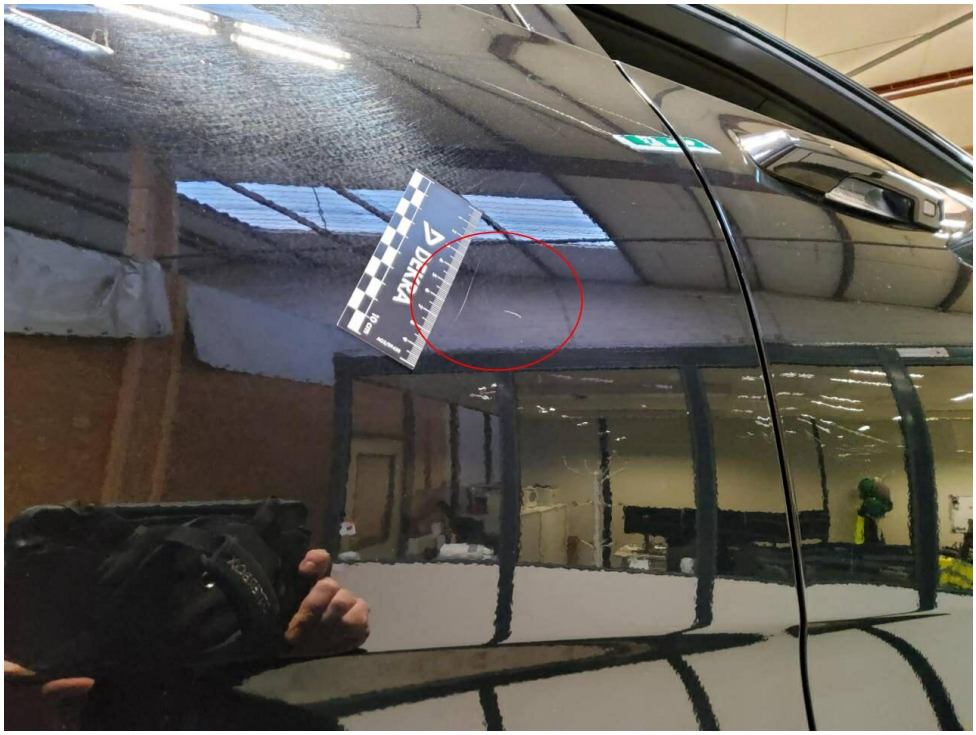


Bild 11 : Tür hinten rechts



Bild 12 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt



Bild 13 : Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt



Bild 14 : Füllflasche Reifen-Reparaturset, Ablaufdatum überschritten

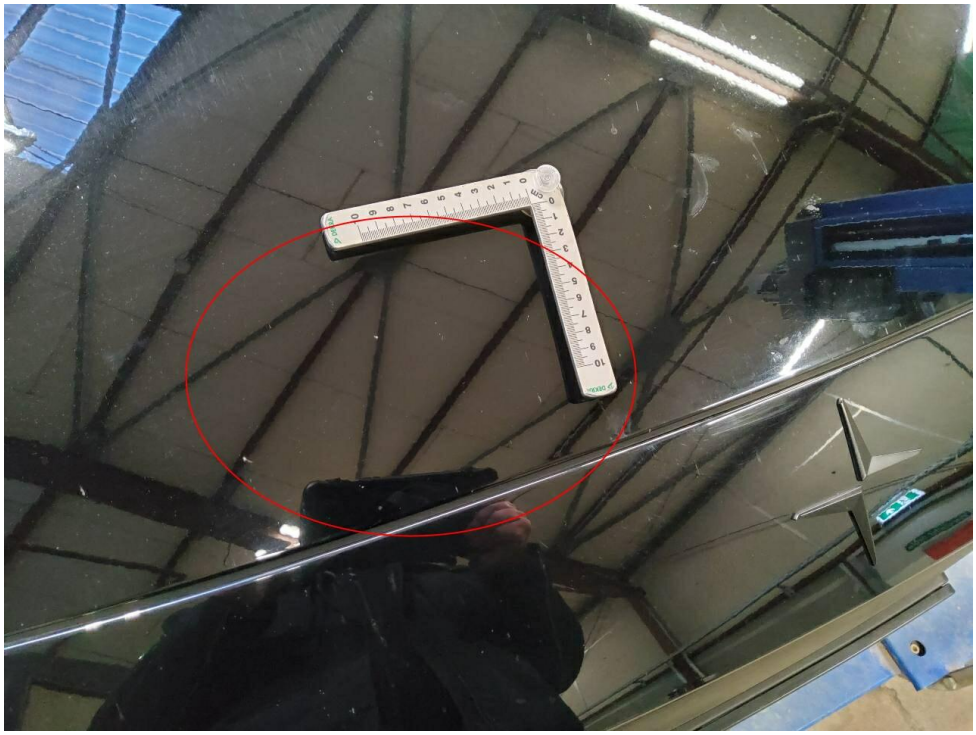


Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag

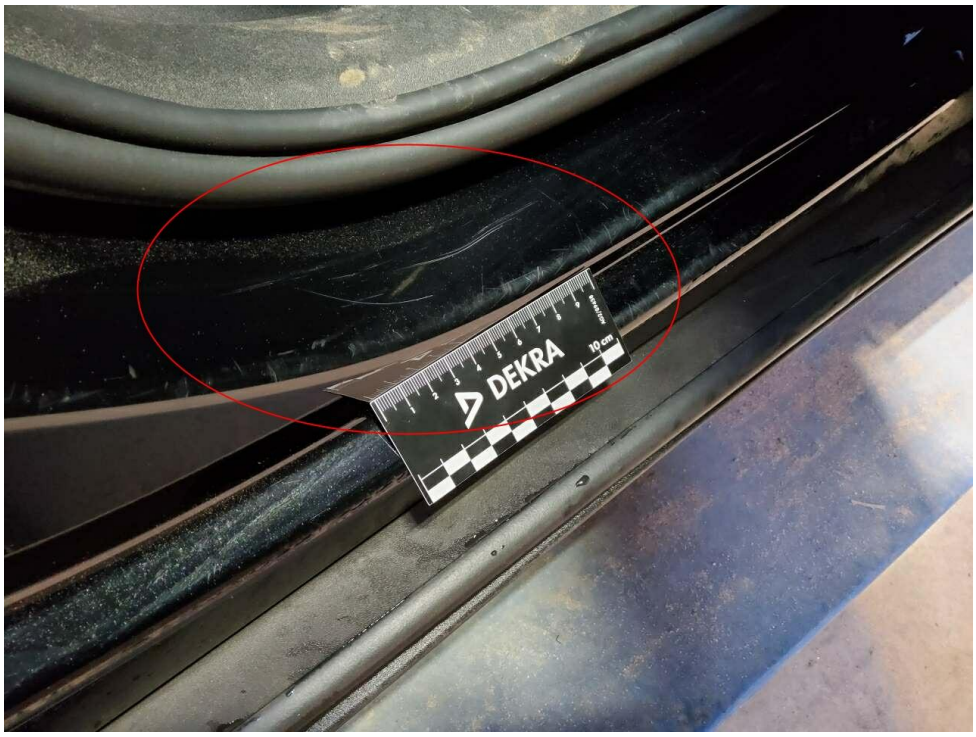


Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt



Bild 17 : Verkleidung Heckklappe, verschrammt



Bild 18 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt



Bild 19 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt



Bild 20 : Tür hinten links Lackierung, Oberflächenkratzer



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag

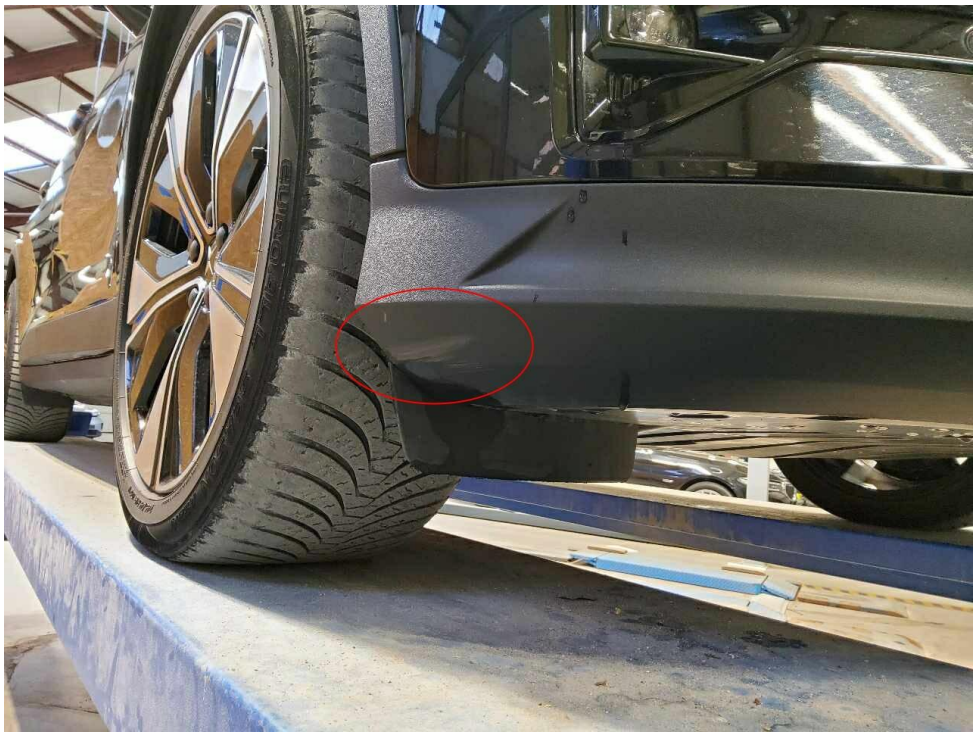


Bild 22 : Stoßfänger vorne Spoiler, unterhalb verschrammt

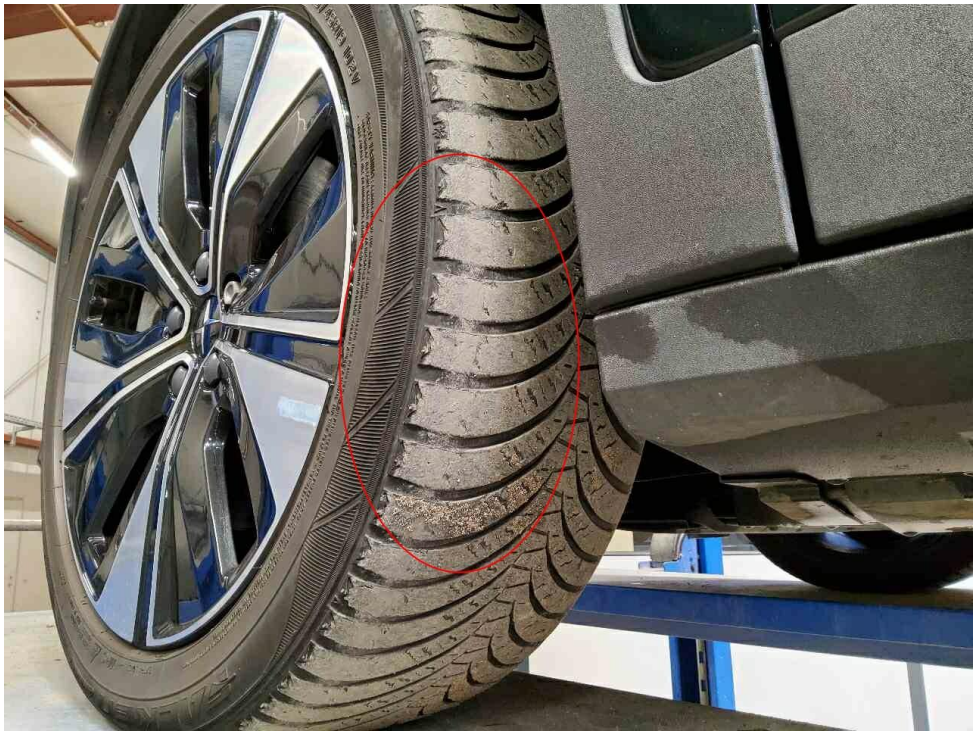


Bild 23 : Reifen vorne links, innen und außen abgefahren

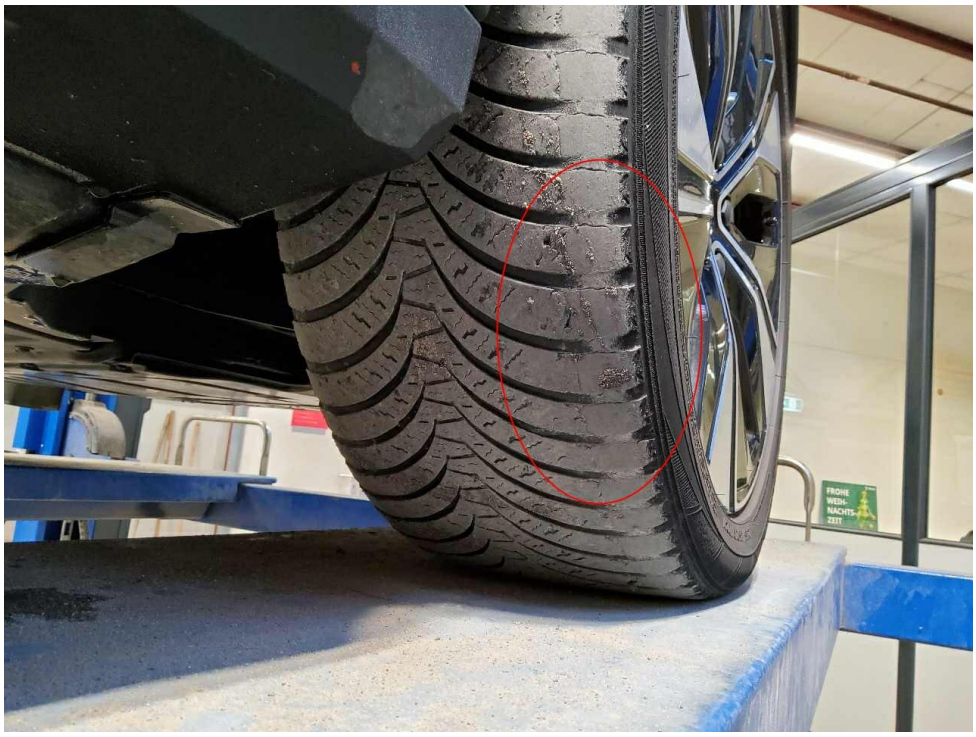


Bild 24 : Reifen vorne rechts, innen und außen abgefahren

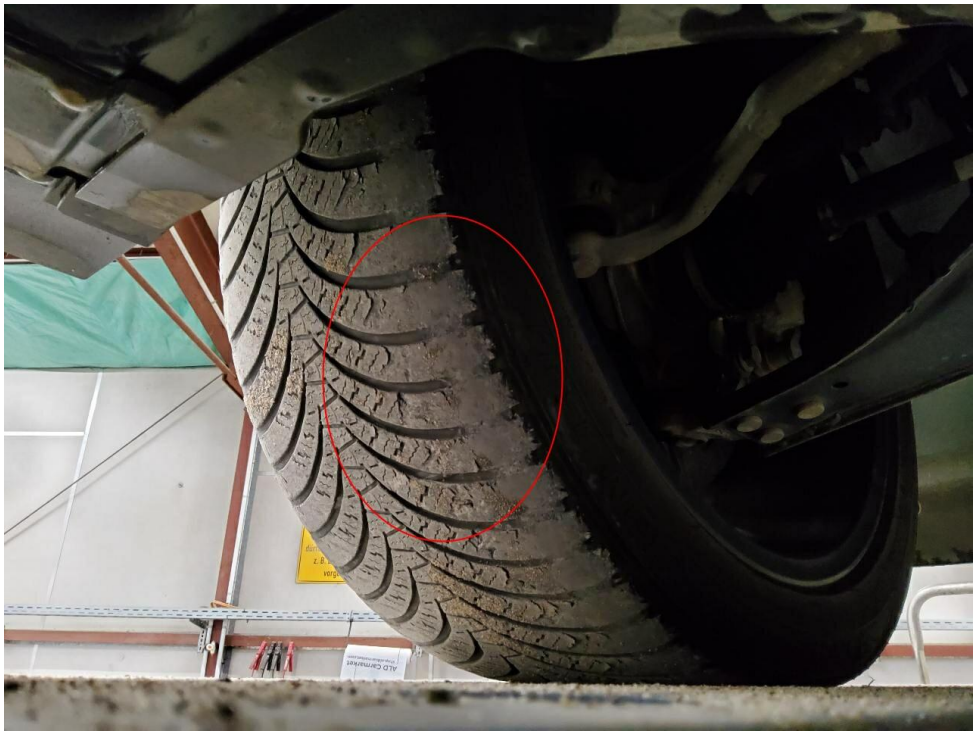


Bild 25 : Reifen vorne links, innen und außen abgefahren



Bild 26 : Reifen vorne rechts, innen und außen abgefahren