Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002654494
Besichtigt am:	15.09.2026 16:50
Berichts-Nr:	11447414
FIN:	TMBEA6PJXP4013345



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	16.09.2022
Laufleistung:	56.918 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Active Black
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	17.09.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	25.498 km
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

2x USB vorne (typ C data)

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1

3. Kopfst}zen hinten mitte

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4

4 Lautsprecher vorn

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Ausströmer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Brillen-Ablage/Halter

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

DRIVER ALERT - Müdigkeitserkenung

E-Call+

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation für die vorderenund hinteren Sitze

Handbremshebelgriff in Kunststoff

Handschuhfach Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höhenverstellbarer Fahrersitz

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist

LED- Hauptscheinwerfer

Leergewichtsbereich 1

Lenkrad

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 1

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagekasten
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Adapter
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Alu/Chrom-Paket
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekor-Einlagen
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Einparkhilfe
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäckraumbodenbelag
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Ladeboden
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Navigationsgerät
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Regenschirm(e)
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sitzheizung
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Steckdose
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
ohne USB im Innenspiegel
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Radio Swing 6,5"
Radschrauben Standard
Radstand
Radvollblenden
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Proaktiver Dienst
Remote Access 1 Jahr
Rücksitzbank/-lehne, insgesamt umlegbar
SBBR-Leuchte
Schalthebelknopf/Griff Komfort
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Speedlimiter

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.

Standard-Ausstattung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variante

Version Standard

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Motorhaube Dämmmatte	Gebrochen	Ersetzen
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 9.682,19
			Summe (ohne MwSt.):	€ 9.682,19

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	186,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	200,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	217,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBEA6PJXP4013345 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

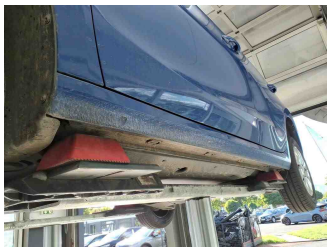

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

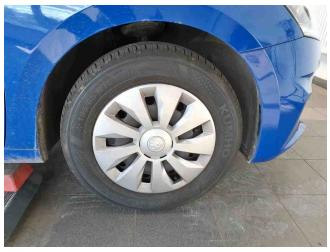


Räder - Rad montiert vorne rechts

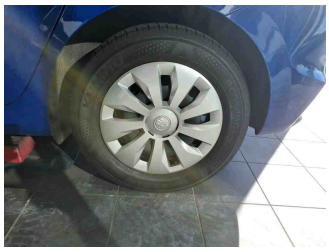

Räder - Rad montiert hinten links

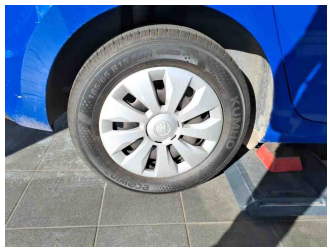


Räder - Rad montiert hinten rechts

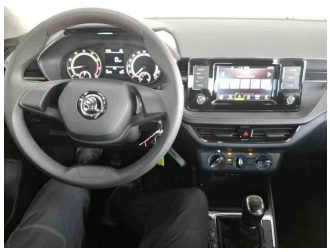

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

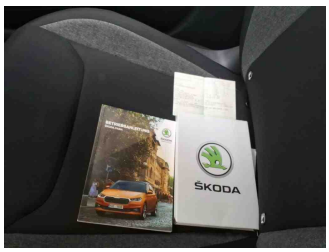


Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

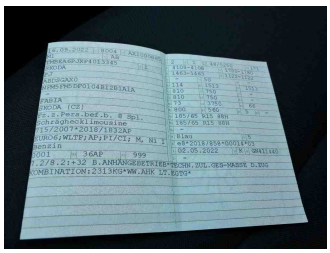


Fahrzeug - abgegebene ZB1

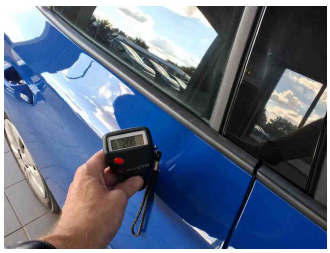

Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts

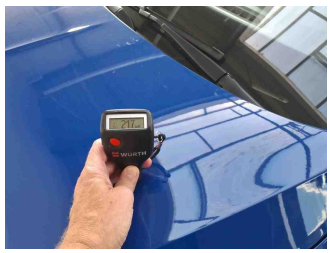

Lackstärke Motorhaube

FIN: TMBEA6PJXP4013345

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts

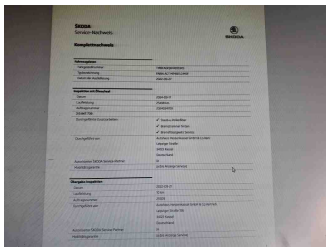

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

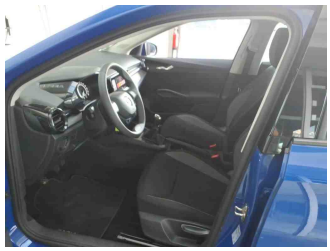


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

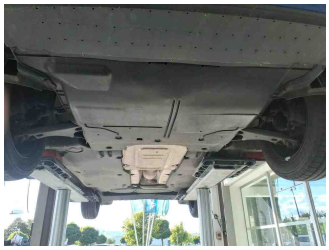

Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBEA6PJXP4013345

Berichts-Nr: 11447414

Zustandsbericht





- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

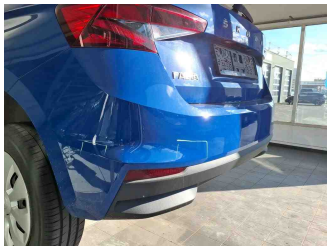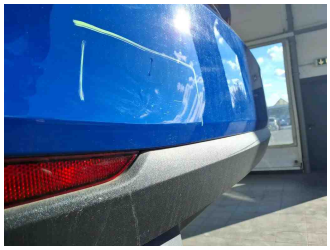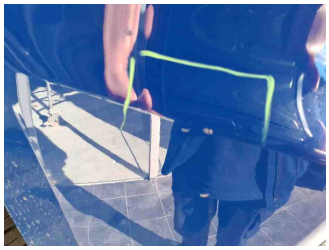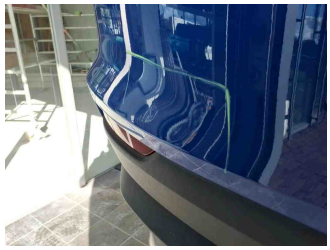
2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




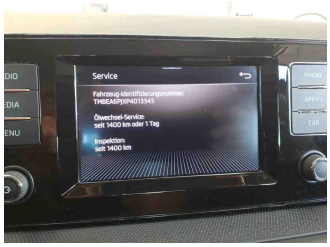


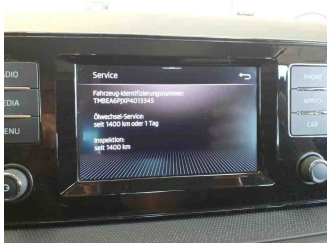4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

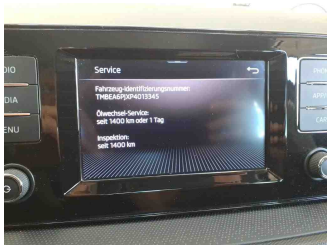

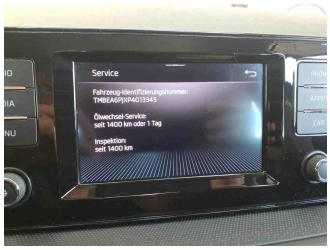

5 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

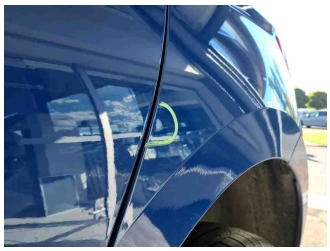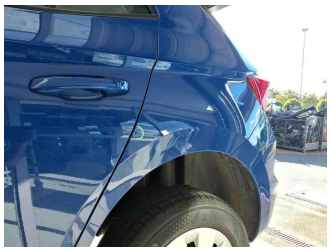



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447414
vom: 15.09.2026

6 - Motorhaube Dämmmatte - Gebrochen - Ersetzen

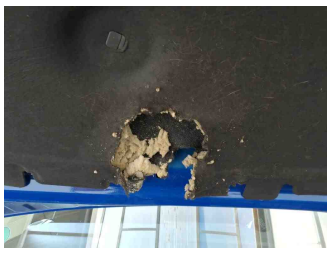



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



