DEKRA-Nr: 0205 / 0100062813 / 2026 / B083459000946 vom 28.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	**KA MG879E**	**FIN**	**TMAJE812DNJ137353**

Vertragsnummer	43345173
Auftragsnummer	ELSRM007263
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	08.10.2026, elektronisch
Besichtigung	27.10.2026 um 08:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**5.294,12 EUR**	**6.300,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**6.722,69 EUR**	**8.000,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.10.2026 um 08:00 Uhr durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 245 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Türe hinten rechts
- Türe vorne rechts
- Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität aufgrund unbekannter Schadenhöhe und Umfang nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeug stand zum Besichtigungszeitpunkt auf dem Winterradsatz.
Die Sommerreifen Pirelli 235/50 R19 103W mit 6/6/6/7 mm liegen lose im Fahrzeug

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Austattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	GENTHNER GMBH, Ohmstr. 8, 76229 Karlsruhe
Kennzeichen	KA MG879E
Tag der Erstzulassung	04.11.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.11.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NX4e / TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ137353
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Polster / Farbe	Leder / Beige
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	201.748 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2027			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in

den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 23.10.2026 bei Kilometerstand 201.746.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Wartungsnachweis lückenhaft (möglicherweise Garantieverlust), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Spiegel rechts Zierblende verkratzt, erneuern (Bild 10, 11); Heckklappe Emblem gerissen, erneuern (Bild 15); Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe, instandsetzen (Bild 17, 18, 19, 20, 21). Türe hinten rechts Reparaturspuren (Minderwert), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 22, 23, 24). Sommerreifen lose im Fahrzeug montieren (Bild 25). Heckklappe Rückleuchte gerissen, erneuern (Bild 12, 13, 14, 16).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

1x Schlüssel abgenutzt, ; Windschutzscheibe Steinschläge, ; Motorhaube Steinschläge, ; Mittelkonsole verkratzt, ; Türeinstieg hinten rechts Kratzer und kleine Delle, ; Heckklappe Verkleidung verkratzt, ; Türe vorne links verkratzt, ; Türe hinten links verkratzt, ; Stoßfänger vorne Steinschläge, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe Nr.: 2721 vom: 28.10.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

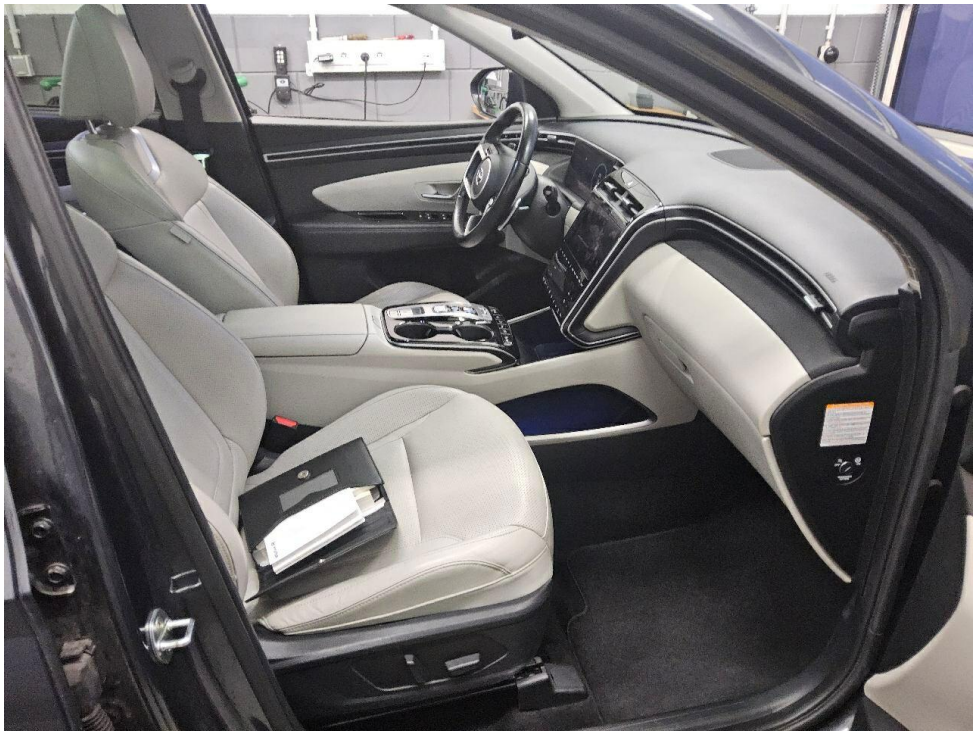


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

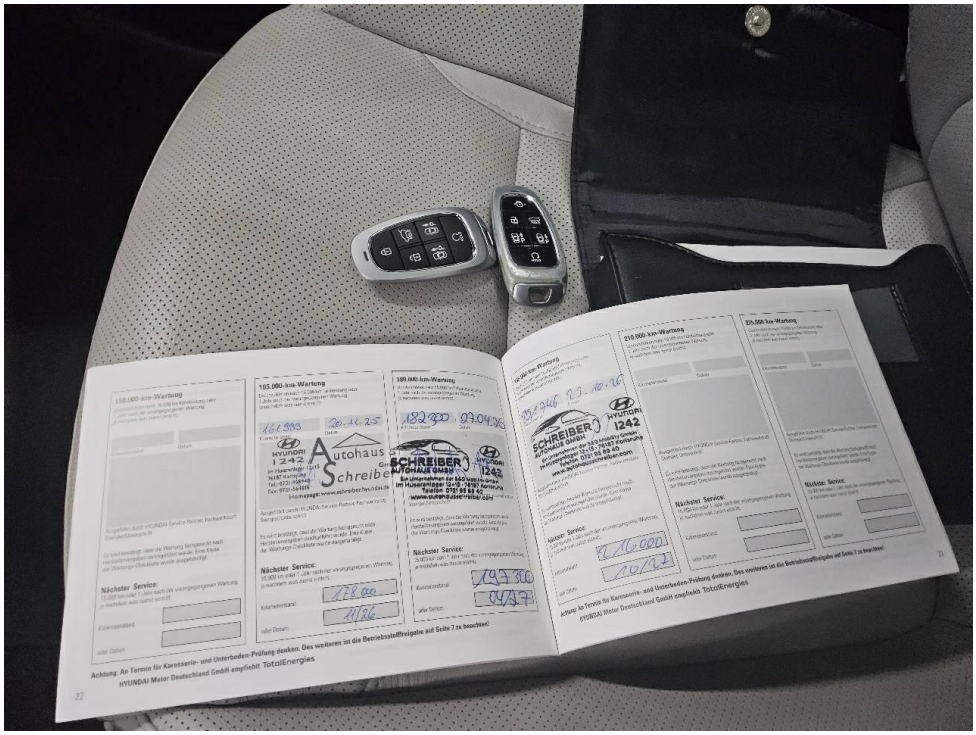


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

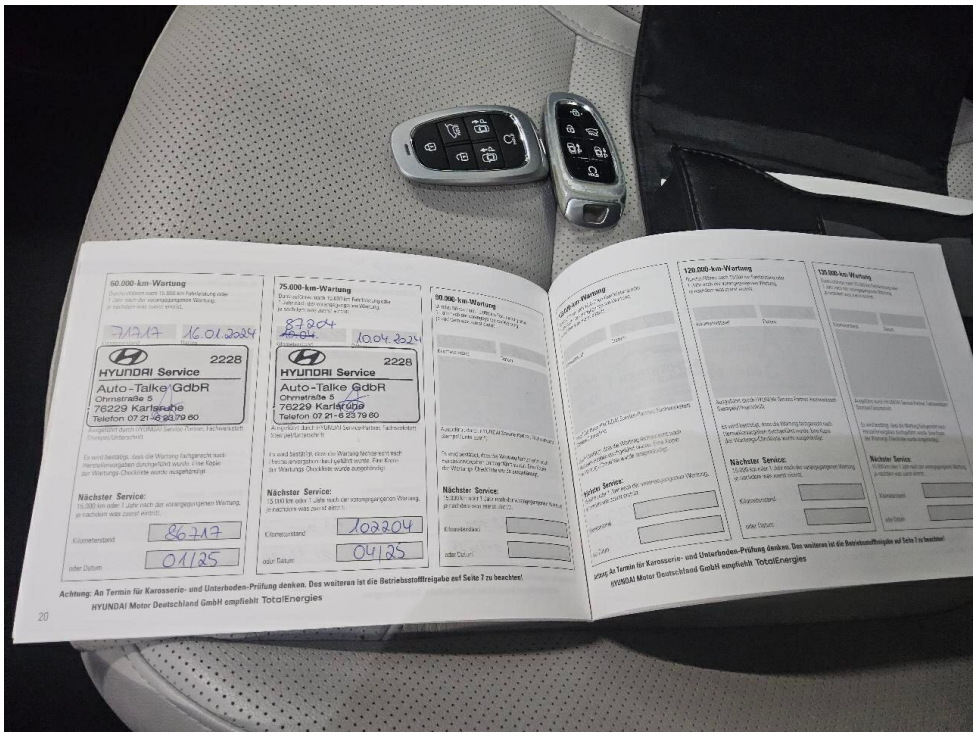


Bild 8 : Wartungsnachweis

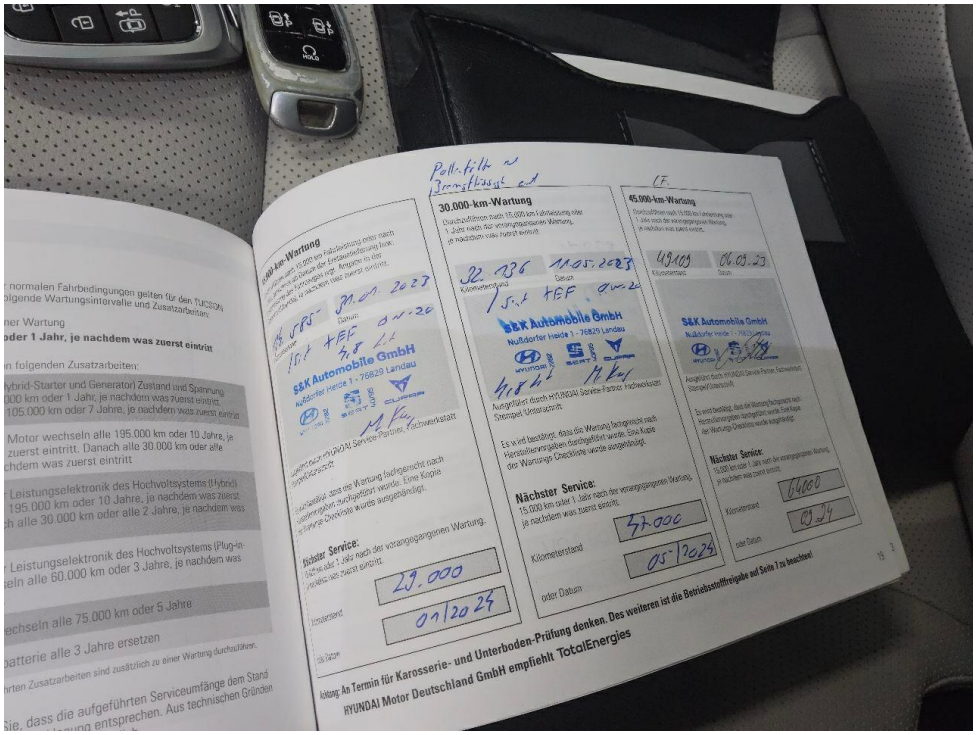


Bild 9 : Wartungsnachweis



Bild 10 : Spiegel rechts Zierblende verkratzt



Bild 11 : Spiegel rechts Zierblende verkratzt



Bild 12 : Heckklappe Rückleuchte gerissen



Bild 13 : Heckklappe Rückleuchte gerissen



Bild 14 : Heckklappe Rückleuchte gerissen



Bild 15 : Heckklappe Emblem gerissen



Bild 16 : Heckklappe Rückleuchte gerissen

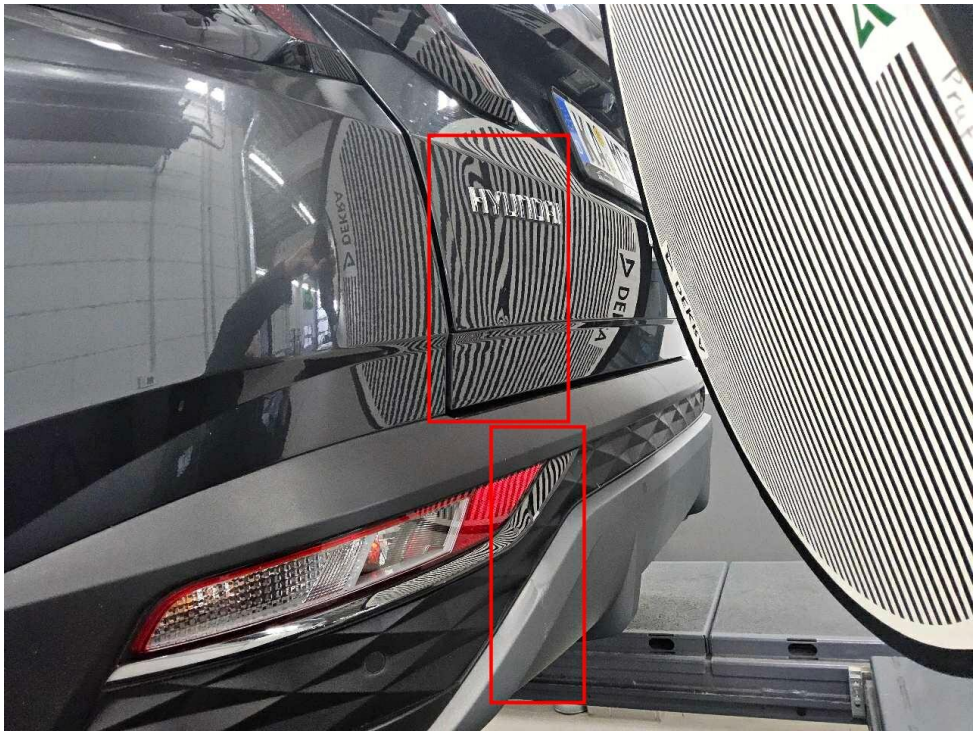


Bild 17 : Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe

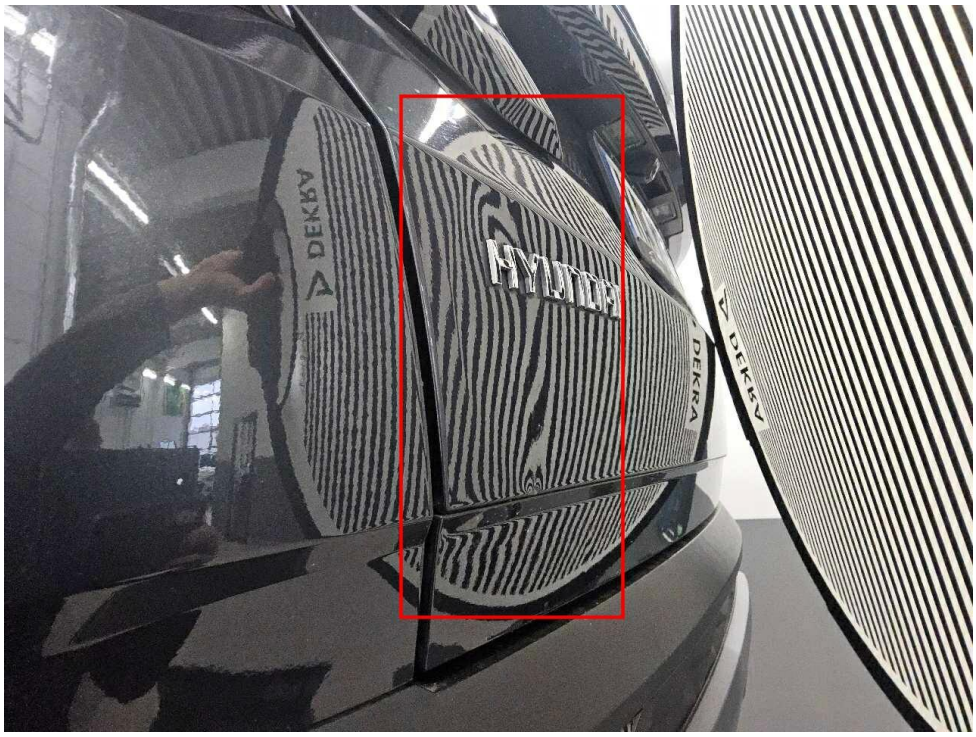


Bild 18 : Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe



Bild 19 : Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe



Bild 20 : Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe



Bild 21 : Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe

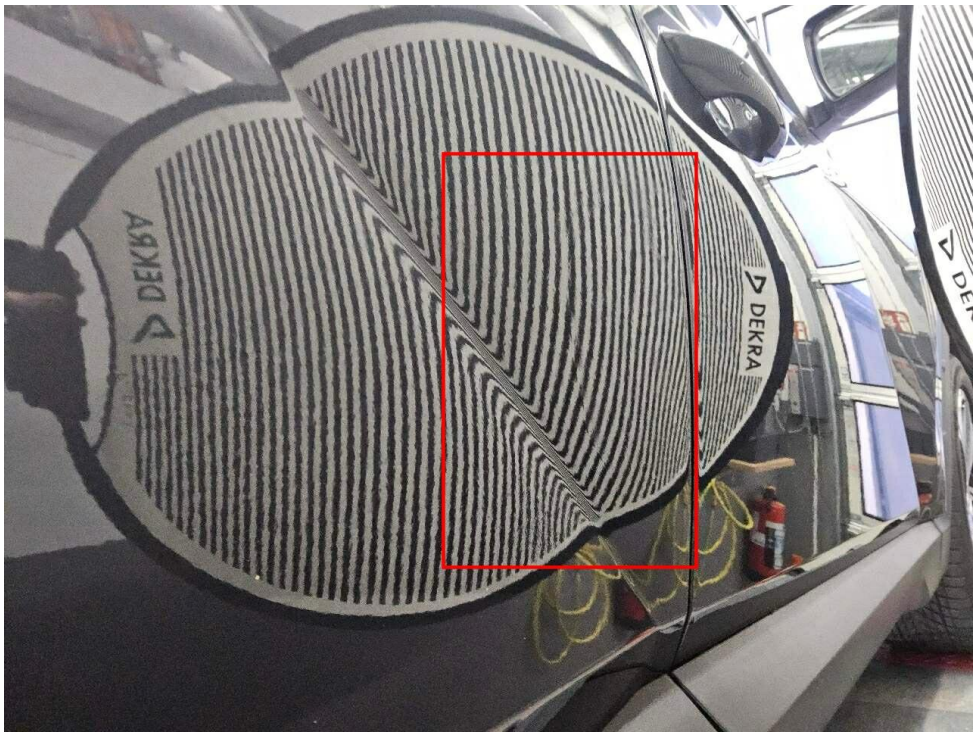


Bild 22 : Türe hinten rechts Reparaturspuren (Minderwert)



Bild 23 : Türe hinten rechts Reparaturspuren (Minderwert)



Bild 24 : Türe hinten rechts Reparaturspuren (Minderwert)

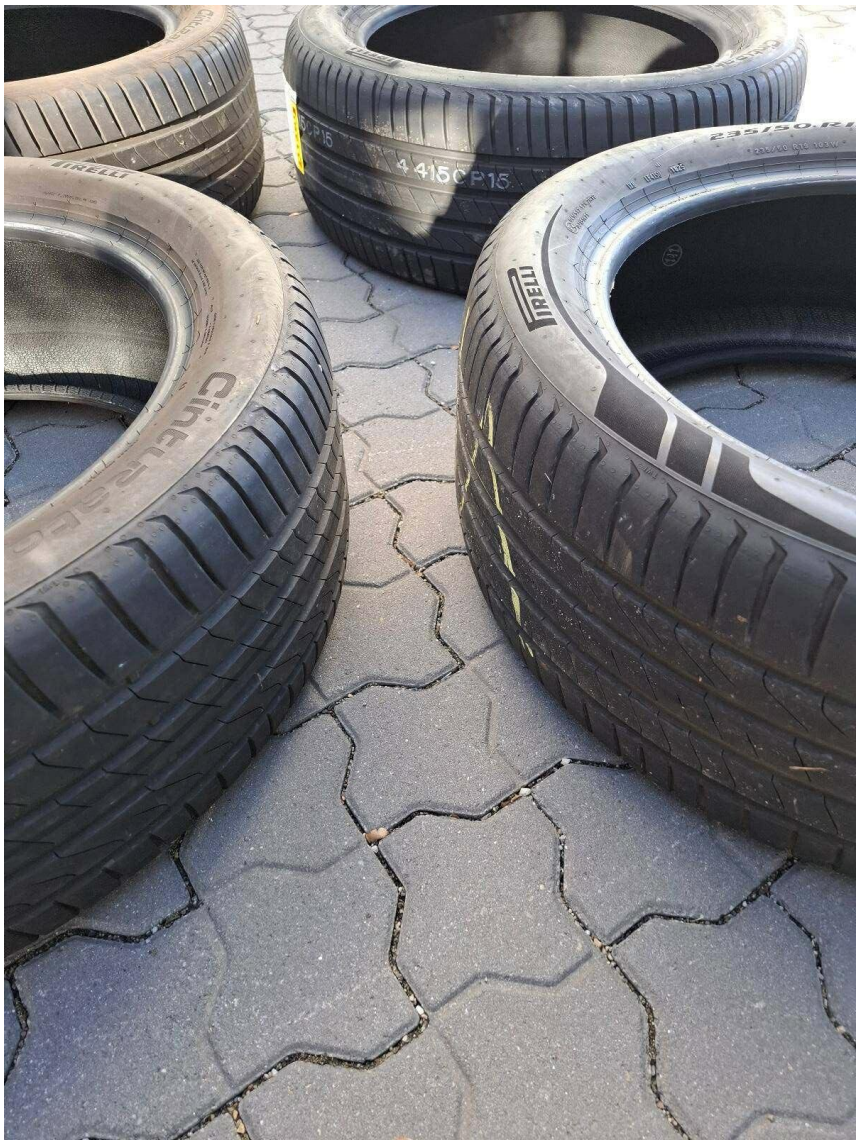


Bild 25 : Sommerreifen lose im Fahrzeug montieren

DEKRA-Nr: 0205 / 0100062813 / 2026 / B083459000946 vom 28.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe 76187 Karlsruhe Im Husarenlager 14
Tel.: 0721 / 5607-0 Fax: 0721 / 5607-60

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2721 28.10.2026

FABRIKAT	HYUNDAI	TUCSON (NX4)	GRUNDMODELL
			TYP-CODE 30 1H 01
AUSSTATTG	AB 09.2022	SPURASSISTENT AKTIV	KLIMAANLAGE H
	KLIMAANLAGE AUTOMAT	KUEHLUNG ALTERNATIV	TUERSCH V SOLAR CONT
	VERGL GET (PRIVACY)	SPURHALTEASSISTENT	FRONTSCHEIBE HZB
	REGENSENSOR	F-HEBER ELEK M KLEMM	I-SPIEG AUT ABBLENDB
	SCHL-L ZUG-/STARTSYS	A-SPIEGEL MIT BLINKL	A-SPIEGEL MIT MEMORY
	A-SPIEGEL EL EINKLAP	KOFFERRAUMROLLO	BLEN STOSSF V VERCHR
	K-GRILL SCHWARZ CHR	AUDIOSYSTEM KRELL	KABELLOSES LADESYST
	SUBWOOFER	SYSTEM "ECALL"	SCHEINWERFER MFR
	LED-SCHEINWERFER	KURVENLICHT STATISCH	ARM AUSSENSP VERCHR
	LED RUECKLEUCHTEN	SCHEIBENWISCH FUELLS	LEUCHTWEITENREGELUNG
	PARKBREMSE ELEKTR	LED TAGFAHRLICHT	NEBELSCHLUSSLEUCHTE
	SITZBEZUEG LEDER	SITZE VORN BELUEFTET	WALK IN DEVICE SYST
	SITZE V ELEKTRISCH	SITZHEIZUNG V	SITZ H HEIZBAR
	SERVOLENKUNG ELEKTR	SITZ H ELEK KLAPPBAR	SPOILER VORN
	AKTIV LUFTKLAPPENSYS	AUSSTATTUNG "DELUXE"	HECKKL ELEK GESTENST
	TUERVERKL MIT ARML	ZIERL F-RAHM SCHW GL	FRONTSCH SOLAR REFL
	ZIERL U STOSSF H CHR	KENNZ TYP EUROPA	DOPPELAUSPUFFROHR
	GURT MIT WARNANZEIGE	WEGFAHRSPERRE ELEKTR	BELEUCHTUNG AMBIENTE
	BLINDSPOT MONITORING	FRONTKAMERA	FAHRKAMERA 360 GRAD
	ABGASNORM EURO 6D	SPOIL STOSSF H SILB	EINPARKHILFE V/H
	1598CCM 195KW	DIGITAL SCHLUESSEL	EINPARKSYS AUTOMAT
	REIFENDRUCKKONTROLLE	BILDSCHIRM 10.25 ZOL	LENKRADHEIZUNG
	LEDERLENKRAD	SCHALTBET AM LENKRAD	"SBW" SYSTEM
	KICKDOWN MECHANISMUS	6-GANG GETRIEBE AUT	SYST "START & STOP"
	BATTERIE 68 AH	CRUISE-CONTR ADAPTIV	REIFEN 235/50 R19..H
	FELGE 7.5 J X 19 ALU	SITZE V VERSTELLBAR	SEITENAIRBAG M
	FAHRGAST WARNUNG H	LAUTS ARMATURENBRETT	TACHOMETER MPH/KPH
	SPRACHERK-SYST	AUSSENSP HEIZBAR	SONNENSCHUTZROLLO H
	HECKSPOIL CHROMEINS	ESC	ALLRADANTRIEB
	HECKSPOIL GLANZSCHW	KOPFAIRBAG	SEITENAIRBAG
	PANORAMA SD ELEKTR	DACHRELING	"PLUG-IN" SYSTEM

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =105.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.-PREIS
86611R00	STOSSFAENGER H ERSETZEN UMFASST: HECKLEUCHTEN A UND NOTWENDIGE VERKLEIDUNGEN AUS-/EINBAUEN ANBAUTEILE UMRUESTEN GGF ERSETZEN	12	126.00
KN	HECKTUER A-E	5	52.50
87200R00	SCHRIFTZUG HECKKLAPPE ERS	2	21.00
87200R00	SCHRIFTZUG -VERSION- ERSETZEN	2	21.00
87160R00	HECKTUERDICHTUNG AUS-/EINBAUEN	2	21.00
95813A00	SENSOR TOTERWINKEL H L KALIBRIEREN	10	105.00
95813A00	SENSOR TOTERWINKEL H R KALIBRIEREN	10	105.00
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	31.50
2931	HECKKLAPPE INSTANDSETZEN	30*	315.00

DEKRA-Nr: 0205 / 0100062813 / 2026 / B083459000946 vom 28.10.2026

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2721 28.10.2026

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 108.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-MICA	AW	ARB.-PREIS
LE 2601	SPOILER STOSSF H	NEUTEILLACKIERUNG	14	151.20
99FTXTR0	HECKKLAPPE	REPARATURLACKIERUNG	32	345.60

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.08.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583	STOSSFAENGER H	86612N7020	308.94
2590	BLENDE STOSSF H	86696N7050	35.29
2601	SPOILER STOSSF H	86670N7060	176.32
2677	ZIERL L STOSSF H	86691N7010	52.76
2915	HALTER I SENS H A L	86681N7000	18.82
2995	BLINKL L STOSSF H	92405N7020	266.44
3024	SCHRIFTZ HERSTELLER	86311N7000	28.79
3029	SCHRIFTZUG MODELL	86310N7000	50.28

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	76 AW X 105.00 EUR/STD	798.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			798.00
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	46 AW X 108.00 EUR/STD	496.80	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			496.80
E R S A T Z T E I L E		937.64	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			937.64
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		2 232.44
MWST 19.00 %			424.16
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		2 656.60

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

DEKRA-Nr: 0205 / 0100062813 / 2026 / B083459000946 vom 28.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **KA MG879E** **FIN** **TMAJE812DNJ137353**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	08.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	27.10.2026, 08:00 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	27.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 43345173 Auftragsnummer ELSRM007263 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 245 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Türe hinten rechts
- Türe vorne rechts
- Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität aufgrund unbekannter Schadenhöhe und Umfang nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeug stand zum Besichtigungszeitpunkt auf dem Winterradsatz.
Die Sommerreifen Pirelli 235/50 R19 103W mit 6/6/6/7 mm liegen lose im Fahrzeug

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Austattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.11.2022	Letzte Zulassung	04.11.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ137353	HSN / TSN	1349 / AGH
Schlüssel-Nr.	40345405	Km-Stand abgelesen	201748
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau	Polster / Farbe	Leder / Beige

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2027			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	42.350 EUR	Fz. Notierung	**0**
Fz. Grundwert: (48 Mon): VO			**25.000 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1 25.000 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 23.10.2026 bei Kilometerstand 201.746

Km-Korrektur

Km = 201748 Kateg.: 32 = 55200 Diff. = -146548
BZ2K = -45.2713 (AS = 0.737443 BS = -0.007838) **-11.318 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Wartungsnachweis lückenhaft (möglicherweise Garantieverlust), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	500	voll	-500	
2. Spiegel rechts Zierblende verkratzt, erneuern (Bild 10, 11)	1.121	anteilig	-392	
3. Heckklappe Emblem gerissen, erneuern (Bild 15)	316	voll	-316	
4. Unfallschaden Stoßfänger hinten und Heckklappe, instandsetzen (Bild 17, 18, 19, 20, 21)	2.657	voll	-2.657	
5. Türe hinten rechts Reparaturspuren (Minderwert), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 22, 23, 24)	400	voll	-400	
6. Sommerreifen lose im Fahrzeug montieren, (Bild 25)	130	voll	-130	
7. Heckklappe Rückleuchte gerissen, erneuern (Bild 12, 13, 14, 16)	1.282	voll	-1.282	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**6.406**			**-5.677 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

1x Schlüssel abgenutzt,
Windschutzscheibe Steinschläge,
Motorhaube Steinschläge,
Mittelkonsole verkratzt,
Türeinstieg hinten rechts Kratzer und kleine Delle,
Heckklappe Verkleidung verkratzt,
Türe vorne links verkratzt,
Türe hinten links verkratzt,

Stoßfänger vorne Steinschläge,

Zwischenwert 2 8.005 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-400 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				802 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	WO	-100 EUR
	vorne rechts	6 mm	WO	-100 EUR
	hinten links	6 mm	WO	-100 EUR
	hinten rechts	6 mm	WO	-100 EUR

Legende W/ Winter /O Original /F Runflat **2 EUR**

Zwischenwert 3 8.007 EUR

Zwischenwert 4 8.007 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 6.320,00 EUR WD= 1.685,00 EUR VK= 8.005,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**5.294,12 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**1.005,88 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**6.300,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**6.722,69 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**1.277,31 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**8.000,00 EUR**

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.