TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48032859
Auftrags-Nr / Referenz:	21299216
Besichtigungsdatum:	09.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD ATTO 3 Design		
Kennzeichen	GM-MD 114E	**Vehicle Identification number**	LGXCE4CB4P2028405
Erstzulassung	11.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	23.070 km
HSN/TSN	2160 / AAB 00002	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Rot Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	65 kW	**Nächste HU**	12/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	7.000 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Weiß-Blau
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.160 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	50149312	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagetasche Vordersitze
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Kopfairbag vorne
Airbag: Mittelairbag vorn
Airbag: Seitenairbag vorn
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar
Beleuchtung: Innenleuchte mit abschaltautomatik Umgebung, mehrfarbige (Türverkleidung, Türklinke)
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Bremsleuchte, dritte
Dachreling aus Aluminium

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Einparkhilfe, vorne und hinten
Elektrisches Feststellbremssystem (EPB) Fahrzeughalteautomatik (AVH)
Elektronische Bremsverteilung (EBD)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fensterheber elektrisch 4fach Einklemmschutz
Fernlichtassistent
Fußraumbeleuchtung vorne
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzung - Intelligent Speed Limit Information (ISLI) - Intelligent Speed Limit Control (ISLC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckklappe elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Kamera 360°
Kindersicherung manuell
Kindersitzbefestigung - ISOFIX - Beifahrersitz - äußeren Rücksitzen
Klima: Luftreinigungssystem PM2.5
Klimaautomatik
Kollisionswarnung, vorne (FCW) und hinten (RCW)
Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorne
Lackierung: Metallic
Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)
Lane Change Assist (LCA) Spurwechselassistent
Lane Keeping Aid (LKA) und Emergency Lane Keep (ELK) Aktiver Spurhalteassistent
LED-Leseleuchten vorne, hinten
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer automatische Scheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
LED-Türleuchten
Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad - Kunstleder
Mittelarmlehne mit zwei Getränkehalter
Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB)
Notruf
Panorama-Schiebedach - Einklemmschutz - Sonnenschutz elektrisch
Polster: Kunstleder Zweifarbig
Querverkehrassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Radio: Infotainment - 5" Zoll TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - induktive Laden Smartphones - BYD DiLink - DAB radio & FM radio - 15,6" Touchscreen - 8 Lautsprecher - Sprachsteuerung - Internetzugang (4G) - Cloud service
Reifendruckkontrollsystem, aktiv
Räder: Leichtmetallfelgenräder 18" Reifen 235/50 R18
Rückspiegel automatisch abblendend
Scheinwerfer: Follow-me-Home Funktion
Schlüssel: 2x E-Schlüssel und 1x NFC-Schlüssel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start
Sicherheitsgurte - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - Gurtwarnung
Sitze: Beifahrersitz, elektrisch 4-Wege einstellbar
Sitze: Belüftete Rücksitze
Sitze: Fahrersitz, elektrisch 6-Wege einstellbar
Sitze: Rücksitze 40:60 geteilt und umklappbar
Sitze: Rücksitze mit Belüftungsöffnung
Sitze: Sitzheizung Vordersitze
Sonnenblenden und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite
Steckdose 12V
Steckdose zum Laden oder betreiben von elektrischen Geräten
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrollsystem (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB Anschlüse (1xTyp A, 1xTyp C) - 2x vorne - 2x hinten
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre
Wärmepumpe
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

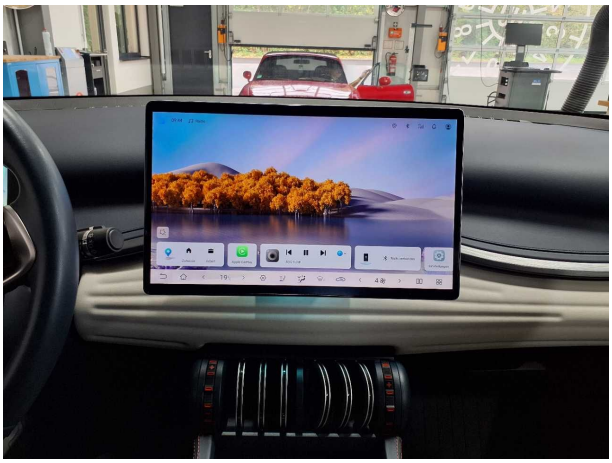


Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen

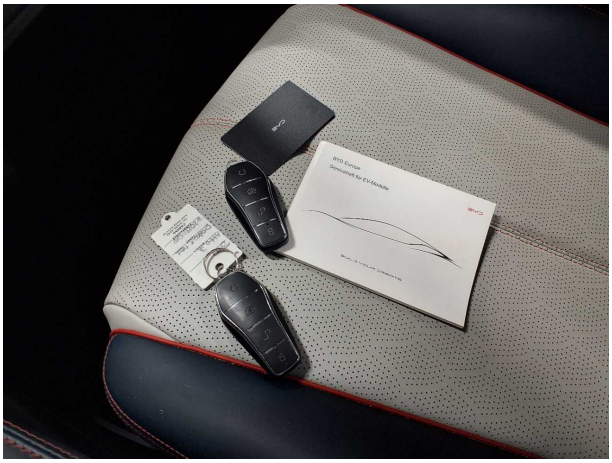


Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen

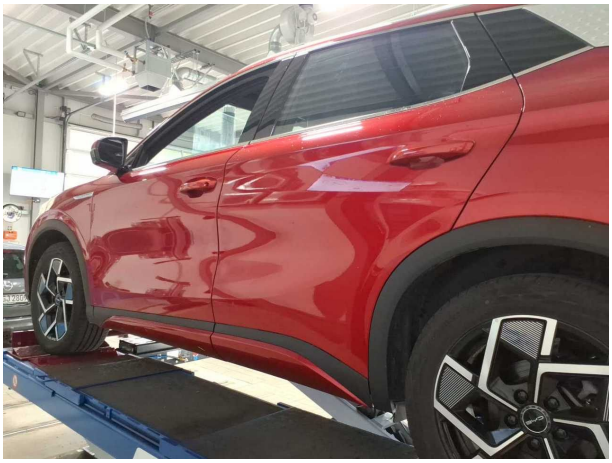

Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

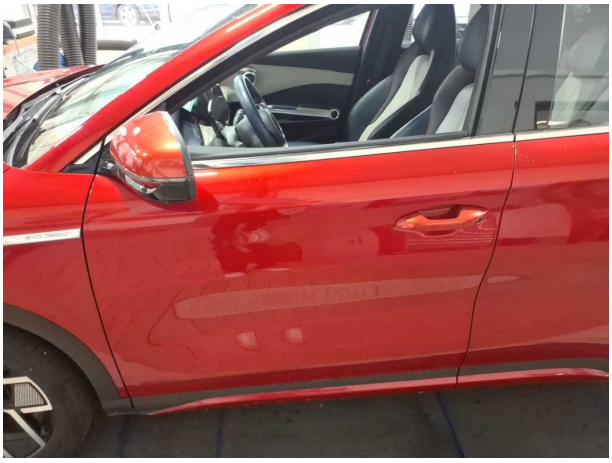


Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

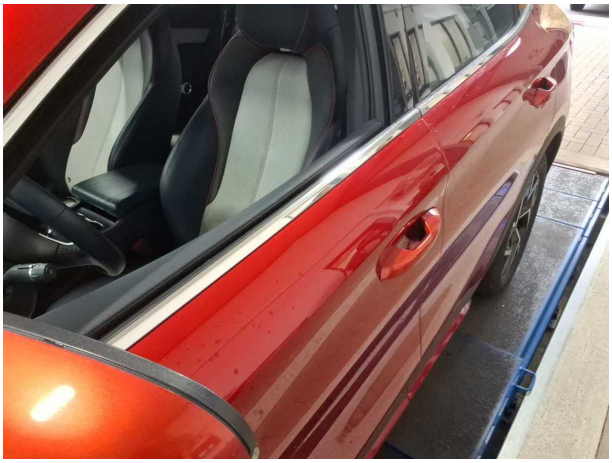


Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

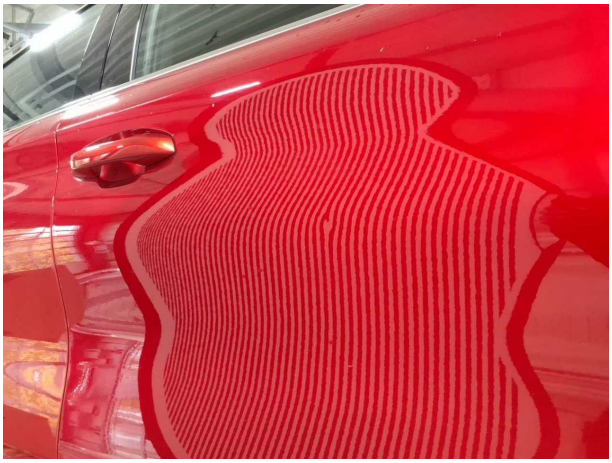

Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

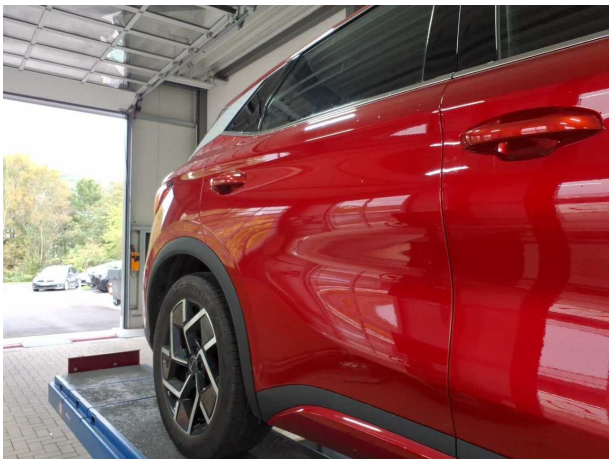

Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

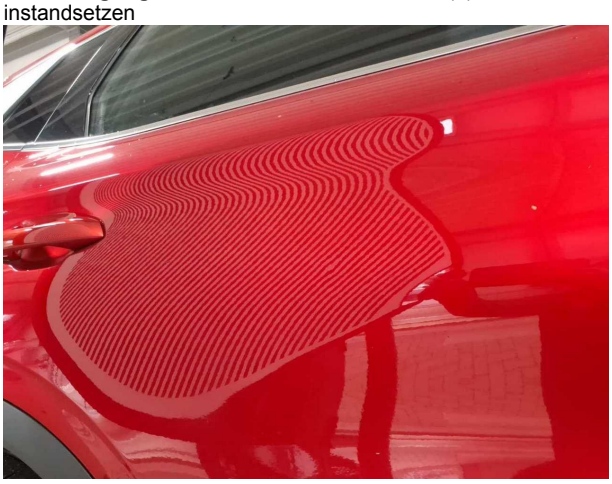

Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Sachverständigenbüro Müller u. Klein
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos

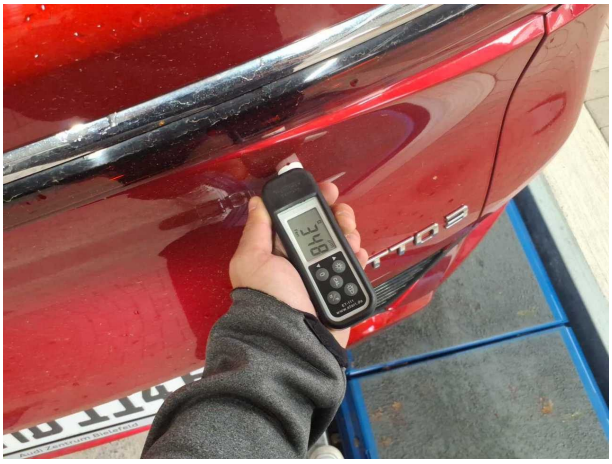

Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Motorhaube