DEKRA-Nr: 0357 / 515298 / 2026 / B080839003108 vom 28.08.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.08.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 106 µm bis 197 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Beide Türen links und das Seitenteil hinten links weisen erhöhte Lackstärken auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi	Typ / Verkaufsbez.	A5 Sportback (F5F)(10.2019->) / A5 40 2.0 TDI quattro Sportback advanced (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF58NA038224	HSN / TSN	0588 / BWO
DAT €uropa-Code®	010602670230002	DAT Marktindex	DE002 6303
Km-Stand abgelesen	78911	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Florettsilber Metallic / Metallic / L5, LZ7G / Silber

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	5 mm
	rechts	245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	5 mm
2	links	245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	5 mm
	rechts	245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Batterie 58 Ah, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Generator 100-150 A, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt, Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 58 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 8,5x18 (5-V-Speichen, Y-Design), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI), Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektro-mechanisch, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Ausführung: advanced, Tagfahrlicht, Vorbereitung Navigationssystem, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1202	Ablage- und Gepäckraum-Paket
37603	Ambiente-Beleuchtung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4334	Assistenz-Paket Parken
15308	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
2707	Business-Paket
27805	Dachhimmel Stoff, schwarz
33807	Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
35604	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
77551	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
25428	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
28807	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
3109	Komfort-Paket Sitze
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
11000	Metallic-Lackierung
675	Neuwagen-Reifengarantie
17214	Panorama-Ausstelldach elektrisch
30319	Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination
32809	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)


24621 Sound-System Bang & Olufsen
31901 Sportsitze vorn
29306 Standheizung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 10.03.2026 bei Kilometerstand 64.492

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

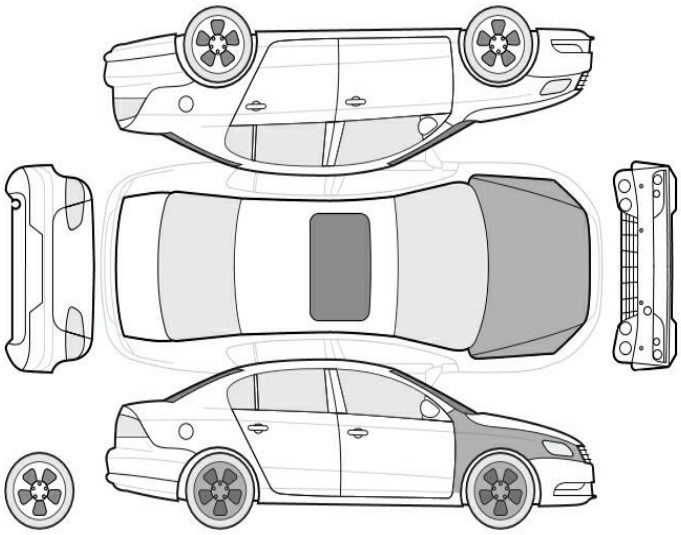

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg hinten links eingedellt, verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)
2. Türverkleidung hinten links Loch, smart repair (Bild 22, 23)
3. Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair
4. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair (Bild 13, 14, 15, 16)
5. Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Spiegelkappe links zerkratzt, (Bild 24)
Motorhaube Lackierung, Steinschläge<6

Stück/dm², Gebrauchsspur (Bild 11, 12)
Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 19)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

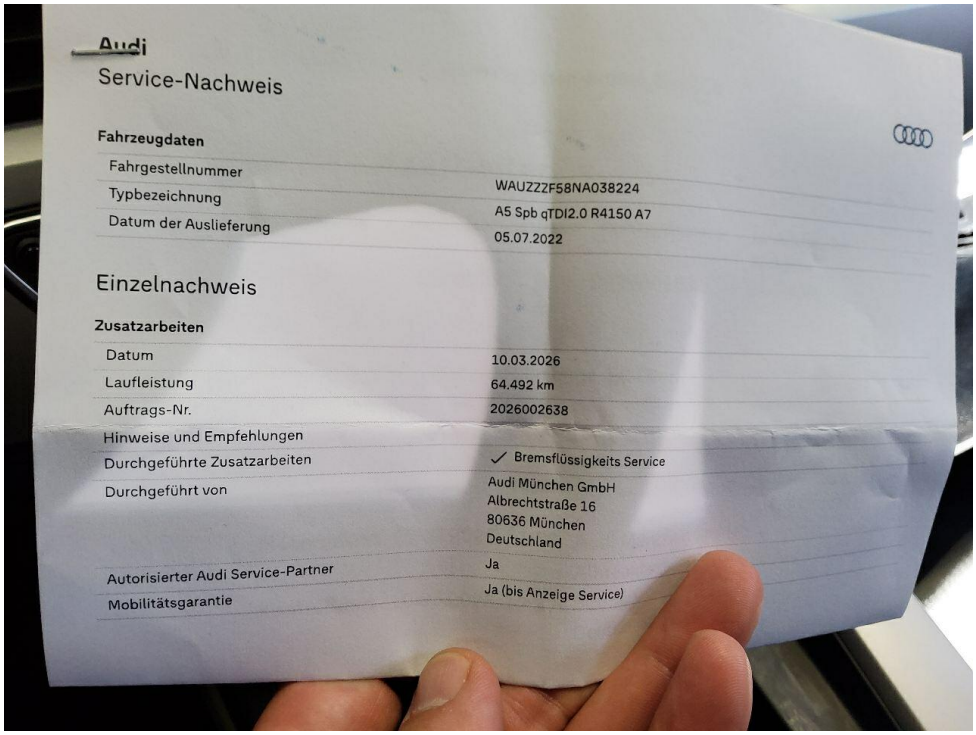


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Stoßfänger vorne verschrammt, Smart Repair



Bild 10 : Stoßfänger vorne verschrammt, Smart Repair



Bild 11 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge<6 Stück/dm², Gebrauchsspur

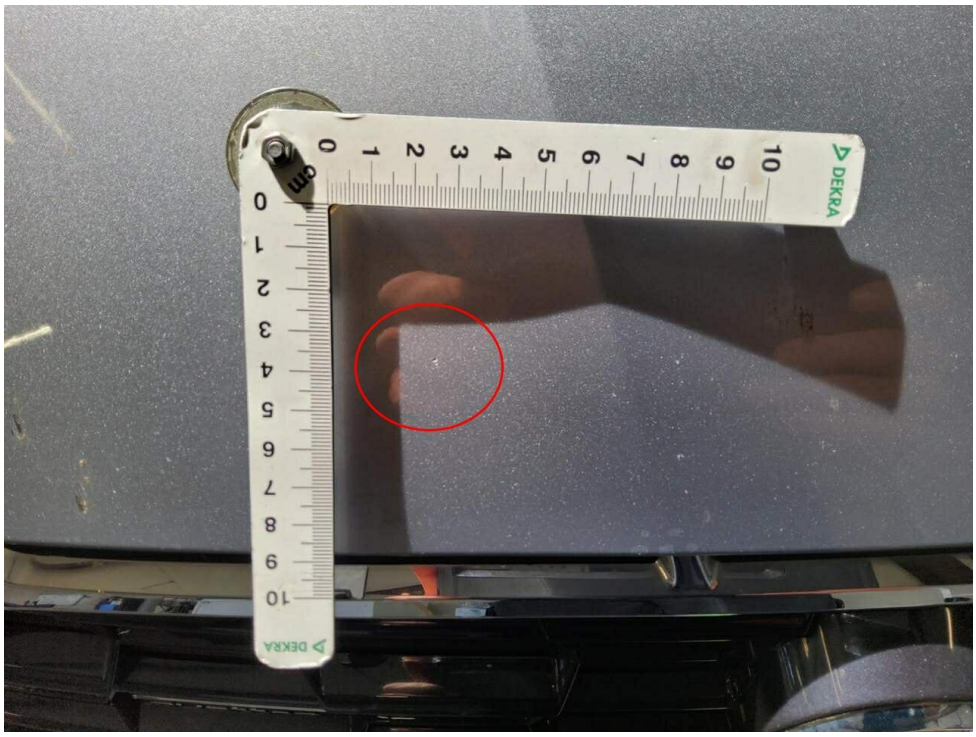


Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge<6 Stück/dm², Gebrauchsspur

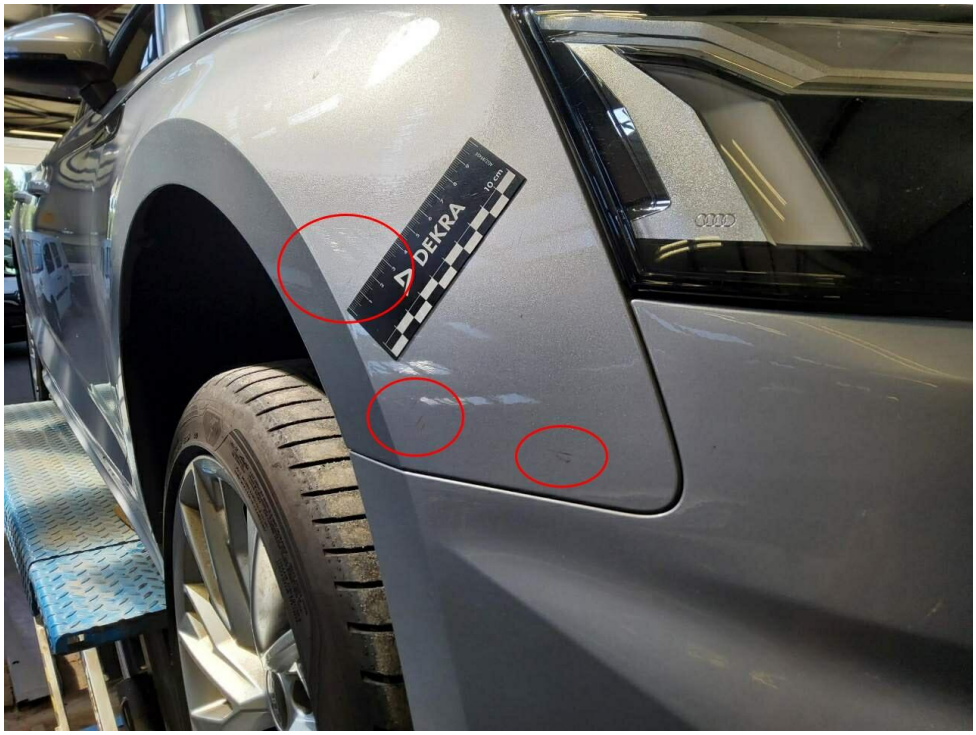


Bild 13 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair



Bild 14 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair

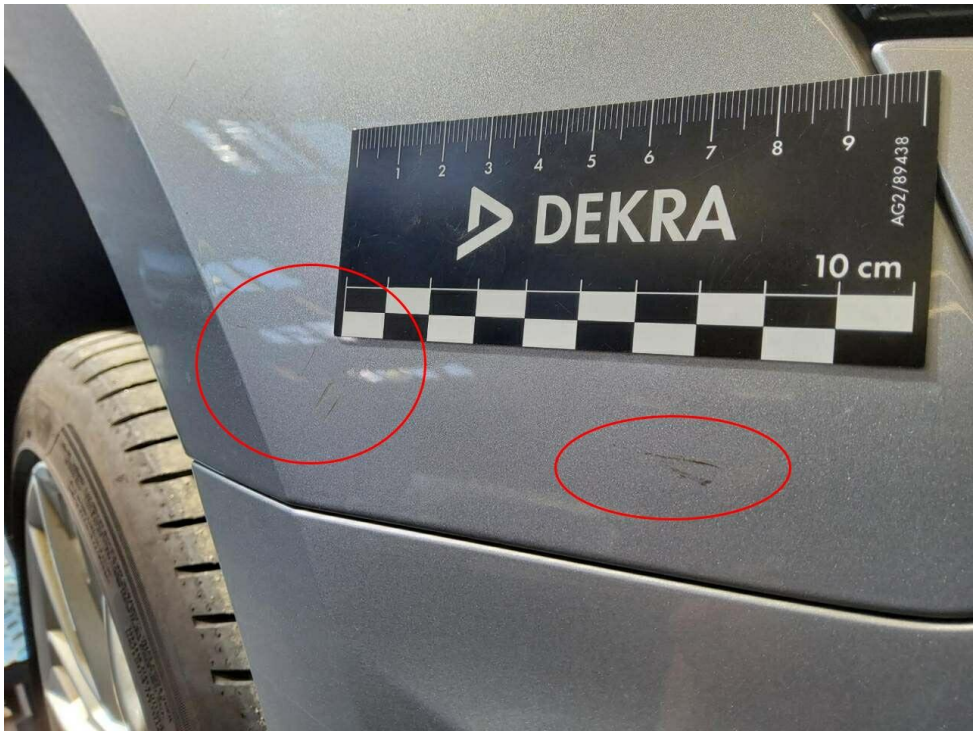


Bild 15 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair



Bild 16 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair



Bild 17 : Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair

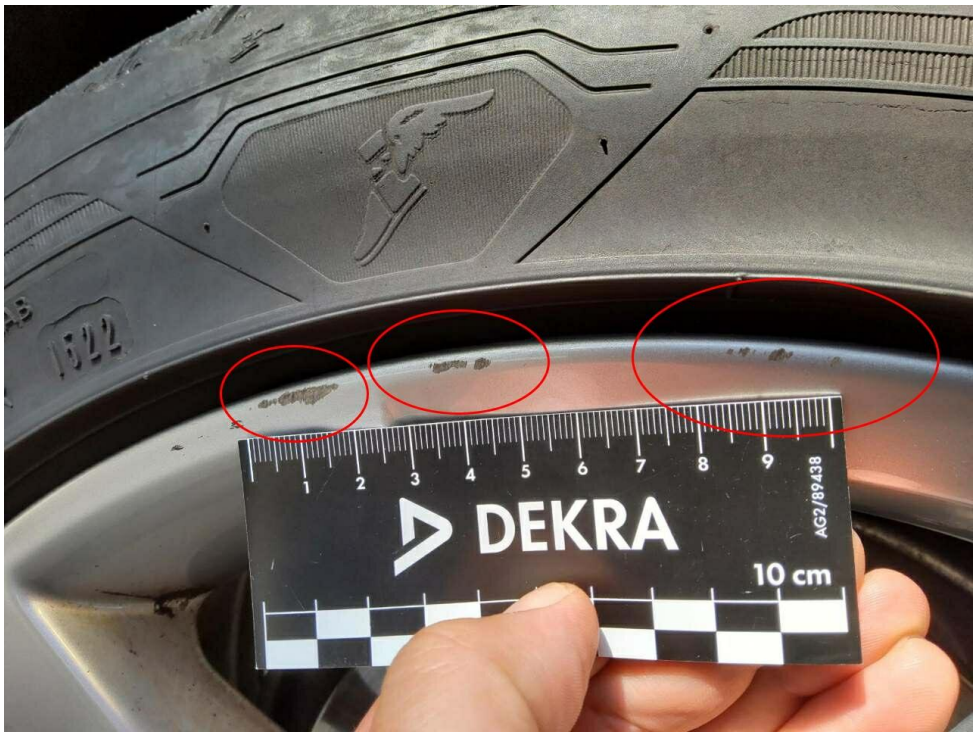


Bild 18 : Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair

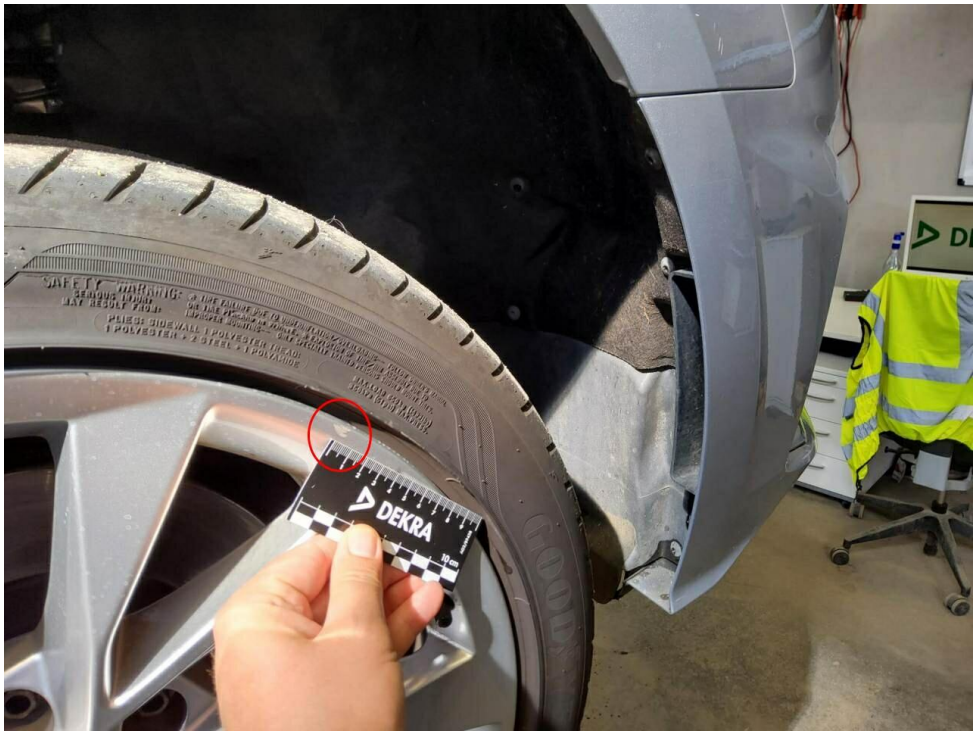


Bild 19 : Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Einstieg hinten links eingedellt, verschrammt



Bild 21 : Einstieg hinten links eingedellt, verschrammt

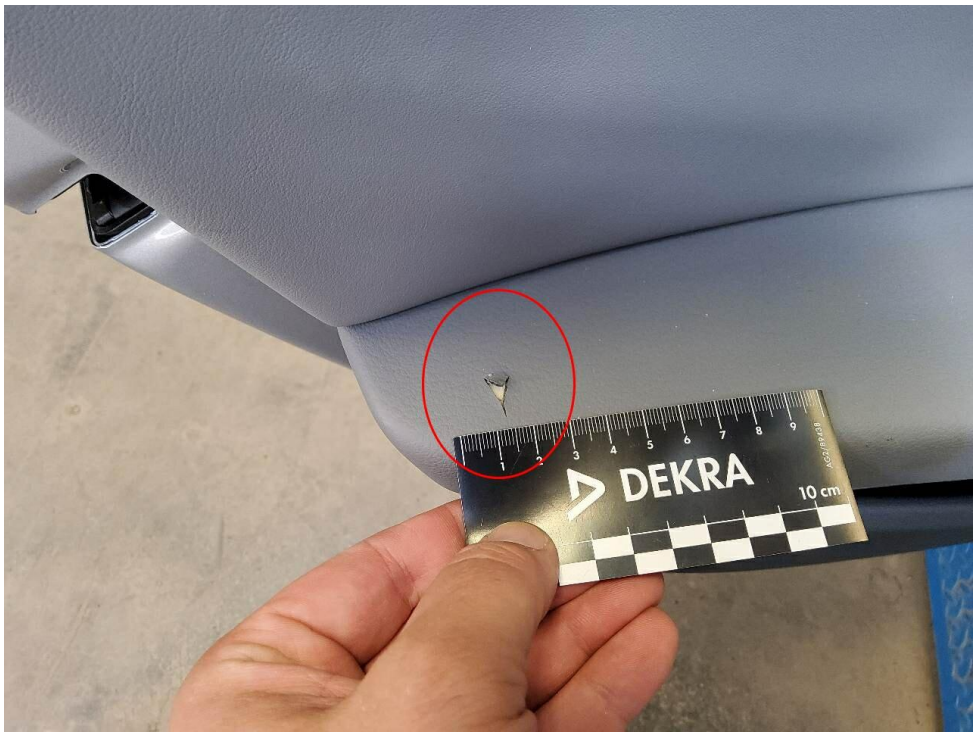


Bild 22 : Türverkleidung hinten links Loch



Bild 23 : Türverkleidung hinten links Loch



Bild 24 : Spiegelkappe links zerkratzt