GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	29.09.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	05.10.2026
Referenznummern	0002056296

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF01XXTTG1MK30603**		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	**Farbton / Lackart**	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	**Laufleistung abgelesen**	118.298 km
Erstzulassung	01.12.2021	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65R16C 109/107T	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65R16C 109/107T	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst am bei km --.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Kurvenlicht statisch	Trend
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Doppelklimaanlage
Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	Heckscheibenwischer
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	Parksensoren seitlich

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Sicht-Paket 1	Frontscheibe heizbar
Standheizung	Trittstufe unter Schiebetür rechts
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, gerissen, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	311,68 €	155,84 €
Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken (Bild 19, Bild 20)	80,00 €	80,00 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	178,80 €	89,40 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 41, Bild 42, Bild 43)	1743,56 €	1150,94 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	347,34 €	197,60 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 28, Bild 29)	94,41 €	47,21 €
Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	713,73 €	356,87 €
B- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	140,00 €	140,00 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 44, Bild 45, Bild 46)	321,82 €	160,91 €
Hecktür rechts innen, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 39, Bild 40)	424,86 €	236,36 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	723,98 €	441,75 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	531,23 €	531,23 €

Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	318,39 €	159,20 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen	45,00 €	45,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**7.293,09 €**
Minderwert	**5.110,60 €**
Händlereinkaufspreis	**7.300,00 €**
Händlerverkaufspreis	**8.575,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 46 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 07.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

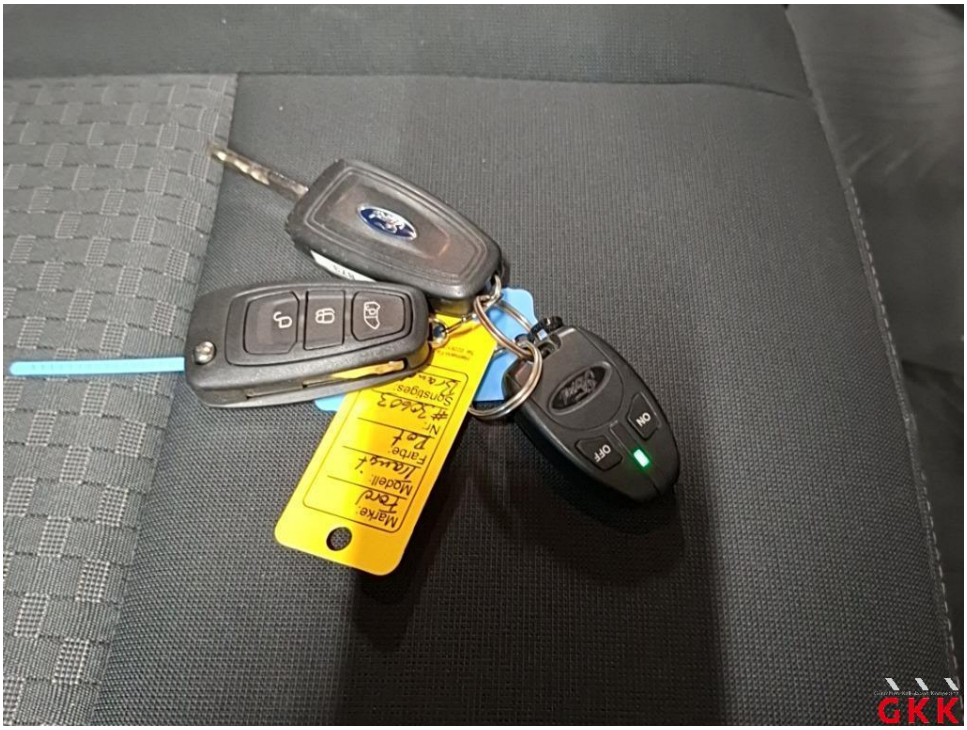


Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

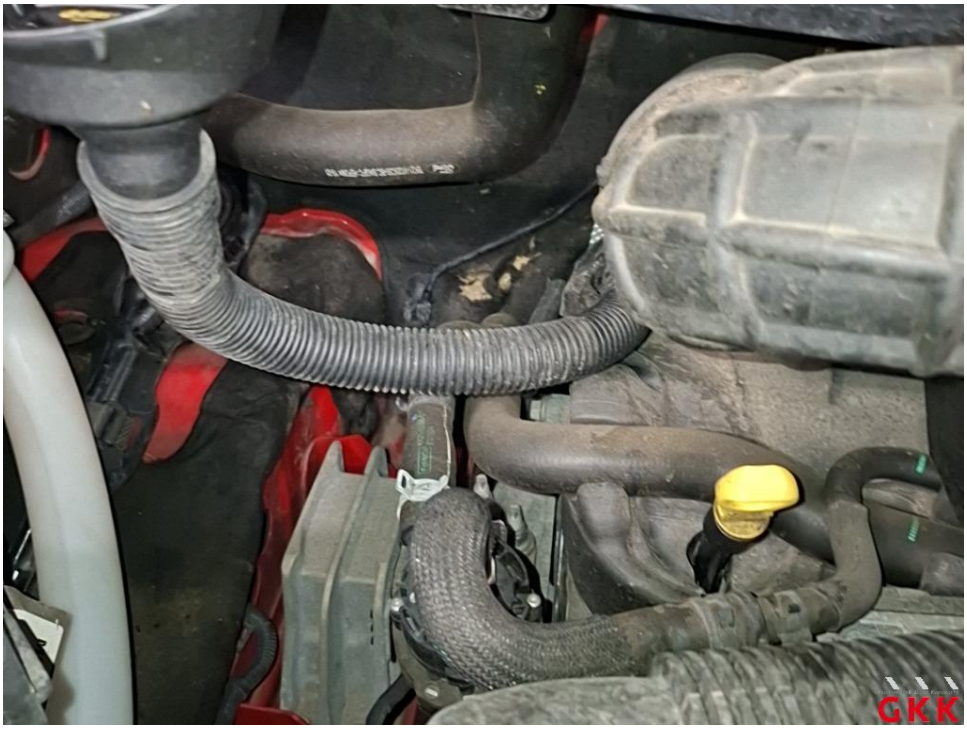


Bild 13 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 14 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Reifen, vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen



Bild 16 Reifen, vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken



Bild 20 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 22 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 24 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

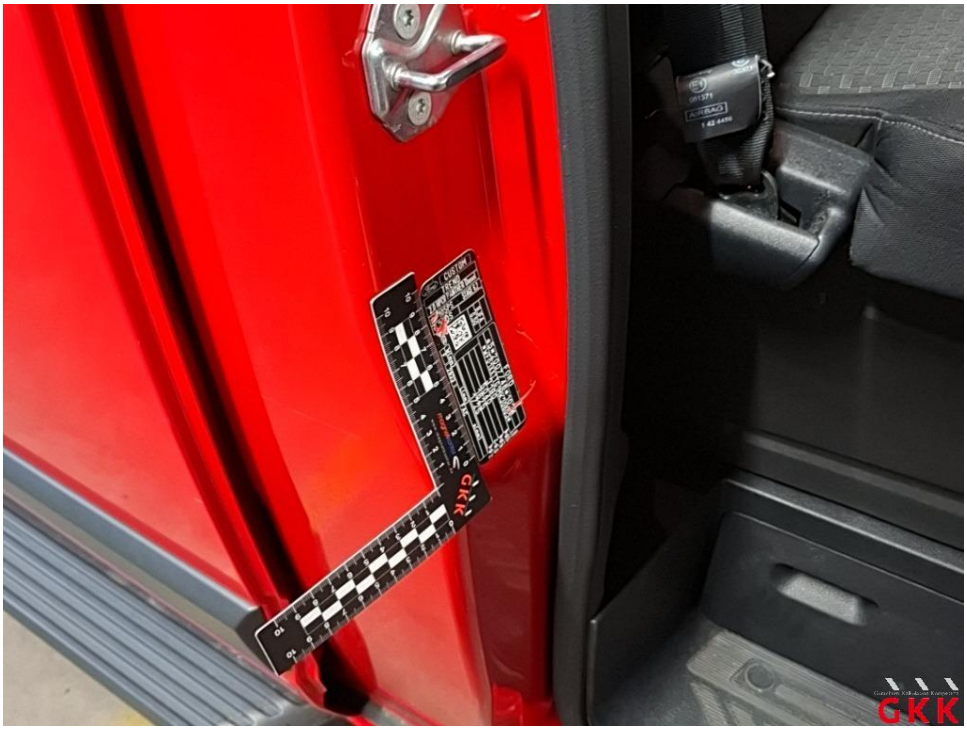


Bild 30 B- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

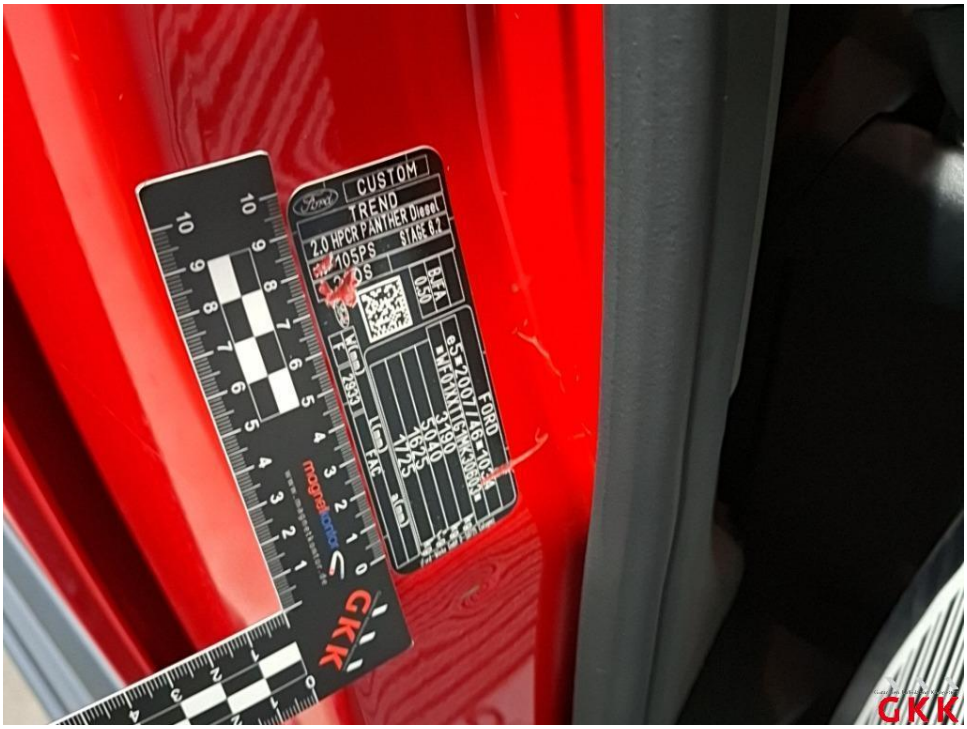


Bild 31 B- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair

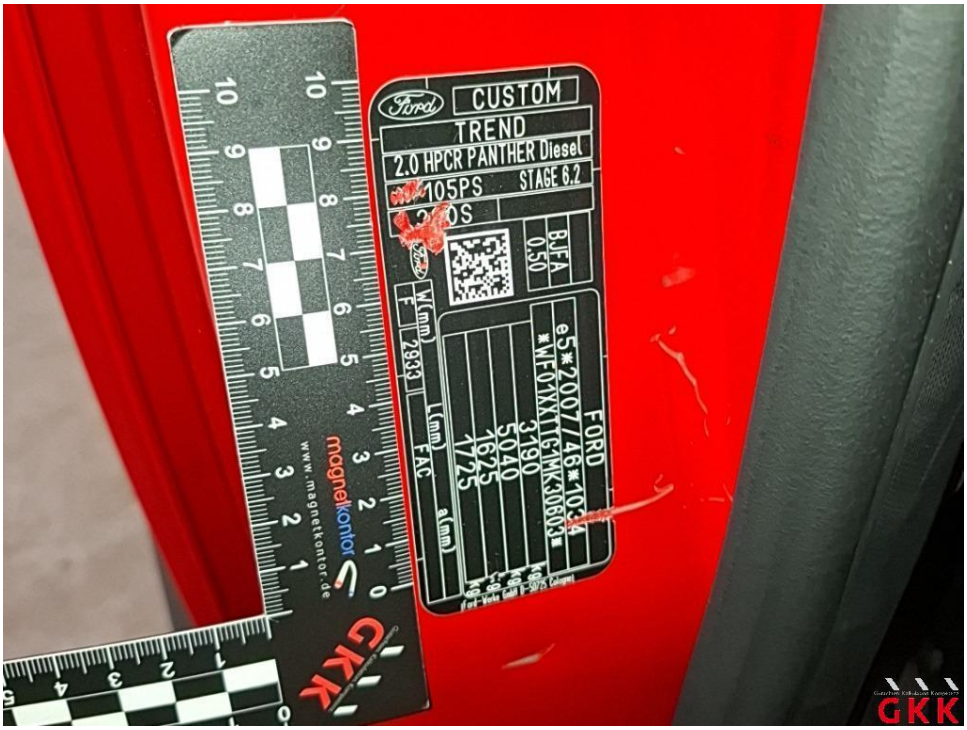


Bild 32 B- Säule rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand rechts, unterhalb, korrodiert, instand setzen - lackieren

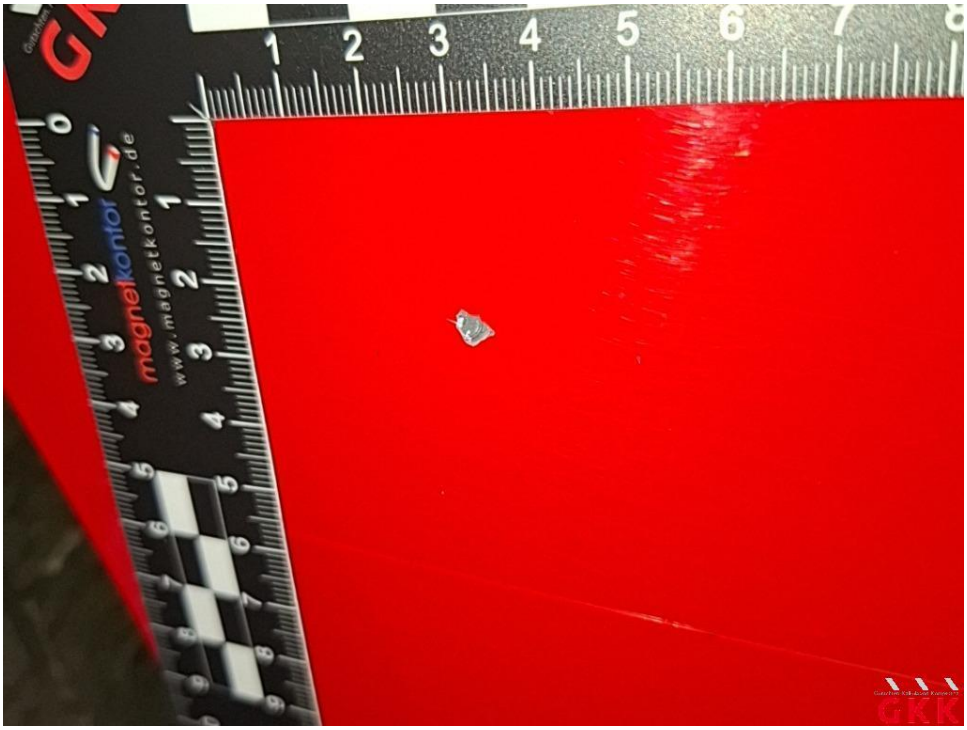


Bild 34 Seitenwand rechts, unterhalb, korrodiert, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 35 Seitenwand rechts, unterhalb, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 36 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 37 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

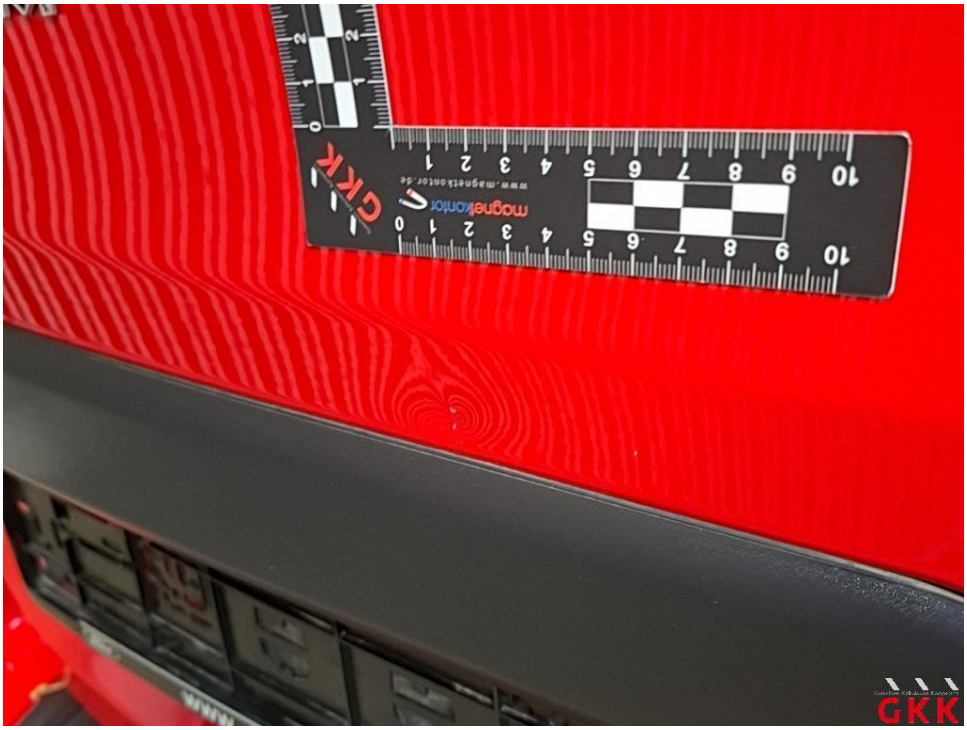


Bild 38 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 39 Hecktür rechts, innen, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 40 Hecktür rechts, innen, korrodiert, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 41 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 43 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 45 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 46 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren