TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45970432

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.06.2026

Gutachten

Betreff	Nachtrag Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	22.05.2025 / Peugeot Rhein-Main (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Amtliches Kennzeichen	F R2709
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS6RJ613895

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**350,00 €**	**66,50 €**	**416,50 €**
basierend auf Reparaturkosten	350,00 €	66,50 €	416,50 €
Wertminderung aus Vorschaden (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			1.000,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45970432

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.06.2026

Gutachten

Betreff	Nachtrag Minderwertgutachten
Auftrag durch	STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Besichtigungsdatum / Ort	22.05.2025 / Peugeot Rhein-Main (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Amtliches Kennzeichen	F R2709
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	2008
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS6RJ613895
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	21.05.2024
Nächste HU	05/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	39.397 km / angegeben
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 ccm/ 96 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig

Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	09.04.2026 bei 35.078 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R17 96H	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 215/60 R17 96H	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 01/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.	350,00 €	350,00 €
Summe (netto):		350,00 €	350,00 €

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden	7.630,32 €	1.000,00 €
Summe (netto):		7.630,32 €	1.000,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	157 µm
2	Dachholm links	178 µm
3	Dachholm rechts	178 µm
4	Heckklappe/-tür	111 µm
5	Kotflügel links	105 µm
6	Kotflügel rechts	120 µm
7	Motorhaube	235 µm
8	Seitenwand links	115 µm
9	Seitenwand rechts	108 µm
10	Tür hinten links	110 µm
11	Tür hinten rechts	105 µm
12	Tür vorne links	105 µm
13	Tür vorne rechts	108 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45970432

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.06.2026

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Luis da Costa Monteiro)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 3 Vorschadenfotos, 1 Nachlackierungfoto

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45970432

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

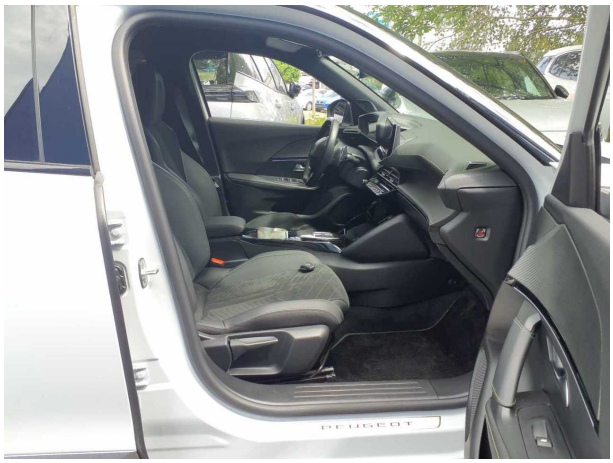


Abbildung 8: Innenraum

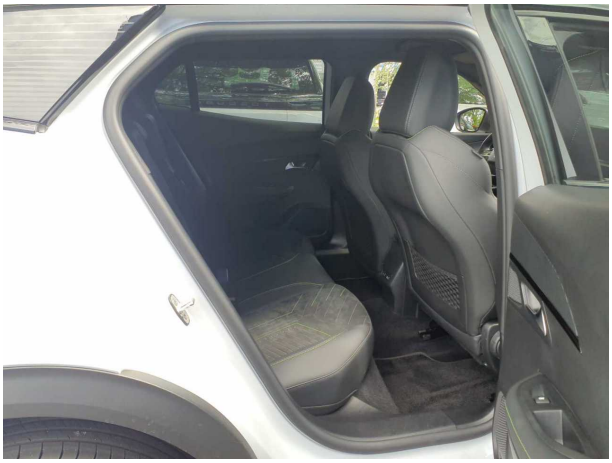


Abbildung 9: Innenraum

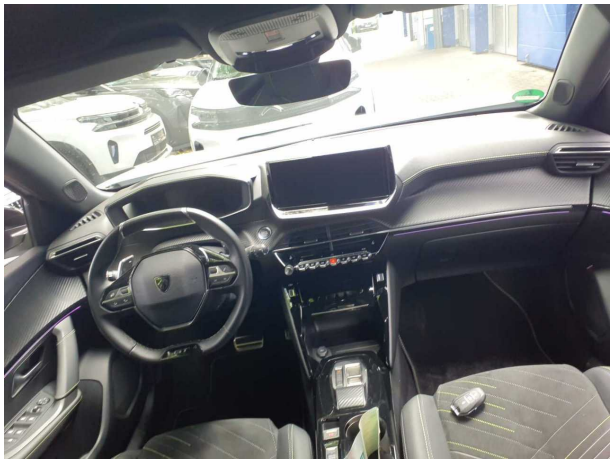


Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45970432

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.06.2026

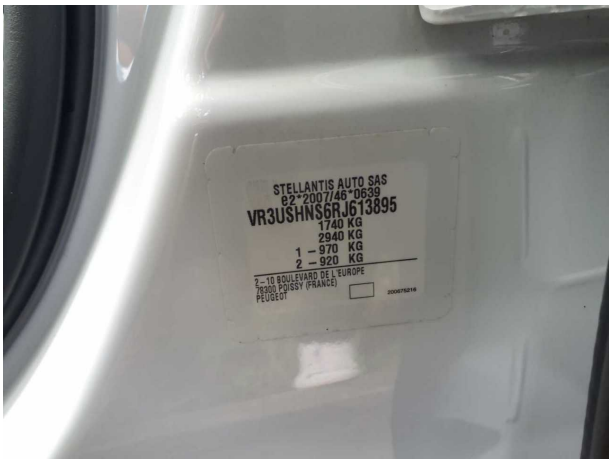


Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Dokumente

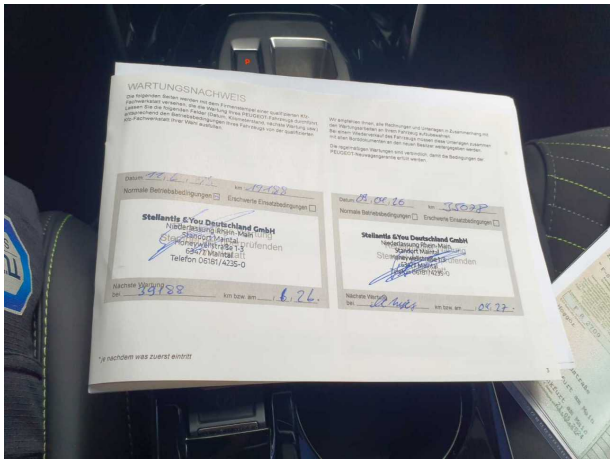


Abbildung 16: Dokumente

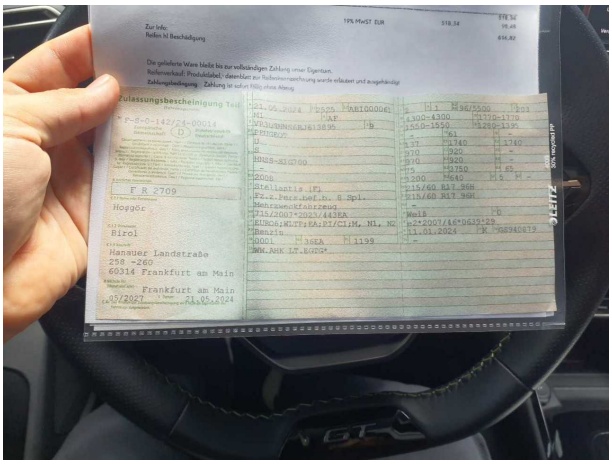


Abbildung 17: Dokumente

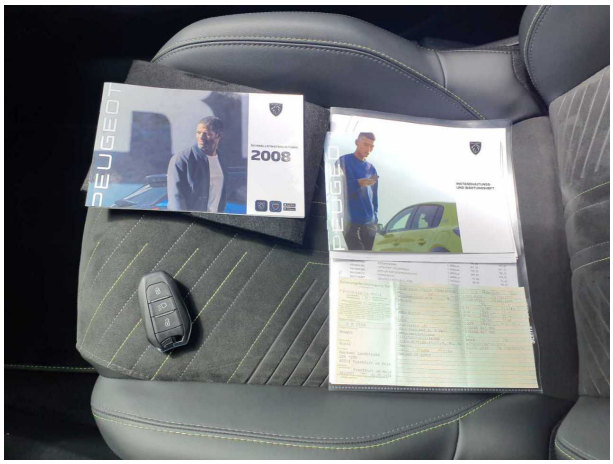


Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45970432

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45970432


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.06.2026


Vorschadenfotos

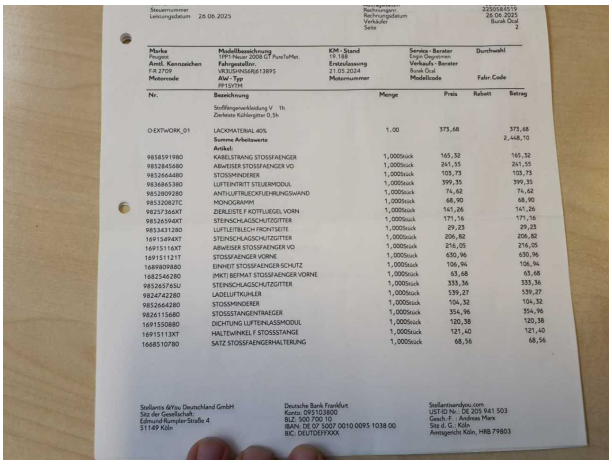

Vorschaden 1: Front

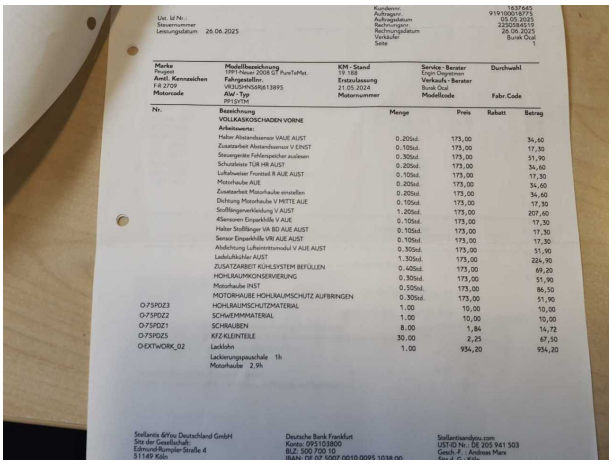

Vorschaden 1: Front

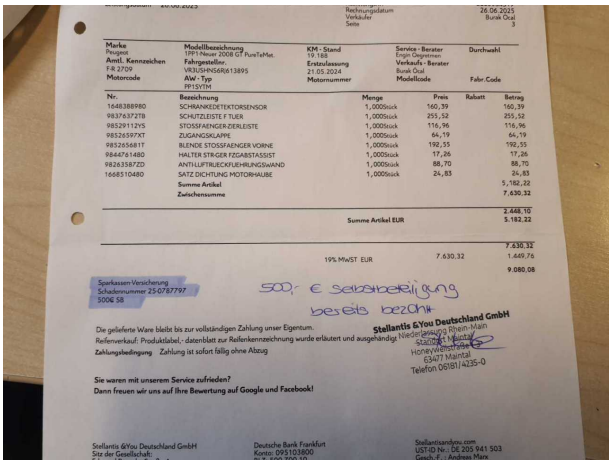

Vorschaden 1: Front

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube, Stoßfänger vorne