DEKRA-Nr: 0314 / 030647 / 2026 / B083400000318 vom 23.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	21.10.2026
Weitere Besichtigungen	21.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 1150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenteil links
Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.11.2023	Letzte Zulassung	14.11.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier	Aufbauart	Kombi

	(CGE)(2018->) / Focus 1.5 EcoBlue Titanium X (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPPU40687	HSN / TSN	8566 / BYE
DAT €uropa-Code®	012851530170013	DAT Marktindex	DE00H 6463
Km-Stand abgelesen	74844	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Obsidian-Schwarz Metallic / Metallic / PN4GM0 / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 V	Dunlop / SP Sport Blu Response	S /O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Dunlop / SP Sport Blu Response	S /O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 V	Dunlop / SP Sport Blu Response	S /O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Dunlop / SP Sport Blu Response	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bord-/Verbrauchscomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay (8 Zoll), Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fußmatten Velours mit Ziernähte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen), Lackierung Race-Rot, Laderaumboden verstellbar, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole Premium, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 85 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Power KeyFree-Startfunktion, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
25057	FordPass Connect inkl. eCall
35609	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
44124	LM-Felgen 6,5x16 (6x2-Speichen)
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01.07.2025 bei Kilometerstand 59.647

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

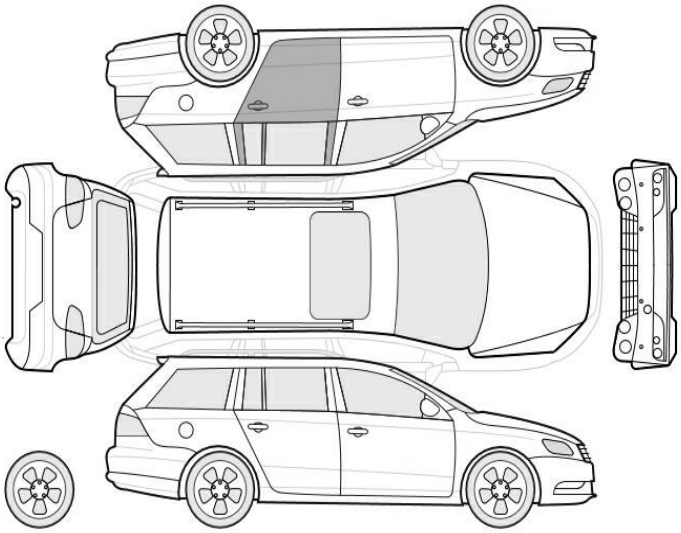

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tierbiss im Motorraum, erneuern (Bild 12, 14)
2. Dämmungen im Motorraum beschädigt, erneuern (Bild 13, 15, 16)
3. Sensorkabel beschädigt, Tierbiss, erneuern (Bild 17, 18, 19)
4. Lackierspuren Tür vorne links, lackieren (Bild 20, 21, 22)
5. Heckstoßfänger verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24, 25, 26, 27, 28)
6. Frontstoßfänger verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30, 31, 32, 33, 34)
7. Tür hinten links Einstieg, Verschrammt, Delle, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts verschrammt (Bild 9)
Verkleidung Laderaum links verschrammt (Bild 10)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

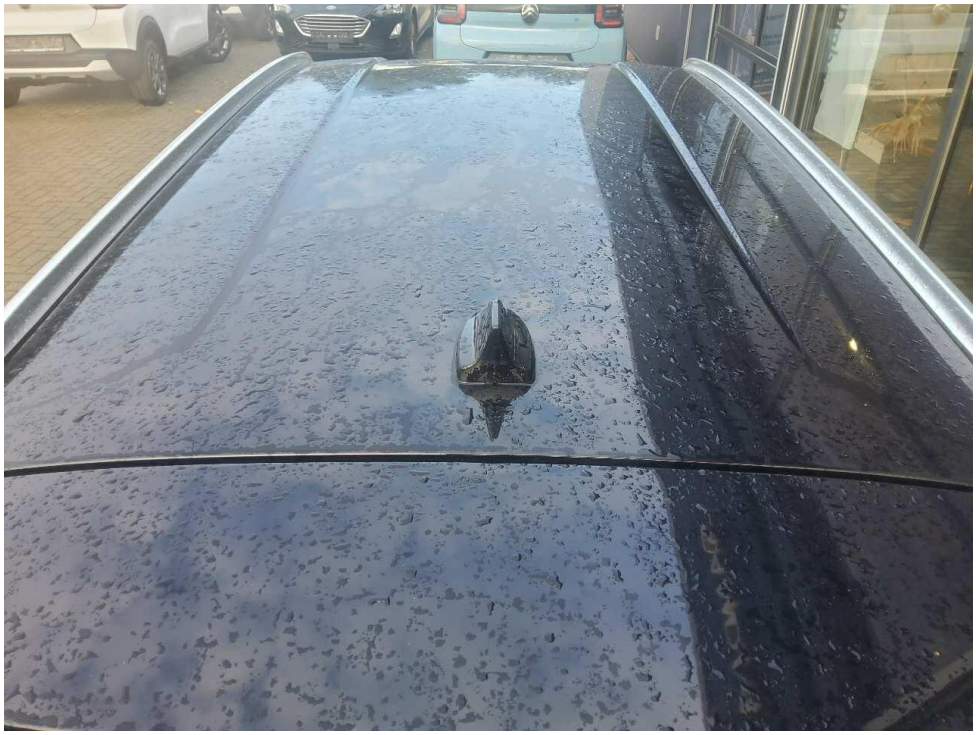


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

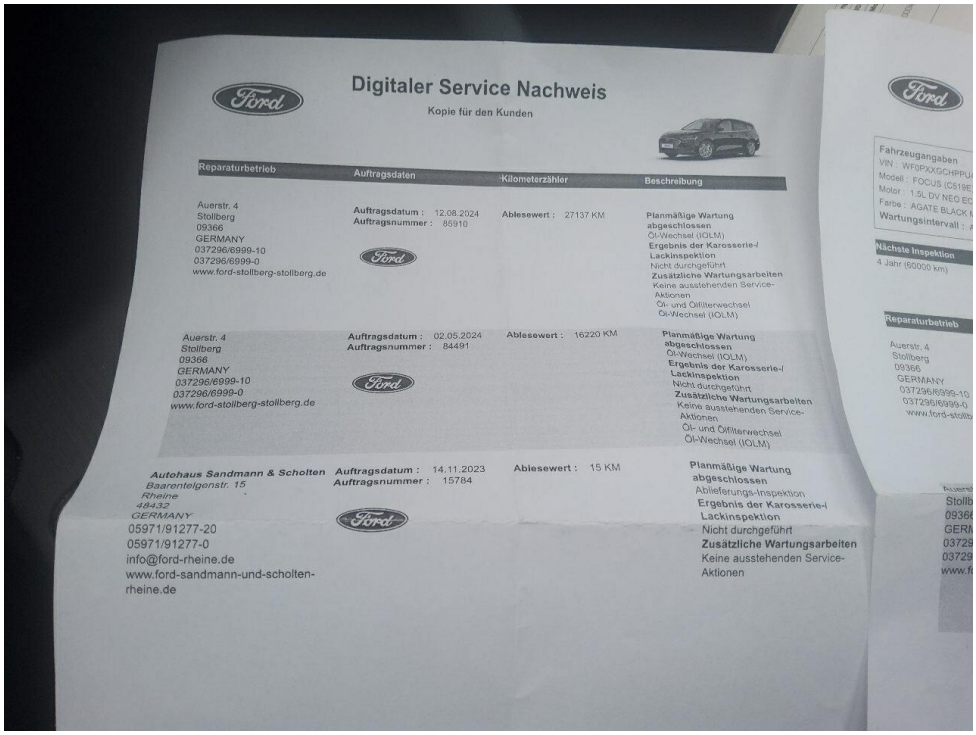


Bild 7 : Wartungsnachweise

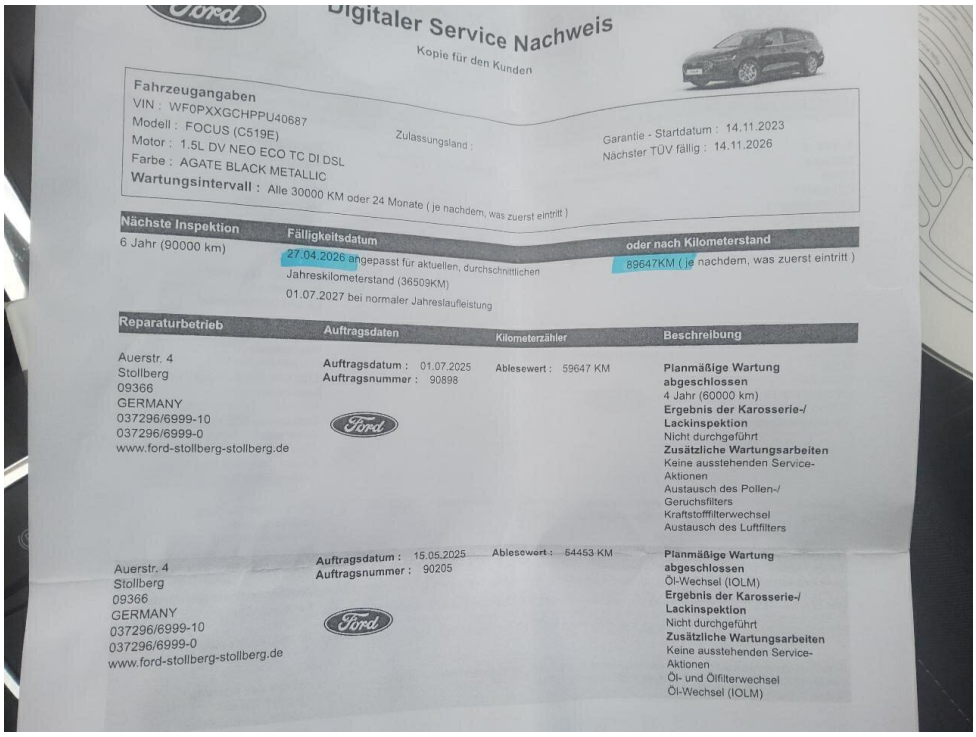


Bild 8 : Wartungsnachweise

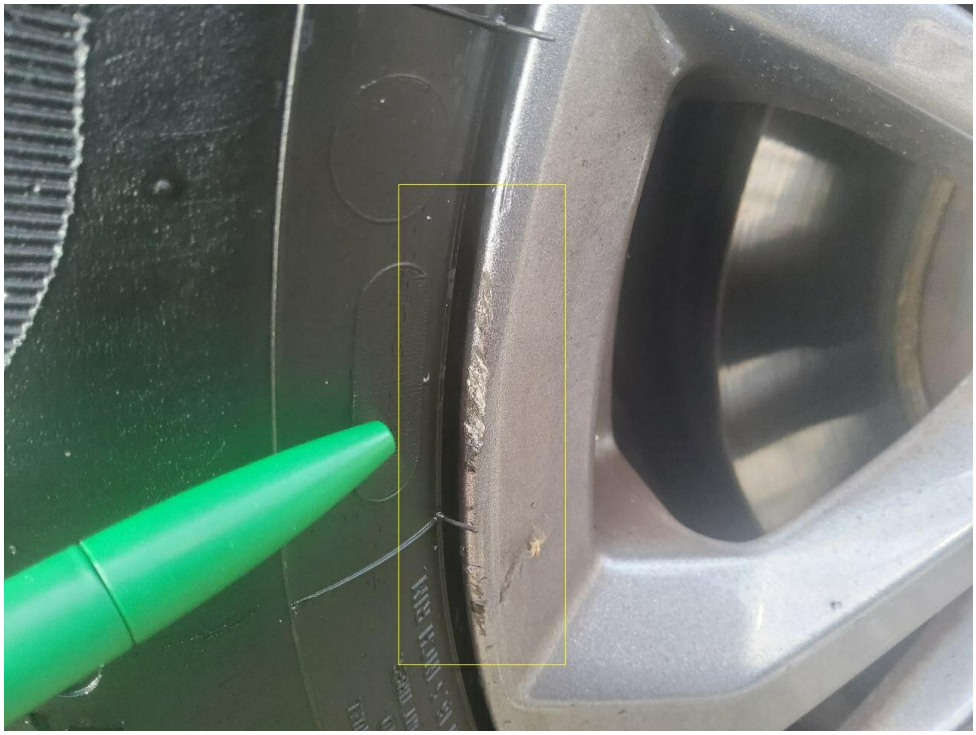


Bild 9 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 10 : Verkleidung Laderaum links verschrammt



Bild 11 : Einstieg hinten links verschrammt und eingedellt

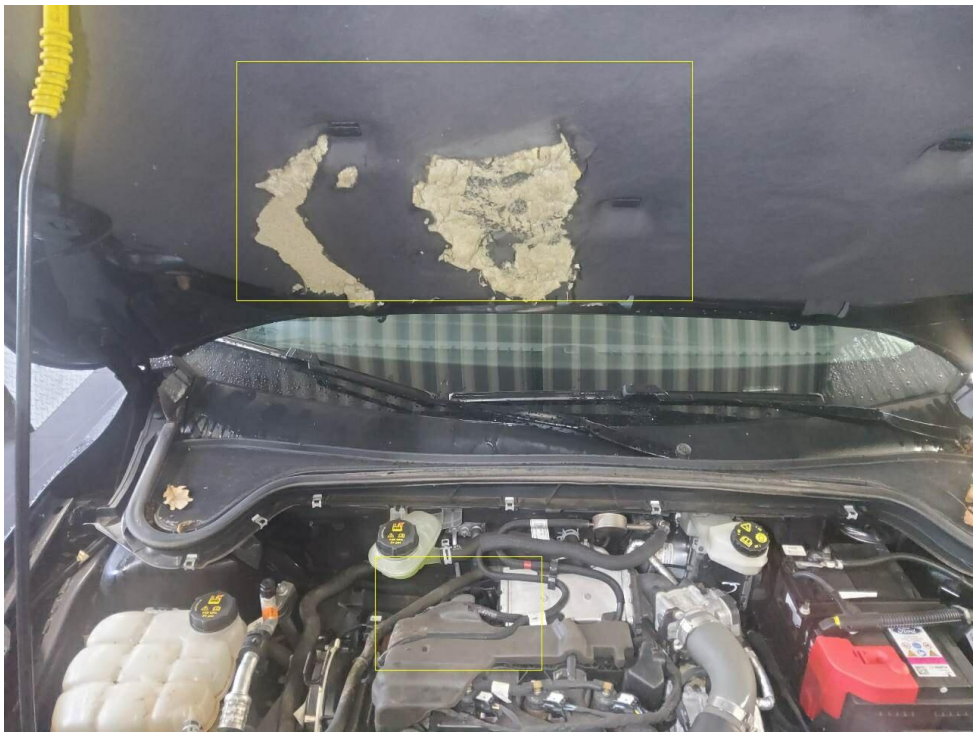


Bild 12 : Tierbiss im Motorraum



Bild 13 : Dämmungen im Motorraum beschädigt

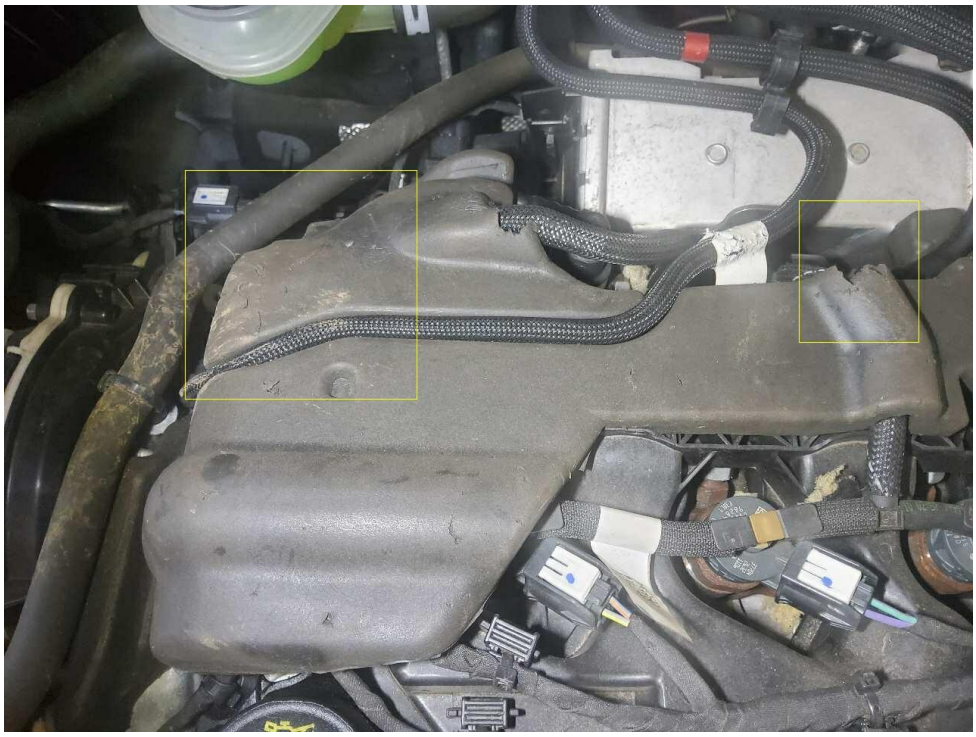


Bild 14 : Tierbiss im Motorraum



Bild 15 : Dämmungen im Motorraum beschädigt



Bild 16 : Dämmungen im Motorraum beschädigt

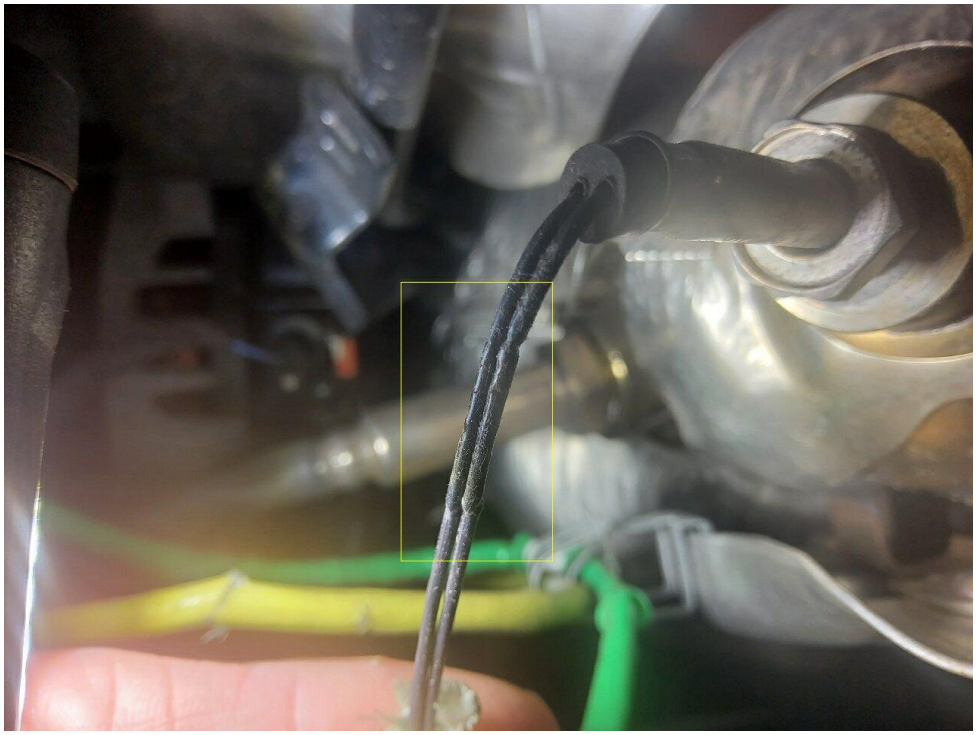


Bild 17 : Sensorkabel beschädigt, Tierbiss



Bild 18 : Sensorkabel beschädigt, Tierbiss



Bild 19 : Sensorkabel beschädigt, Tierbiss



Bild 20 : Lackierspuren Tür vorne links



Bild 21 : Lackierspuren Tür vorne links



Bild 22 : Lackierspuren Tür vorne links

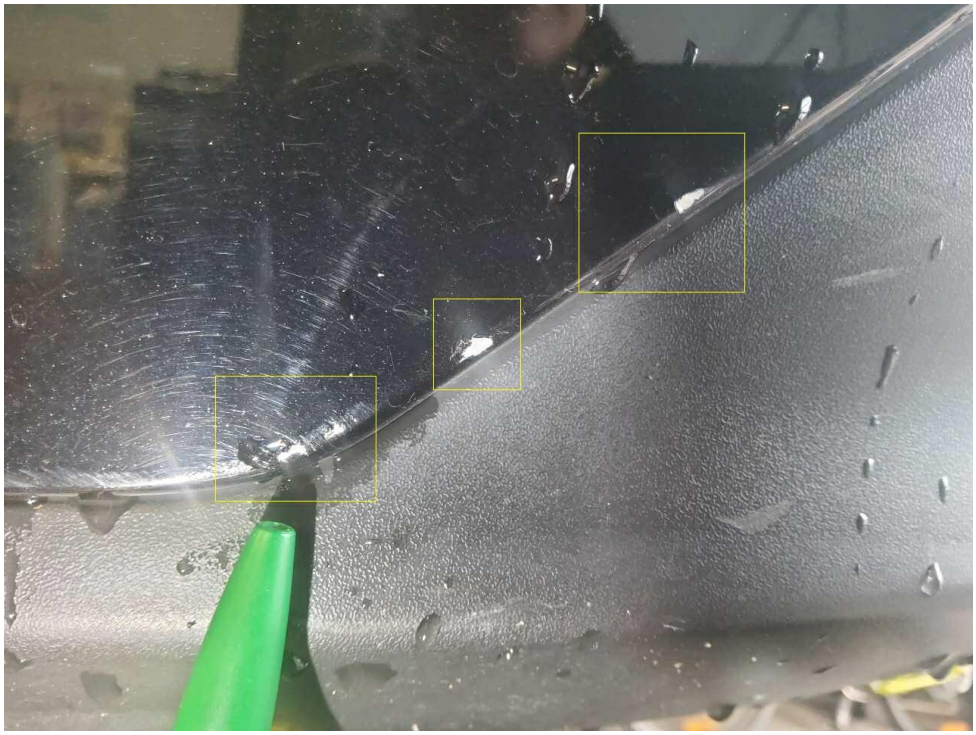


Bild 23 : Heckstoßfänger verschrammt

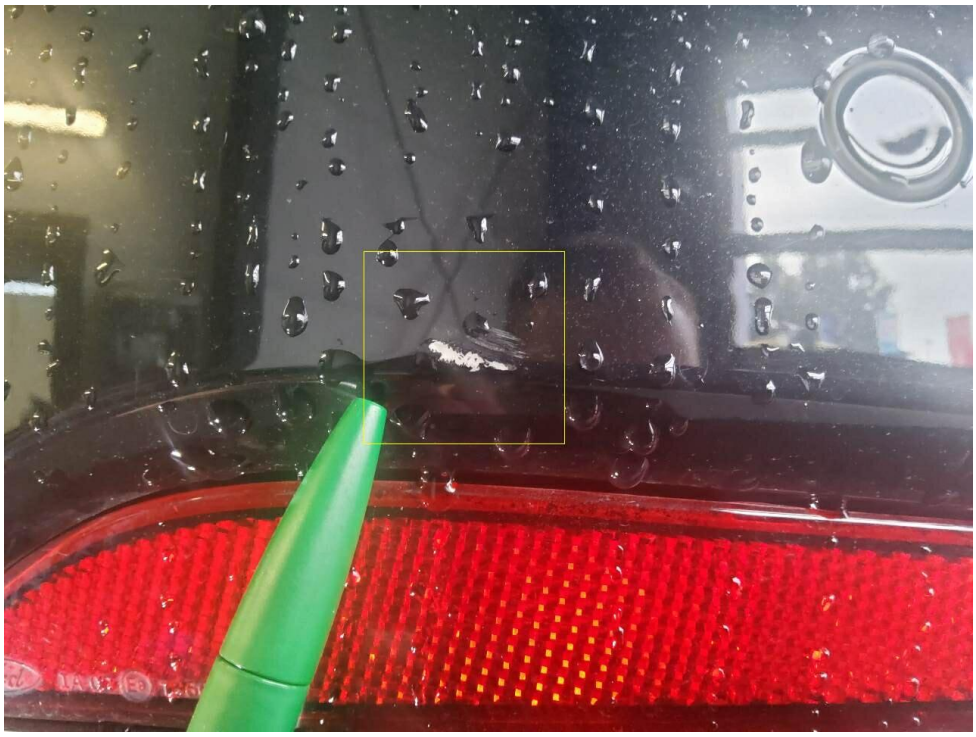


Bild 24 : Heckstoßfänger verschrammt

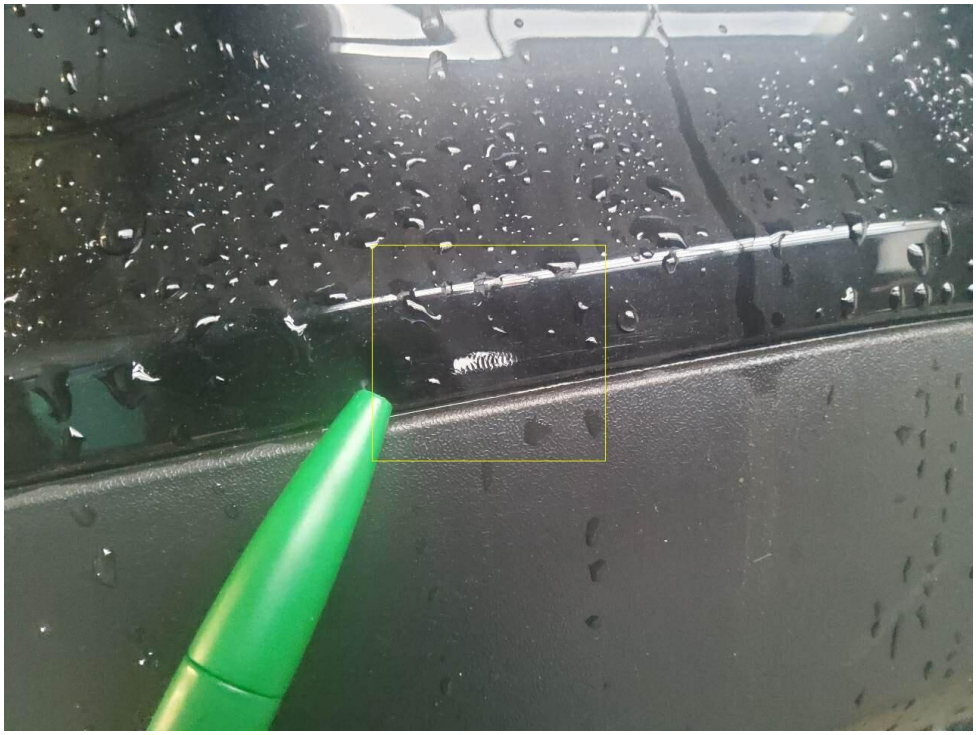


Bild 25 : Heckstoßfänger verschrammt

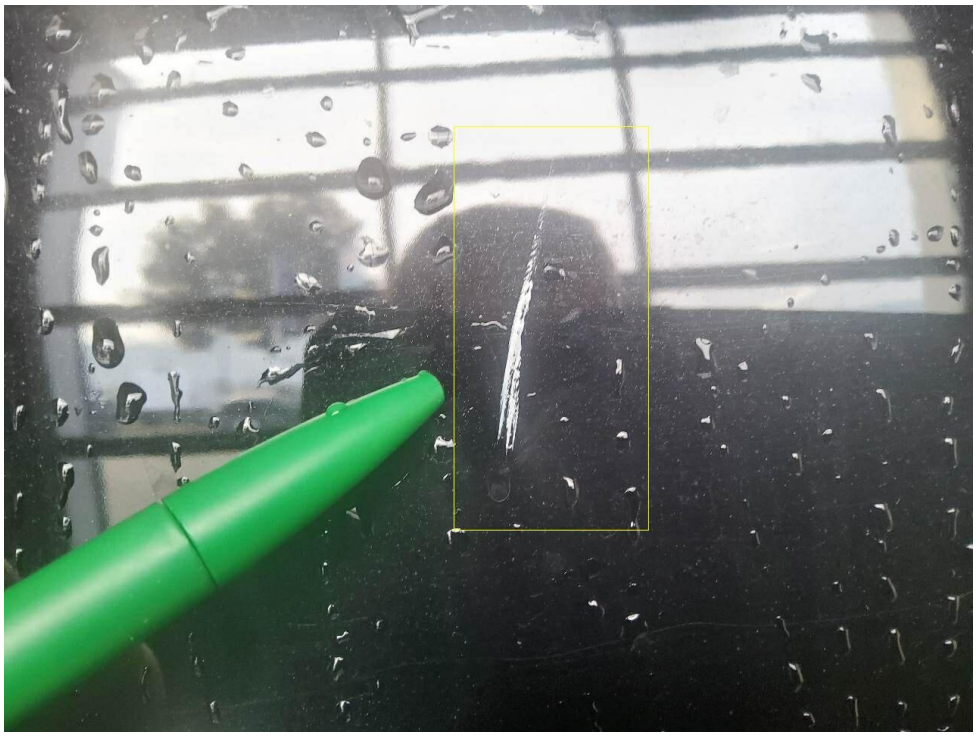


Bild 26 : Heckstoßfänger verschrammt

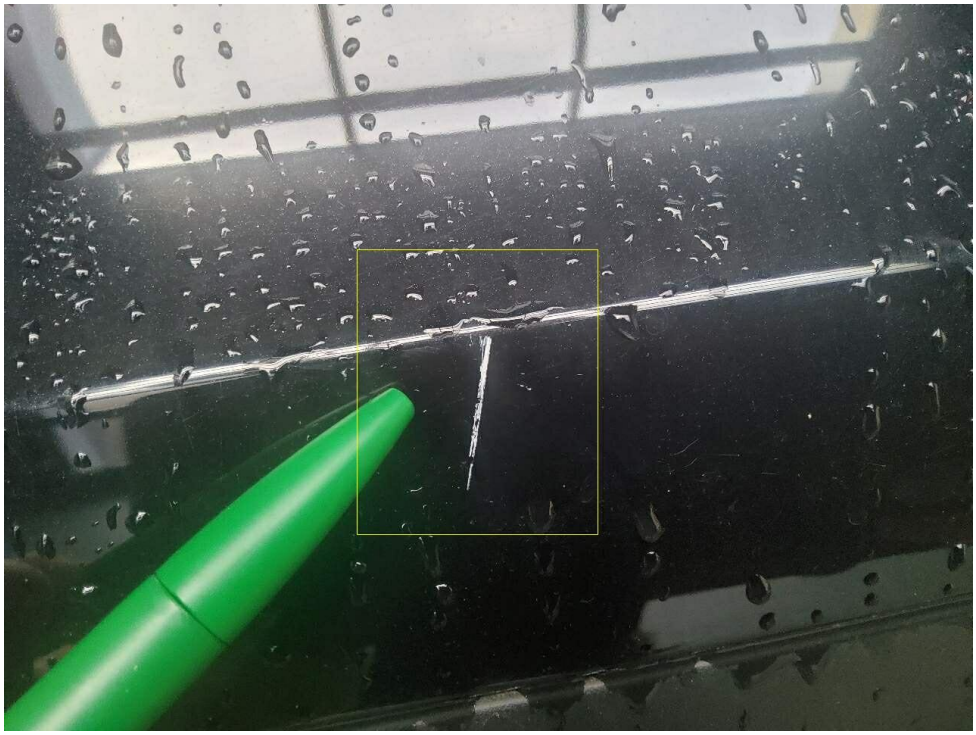


Bild 27 : Heckstoßfänger verschrammt



Bild 28 : Heckstoßfänger verschrammt

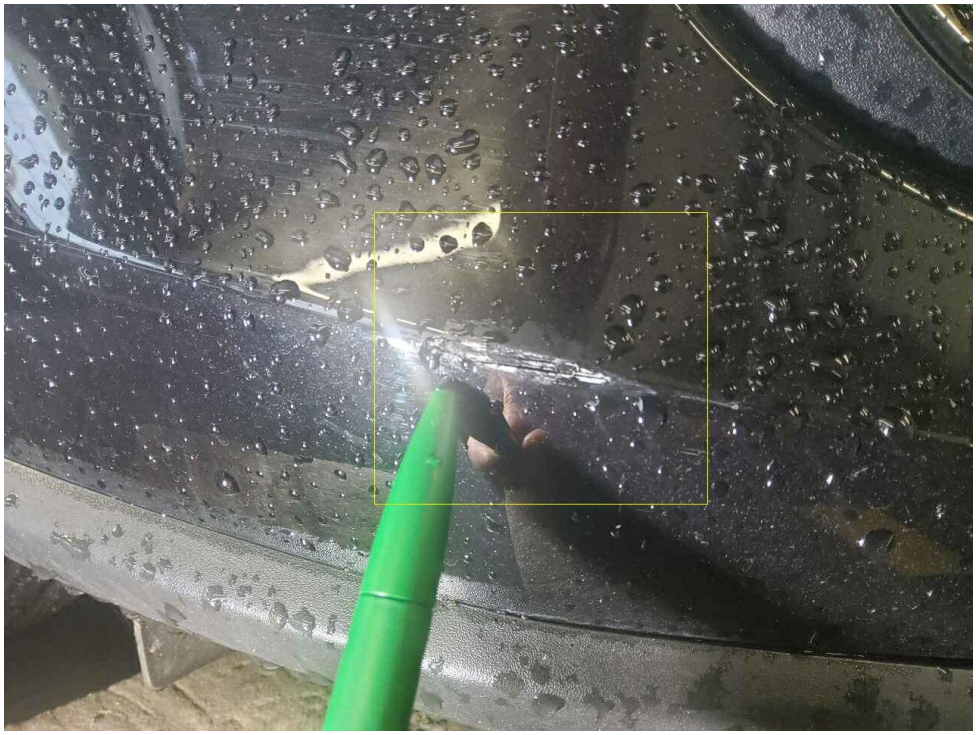


Bild 29 : Frontstoßfänger verschrammt

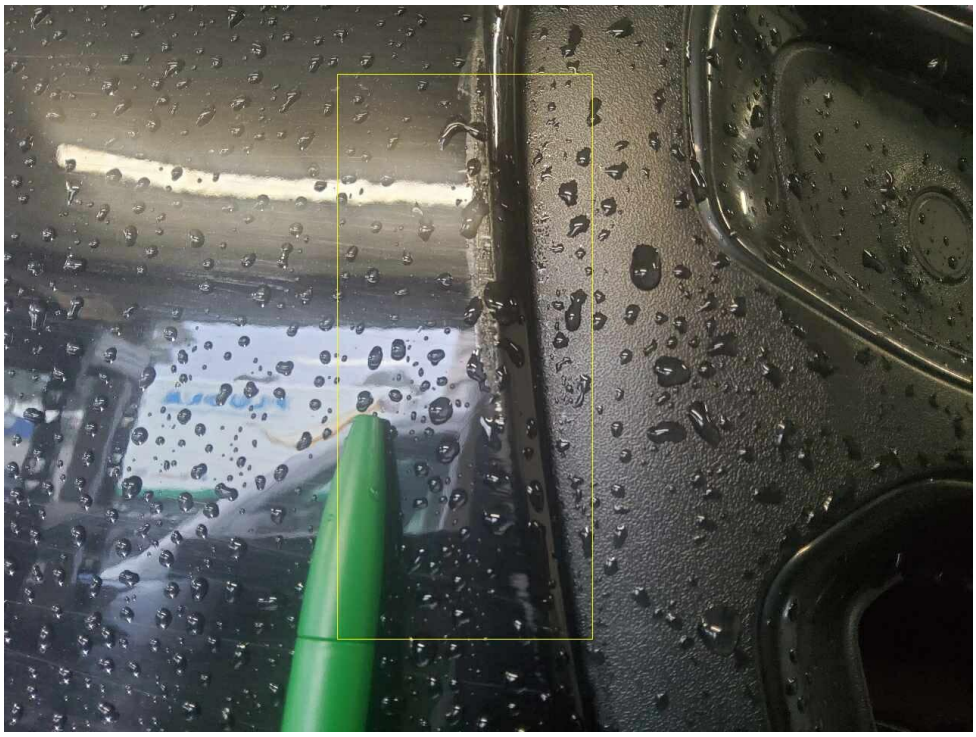


Bild 30 : Frontstoßfänger verschrammt



Bild 31 : Frontstoßfänger verschrammt



Bild 32 : Frontstoßfänger verschrammt



Bild 33 : Frontstoßfänger verschrammt



Bild 34 : Frontstoßfänger verschrammt