TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45827455

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 09.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	09.06.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Amtliches Kennzeichen	OF-AK 1453
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS7RJ621441

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**2.995,00 €**	**569,05 €**	**3.564,05 €**
basierend auf Reparaturkosten	3.395,00 €	645,05 €	4.040,05 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45827455

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 09.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Besichtigungsdatum / Ort	09.06.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Amtliches Kennzeichen	OF-AK 1453
Fahrzeugart	Sonstiges
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	2008
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2525 ABI 00001
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS7RJ621441
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	04.06.2024
Nächste HU	06/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	24.907 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 ccm/ 96 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.715
Maße (L/B/H)	4300 x 1770 x -

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	11.11.2025 bei 18.140 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R17 96H	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 1
#2 215/60 R17 96H	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - verschlissen - erneuern	130,00 €	130,00 €
2	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verformt - erneuern	265,00 €	265,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Fällig 06/2026) - kein Nachweis - Wertminderung	500,00 €	500,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Überzogen EZ 06/2024) - Wertminderung	500,00 €	500,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren	900,00 €	720,00 €
6	Fahrzeugdach	Dach - verkratzt / verschürft - lackieren	1.100,00 €	880,00 €
Summe (netto):			3.395,00 €	2.995,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt standen keine Hubmittel zur Verfügung



Unterschrift Sachverständiger (Mathias Goldhammer)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 25 Übersichtsfotos, 11 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45827455

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 09.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

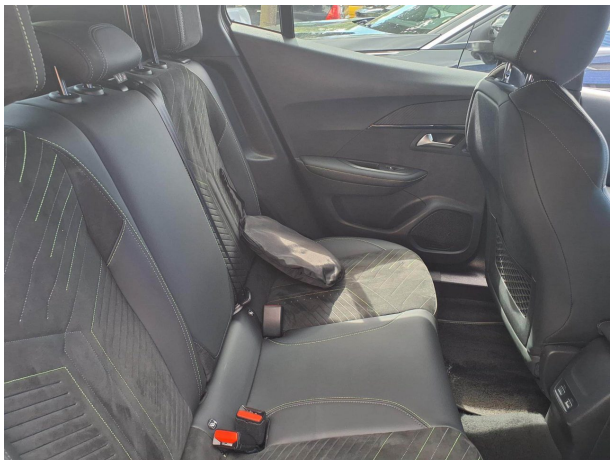


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45827455

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 09.06.2026

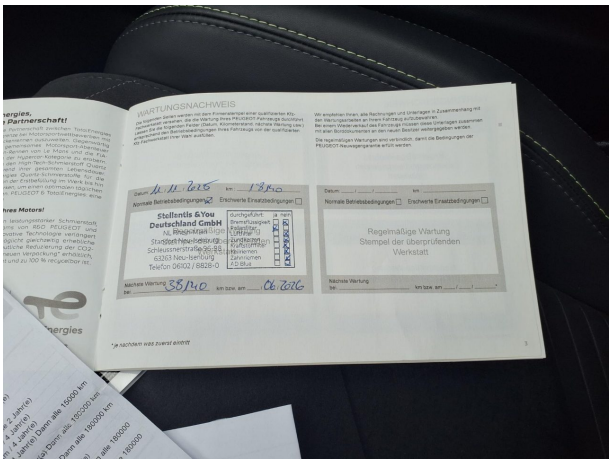


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

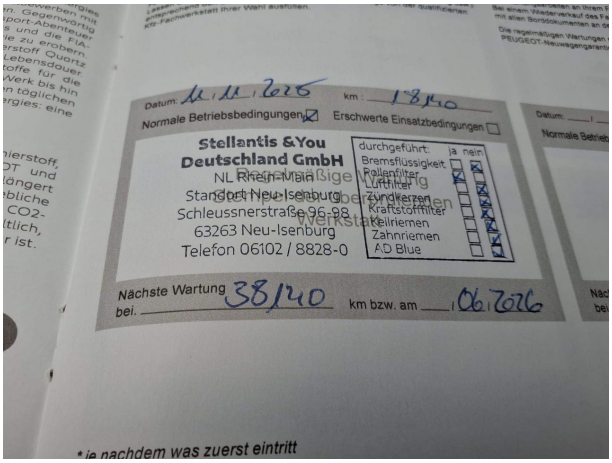


Abbildung 15: Dokumente

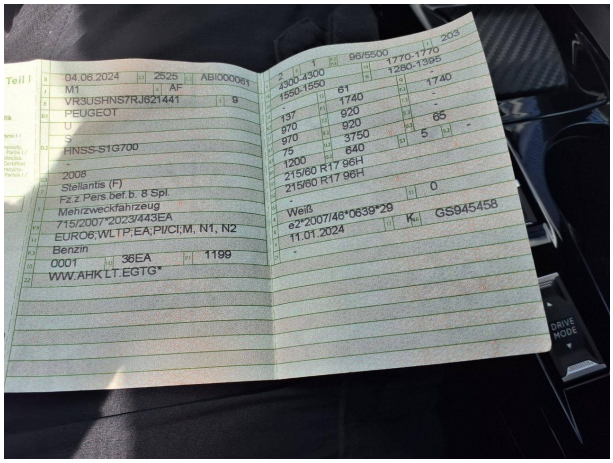


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45827455

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 09.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45827455

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 09.06.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - verschlissen - erneuern




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - verschlissen - erneuern




Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verformt - erneuern

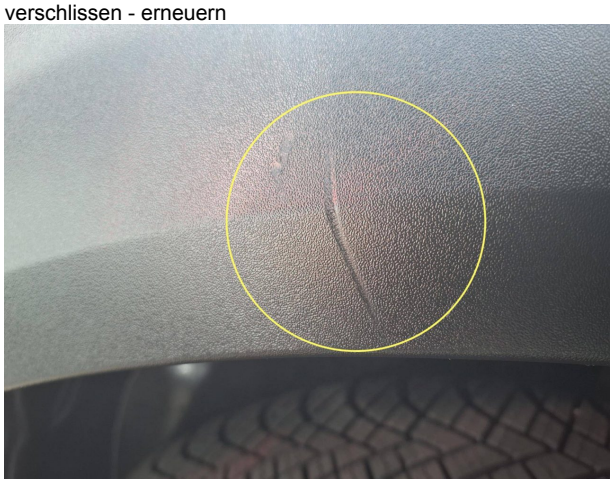

Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verformt - erneuern

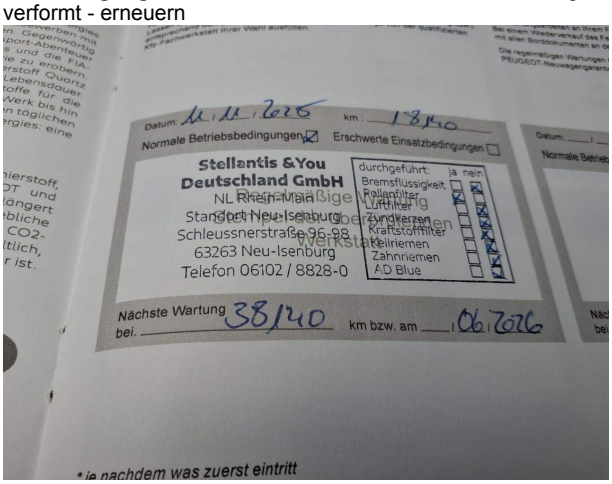

Beschädigung 3: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Fällig 06/2026… kein Nachweis - Wertminderung

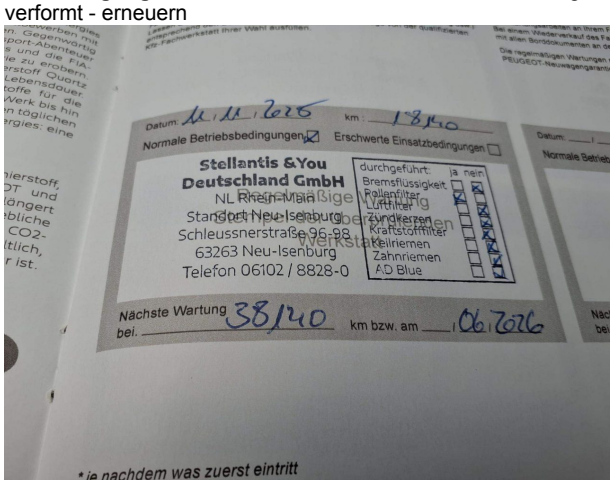


Beschädigung 4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Überzogen EZ 06/2024) - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45827455

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 09.06.2026

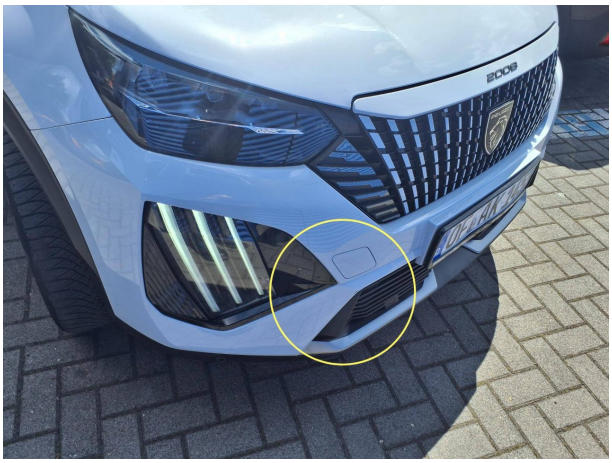

Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschür… lackieren



Beschädigung 6: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren