DEKRA-Nr: 0357 / 038576 / 2026 / B083273002729 vom 05.11.2026

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg |
| Besichtigung | 28.10.2026 |

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 118 µm bis 207 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 30.10.2023 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Kia | Typ / Verkaufsbez. | Sorento (MQ4)(2020->) / Sorento 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid Platinum 4WD (EUR 5 |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | KNARM81HDP5202569 | HSN / TSN | 2233 / ABJ |
| DAT €uropa-Code® | 014250900440001 | DAT Marktindex | DE001 6414 |
| Km-Stand abgelesen | 72812 | Nächste HU §29 StVZO | 10 / 2026 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Zylinderanzahl | |
| Leistung (kW) | 132 | Hubraum (ccm) | 1598 |
| Getriebe | Automatik / | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe / Farbe | (B4U) GRAVITY BLAU MET. / Metallic / B4U / Blau | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| rechts | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| 2 links | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| rechts | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| Notrad | | | | |

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 235 / 55 R 19 105 V | Kumho / WinterCraft WS71 SUV FSL | W /O | 2 mm |
| 235 / 55 R 19 105 V | Kumho / WinterCraft WS71 SUV FSL | W /O | 2 mm |
| 235 / 55 R 19 105 V | Kumho / WinterCraft WS71 SUV FSL | W /O | 2 mm |
| 235 / 55 R 19 105 V | Kumho / WinterCraft WS71 SUV FSL | W /O | 2 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Ambiente-Beleuchtung einstellbar, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA), Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 8,5x20 (5-Y-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Kunstleder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Nebelscheinwerfer LED, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Plug-in Hybrid, Radstand 2815 mm, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System Bose, Tagfahrlicht LED,

Türgriffe außen verchromt, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 83717 | Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid |
| 11000 | Metallic-Lackierung |
| 16306 | Panoramadach / Ausstelldach (Glas) |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 26.05.2026 bei Kilometerstand 60.169

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

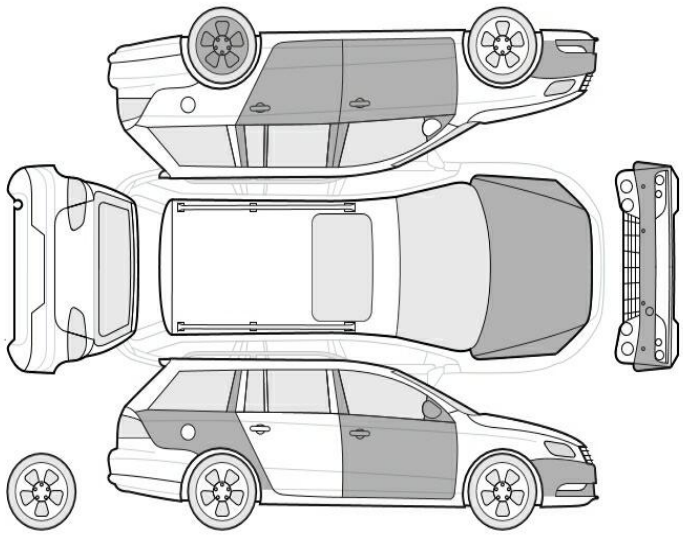

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Motor ölverschmiert, gemäß KVA Dichtring Kurbelwelle (getriebeseitig) erneuern, (Bild 22)
2. Enfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Bild 10)
3. Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 20, 21)
4. Felge hinten links, verschrammt, smart repair (Bild 18)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15)
6. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 12)
7. Lackvorbereitung

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 19)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 16)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 13)
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 11)

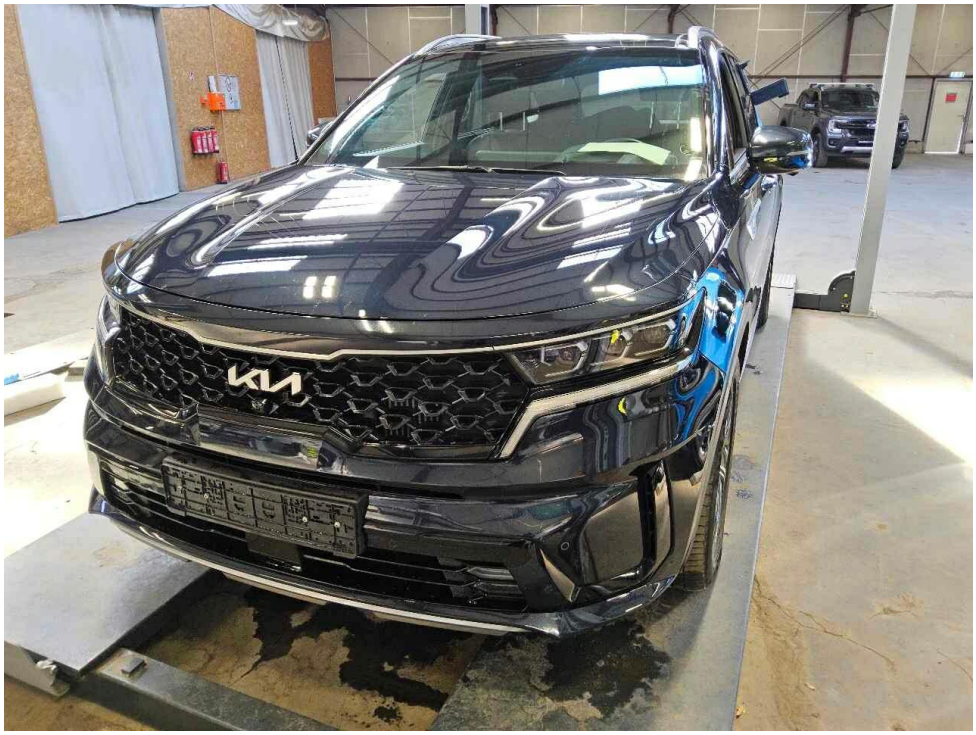


Bild 1 : Diagonal von vorne

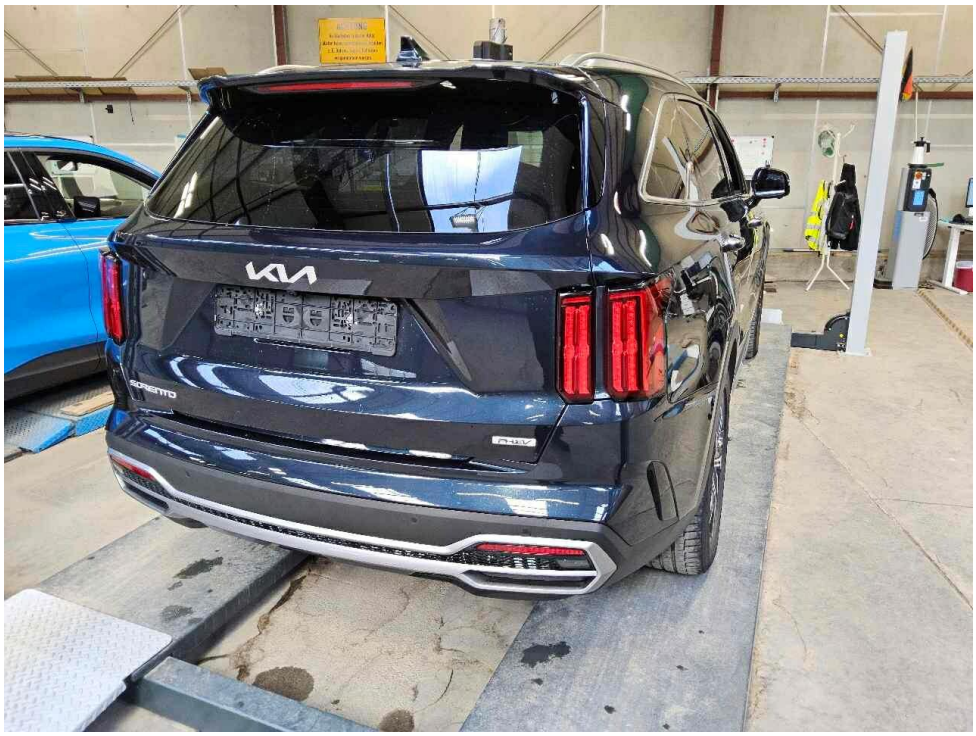


Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand

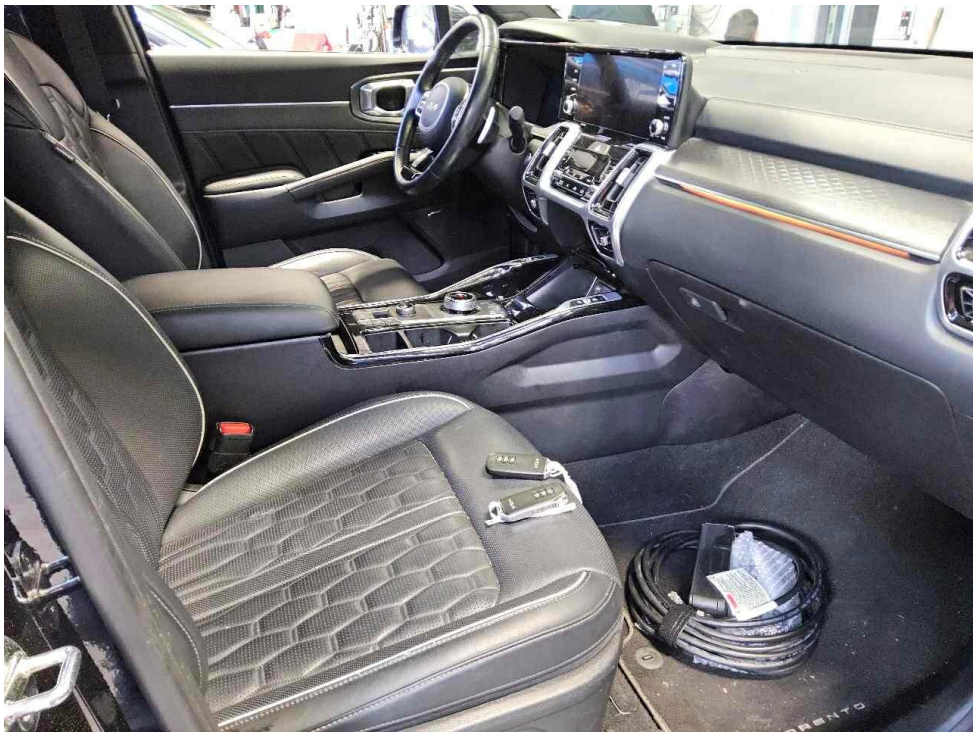


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

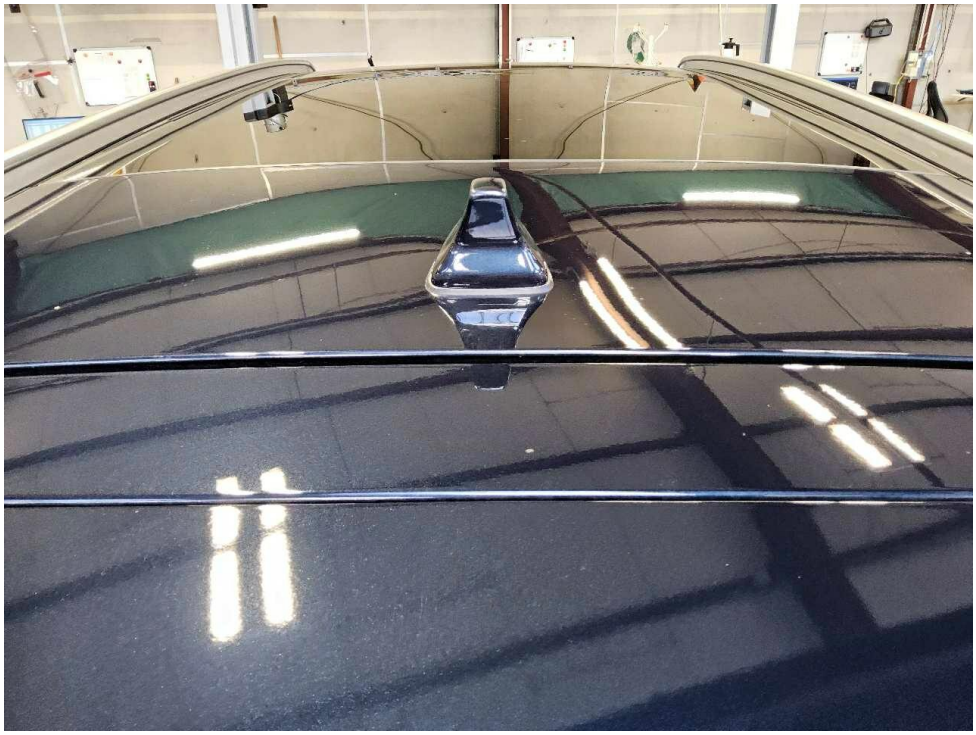


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

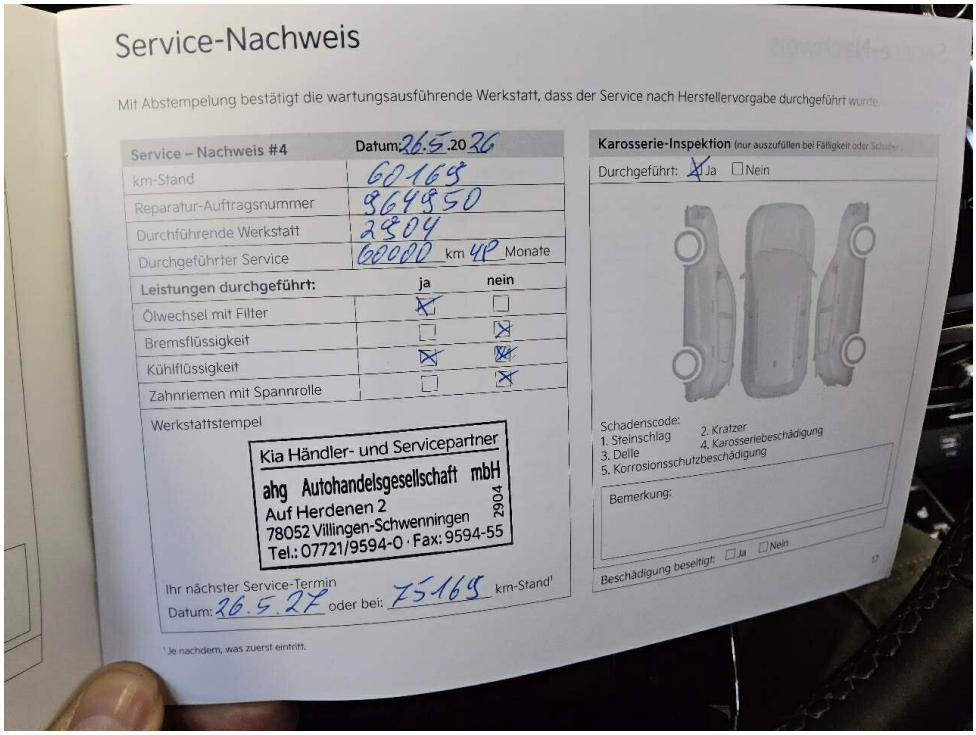



Bild 7 : Wartungsnachweise

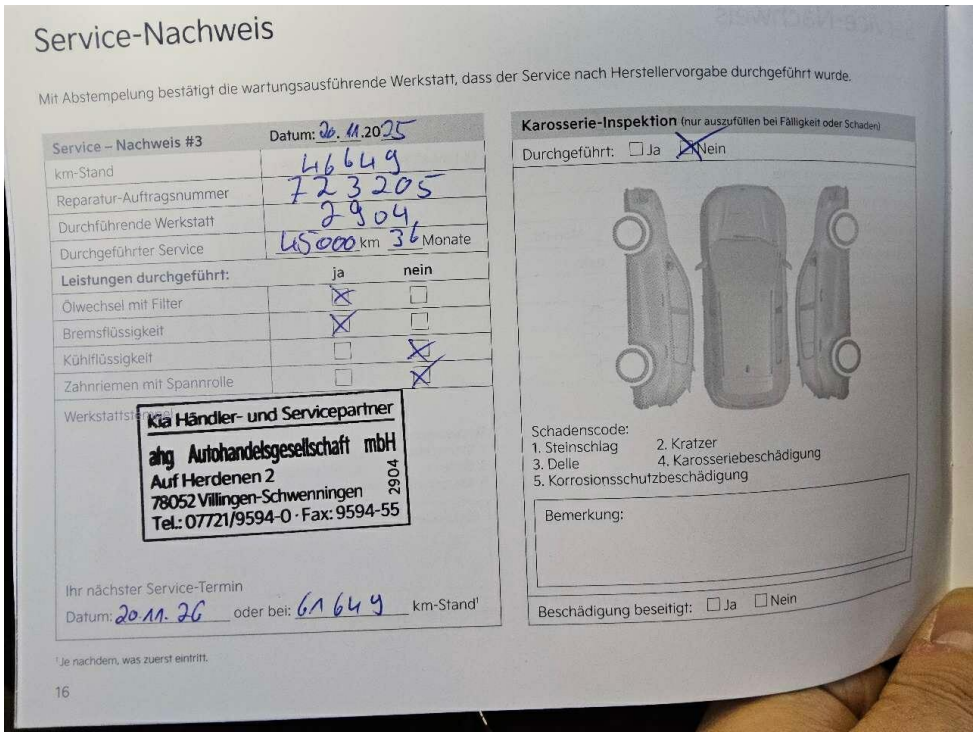



Bild 8 : Wartungsnachweis

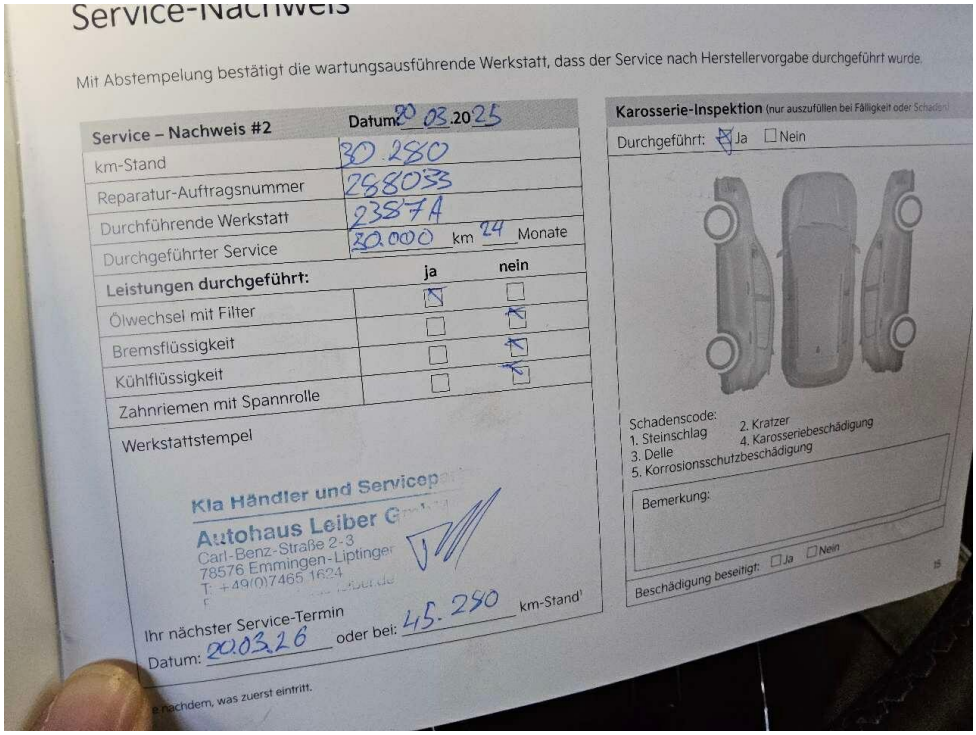



Bild 9 : Wartungsnachweis

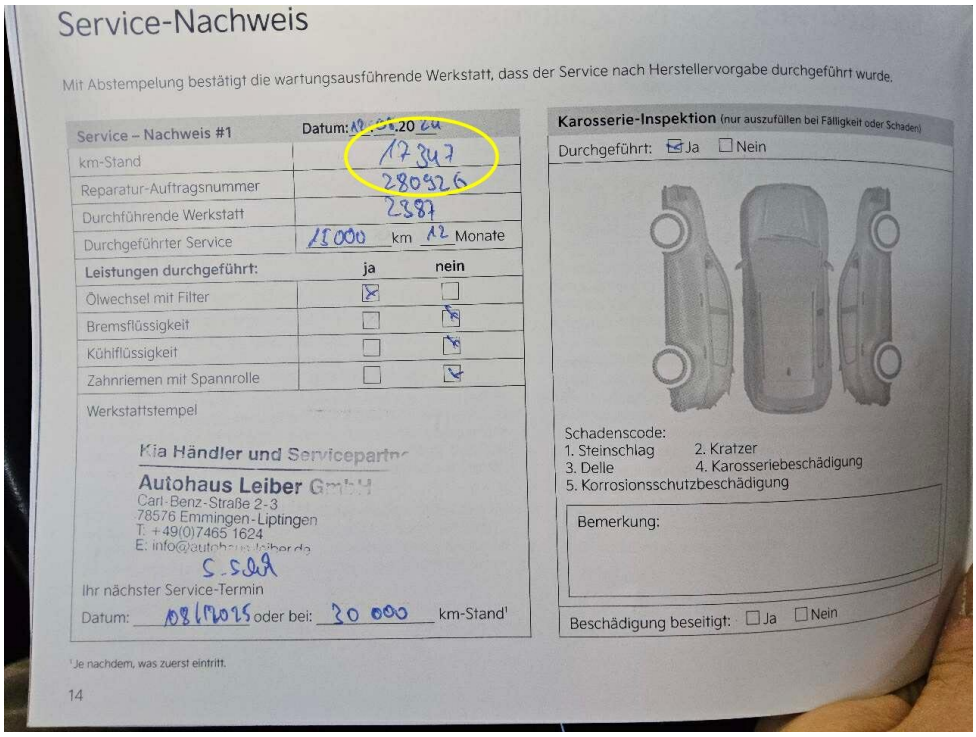



Bild 10 : Wartungsnachweis
Enfall der uneingeschränkten Herstellergarantie




Bild 11 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren

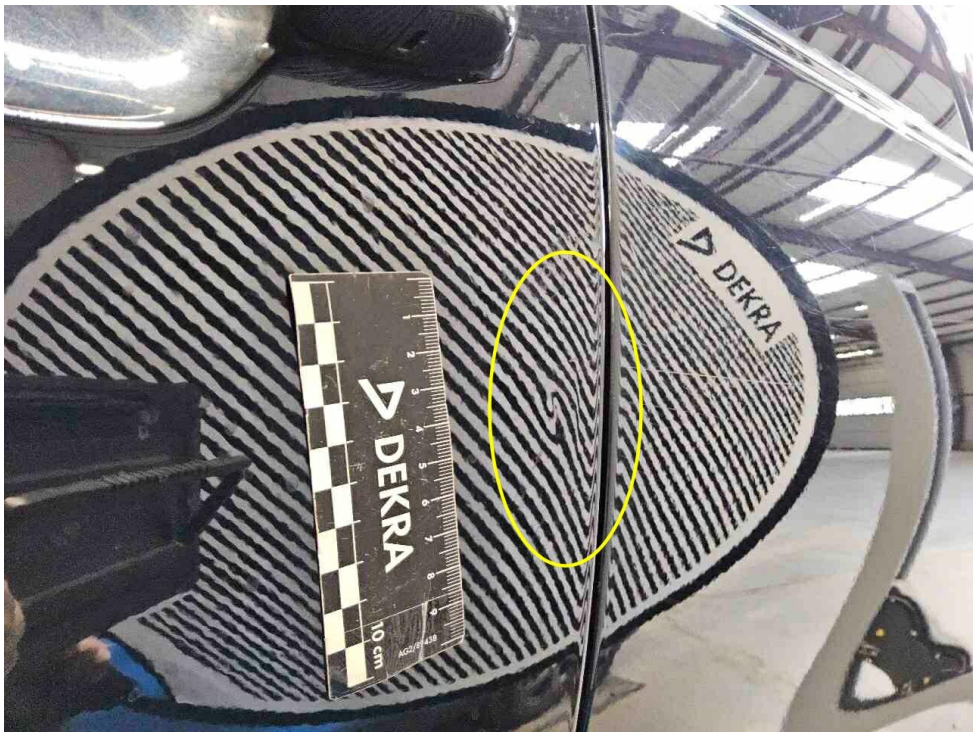



Bild 16 : tür vorne links
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür vorne links eingedellt




Bild 18 : Felge hinten links, verschrammt, smart repair

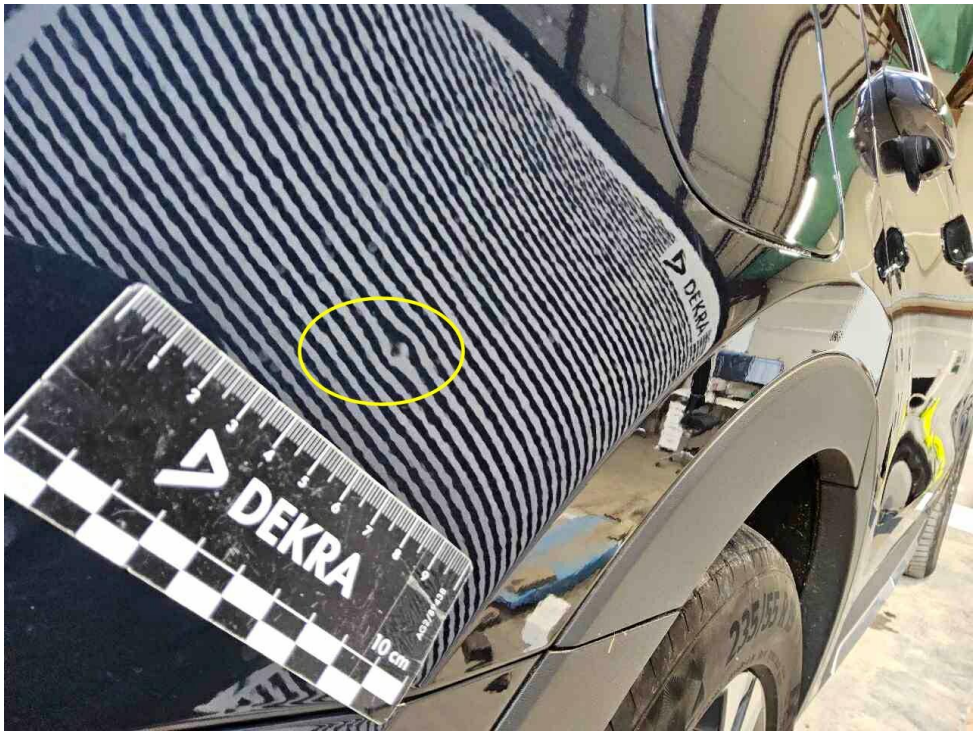



Bild 19 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 21 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 22 : Motor ölverschmiert, gemäß KVA Dichtring Kurbelwelle (getriebeseitig) erneuern