DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002663171
Besichtigt am:	30.09.2026 16:51
Berichts-Nr:	11546097
FIN:	WAUZZZF37N1121545



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BVS
Erstzulassungsdatum:	13.07.2022
Laufleistung:	94.011 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.200 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Spurwechselwarnung

Abweichende Verbauung

Abwicklung Serie

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akzentflächen schwarz glänzend

Aluminiumoptik im Interieur

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Dämpfung vorn

Dekoreinlage Micrometallic silber

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-

Federbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage

Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grundausstattung

Halteassistent

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger hinten (ECE)
Kindersicherheits-Paket
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortpaket
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Ladekantenschutz aus Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
Leuchtweitenregulierung
Licht-/Regensensor
Linkslenker
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Motorabdeckung
N.N.N. Ausführung 1
Nebelschlussleuchten
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Bedieneinheit Ladesystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kompensor
Ohne Lade-Dock
Ohne Ladekabel
Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Logoprojektion
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Trennwand
Ohne Wandhalterung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Optikpaket schwarz
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
quattro
Räder Audi Sport, 7-Speichen-Rotor, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 255/45 R19
Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/50 R19
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 255/45 R19 104Y xl
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
S line
S tronic
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Seitliche Dekorfolien

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türarmauflage in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2029

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Fehlfunktion	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.000,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	165,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	158,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	52,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF37N1121545 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

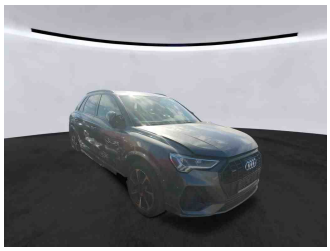


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

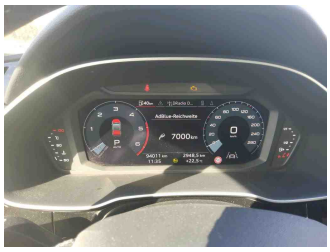

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

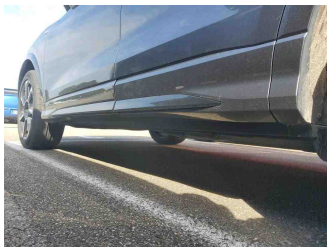

Seitenansicht - Schweller links

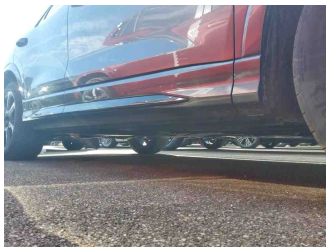


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

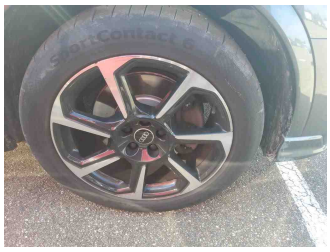

Räder - Rad montiert vorne rechts

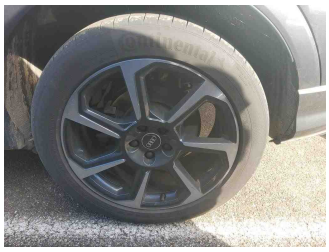


Räder - Rad montiert hinten links

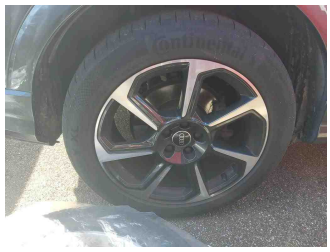

Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1

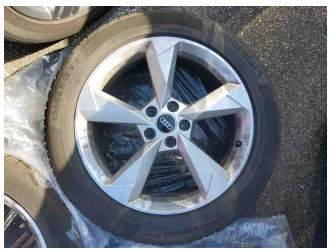

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

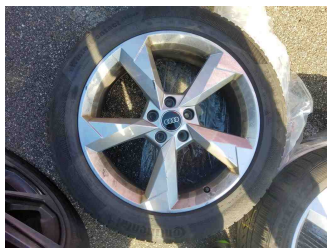

Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

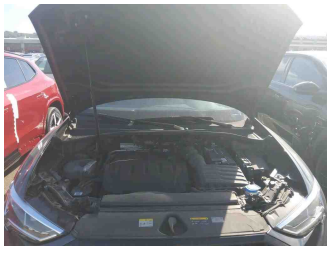

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

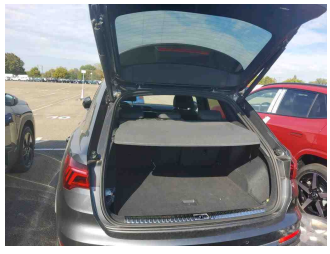


Innenraum - Kofferraum

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

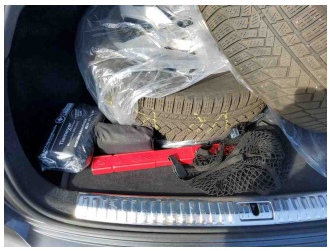


Zubehör - Sonderausstattung




Räder - eingelegt im Fahrzeug

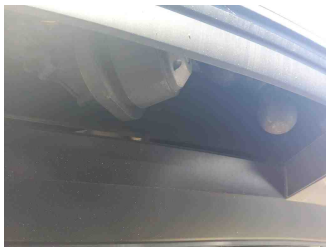


Equipment - Anhängerkupplung

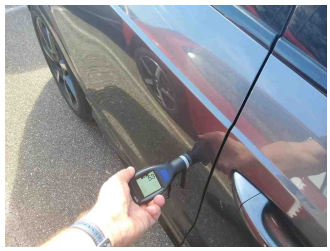

Lackstärke Tür hinten rechts

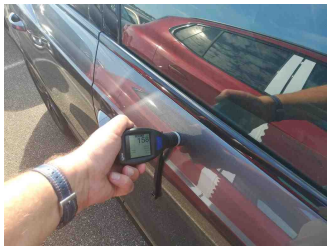

Lackstärke Tür vorne rechts

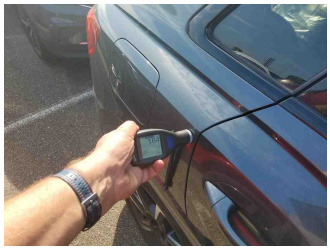


Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

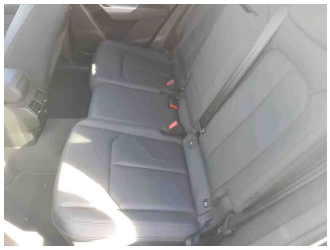

Innenraum - hinten

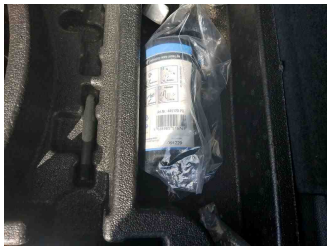

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

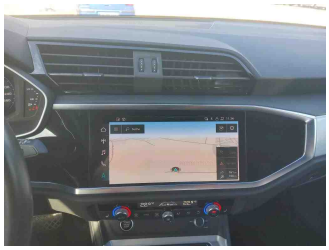

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026


» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

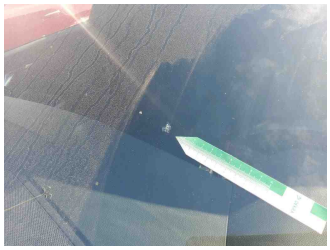
2 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen





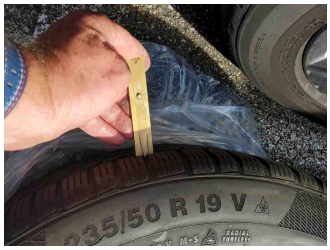

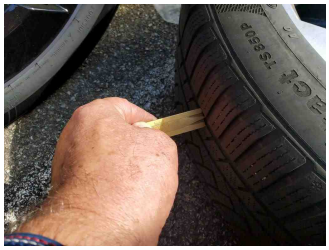3 - Fehlfunktion - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

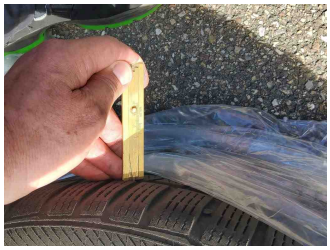

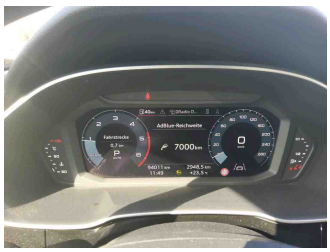
4 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

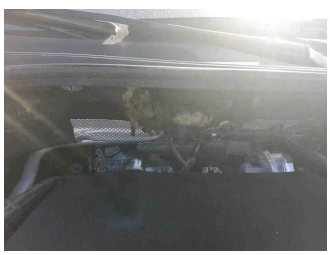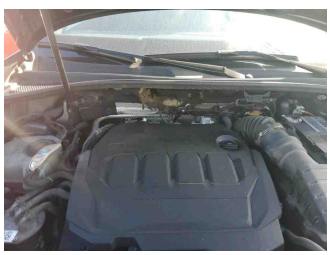DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11546097
vom: 30.09.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

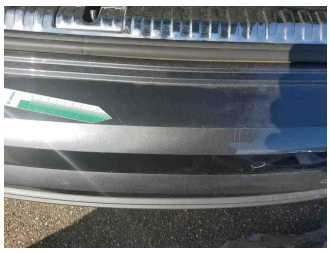


3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

