Händlerinformationen / Dealer-information

- behobener Schaden Front links: Kotflügel, Stoßfänger Scheinwerfer / Repaired damage: front left side – fender, front bumper, and headlight

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Kuga

FORD Kuga 2.0 EcoBlue Aut. TITANIUM X

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0FXXWPMFPE09188**
Kilometerstand (km)	**150.962**
Erstzulassungsdatum	**20.06.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**120 PS**
Leistung kW	**88 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Blazer Blue**
Interieurfarbe	**Sensico Leder-Optik/Stoff in Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11758988**	Besichtigt am	**05.11.2026 12:48:39**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungshistorie	**09/10/2026,149236**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	225/65 R 17 102 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	225/65 R 17 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	225/65 R 17 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	225/65 R 17 102 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Continental	225/65 R 17 106 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Continental	225/65 R 17 106 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Continental	225/65 R 17 106 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Continental	225/65 R 17 106 H	Winter	Aluminium

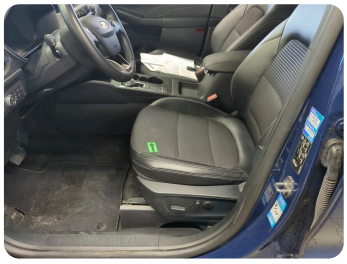
KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
2 | Tür hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
3 | Tür hinten rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
4 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 | Dach	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren

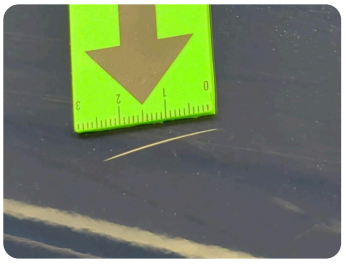
SCHÄDEN

[Unclassified]



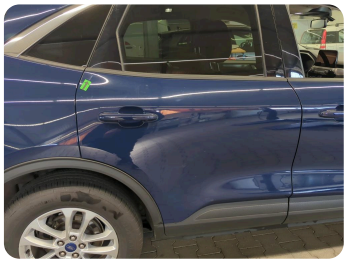
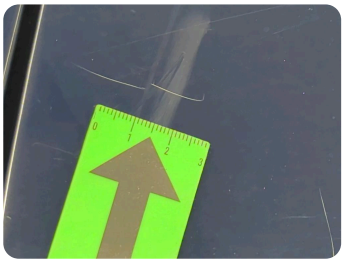
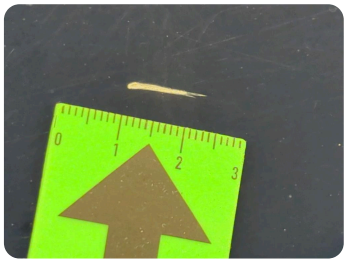

1 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

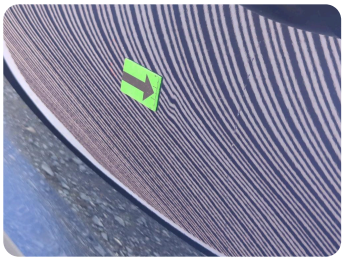
2 | Tür hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

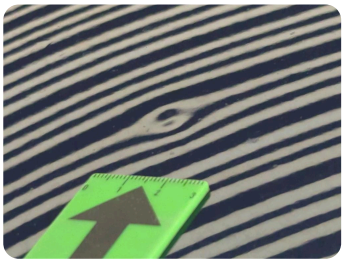
3 | Tür hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

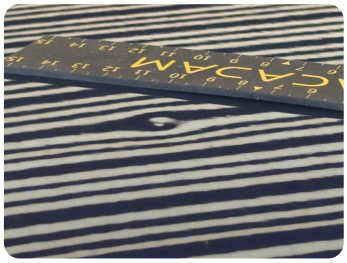
4 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

5 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ambientebeleuchtung vorn	Anhängevorrichtung, schwenkbar	Anti-Blockier-System
Außenspiegel verstelb.,beh.,anklapb.	Befestigungspunkte hinter 1./2. Sitzrei	Beifahrerairbag-Deaktivierung
Bereifung: 7 J x 17 LM im 5x2-Sp.-Design	Bereifung: Reifen-Repatur-Set	Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel aus Webstoff	Dachreling, silberfarben	Dachspoiler
Dieselpartikelfilter	Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll	Drehzahlmesser
ESP,Berganfahrass.,Traktionsk.,Bremsass.	Fahrersitz 10-f.elektr.einst.,el.Lendenw	Fahrmodus-Schalter selektiver
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hol
Ford Easy Fuel	Ford EcoCoach	Ford Power-Startfunkt&Ford Key Free-Syst
FordPass Connect	Fußmatten vorn und hinten, Velours	Gepäckraumabdeckung (Rollo)
Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 8-Gang-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet	Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert	Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer	Induktive Ladestation für mobile Endgerä	Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligentes Sicherheits-System (IPS)	ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befe	Klimaanlage mit aut. Temperaturkontrolle
Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenv.	Lackierung: Uni	LED Rückleuchten
LED-Scheinwerfer mit Fernlicht-Assistent	Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design	Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einst
Make-up Spiegel beleuchtet	Mittelarmlehne hinten mit zwei Becherha.	Mittelkonsole vorn mit integ. Armauflage
MyKey-Schlüsselsystem	Navigationssystem Ford Navigationssystem	Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten
Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik)	Paket: Winter II	Park-Pilot-System vorn und hinten
Polster:Premium Sensico Leder-Opt./Stoff	Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist
Radiozubehör: B&O Sound System	Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinw.-Abblendlicht m. Ausschaltverzög	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun.getönt
Servolenkung	Sicherheitstrennnetz	Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach
Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifa	Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar	Sitze: Sportsitze vorn, mit verstärktem
Sitze: Vordersitze beheizbar	Start-Stopp-System	Variabler Kühlerlufteinlass
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Fernb.	

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**488**

FAHRZEUGBILDER





