DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002622672
Besichtigt am:	02.09.2026 12:10
Berichts-Nr:	11292479
FIN:	VSSZZZ5FZN6524359



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

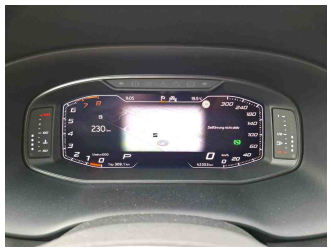

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	01.04.2022
Laufleistung:	42.353 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.200 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/2, bearbeitet, in Silber

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen Grundmotor ist: TT6/T3W

7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A

Abgasendrohr zweiflutig

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Angehobener Ladeboden hinten

Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent

Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent (Servolenkung)

Anhängevorrichtung

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie

Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-

Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk

Garantieverlängerung 2 Jahre/40.000 km

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel

Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung (inkl. Keyless Access mit SAFELOCK)

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grossdach-System

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert

Leichtmetallräder 8J x 19

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Luftfilter für staubreiche Länder

Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche

Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet

Mechanische Rücksitz-Entriegelung

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)

Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

MPV

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry

Navigationsgerät-High

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Ablageschale am Dachhimmel

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Handbremshebelgriff

Ohne Individualeinbau

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3)

Panorama-Ausstelldach, elektrisch

Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)

Preisnachlass-Paket

Privater Notruf

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

Radabdeckung Mitte

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)

Schalthebelknopf Sport

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Entry"

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
3	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
4	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
5	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
6	Bodenblech hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
7	Kofferraumboden	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
8	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
10	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Kofferraumboden	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZ5FZN6524359 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Schwer zugänglich
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

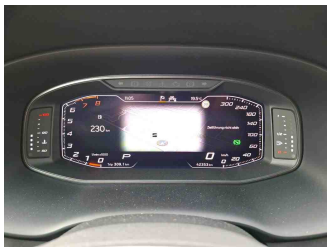


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

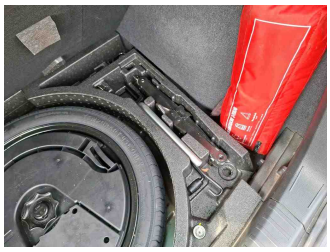

Equipment - Bordwerkzeug

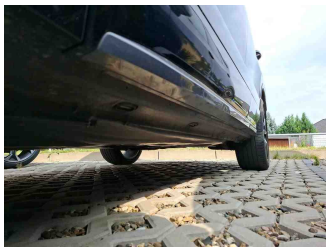

Seitenansicht - Schweller links

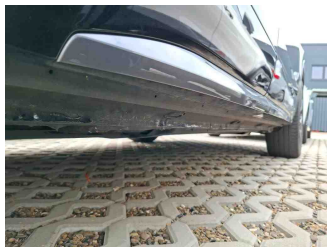

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad

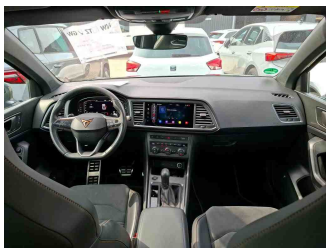

Innenraum - Mittelkonsole

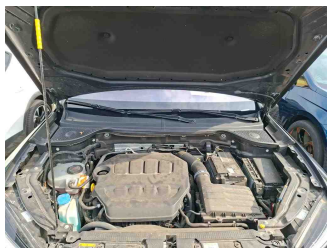


Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

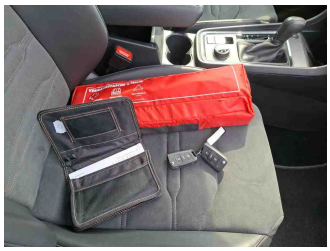


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

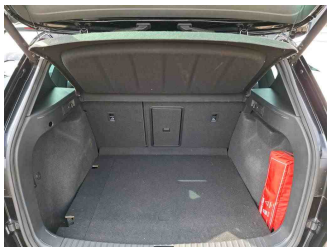

Innenraum - Kofferraum

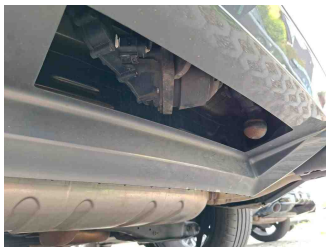


Equipment - Anhängerkupplung

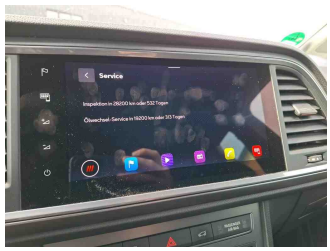

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

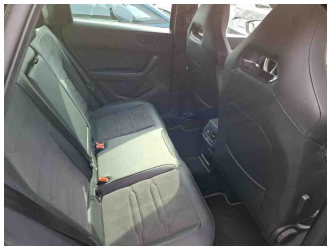

Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)








2 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

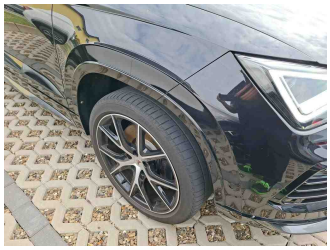3 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

4 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen

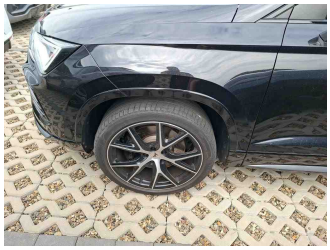5 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

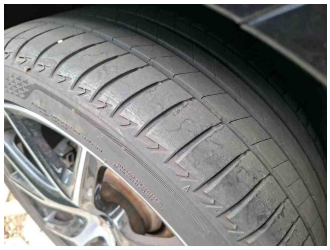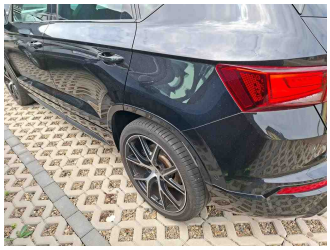




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

6 - Bodenblech hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen	
Kommentar	Umbau für Behinderung, Löcher müssen verschlossen werden.

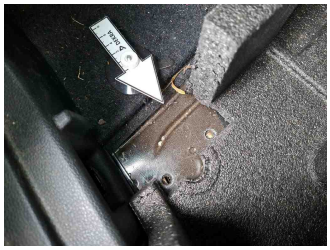
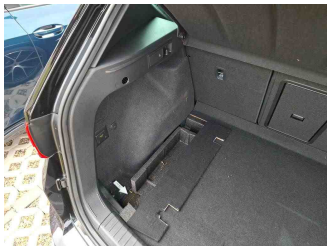





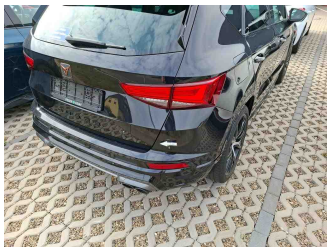
7 - Kofferraumboden - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen






8 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

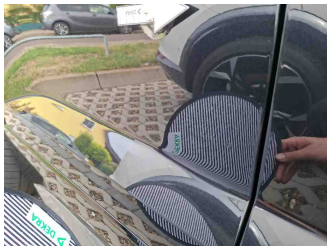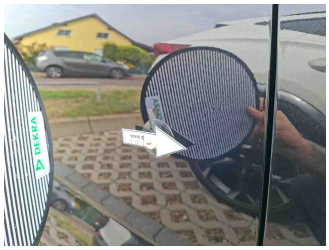9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

10 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

DEKRA

Zustandsbericht

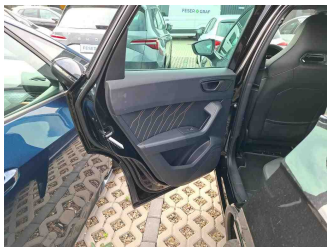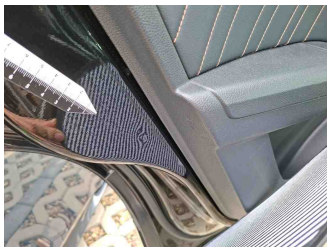- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11292479
vom: 02.09.2026

11 - Kofferraumboden - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen	
Kommentar	Schaumstoff Füllstück





