TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48194879
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	07.10.2026
Sachverständiger:	Jana Osterhaus
Besichtigung durch	Tarek Tawil

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen	WI-MD7040	**Vehicle Identification number**	W1VVLCEZ1S4437368
Erstzulassung	23.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	77.528 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 09286	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	5.600 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	2 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 107H	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	225/55 R17 107H	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IN3 Radstand 3430 mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem,

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

FR8 Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: QA4 Anhängelast 2500 kg, E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, B25 Feststellbremse elektrisch, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
2	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	191,49 €
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	523,41 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern	539,45 €
Summe (netto)			1.474,35 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Heck, Seite rechts	5.993,85 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.474,35 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	5.993,85 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	7.468,20 €
Mwst. (19%)	**1.418,96 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**8.887,16 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Jana Osterhaus)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller

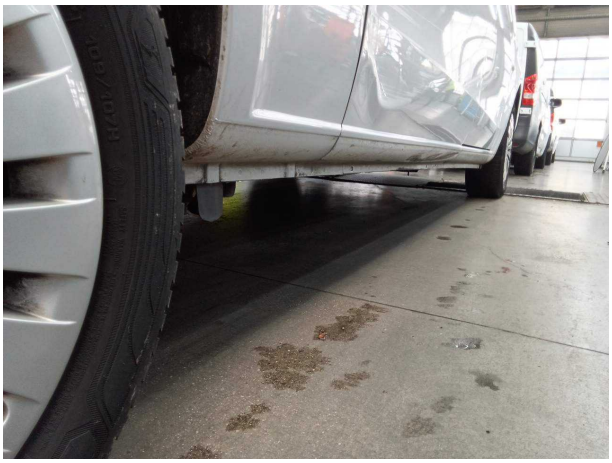


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

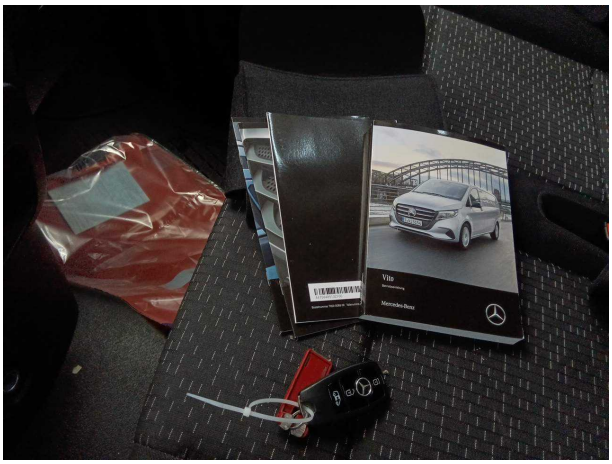


Abbildung 19: Dokumente

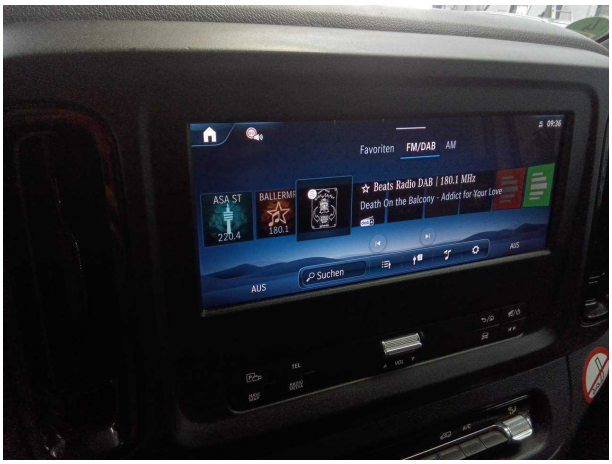


Abbildung 20: Sonstiges

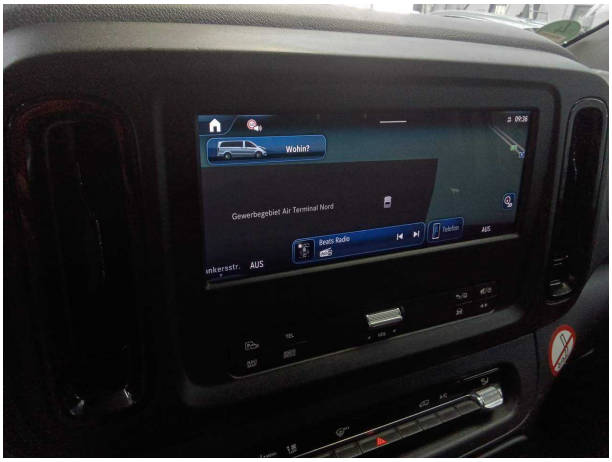


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair

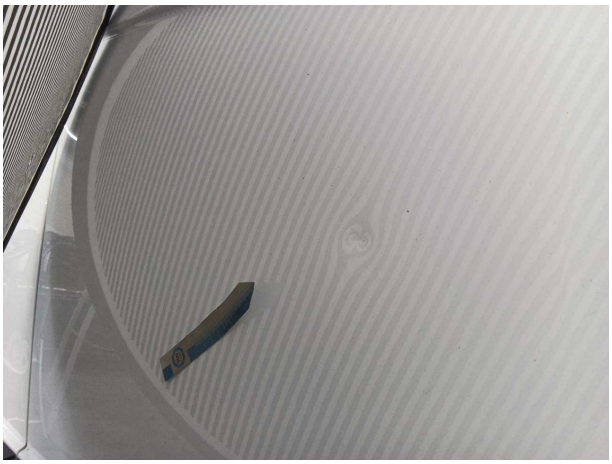


Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair

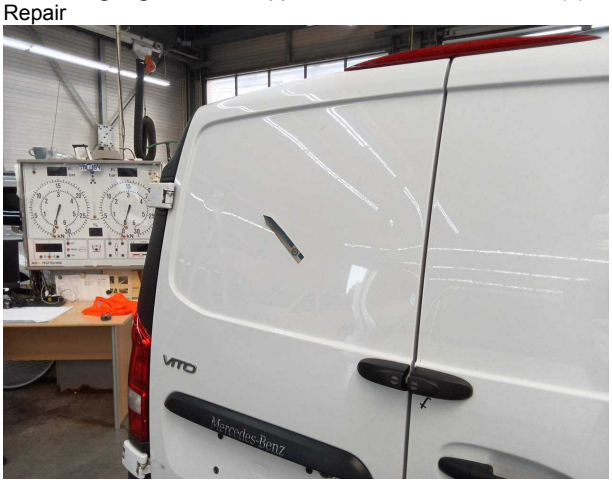

Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

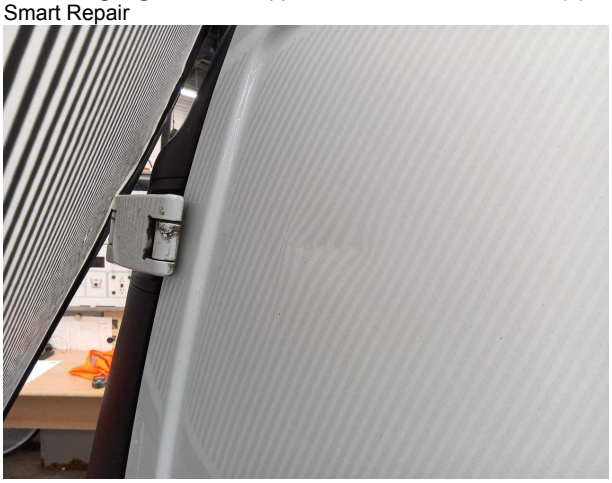

Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Sm… Repair

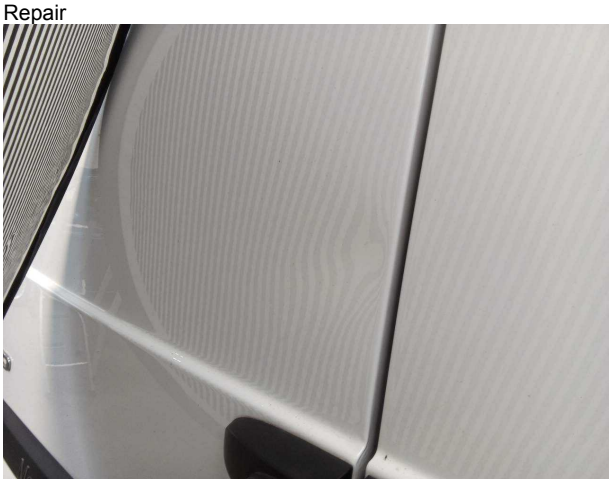

Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

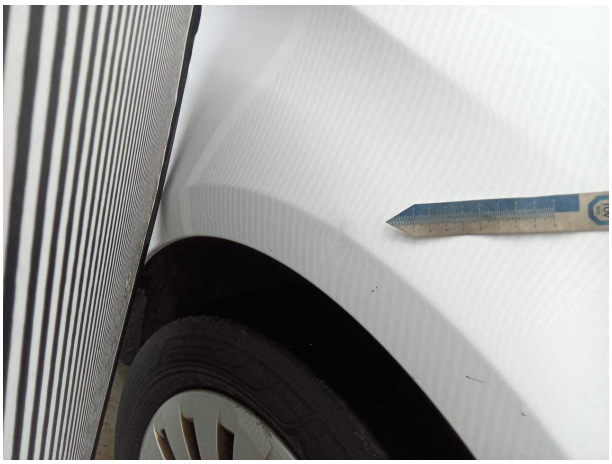

Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

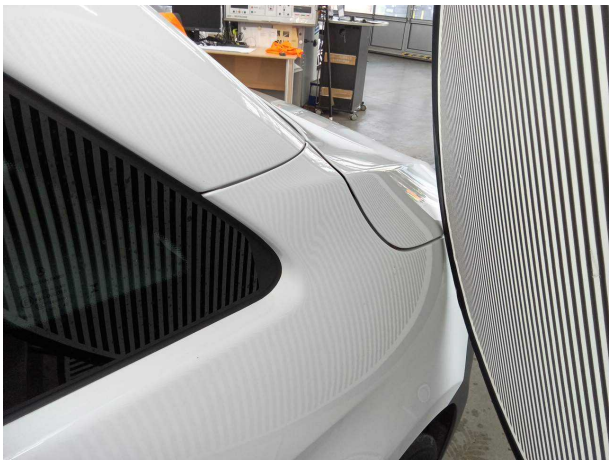

Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos



Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	VITO (W447)	116 CDI EXTRALANG
FZ-IDENT-NR	W1VVLCEZ1S4437368	AMTL KZ WI-MD7040	TYP-CODE 03 1V 46
ERSTE ZUL	23.10.2024		
REP-FIRMA	REFERENZWERKSTATT	MB AUTOMOTIVE MOBILITY GM	

AUSFUEHR-	AB 04.2024	BEDIENEINHEIT DACH	LENKRAD VERSTELLBAR
VARIANTEN	MULTIFUNKT-LENKRAD	VORBER ANH-STECKDOSE	SCHIENE LADERAUM
	HANDSCHUHK VERSCHL	SPURASSISTENT AKTIV	KLIMAANLAGE
	VERKEHRSSCHILDWARNER	MBUX MULTIMEDIA SYST	RUECKFAHRKAMERA
	AUSSENSP ELEKT HEIZB	DIGITALRADIO (DA)	NAVIGATIONSSYSTEM
	NOTRUFSYSTEM	LAUTSPRECHER V	WASCHDUESE HEIZBAR
	LED-LICHTB LADERAUM	TOTWINKELASSISTENT	FERNLICHTASSISTENT
	AUSSTATTUNG STOFF	INNENVERKL BIS DACH	WINTER PAKET
	AUSSTATTUNG PRO	BREMSASSISTENT	TRENNWAND MIT FENST
	FAHRERSITZ VERST	LORDOSENST FAHRERS	FAHRERSITZHEIZUNG
	BEIFAHRERSITZHEIZUNG	BEIFAHRER ZWEISITZER	ABGASNORM EURO 6E
	SERVICE FEST 40000KM	FAHRERSITZ KOMFORT	BLUEEFFICIENCY
	KRAFTSTOFFTANK 70L	9-GANG AUTOMATIK	FESTSTELLBR ELEKTR
	BATTERIE 95AH	GENERATOR 250A	BLUE TEC GEN 4
	REIFENDRUCKKONTROLLE	ANHAENGELAST 2500KG	SYST "START & STOP"
	TEMPOMAT	REIFEN 225/55 R17 C	FELGE 6.5 J X 17
	RADVOLLBLENDEN	HOLZFUSSBODEN	GURTWARNER
	SIDEBAG FAHRER	SIDEBAG BEIFAHRER	HECKTUEREN 2-FLUEGEL
	GEW-VARIANTE 2800KG	FACELIFT 1	FACELIFT 2
	FZG MIT LKW-ZULASS	KASTENWAGEN	BEIFAHRERAIRBAG
	WAERMED VERGL RUNDUM		

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1782		SCHIEBETUER R	447 730 8202	1152.82
1856		SCHUTZKAPPE R	000 987 3520	39.80
2581		STOSSFAENGER H	:447 880 3005 9B51	576.69
2585		MUTTER H L	001 990 6156	0.76
2586		MUTTER H R	001 990 6156	0.76
2587		SCHRAUBE M5X16 L	006 990 5312	0.76
2588		SCHRAUBE M5X16 R	006 990 5312	0.76
2589	4 X	NIET 8 X 20MM	+201 990 0292 9051	6.12
2645	6 X	MUTTER	000 998 3485	12.54
2647	10 X	SCHRAUBE	N000000 001527	8.80
2648	2 X	SCHRAUBE	639 990 0012	1.22
3476		KLEBESATZ SEITENW R	012 989 1771 12	308.63
3504		SCHLIESSBL SEITENW R	447 630 0222	66.30
3506		VERST SCHLIESSOESE R	447 630 8201	30.24
3560		SEITENWAND H R	447 630 3000	547.78
3834		FESTSTELLER TUER H R	447 899 0266 9051	4.93

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
54-1010 ZAX	ELEKTRISCHE / ELEKTRON SYSTEME PRUEFEN (NACH KURZTEST BZW NACH FEHLERCODE)	1	3	22.56
54-7989 01	MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	1	1	7.52
54-7993 01	MASSEKABEL ZUSATZBATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	1	1	7.52
68-5980 01	WERKZEUGBOX AUS-/EINBAUEN	2	2	15.04
60-1744 01	VERKLEIDUNGEN IM INNENRAUM ZUM ERNEUERN DER SEITENWAND R AUS-/EINBAUEN (BIS FENSTERAUSSCHNITT) (SCHIEBETUER, SITZE UND MATTEN AUSGEB)	2	24	180.48
72-1645 01	SCHIEBETUER R ERSETZEN	1	33	248.16
88-5218 01	VERKLEIDUNG V EINSTIEG R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-5214 01	HALTER ABDECK SCHWELLER V R AUS-/EINB	2	5	37.60
63-5915 03	SEITENWANDBEPLANKUNG R NACH SCHIEBETUER BIS FUEHRUNGSSCHIENE SCHIEBETUER ERN UMFASST: SEITENWANDBEPLANKUNG H U ERN UMFASST NICHT: ANBAUTEILE IM REP-BEREICH AUS-/EINBAUEN	2	137	1030.24
88-8806 01)	STOSSFAENGER H ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2	1	7.52
1782	SCHIEBETUER R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
3482	SEITENWAND H R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-4415 01	SCHIEBETUER R NEUTEILLACK ST I-M	34	333.88
LE 3504	SCHLIESSBL SEITENW R NEUTEILLACK ST I-J	5	49.10
LE 3506	VERST SCHLIESSOESE R NEUTEILLACK ST I-J	5	49.10
98-6995 03	SEITENWAND H R NEUTEILLACK ST I-E	27	265.14
98-7002 06	SEITENWAND H R O REP LACK ST III	22	216.04
98-7997 01	ABDECKUNG SEITENW R REP LACK ST III	8	78.56
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN SYSTEM AUDATEX	19	186.58

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					2 758.91	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					55.18	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						2 814.09
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	38 AW	X	7.52	EUR/AW	285.76	
GESAMT KL 2	173 AW	X	7.52	EUR/AW	1 300.96	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						1 586.72
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	6 AW	X	7.52	EUR/AW	45.12	
MATERIAL					16.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						61.12
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	120 AW	X	9.82	EUR/AW	1 178.40	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					353.52	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 531.92
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						5 993.85
MWST 19.00 %						1 138.83
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						7 132.68

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = TEUVT484

SYSTEM AUDATEX