TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48455299
Auftrags-Nr / Referenz: 41405329
Besichtigungsdatum: 02.11.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 B4 D AWD Geartronic Inscription		
Kennzeichen	HZ-PA 600	**Fahrgestellnummer**	YV1UZK5VCN1956039
Erstzulassung	22.11.2021	**Laufleistung (abgelesen)**	138.836 km
HSN/TSN	9101 / BPQ 00023	**Kraftstoffart**	Hybr.Diesel/E
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	145 kW	**Nächste HU**	11/2024
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	0 km
Letzte Wartung	10/2025 bei 118.208 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.540 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	41405329	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	255/45 R20 105V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2025

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle insassen
Allradantrieb (AWD) über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung (5. Generation) mit Instant Traction

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorn und hinten - Ausstiegsleuchten vorn und hinten - Arbeitsleuchte an der Heckklappe - beleuchtete Türbablagen und Türöffner vorn und hinten - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Armaturentafel in Lederoptik mit Kontrastnähten
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrhilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen am Heck
Chromapplikationen an den Seitenfenfenstern
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Dieselpartikelfilter
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Drive Mode Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk: Comfort, Off Road
Einlage Echtholzeinlage Drift Wood
Einparkhilfe, hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel)
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Google Services mit Navigationsfunktion Navigationsfunktion über Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen (beinhaltet Datenvolumen für Kartenaktualisierungen, App-Downloads und Streaming-Dienste) für die ersten 4 Jahre
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
IDIS - Intelligentes Fahrerinformationssystem - verzögert in drohenden Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung (Türen hinten)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen hinten umklappbar elektrisch
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten (klappbar) mit Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Nebelscheinwerfer
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze inkl. Mittelarmlehne hinten
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 330 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid) und Türentriegelung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance - Automatisches Notbremssystem - Connected Safety - Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Distanzwarner (nur in Verbindung mit Head-up Display) - Geschwindigkeitsbegrenzer (variabel) - Geschwindigkeitsregelanalage- - Lane Keeping Aid (LKA)- Aktiver Spurhalteassist - Oncoming Lane Mitigation - Ready to Drive notification - Road Edge Detection - Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung (nur in Verbindung mit Navigation)
Schalthebel aus schwedischem Kristallglas von Orrefors
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitsgurte - Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer voraktivierung der Gurtstraffer nur in Verbindung mit IntelliSafe Surround - Gurthöheneinstellung vorn - Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Sitze: Beinauflage einstellbar (elektrisch) für Fahrer/ und Beifahrersitz
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert)
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den QI-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Smartphone-App, wie Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs, Direktstart der Vorklimatisierung des Innenraums und Abruf des Ladezustands der Hochvoltbatterie
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand und Notruf über Volvo On Call) - Pilot Assist (Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)
Fahrwerk: Adaptives Luftfahrwerk mit Four-C-Technologie (Continuously Controlled Chassis Concept) mit einstellbaren Modi Comfort, Off Road inkl. Niveauregulierungsautomatik und Einstiegs-/Heckabsenkung (4/5 cm)
Head-up Display: Grafische Einblendung von Fahrinformation in die Frontscheibe
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Licht-Paket - LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht
Paket: Parkassistenz-Paket - Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera
Parkkamera mit 360° Surround View in Verbindung mit Parkassistenz-Paket inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Radio: Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air - Subwoofer - Dirac Unison - Soundoptimierung
Räder: Leichtmetallfelgen 20" 5-Y-Speichen-Design Diamantschnitt/Graphitoptik Reifen 255/45 R20 mit Felgen 8 x 20"
Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster UV- und einbruchhemmende Verbundglasscheiben

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Unterlagen	Bordbuchmappe - beschädigt - erneuern
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
5	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
6	Sonstiges	Hauptuntersuchung (>2 Monate überschritten) - abgelaufen - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
8	Motorhaube	Motorhaube (EingebrannterVogelkot) - Kratzer - lackieren
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (4. Service >1250km überschritten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - kein Abzug
6	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

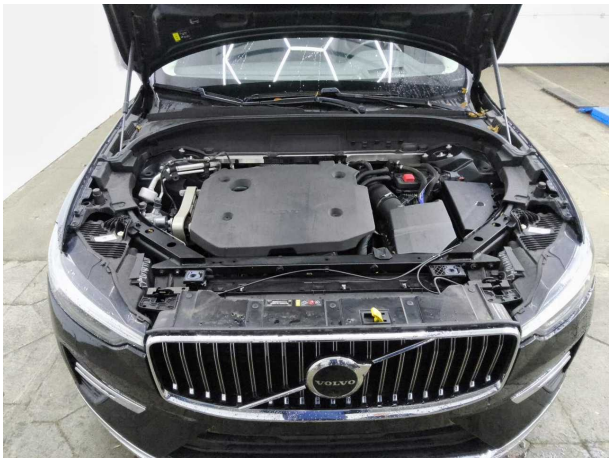


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

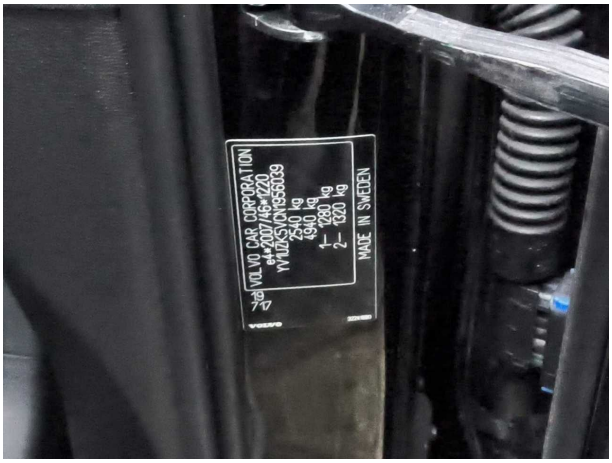


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

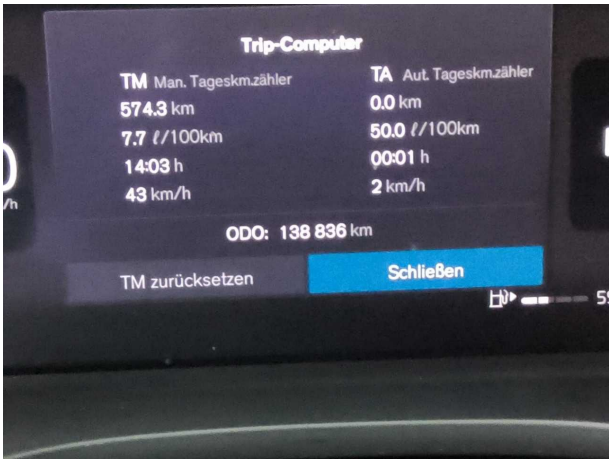


Abbildung 10: Laufleistung

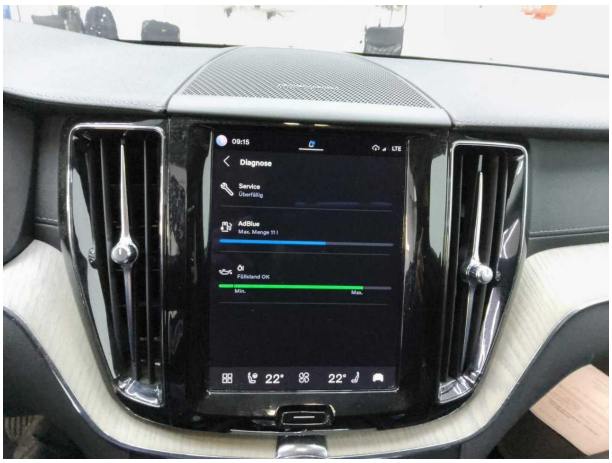


Abbildung 11: Instrumententafel

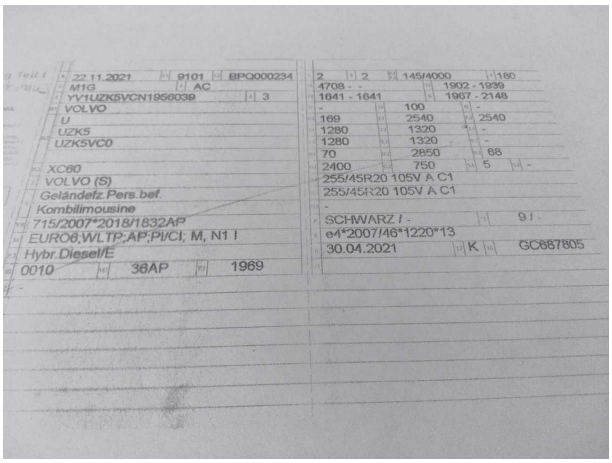


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten

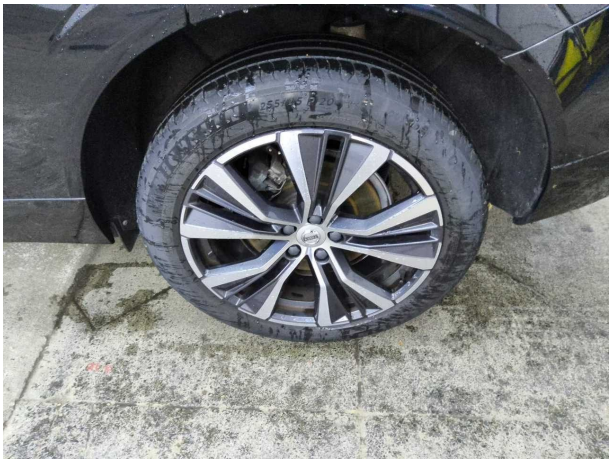


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

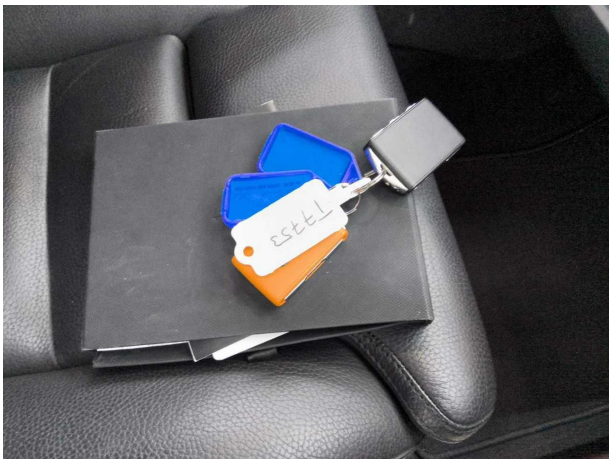


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

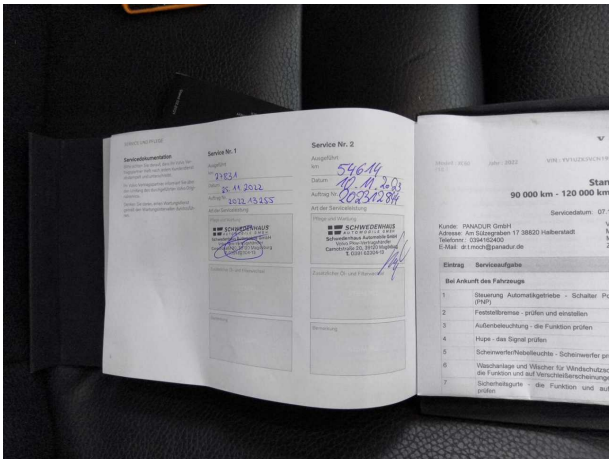


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Unterlagen: Bordbuchmappe - beschädigt - erneuern

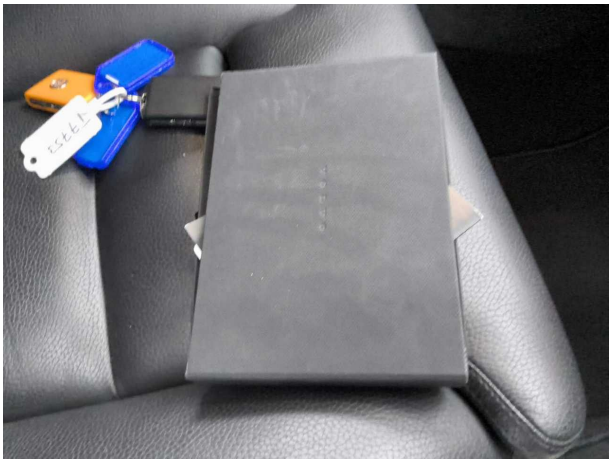

Beschädigung #2: Unterlagen: Bordbuchmappe - beschädigt - erneuern

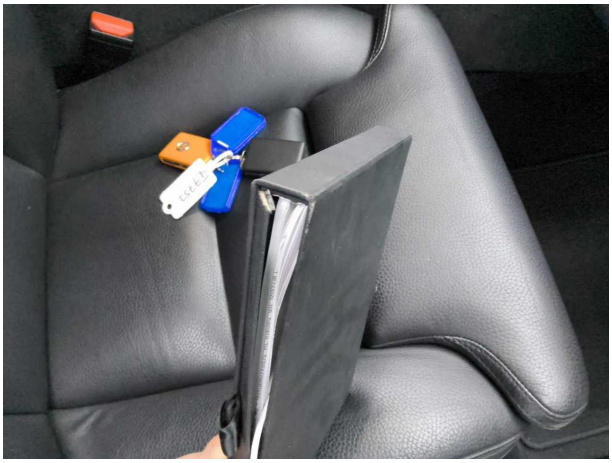

Beschädigung #2: Unterlagen: Bordbuchmappe - beschädigt - erneuern

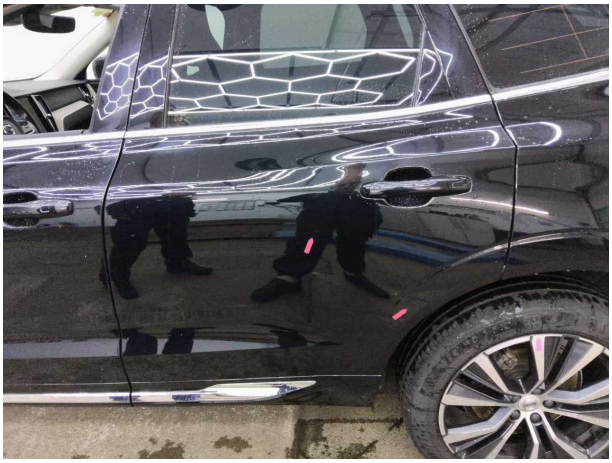

Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

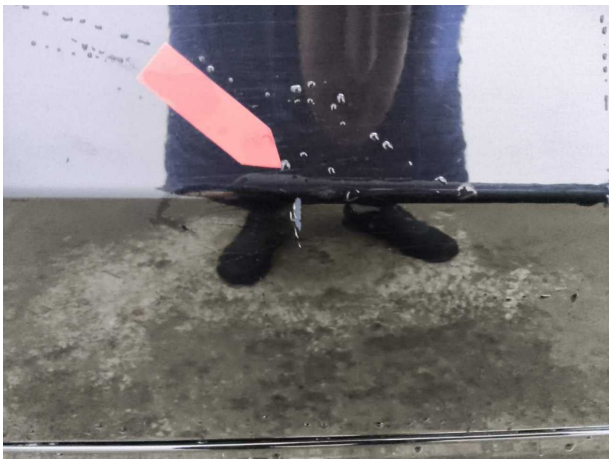

Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

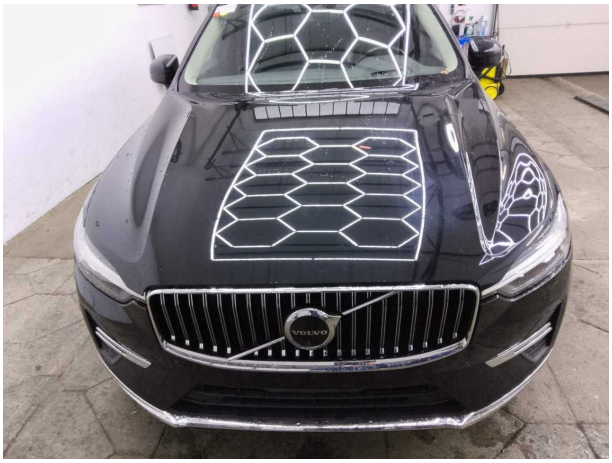

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebrannterVogelkot… Kratzer - lackieren

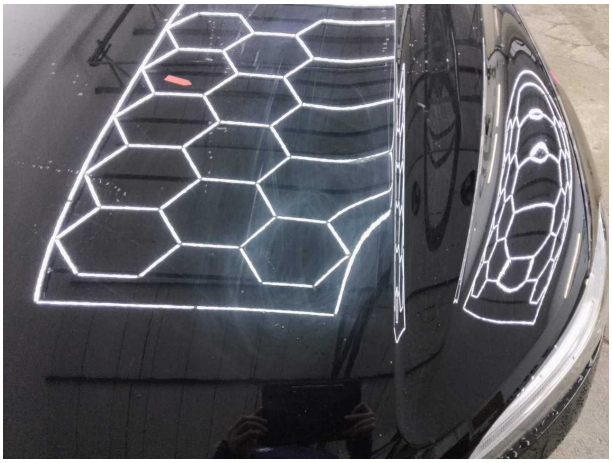


Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebrannterVogelkot) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebrannterVogelkot… Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebrannterVogelkot) - Kratzer - lackieren

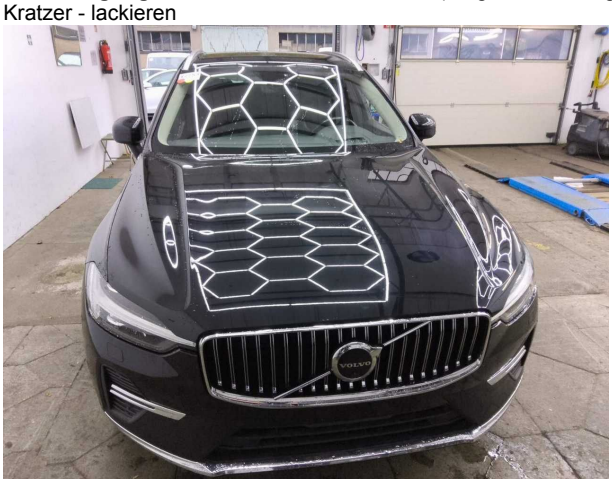

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebrannterVogelkot… Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebrannterVogelkot) - Kratzer - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebranntерVogelkot… Kratzer - lackieren

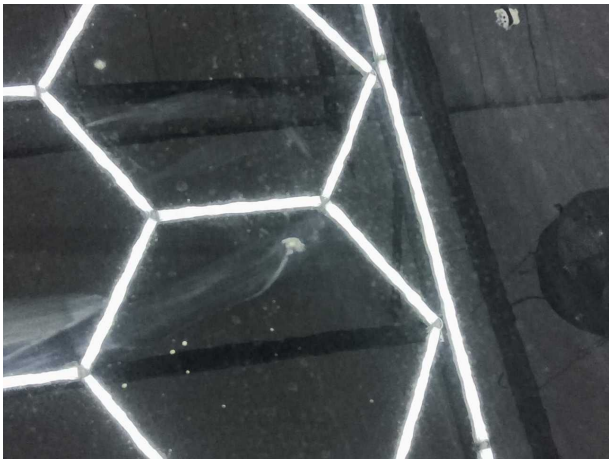

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebranntерVogelkot) - Kratzer - lackieren

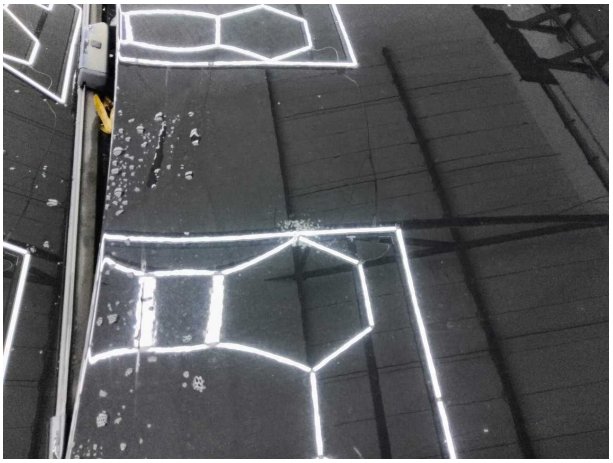

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube (EingebranntерVogelkot… Kratzer - lackieren

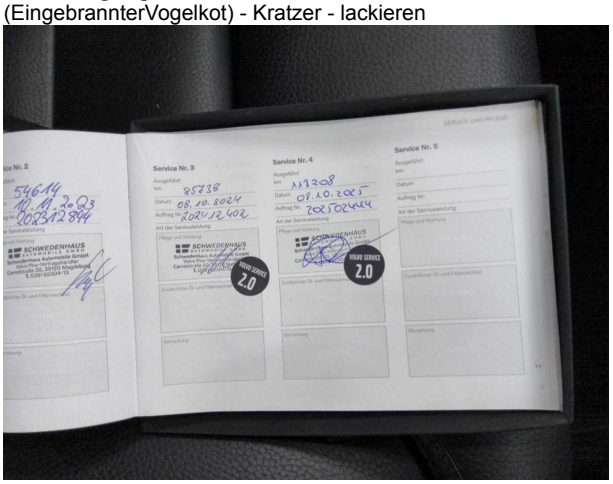

Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung (4. Service >1250km überschritten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -