TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026

Gutachten

Betreff	Nachtrag Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	20.07.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Fahrzeughalter	Dieter Sargk Scharnhorststraße 20 55028 Mainz
Amtliches Kennzeichen	MZ-MB214
Fahrzeug-Identnummer	VR3UDYHZSMJ726385

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**2.310,00 €**	**438,90 €**	**2.748,90 €**
basierend auf Reparaturkosten	2.860,00 €	543,40 €	3.403,40 €
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			1.200,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026

Gutachten

Betreff	Nachtrag Minderwertgutachten
Auftrag durch	STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Besichtigungsdatum / Ort	20.07.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Fahrzeughalter	Dieter Sargk Scharnhornststraße 20 55028 Mainz
Amtliches Kennzeichen	MZ-MB214
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	2008
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1889 ACD 00047
Fahrzeug-Identnummer	VR3UDYHZSMJ726385
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	29.06.2021 / 24.06.2022
Nächste HU	10/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	54.424 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Rot
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.499 ccm / 4

Leistung	96 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.775
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Grau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	5 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	22.10.2024 bei 35.340 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R17 96H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 215/60 R17 96H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 04/2026 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (04/2026 abgelaufen) - abgelaufen - erneuern	70,00 €	70,00 €
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	250,00 €	250,00 €
3	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern	270,00 €	270,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
4	Kotflügel links	Kotflügel links (Lackkante sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren	820,00 €	820,00 €
5	Motorhaube	Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft - lackieren	1.100,00 €	550,00 €
Summe (netto):			2.510,00 €	1.960,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Schwarze Glanzleiste) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Kotflügel links	Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Seitenwand links	Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
6	Stossfänger vorn	Spoiler - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	350,00 €	350,00 €
Summe (netto):		350,00 €	350,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	150,00 €
2	Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	1.050,00 €

Nr.	Ort	Wertminderung
Summe (netto):		1.200,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	136 µm
2	Dachholm links	136 µm
3	Dachholm rechts	152 µm
4	Heckklappe/-tür	258 µm
5	Kotflügel links	331 µm
6	Kotflügel rechts	133 µm
7	Motorhaube	139 µm
8	Schweller links	65 µm
9	Schweller rechts	43 µm
10	Seitenwand links	362 µm
11	Seitenwand rechts	212 µm
12	Tür hinten links	260 µm
13	Tür hinten rechts	238 µm
14	Tür vorne links	352 µm
15	Tür vorne rechts	246 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und

Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Marcel Tächl)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 28 Übersichtsfotos, 36 Beschädigungsfotos, 4 Nachlackierungfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

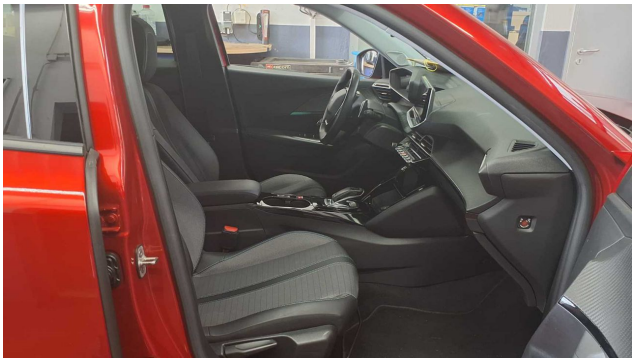


Abbildung 8: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument

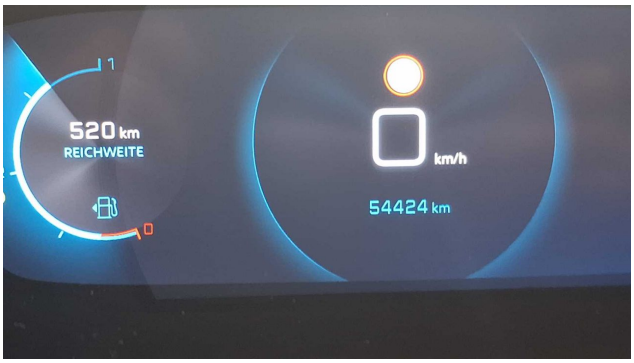


Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum

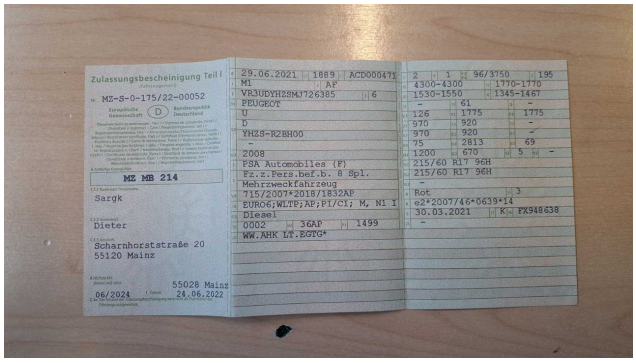


Abbildung 14: Dokumente

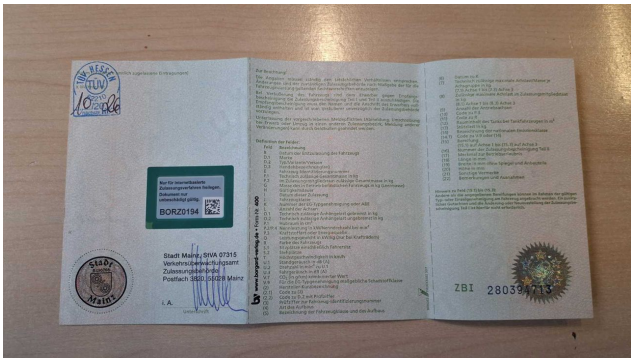


Abbildung 15: Dokumente

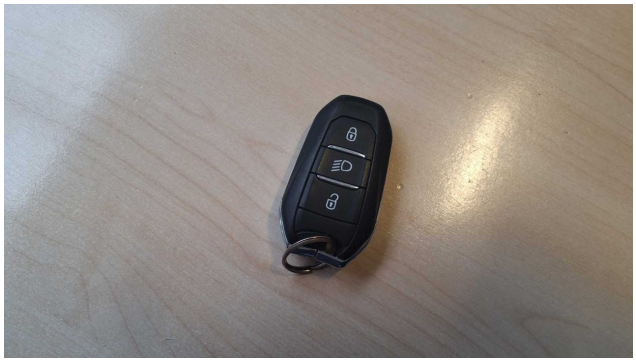


Abbildung 16: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026



Abbildung 17: Dokumente

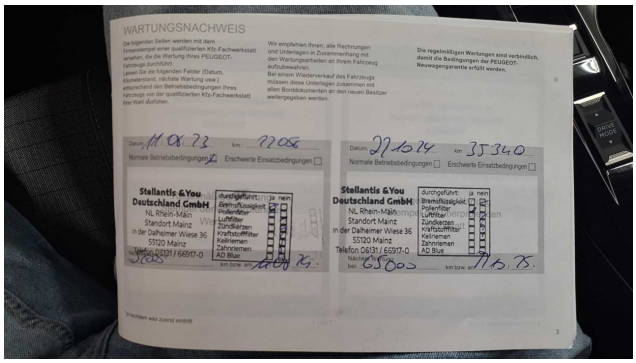


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente

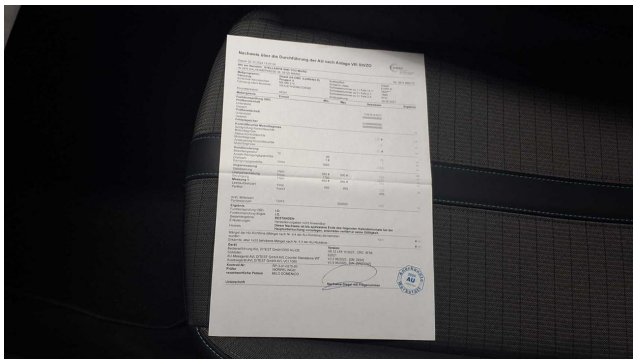


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (04/2026 abgelaufen) - abgelaufen - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

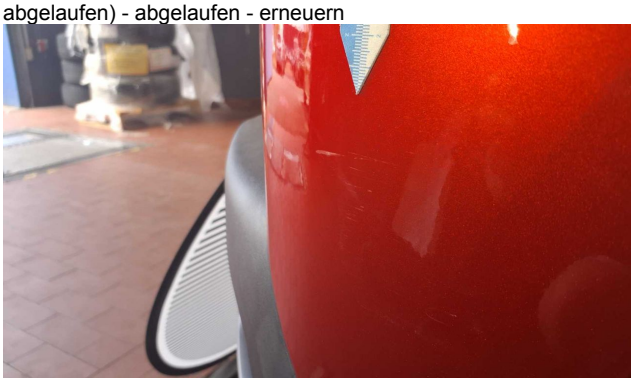

Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links (Lackkante sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

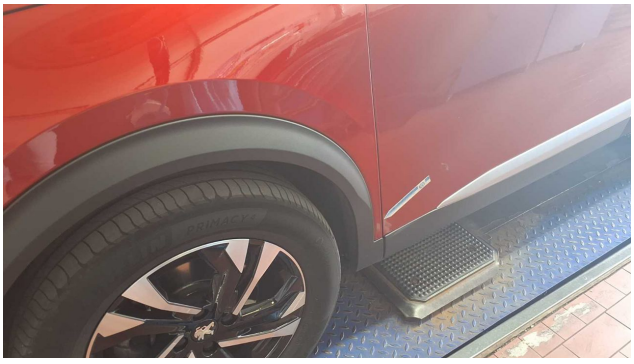

Beschädigung 4: Kotflügel links: Kotflügel links (Lackkante sichtbar) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026

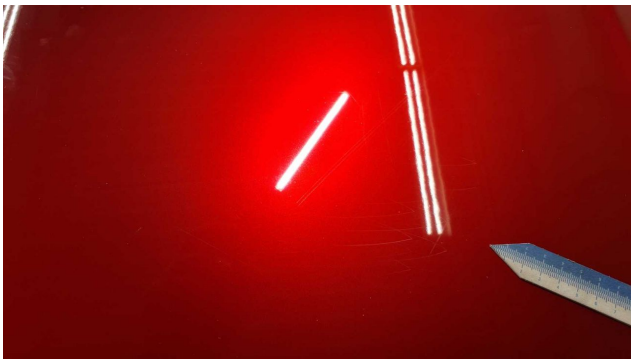

Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026



Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft - lackieren

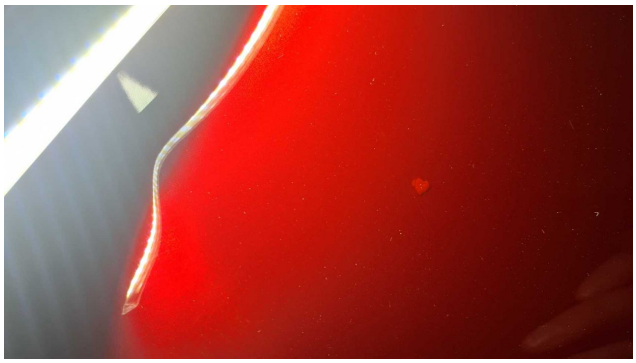

Beschädigung 5: Motorhaube: Motorhaube (Einzelne Stellen wurden versucht auszubessern) - verkratzt / verschürft -



Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Schwarze Glanzleiste) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Schwarze Glanzleiste) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Seitenwand links: Radlauf - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - kein Abzug


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 46642219

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.07.2026


Nachlackierungfotos

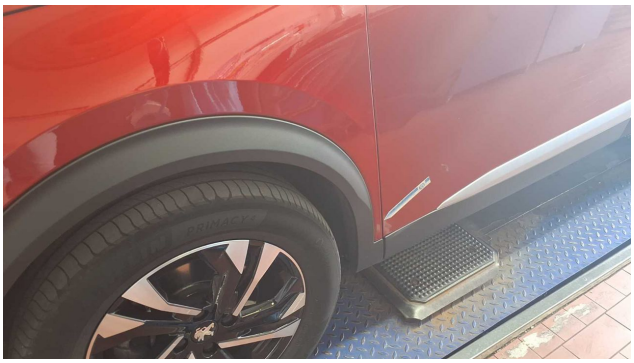


Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 1: Kotflügel links

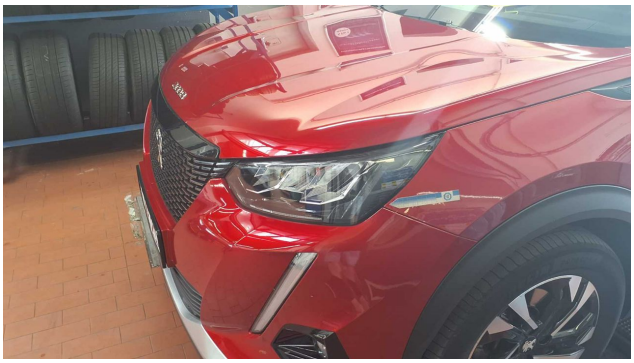

Nachlackierung 1: Kotflügel links

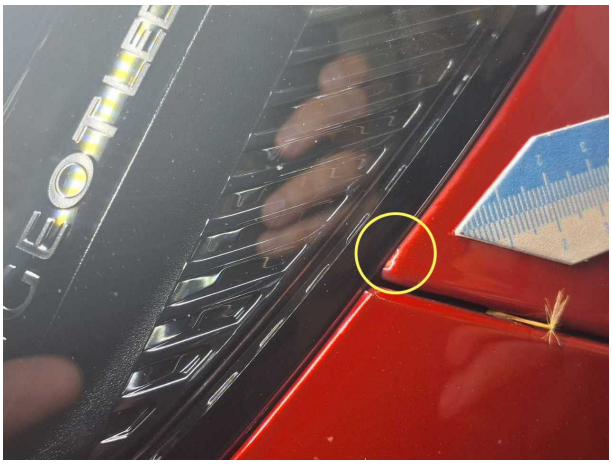

Nachlackierung 1: Kotflügel links