GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten

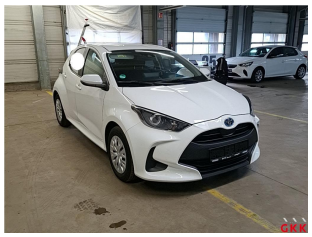

Vorgang	
Ihr Auftrag vom	12.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	14.10.2026
Referenznummern	0002076445

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**VNKKBAC390A309076**		
Fahrzeugart	PKW - Schrägheckklimousine	**Farbton / Lackart**	Weiß / Uni
Hersteller	Toyota	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Yaris 1.5 Dual-VVT-IE Business Edition	**Laufleistung abgelesen**	14.100 km
Erstzulassung	28.08.2023	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / 87 g/km
Getriebe / Gänge	Automatik (stufenlos) / keine Angabe	**Sitzplätze / Türen**	1 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	1
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.490 ccm / 68 KW
Dauerleistung		**Max. Leistung**	
Ladestecker		**Batteriekapazität**	
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	185/65R15 88H	2 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	185/65R15 88H	2 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	185/65R15 88H	1 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	185/65R15 88H	1 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 19.08.2025 bei km 409.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3. Bremsleuchte	4 Lautsprecher
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Kopfstützen vorn	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiobedienung am Lenkrad	Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
Freisprechanlage Bluetooth	USB-Schnittstelle
Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Dachantenne	Elektr. Bremskraftverteilung
Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)	Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)	Fensterheber elektrisch vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT	Heckspoiler schwarz
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Isofix-Kindersitz-System
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik
Kopfstützen vorn und hinten verstellbar	Lenkrad (Leder)
Lenkrad mit Schaltwippen	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Leseleuchte	Motor 1,5 Ltr. - 68 kW (System: 85 kW) Hybrid
Hybrid 85 kW (Motor 1,5 Ltr. - 68 kW)	Multimedia Display (7,0 Zoll)
Navigationssystem (Touch & Go)	Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS)
Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung	Parkbremse elektrisch (EPB)
Protection-Paket	Seitenschutzleisten
Gepäckraummatte Kunststoff	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera
Rücksitz geteilt	Rücksitz klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung	Seitenairbag hinten
Seitenairbag vorn	Service-System: MyT-Connected Services
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzheizung vorn	Tagfahrlicht
Toyota Safety Sense	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	Scheibenwischer mit Regensensor
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Wegfahrsperre

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	1975,10 €	1561,09 €
Dach Holm rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 23, Bild 24)	80,00 €	80,00 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schweller rechts Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	552,19 €	414,14 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	250,97 €	250,97 €
Reifen hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	250,97 €	250,97 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	60,00 €	60,00 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen	47,86 €	47,86 €

Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	325,45 €	325,45 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion klein Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	492,91 €	492,91 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**4.035,45 €**
Minderwert	**3.483,39 €**
Händlereinkaufspreis	**5.675,00 €**
Händlerverkaufspreis	**6.850,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 16.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

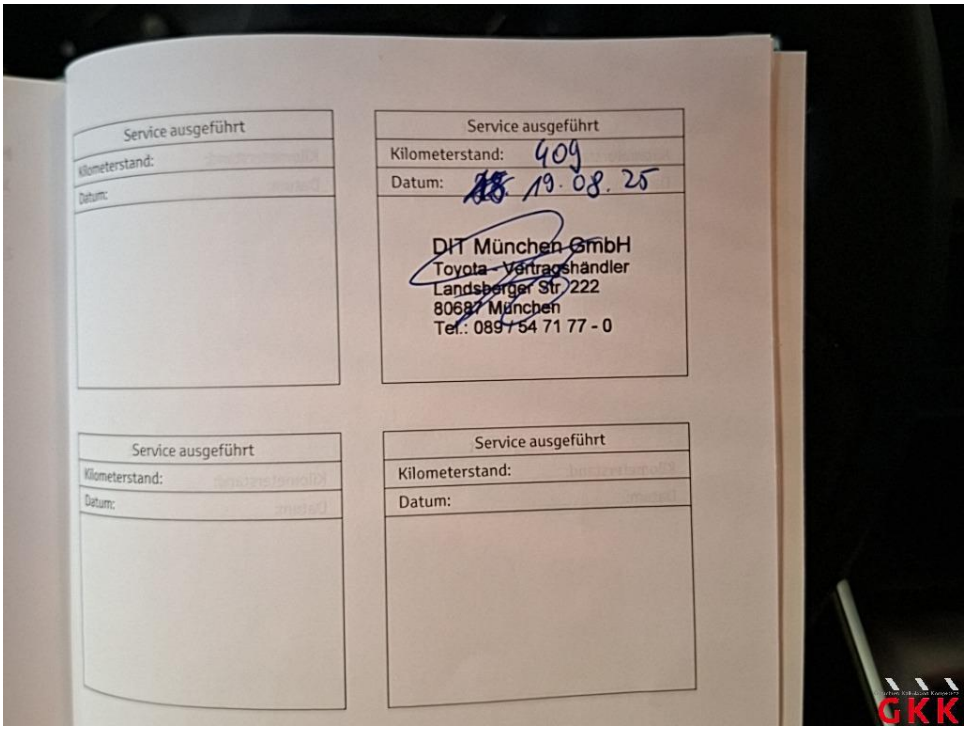



Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13

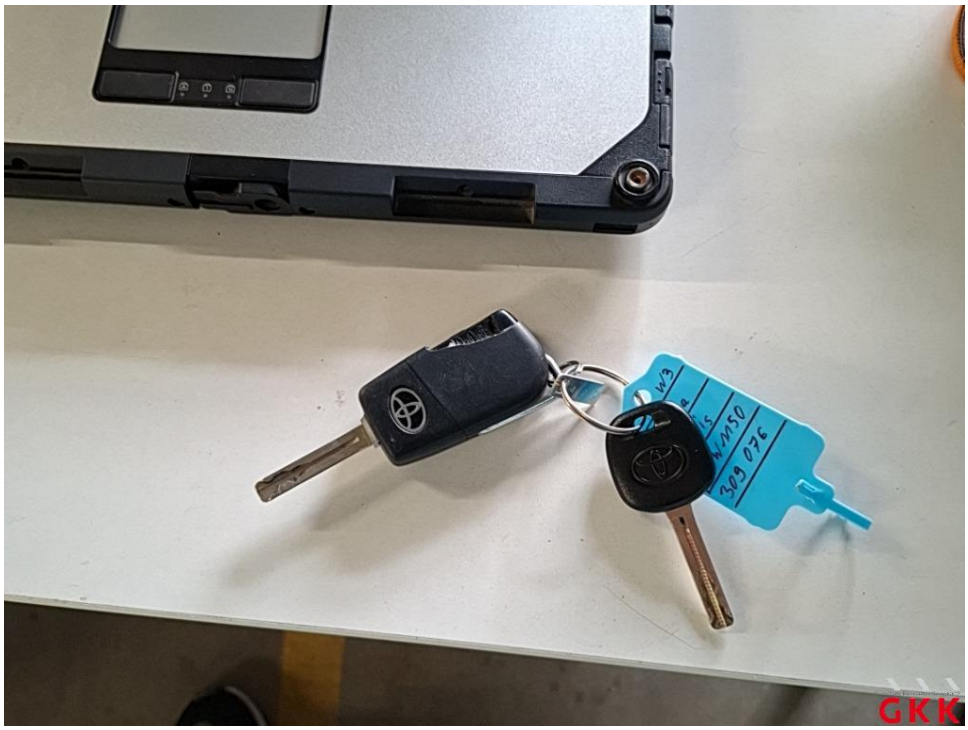
Bild 14 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 18 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 20 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

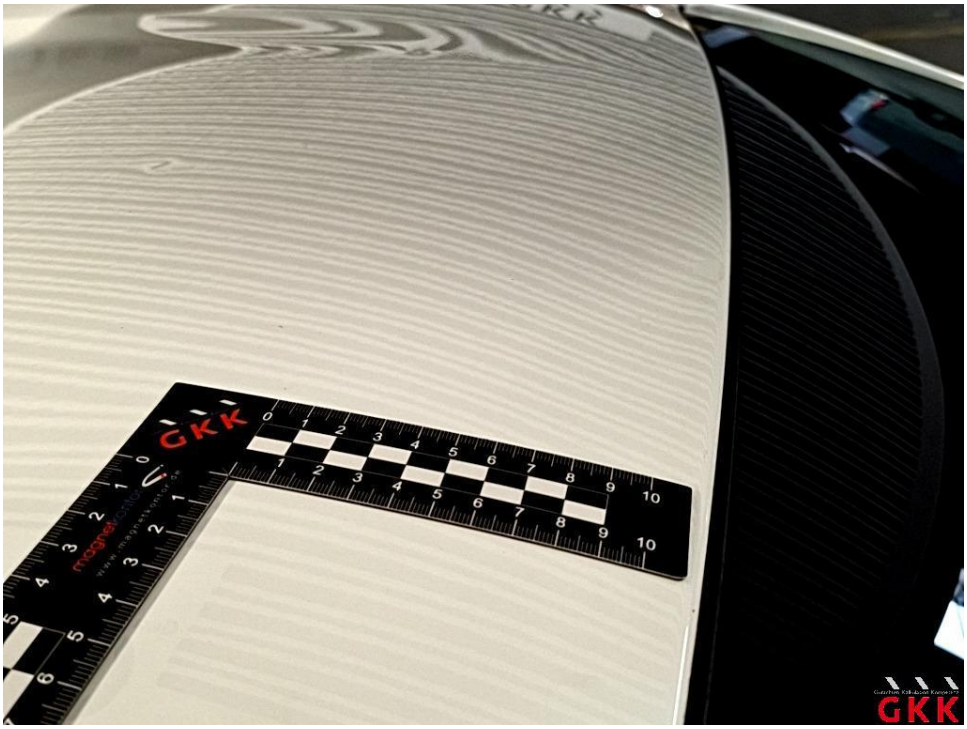


Bild 21 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

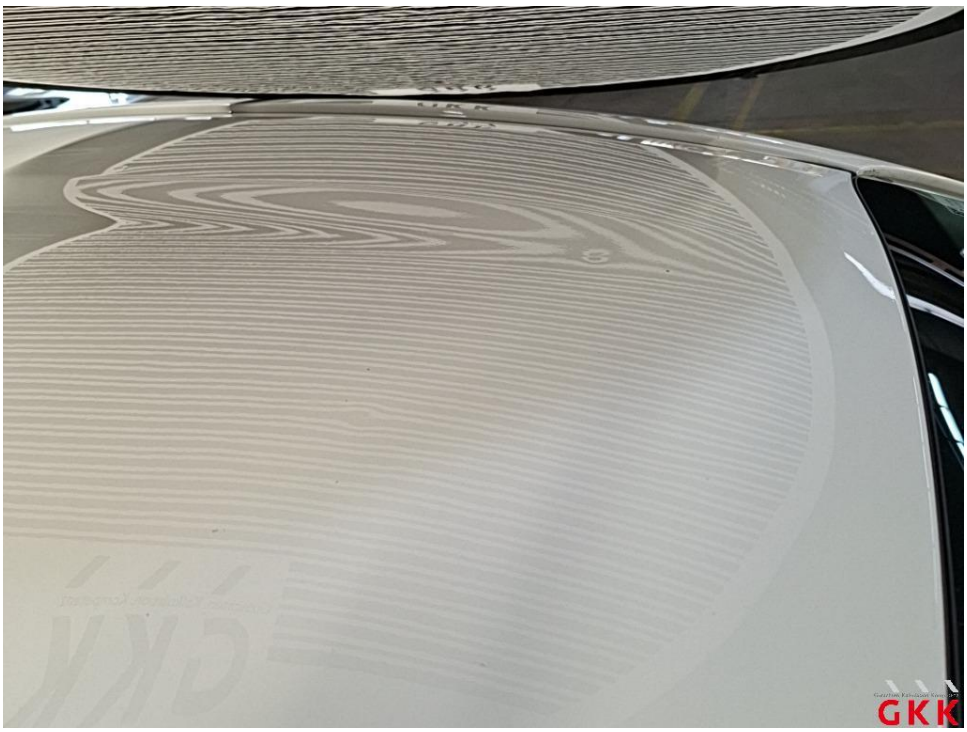


Bild 22 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken

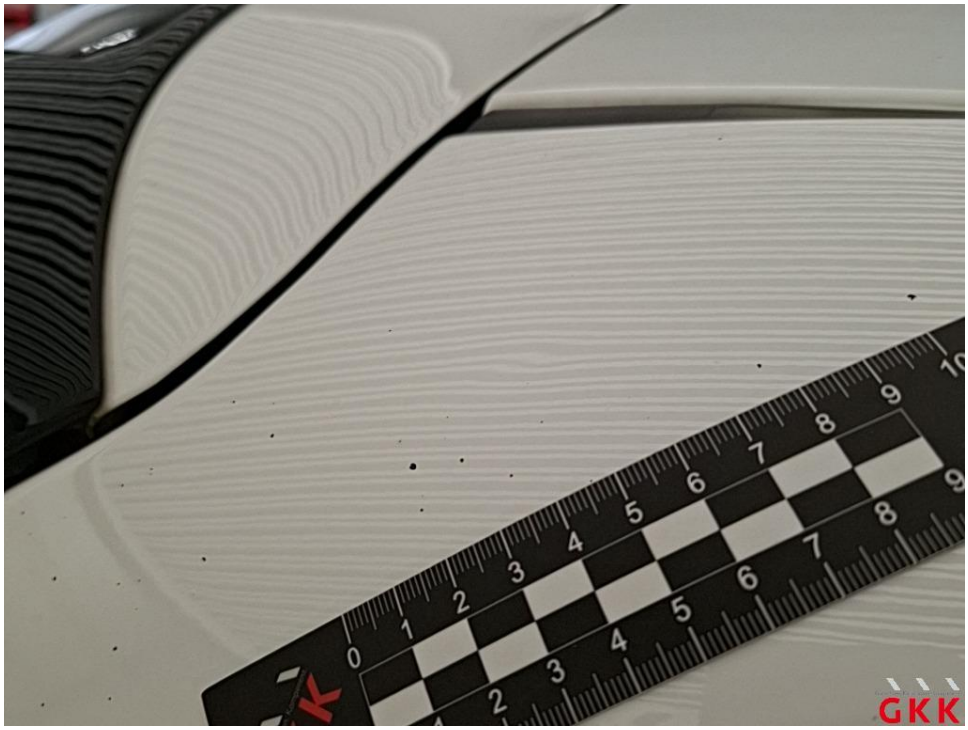


Bild 24 Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015