GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	30.09.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	07.10.2026
Referenznummern	0002059169

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF0JXXGAHJNB61243**		
Fahrzeugart	PKW - Schrägheclimousine	**Farbton / Lackart**	Polar-Silber / Metallic
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta 1.1 Cool&Connect	**Laufleistung abgelesen**	156.823 km
Erstzulassung	28.09.2022	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	**Hubraum / Nennleistung**	1.084 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	195/60 R15 88H	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	195/60 R15 88H	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	195/60 R15 88H	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	195/60 R15 88H	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 16.09.2026 bei km 156.401.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	AUX-IN-Anschluss
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. verstellbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bord-/Verbrauchscomputer	Dachspoiler Wagenfarbe
Easy-Driver-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Farbdisplay für Bordcomputer	Fußmatten Velours - vorn
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kühlergrill schwarz	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Mittelkonsole
Getränkehalter vorn	Modellpflege
Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt
Rücksitzlehne klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheinwerfer LED	Heckleuchten LED
Tagfahrlicht LED	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Stahlfelgen 6x15	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Wagenfarbe	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Metallic-Lackierung

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)	938,85 €	375,54 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen (Bild 14)	106,98 €	42,79 €
Tür hinten links Innenverkleidung -Abdeckung-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	80,00 €	80,00 €
Spiegelgehäuse rechts Blinker, zerbrochen, ersetzen (Bild 29)	70,14 €	28,06 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 21)	94,41 €	37,76 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 25, Bild 26)	80,00 €	80,00 €
Stoßfänger hinten Abdeckung Abschlepphaken, fehlt, ersetzen (Bild 15)	33,12 €	33,12 €
Rückleuchte links innen, gerissen, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	167,98 €	167,98 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Teppich vorne links, gerissen, ersetzen (Bild 31)	890,99 €	356,40 €
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 30)	45,36 €	18,14 €
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Laderaum Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	108,83 €	43,53 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**2.749,43 €**
Minderwert	**1.396,09 €**
Händlereinkaufspreis	**2.625,00 €**
Händlerverkaufspreis	**3.450,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 31 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 08.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

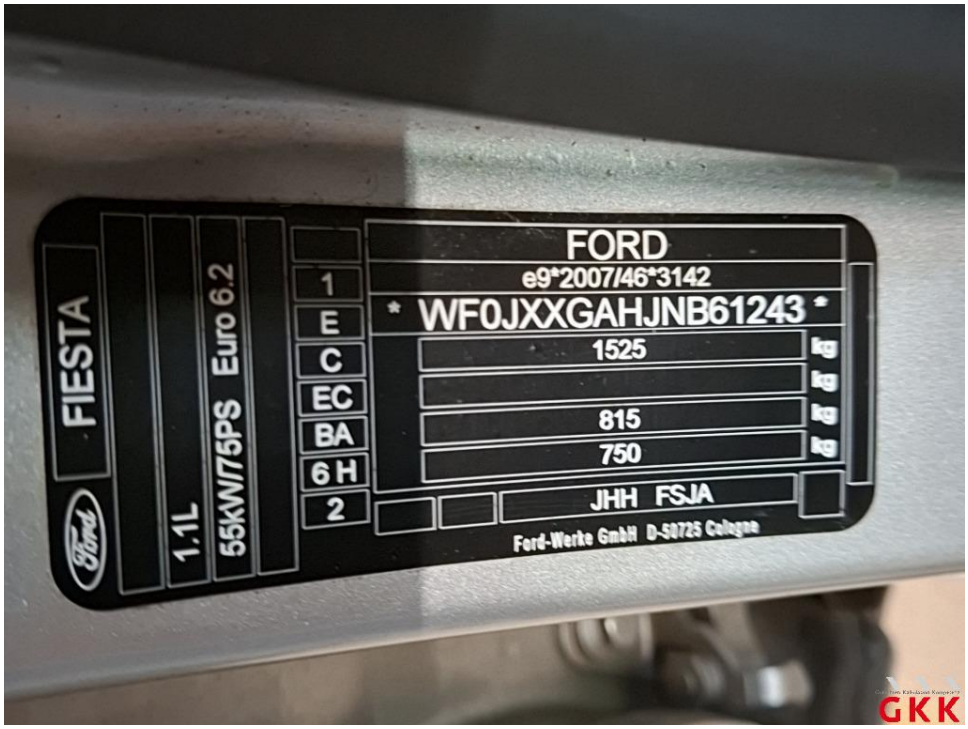


Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

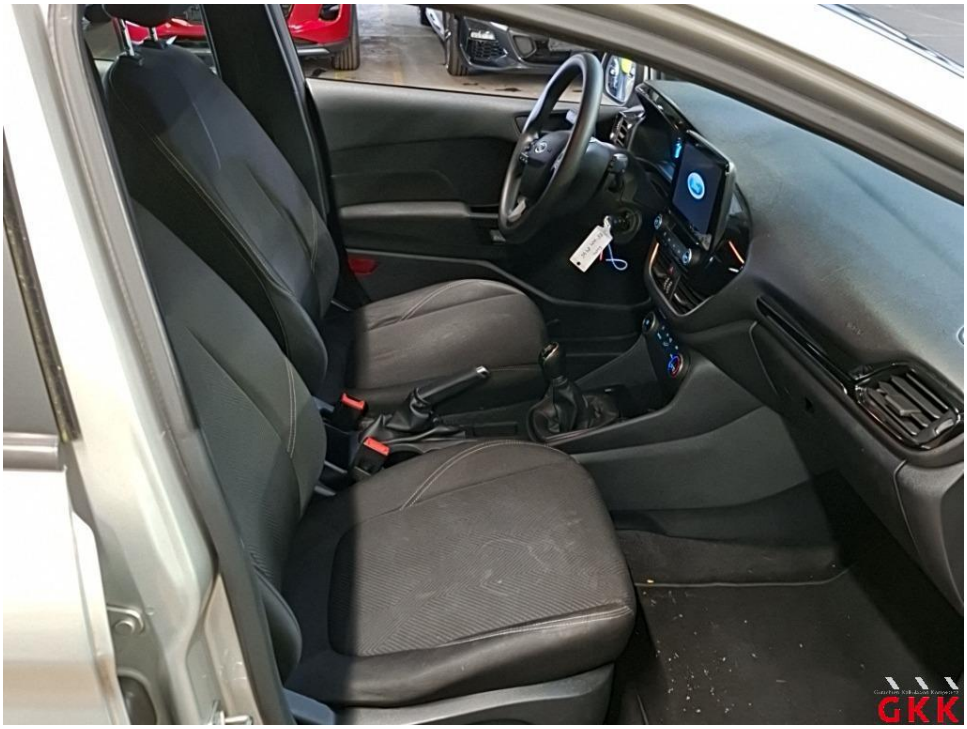


Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

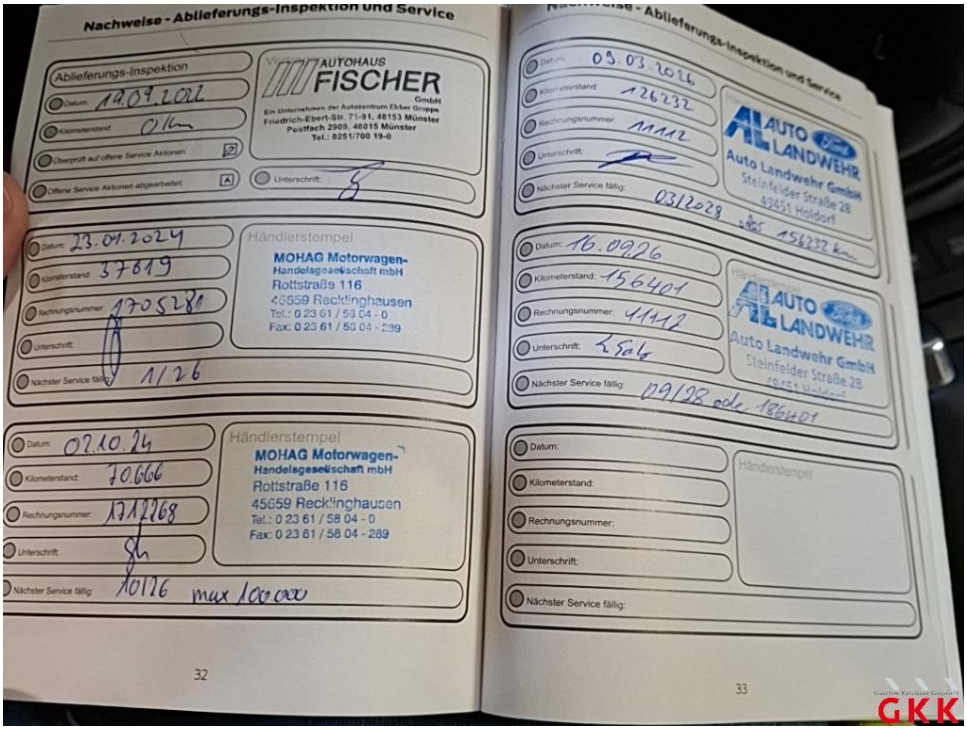


Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

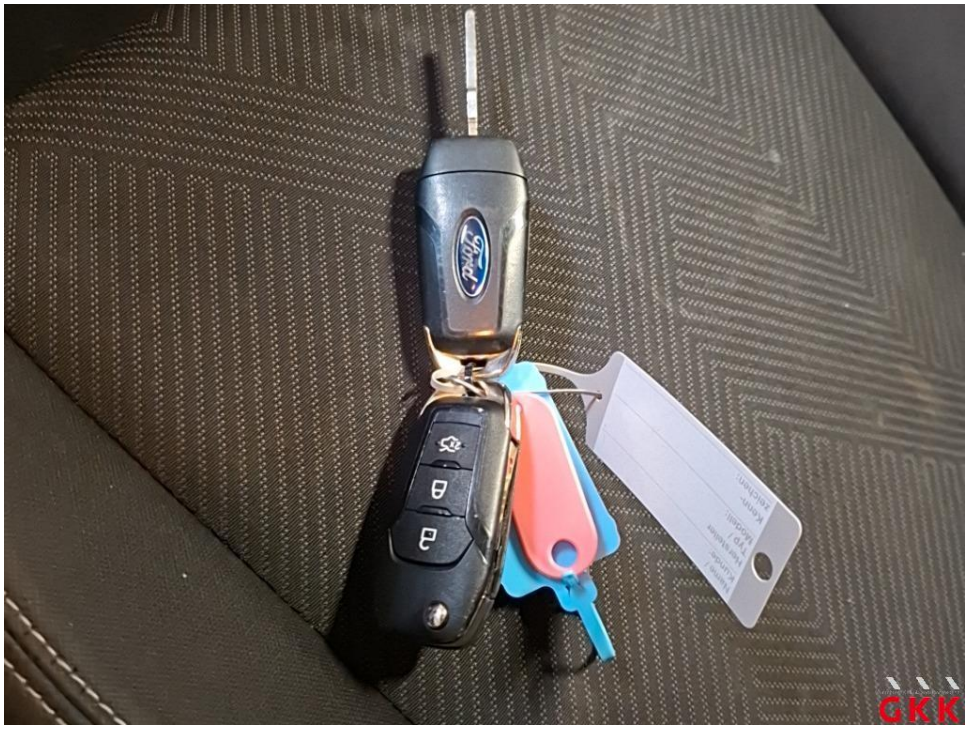


Bild 13



Bild 14 Tür vorne links, Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger hinten, Abdeckung Abschlepphaken, fehlt, ersetzen



Bild 16 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

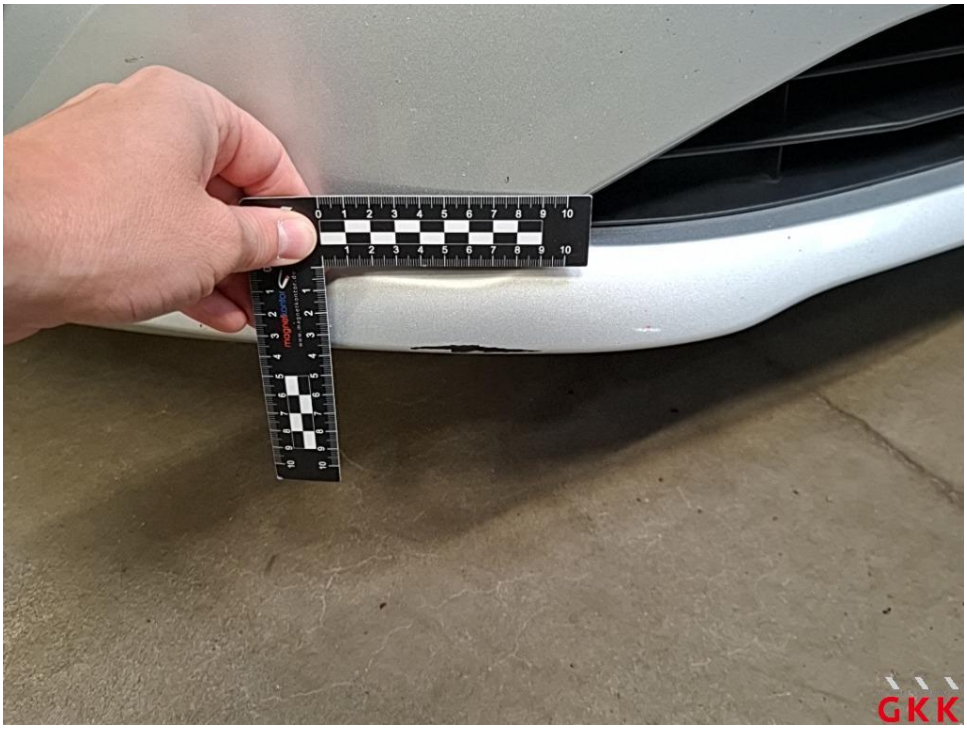


Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

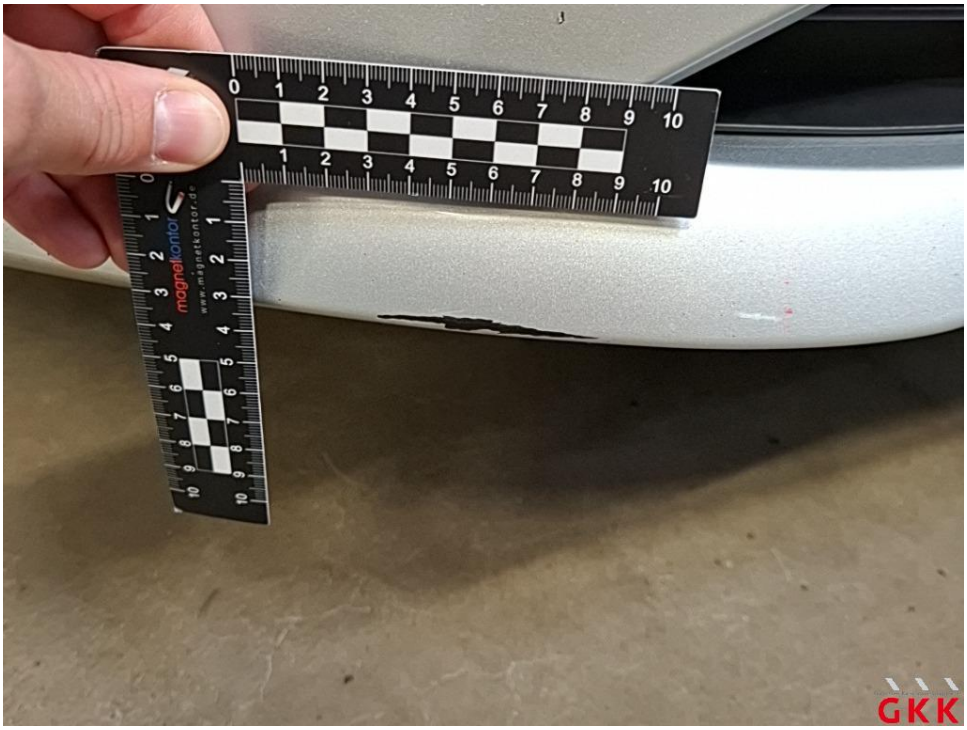


Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

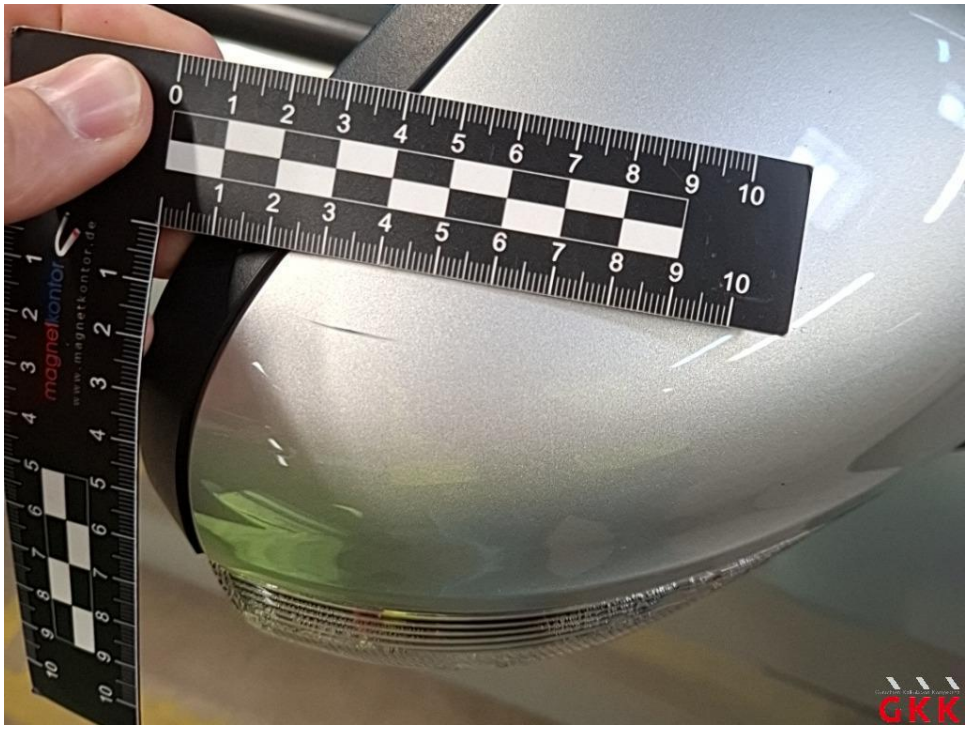


Bild 21 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 22 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

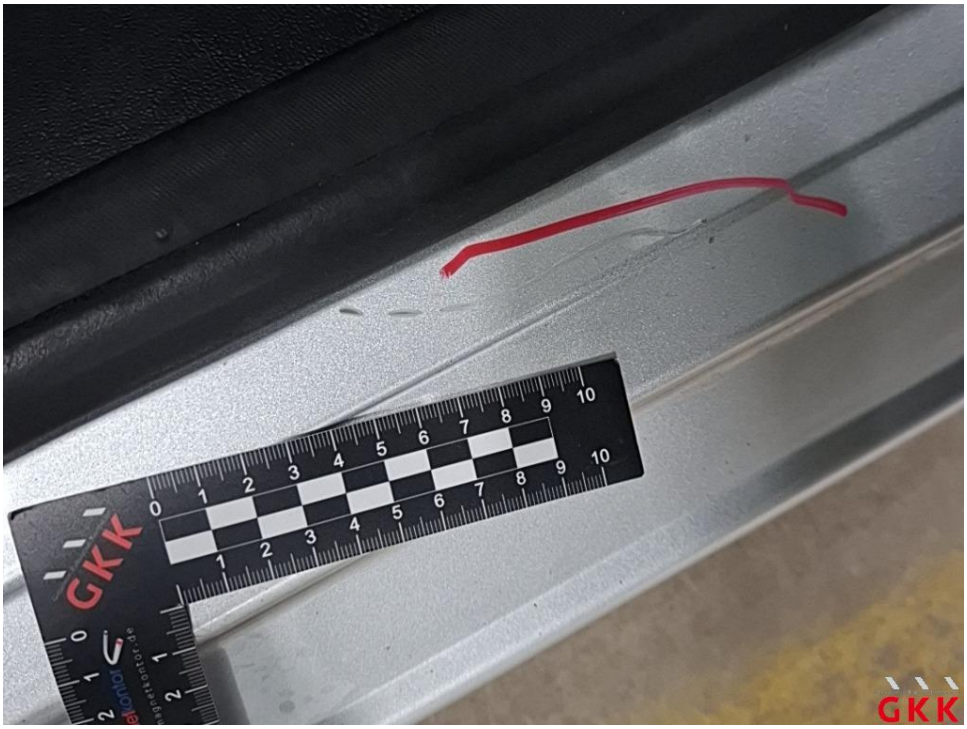


Bild 23 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

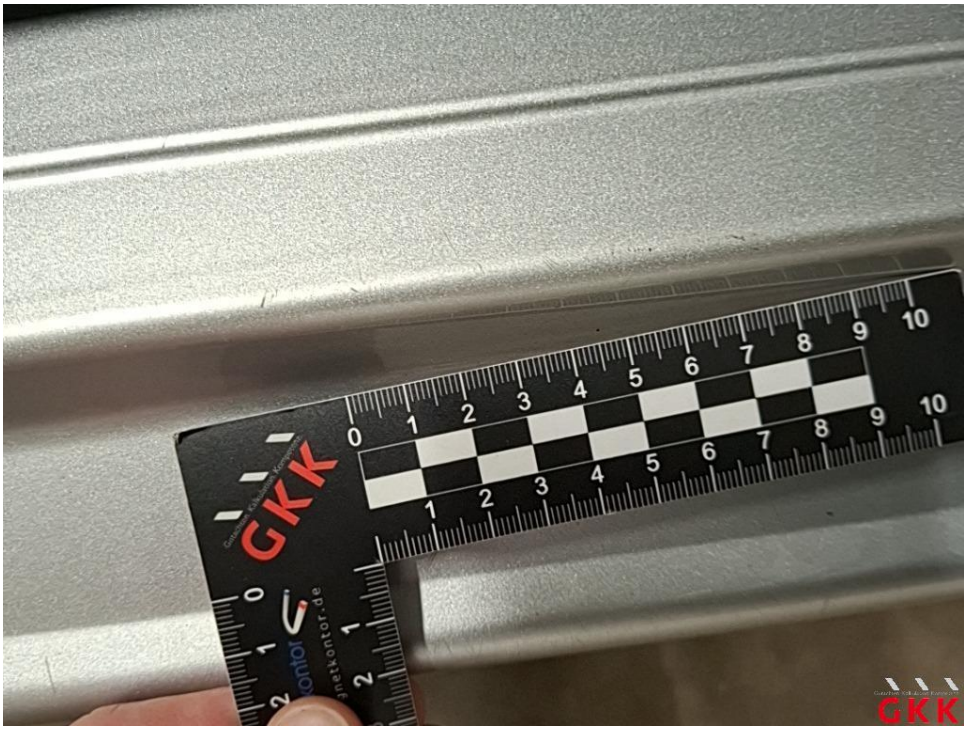


Bild 24 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

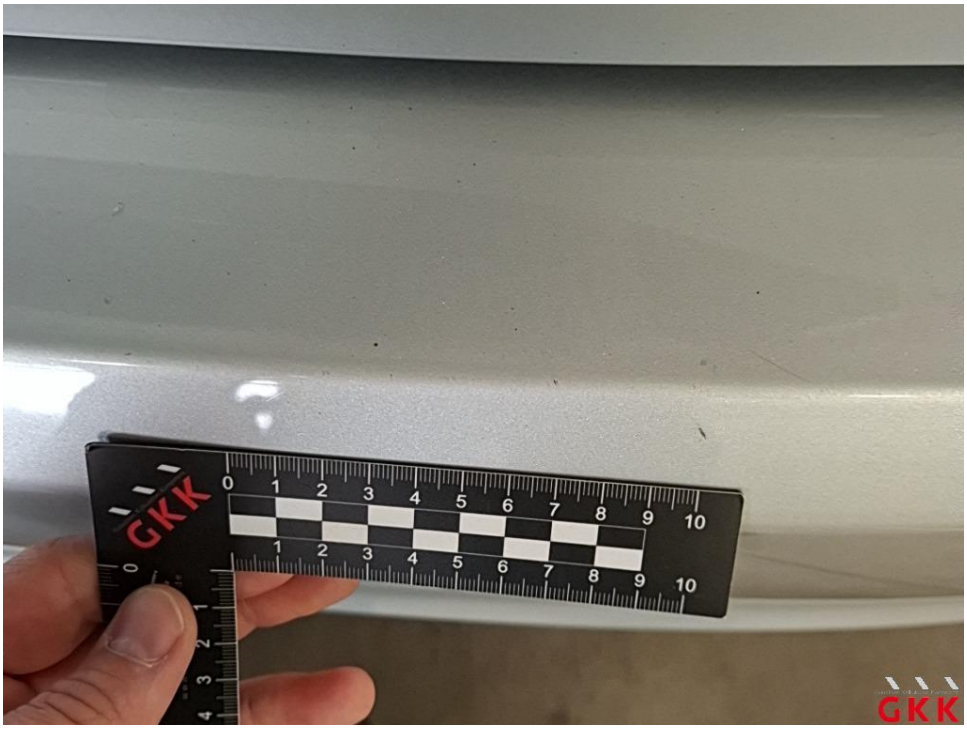


Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

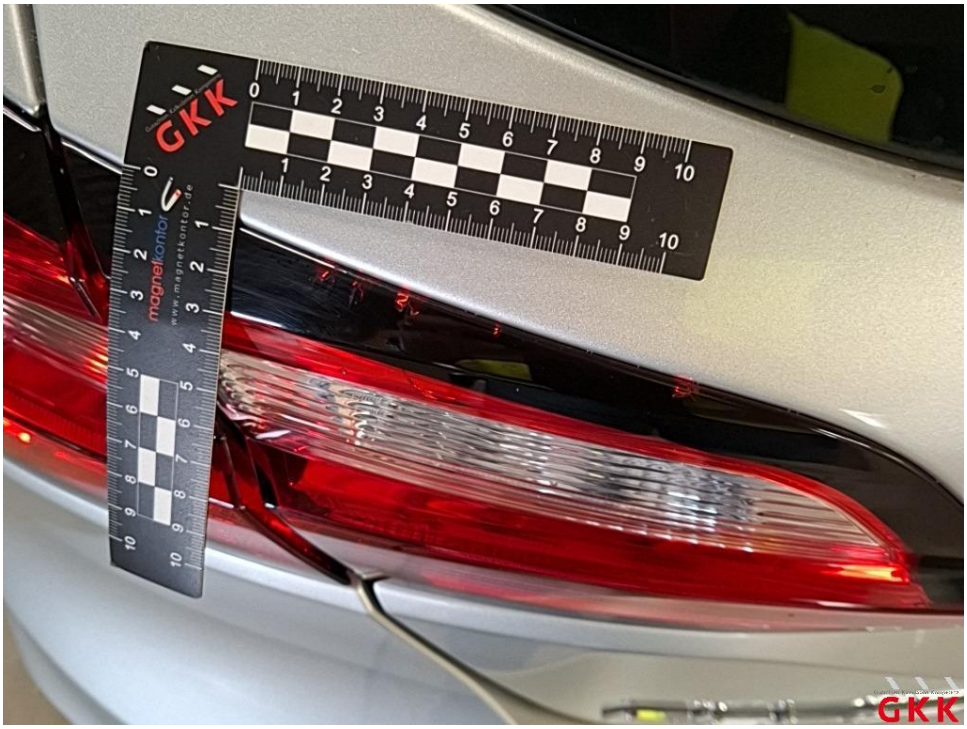


Bild 27 Rückleuchte links, innen, gerissen, ersetzen



Bild 28 Rückleuchte links, innen, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Spiegelgehäuse rechts, Blinker, zerbrochen, ersetzen



Bild 30 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31 Teppich, vorne links, gerissen, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015