DEKRA-Nr: 0422 / 030647 / 2026 / B074837003338 vom 23.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 209 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die Besichtigung wurde auf Kundenwunsch trotz unzureichender Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Hierdurch sind Schadenerweiterungen nicht auszuschließen und eine Nachbesichtigung wird ausdrücklich empfohlen!
Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.10.2023	Letzte Zulassung	24.10.2023
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Smart	Typ / Verkaufsbez.	#1 (01.2023->) / #1 Premium (66kWh)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	HESXR1C46PS063035

DEKRA-Nr: 0422 / 030647 / 2026 / B074837003338 vom 23.10.2026

HSN / TSN	2320 / AAA	DAT €uropa-Code®	015601112300001
DAT Marktindex	DE001 6399	Km-Stand abgelesen	31573
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	75
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	Digital White / Metallic / Schwarz / Uni		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 19 99 Y	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	7 mm
rechts	235 / 45 R 19 99 Y	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	7 mm
2 links	235 / 45 R 19 99 Y	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	6 mm
rechts	235 / 45 R 19 99 Y	Pirelli / Cinturato All Season SF3 FSL	A /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SportMaxx 060	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SportMaxx 060	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SportMaxx 060	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SportMaxx 060	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul), Alarmanlage, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeigeinstrumente Full LCD HD (9,2" Farbdisplay), Audio-Navigationssystem, Auto-Hold-Funktion, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Memory, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Brillenfach, Dach Wagenfarbe, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einparkhilfe vorn und hinten, 12 Parksensoren, Einstiegshilfe Easy-Entry, Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet, Elektromotor 200 kW (cont. 75 kW), Elektromotor 200 kW HA, Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DMS), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (EMA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (HWA), Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCM), Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten (RCM), Fahrassistenz-System: Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping, ELK), Fahrassistenz-System: Pannenmanagement (bCall), Fahrassistenz-System: Park-Notbremse (PEB), Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist), Fahrassistenz-System: Pilot Assist, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (RCTA), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (FCTA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA), Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention, LDP), Fahrzeugortungssystem, Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug,

Getränkehalter, Getränkehalter in Mittelkonsole, HV-Batterie 66 kWh brutto / 62 kWh netto, Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Center 12,8 Zoll Display (Touchscreen), Infotainment-System: Remote Online Services, Innenausstattung: Interieur Touch, Innenausstattung: Premium, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Leder-Optik, Intelligenter Sprachassistent, Intelligentes Batteriemanagement-System mit Temperaturregelung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem 360 Grad, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Fahrwerk, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, LM-Felgen 8x19 (Rotor), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung automatisch, Luftdüsen hinten, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Air-Quality-System, AQS), Luftqualitätssensor, Matrix-LED-Scheinwerfer, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn klappbar, Mittelkonsole mit Kühlfunktion, Notbrems-Warnblinkautomatik, Notrufsystem (eCall), Panorama-Glasdach, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand Standard, Regensensor, Reifen 235/45 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit (Kompressor), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose, T2), Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Duo-Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Smart APP (Zugang und Steuerung), Sonnenschutz Glasdach, Sound-System beats, Sprachbediensystem, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung, USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), WLAN-Hotspot, Warndreieck, Warnweste(n) Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre, elektronisches Gaspedal, Überschlag-Schutzsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	19.065 km oder 384 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten leicht zerkratzt, (Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

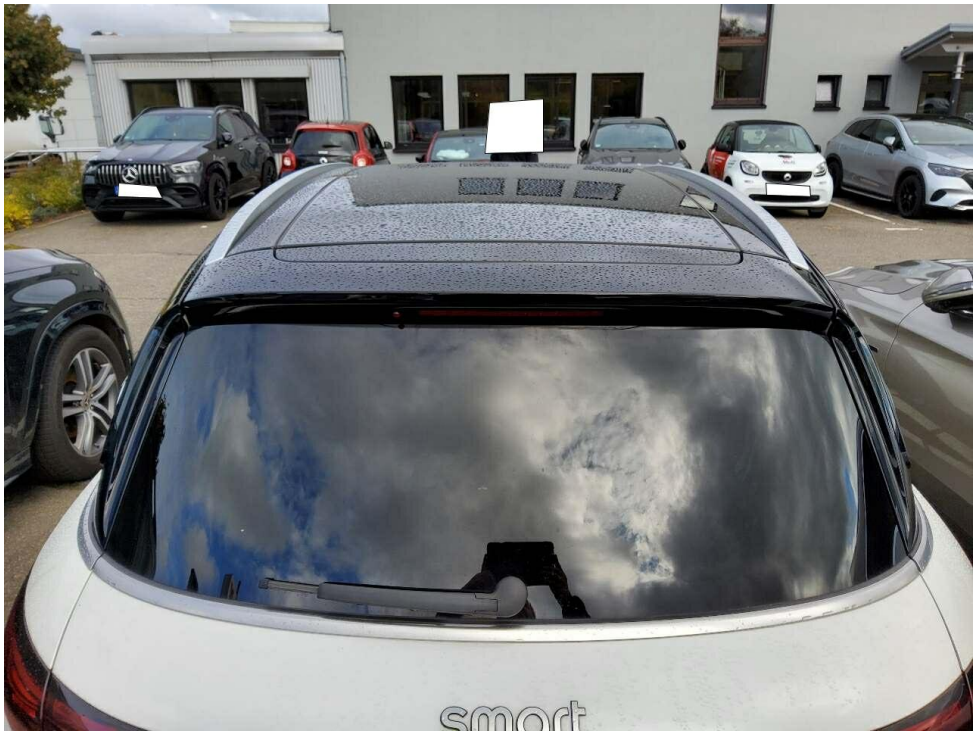


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

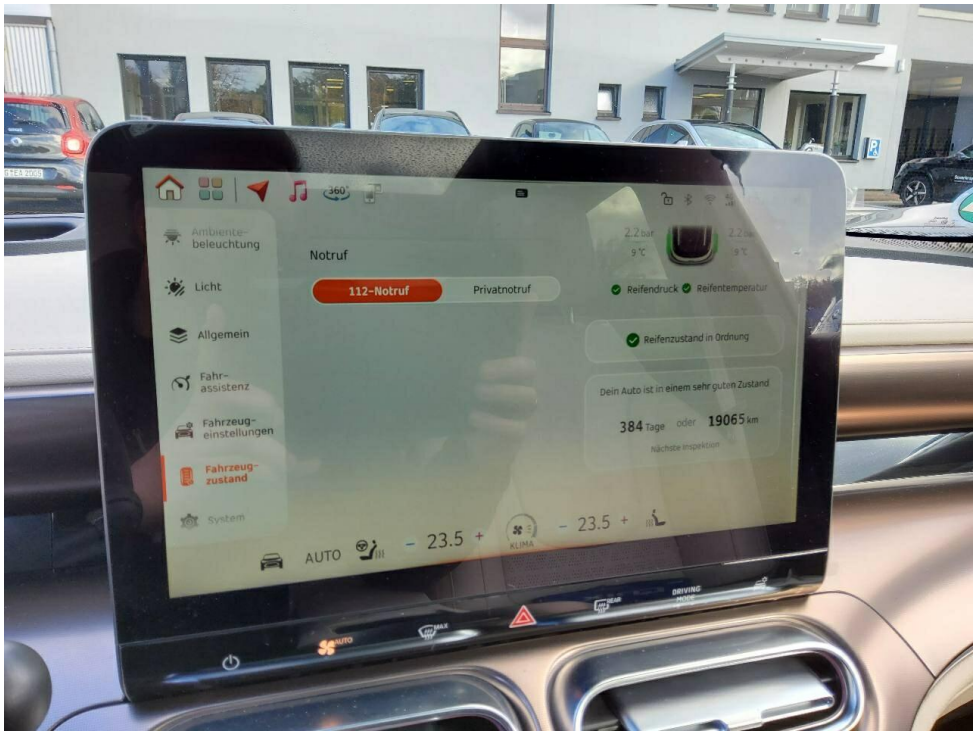


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Stoßfänger hinten leicht zerkratzt