TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48418473
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	02.11.2026
Sachverständiger:	Joel Audrey Lumoneka

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD8093	**Fahrgestellnummer**	W1V3KCFZXSP781370
Erstzulassung	07.01.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	100.670 km
HSN/TSN	2222 / BOW 61252	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	-1.500 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	8mm / 8mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IR6 Radstand 4325 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, S02 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Heckklappe/-tür	Schriftzug Hecktür rechts - fehlt - erneuern	54,00 €
2	Heckklappe/-tür	Schriftzug Hecktür links - fehlt - erneuern	59,00 €
3	Karosserie	Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	86,00 €
4	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern	96,00 €
5	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
6	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
7	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
8	Fahrzeugdach	Dach (+ Dachhaut hinten) - Delle(n) - Smart Repair	160,00 €
9	Schweller links	Einstieg - Lackmangel - lackieren	250,00 €
10	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	255,00 €
11	Seitenwand links	Seitenwand (Beplankung mitte unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	395,75 €
12	Seitenwand rechts	Seitenwand (Beplankung mitte unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	395,75 €
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	472,34 €
14	Stossfänger hinten	Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern	514,00 €
15	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	550,00 €
16	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern	622,00 €
17	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	981,00 €
18	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern	1.190,00 €
Summe (netto)			6.380,84 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - fehlt - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	6.380,84 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	6.380,84 €
Mwst. (19%)	**1.212,36 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**7.593,20 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Windschutzscheibe gerissen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Joel Audrey Lumoneka)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden

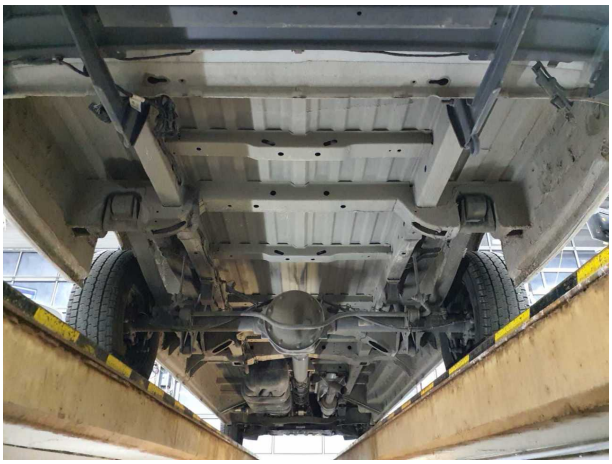


Abbildung 8: Unterboden

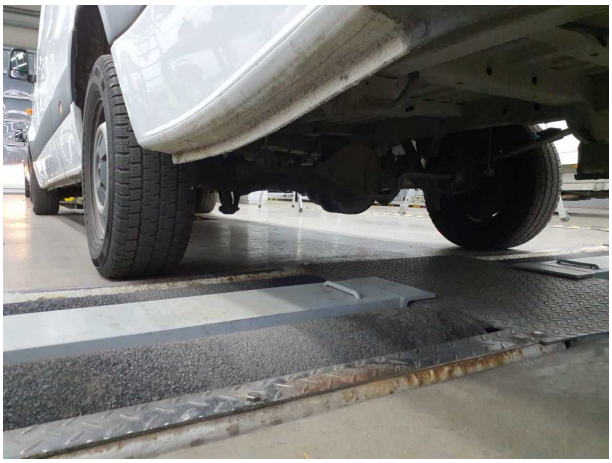


Abbildung 9: Schweller

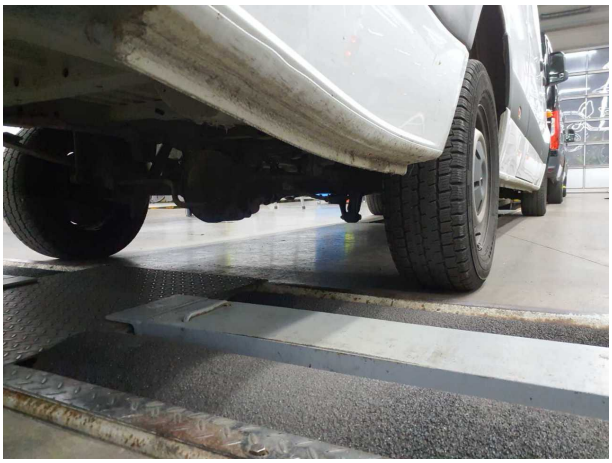


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum

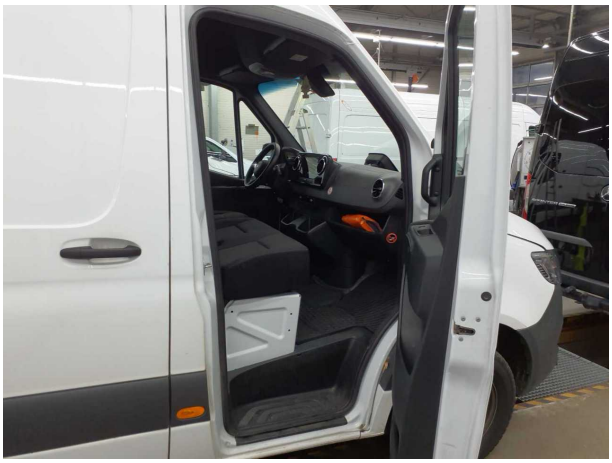


Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Kombiinstrument

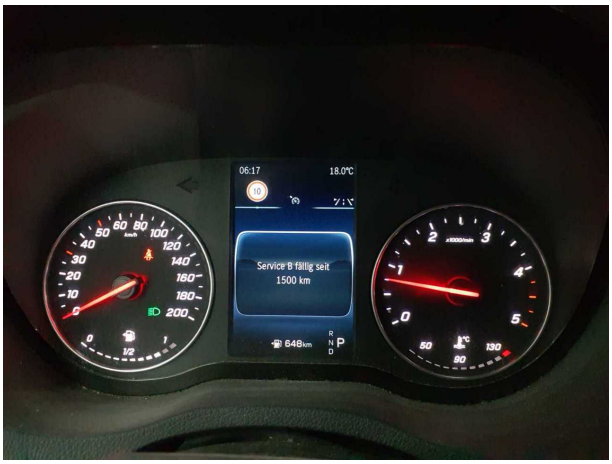


Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Sonstiges

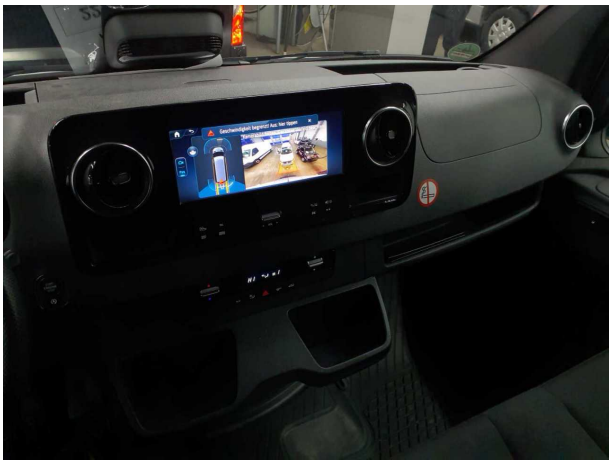


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Schriftzug Hecktür rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Schriftzug Hecktür links - fehlt - erneuern



Beschädigung #3: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

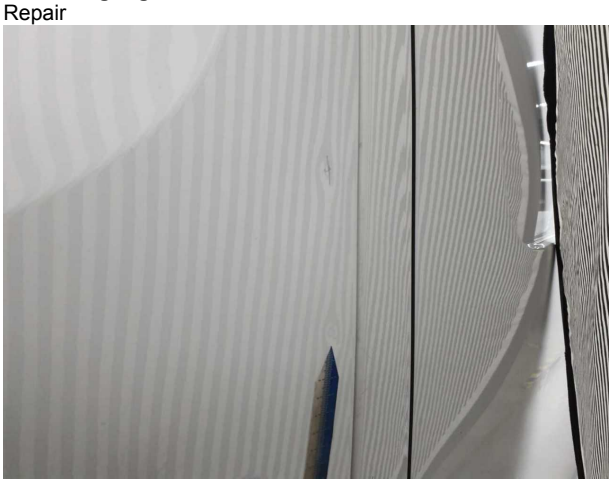


Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

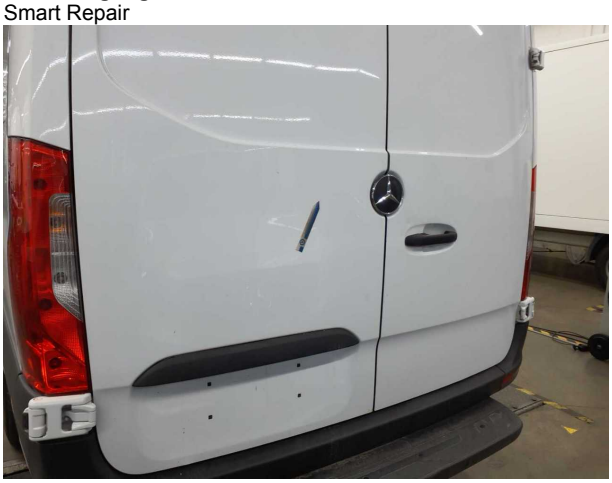

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Sm… Repair

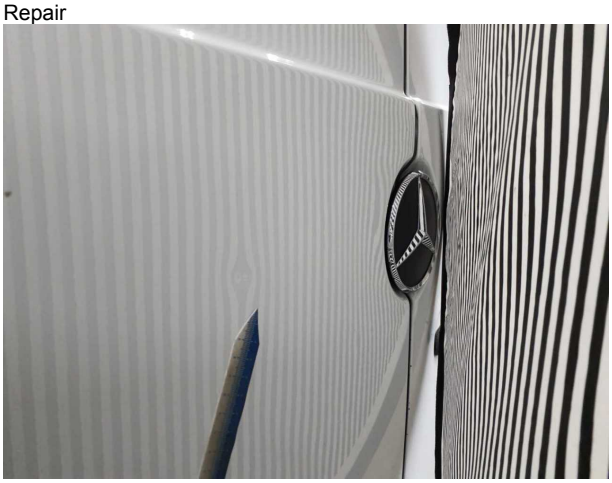

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

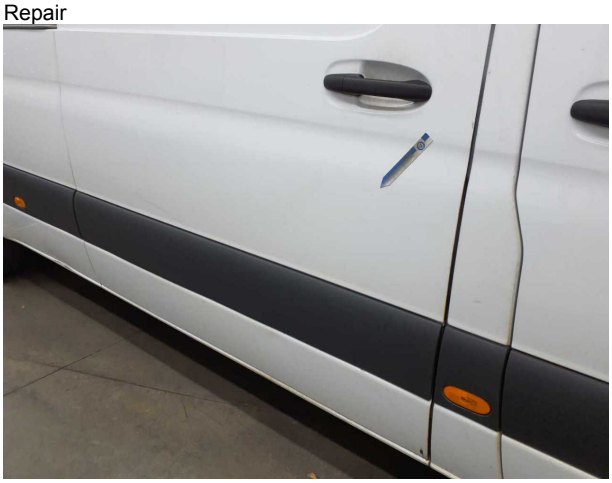


Beschädigung #7: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm… Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

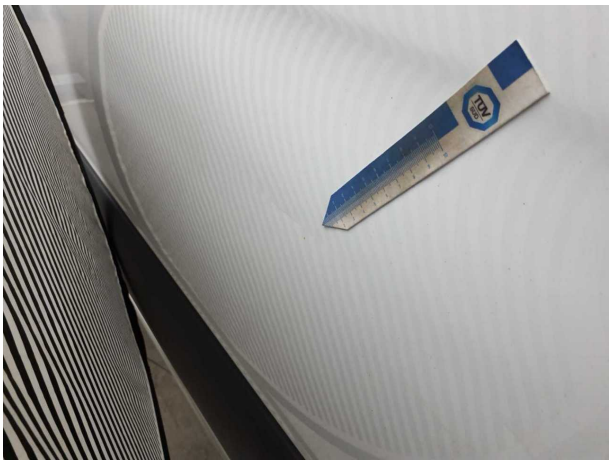


Beschädigung #7: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach (+ Dachhaut hinten) - Delle(n) - Smart Repair

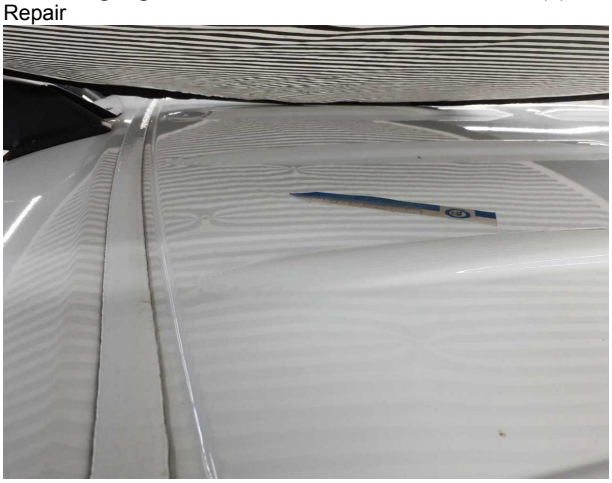


Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach (+ Dachhaut hinten) - Delle(… - Smart Repair

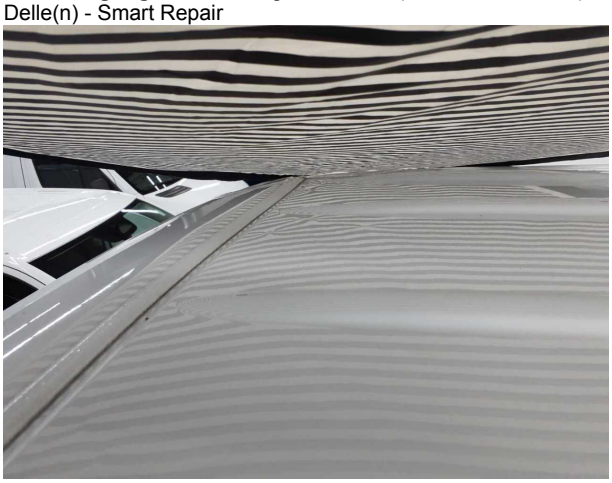

Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach (+ Dachhaut hinten) - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach (+ Dachhaut hinten) - Delle(… - Smart Repair

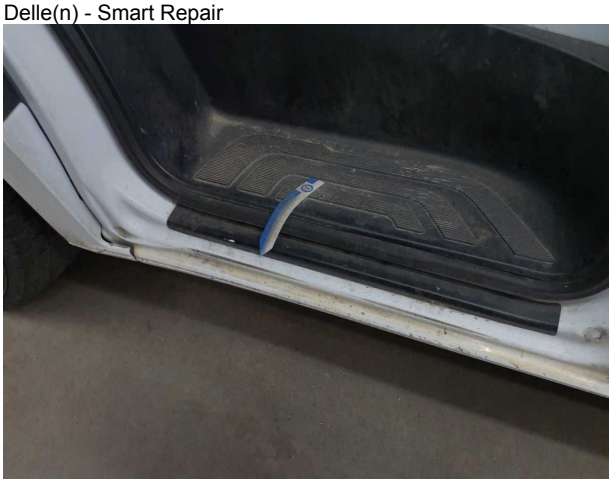

Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - Lackmangel - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - Lackmangel - lackieren

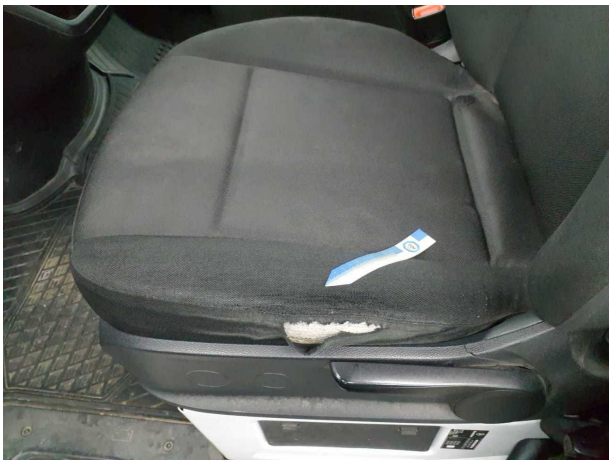

Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand (Beplankung mitte unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand (Beplankung mitte unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand (Beplankung mitte unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand (Beplankung mi… unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

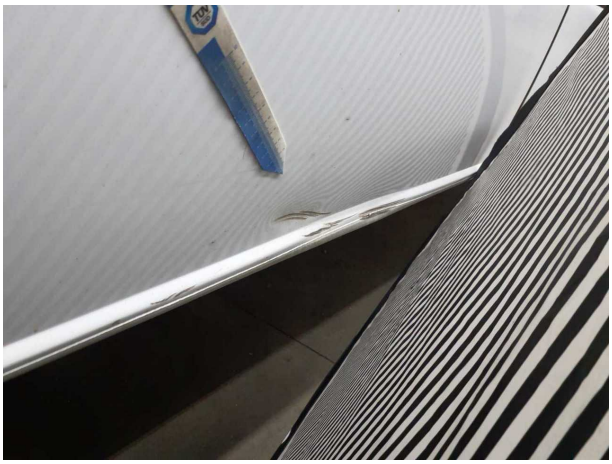

Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand (Beplankung mitte unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand (Beplankung mi… unten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

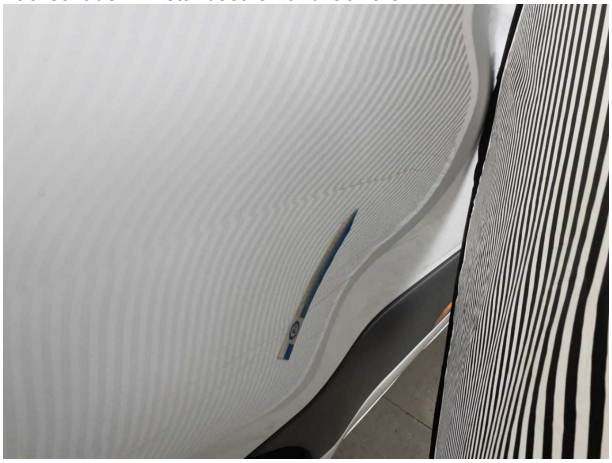

Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern

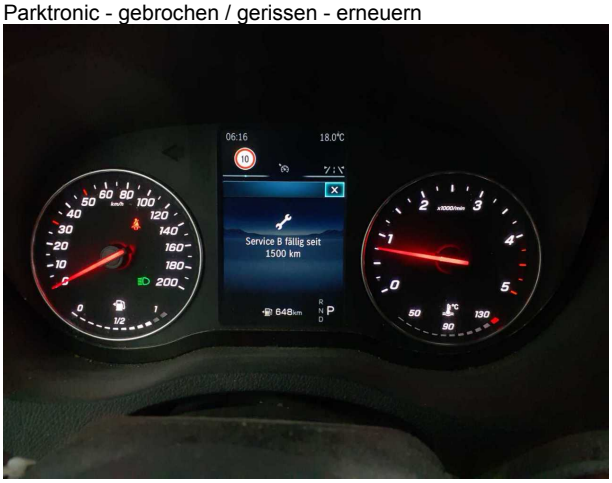

Beschädigung #15: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni… gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni… gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni… gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)

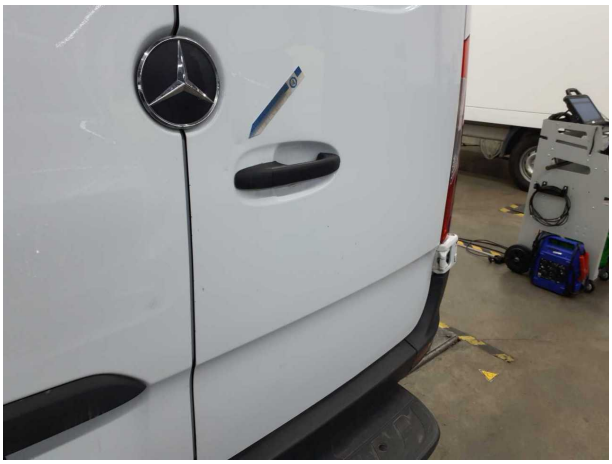

Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung #18: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

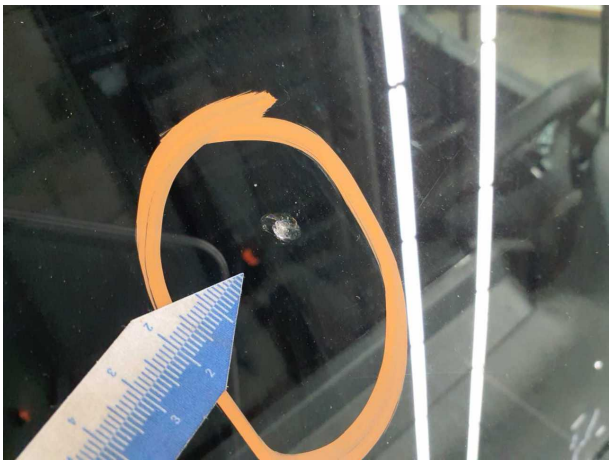

Beschädigung #18: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern

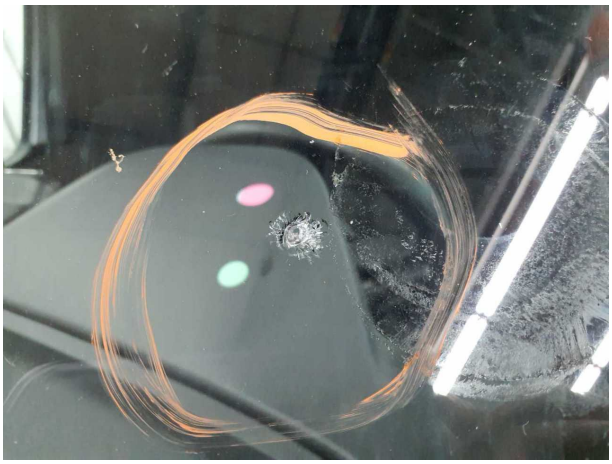

Beschädigung #18: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern