DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002311 vom 01.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	01.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.09.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mazda	Typ / Verkaufsbez.	3 Lim. 4-trg. (BP/BR)(06.2019->) / 3 SKYACTIV-X M-Hybrid OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JM4BP6SH601311843	HSN / TSN	7118 / AHW
DAT €uropa-Code®	015501130150002	DAT Marktindex	DE001 6279
Km-Stand abgelesen	66099	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1998	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Jet Black / Metallic / 41W

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 45 R 18 93 Y	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm
	rechts	215 / 45 R 18 93 Y	Continental / UltraContact FR	S /O	6 mm
2	links	215 / 45 R 18 89 W	Toyo / Proxes R 51 A FSL	S /O	7 mm
	rechts	215 / 45 R 18 89 W	Toyo / Proxes R 51 A FSL	S /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 8 Lautsprecher, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radioanlage, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Colorverglasung, Dachspoiler, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer vorn, Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag hinten, Kopf-Schulter-Airbag vorn, LM-Felgen 7x18 (10-Speichen, Hochglanz), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leuchtweitenregelung automatisch, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Log-in-System, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mazda Karosseriezeiten, Mild-Hybrid 132 kW SPCCI (Motor 2,0 Ltr. - 132 kW), Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Reifen 215/45 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Social Media Integration (Onlinedienste / Apps), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
87186	Motor 2,0 Ltr. - 132 kW SPCCI Mild-Hybrid
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 17.07.2026 bei Kilometerstand 64.032

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

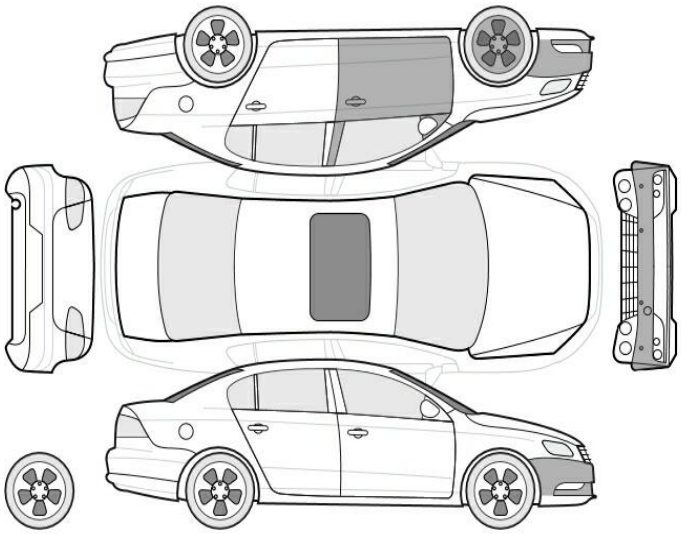

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA (Bild 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
2. Bodenbelag vorne Fußmatte links, verschlissen, erneuern (Bild 9)
3. Tür vorne links Einstieg, Delle/Kratzer, smart repair (Bild 8)
4. Felge vorne links, zerkratzt, smart repair (Bild 10)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 20, 21)
6. Lackvorbereitung



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

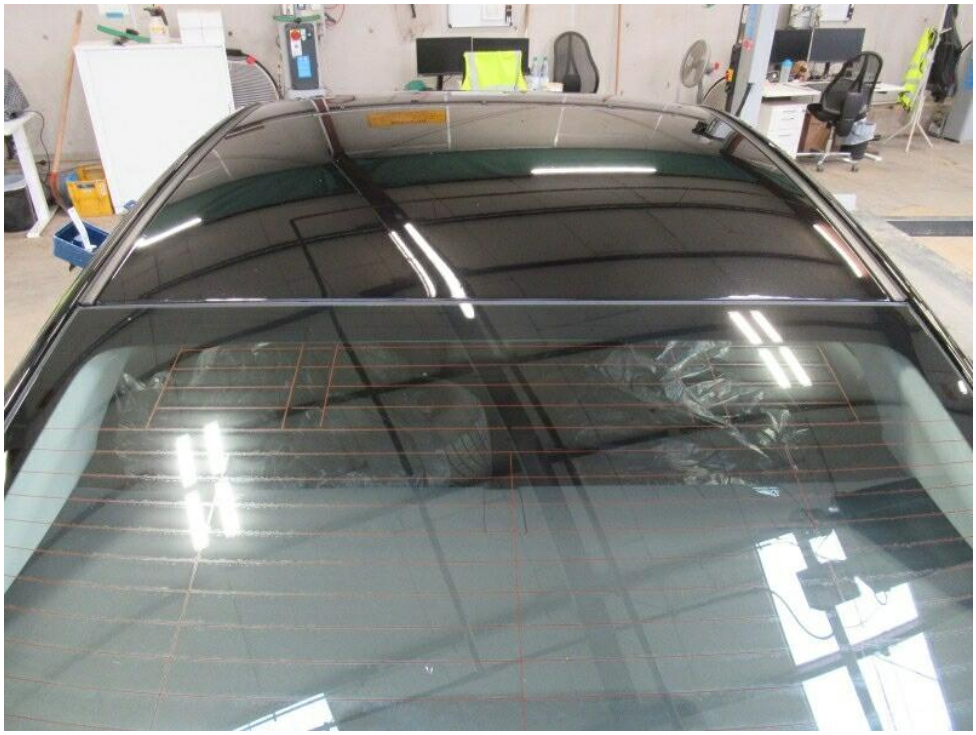


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

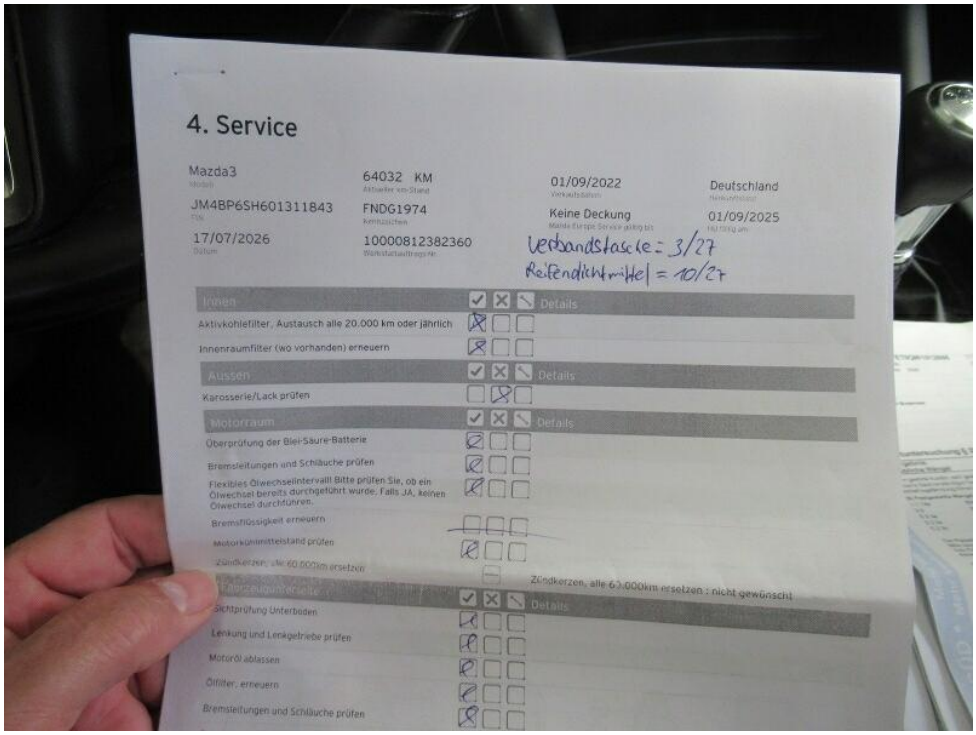


Bild 7 : Wartungsnachweise

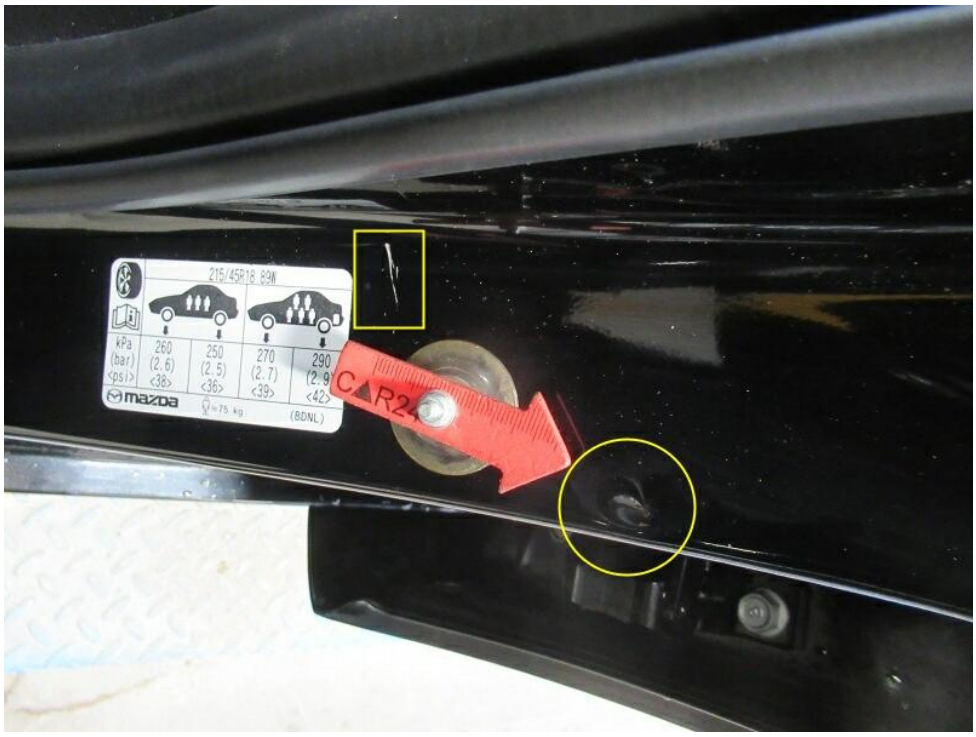


Bild 8 : Tür vorne links Einstieg, Delle/Kratzer, smart repair



Bild 9 : Bodenbelag vorne Fußmatte links, verschlissen, erneuern



Bild 10 : Felge vorne links, zerkratzt, smart repair



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

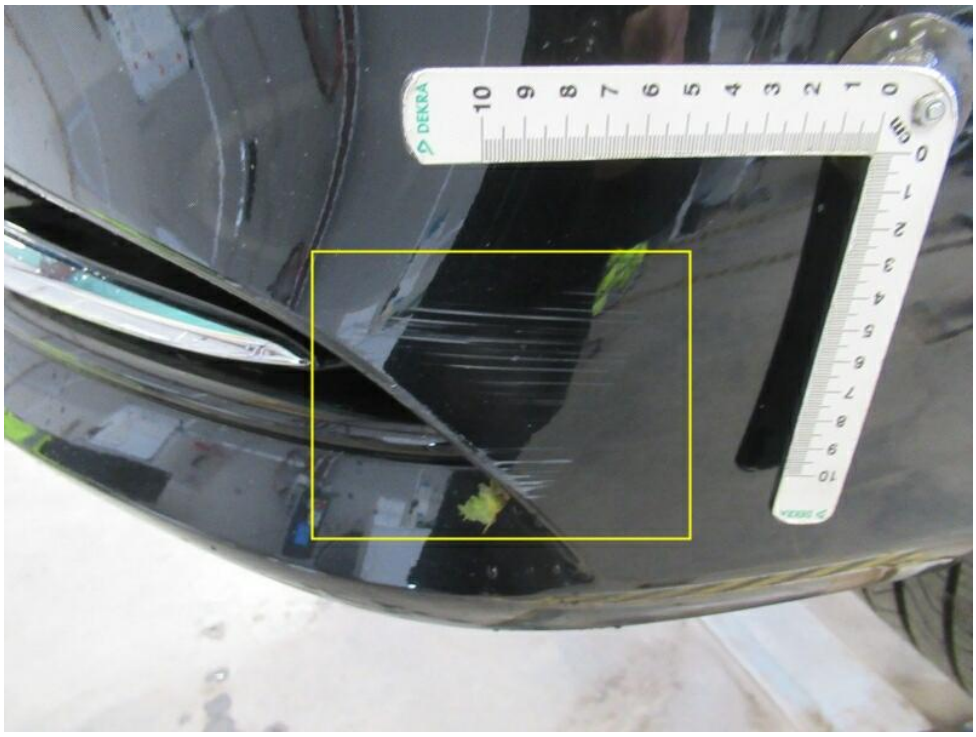


Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA



Bild 14 : Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA



Bild 15 : Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA



Bild 16 : Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA



Bild 17 : Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA



Bild 18 : Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA

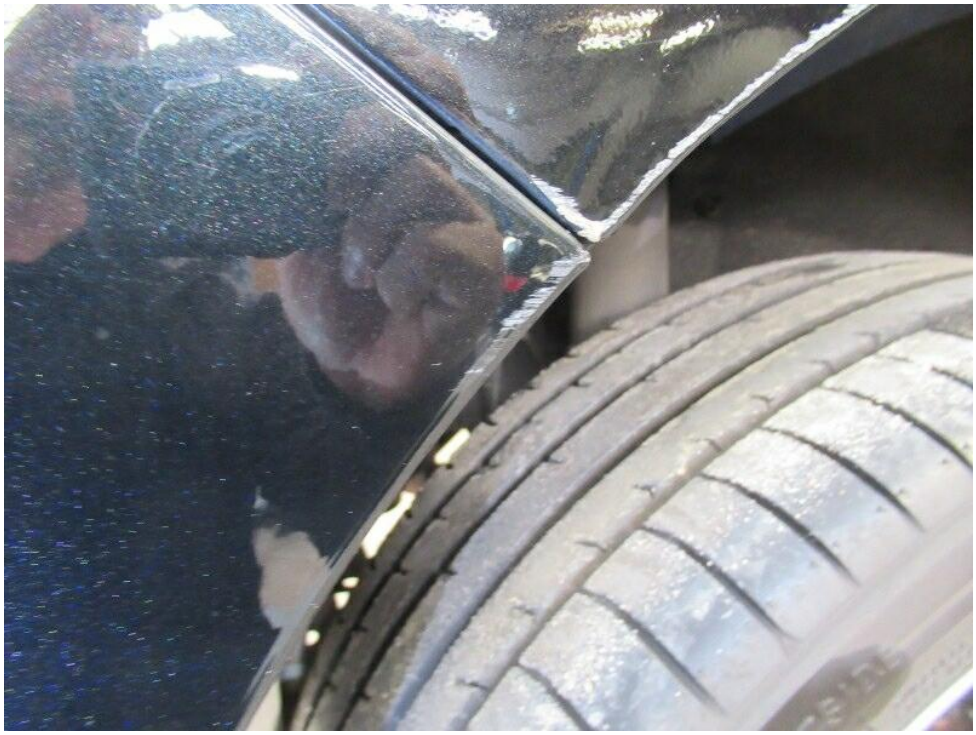


Bild 19 : Streifschaden hinten rechts an Tür HR, Seitenteil HR und Stoßfänger hinten, instandsetzen und lackieren gem. KVA

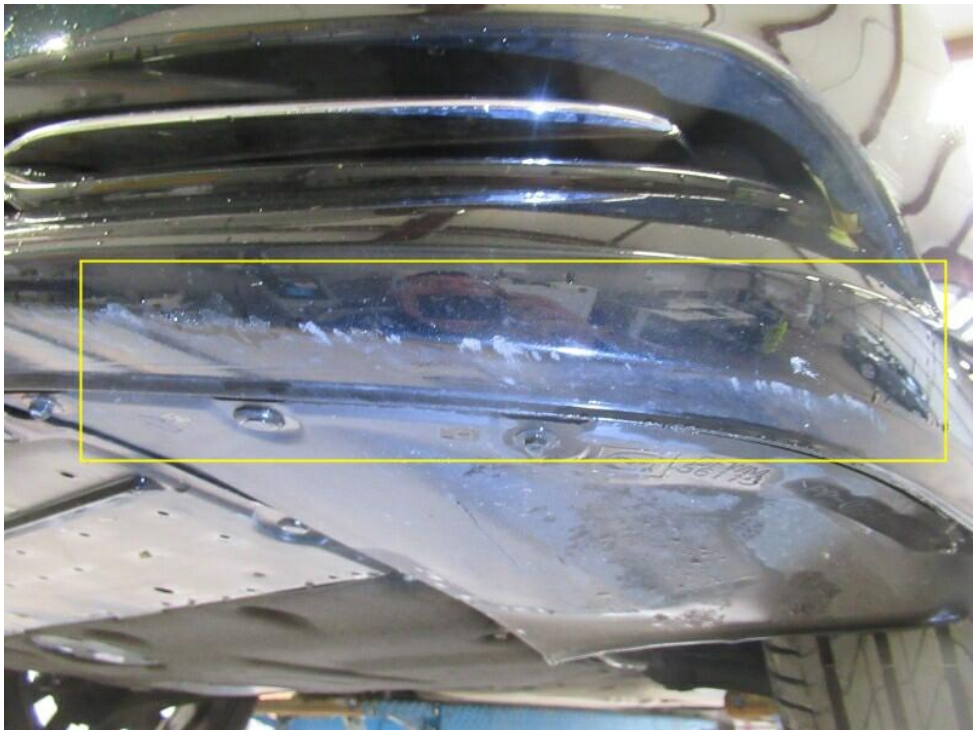


Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

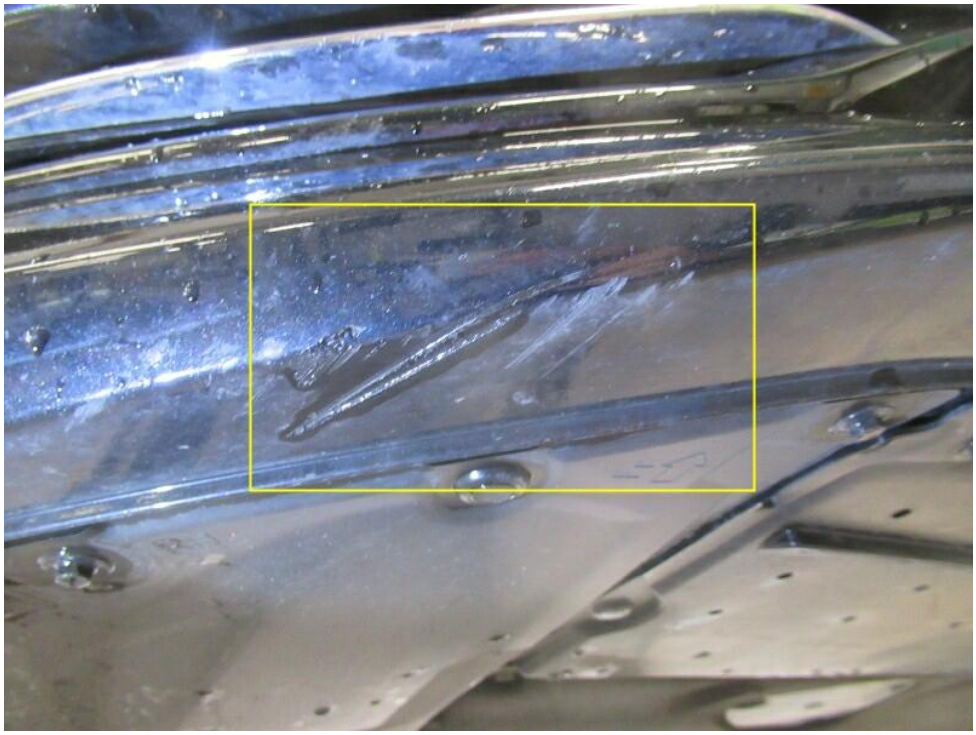


Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau