
Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002656595
Besichtigt am:	23.09.2026 11:54
Berichts-Nr:	11498651
FIN:	TMBAU0NX8RY016217

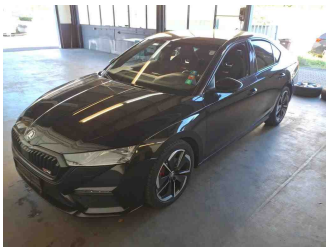

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

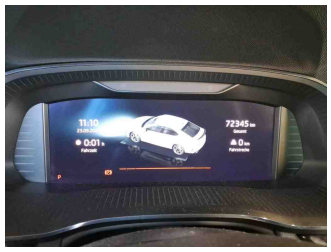

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AUR
Erstzulassungsdatum:	07.09.2023
Laufleistung:	72.345 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.000 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"REAR VIEW"

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

A8

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr seitlich, hinten

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Extra

Alu Pedalen

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD, rote Naht

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Columbus PLUS Business

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten, Sport

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Differenzialsperre vorn

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Entriegelung Heckklappe

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerknieairbag

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Head-Up Display

Heckspoiler in Wagenfarbe

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung

Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "COMET", schwarz, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.

Leichtmetallräder "COMET", schwarz, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Multipler Matrix-Beam

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netzprogramm + Cargoelemente

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling / Dachlastträger

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Speedlimiter (LIM)

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Parken & Sicht

Progressive Lenkung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R18 91Y

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheit

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Stufenheck

Tablethalter, 3.Schlüssel, Abfalleimer in Tür

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rücklicht links	Wassereintritt	Ersetzen
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
6	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
7	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBAU0NX8RY016217 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026


» Ansichtsfotos

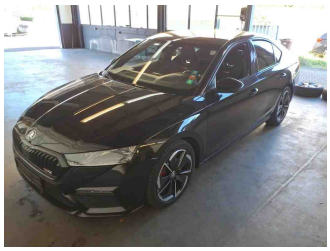

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

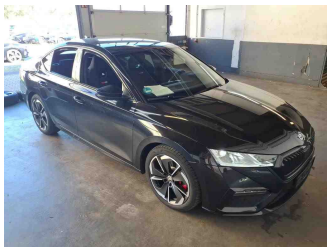


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

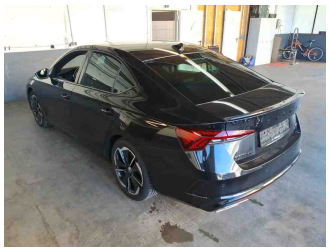

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

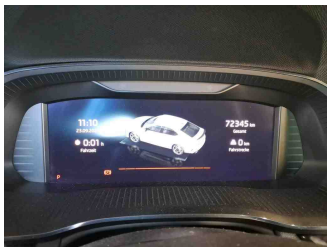


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

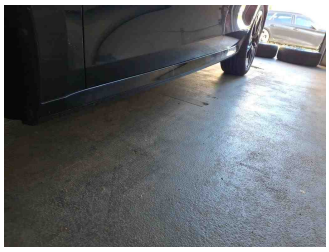


Seitenansicht - Schweller links

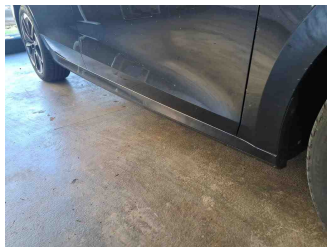


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

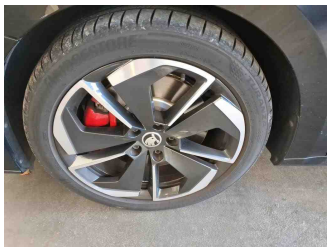


Räder - Rad montiert vorne links

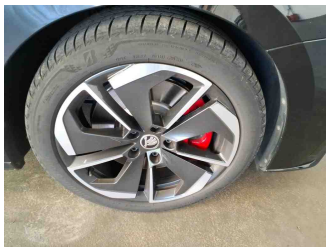

Räder - Rad montiert vorne rechts

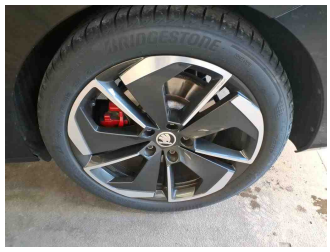


Räder - Rad montiert hinten links

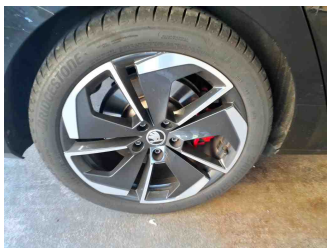


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

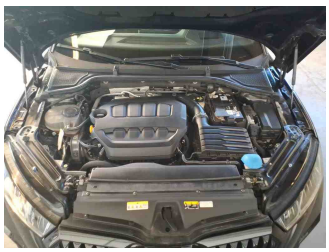

Fahrzeug - Motorraum offen

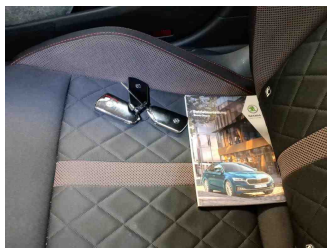

Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026




Innenraum - Kofferraum

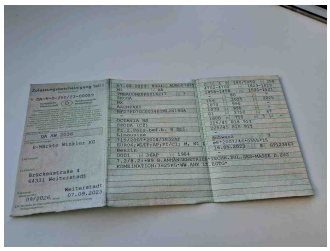


Fahrzeug - abgegebene ZB1

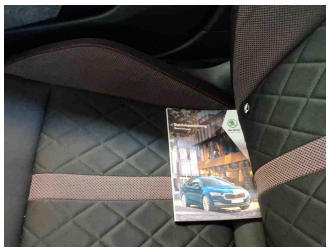

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

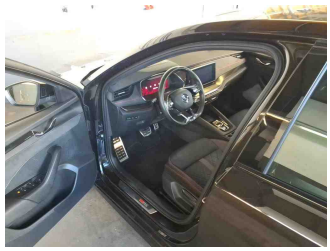


Innenraum - vorne

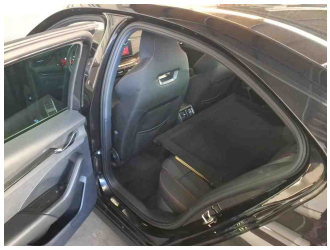

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

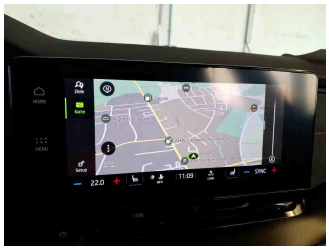

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Rücklicht links - Wassereintritt - Ersetzen


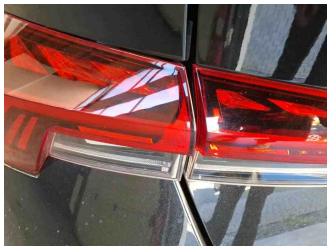
2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

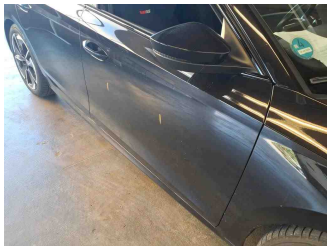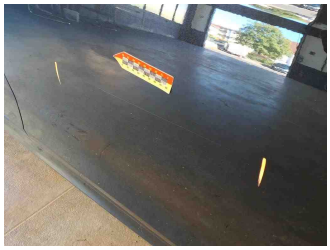


4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

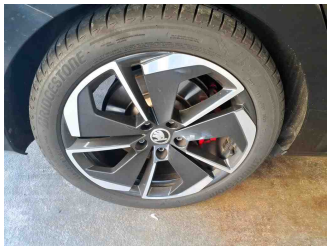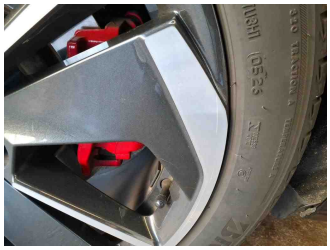


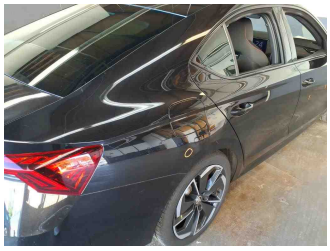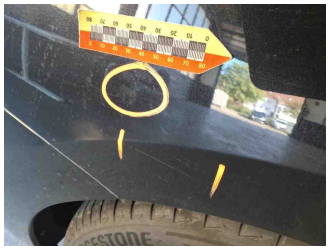


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498651
vom: 23.09.2026

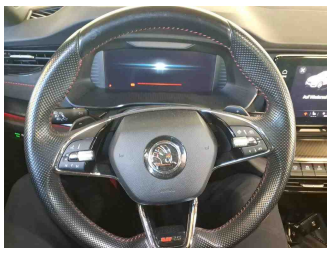6 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



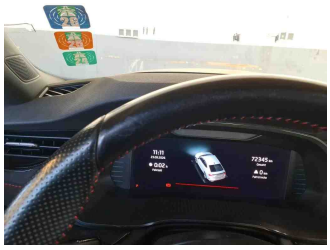

7 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

