TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48045629
Auftrags-Nr / Referenz:	52094970
Besichtigungsdatum:	06.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y RWD		
Kennzeichen	RE-OF 28E	**Vehicle Identification number**	LRWYGCFS9PC940490
Erstzulassung	14.06.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	19.016 km
HSN/TSN	1480 / ABB 00011	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Pearl White Multi-Coat	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	88 kW	**Nächste HU**	09/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.448 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52094970	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Räder: 20-Zoll Felgen Induction

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Codekarte

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Fehlteil
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug, je nach Fälligkeit, angezeigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Seitenansicht



Abbildung 4: Seitenansicht



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

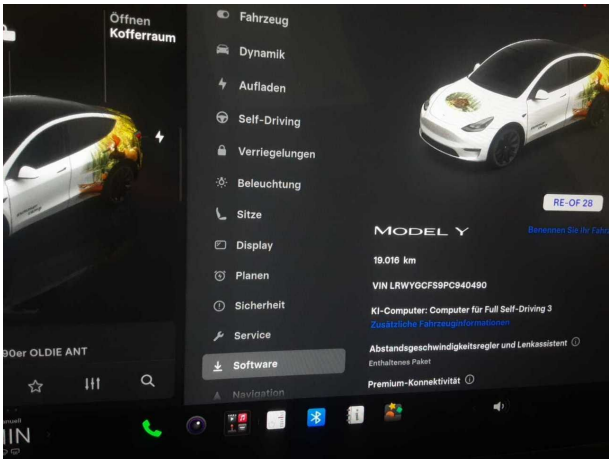


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

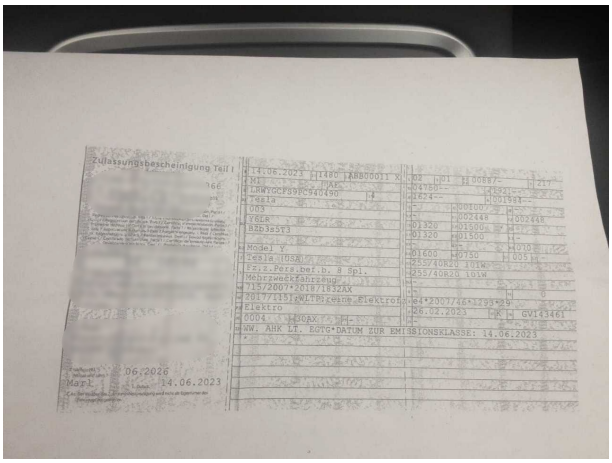


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos

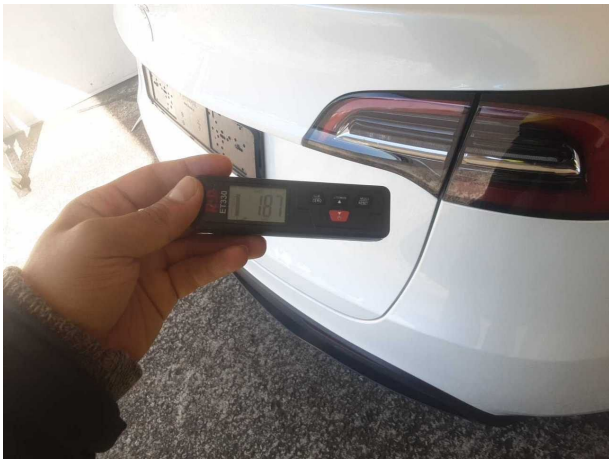

Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür